





@metallurgha

موضوع:

❖ بررسی اجمالی دیرگداز اسیدی
کوره القایی

تہیہ وتنظیم:

مہندس احسان زرننگہ - مہندس سعید رضایہ

بازینے شدہ توسط:

مہندس محمد لعل عوض پور

نابستان ۱۳۹۶

کوره القایی:

این کوره نوع برقی کوره میباشد. انرژی برق به وسیله عبور از کویل باعث ایجاد میدان مغناطیسی شده که این باعث ذوب فلز میشود.


انواع کوره القایی:

۱- با هسته*

۲- بدون هسته

* در این تحقیق هدف بررسی کوره بدون هسته میباشد.

اجزا کوره القایی بدون هسته:

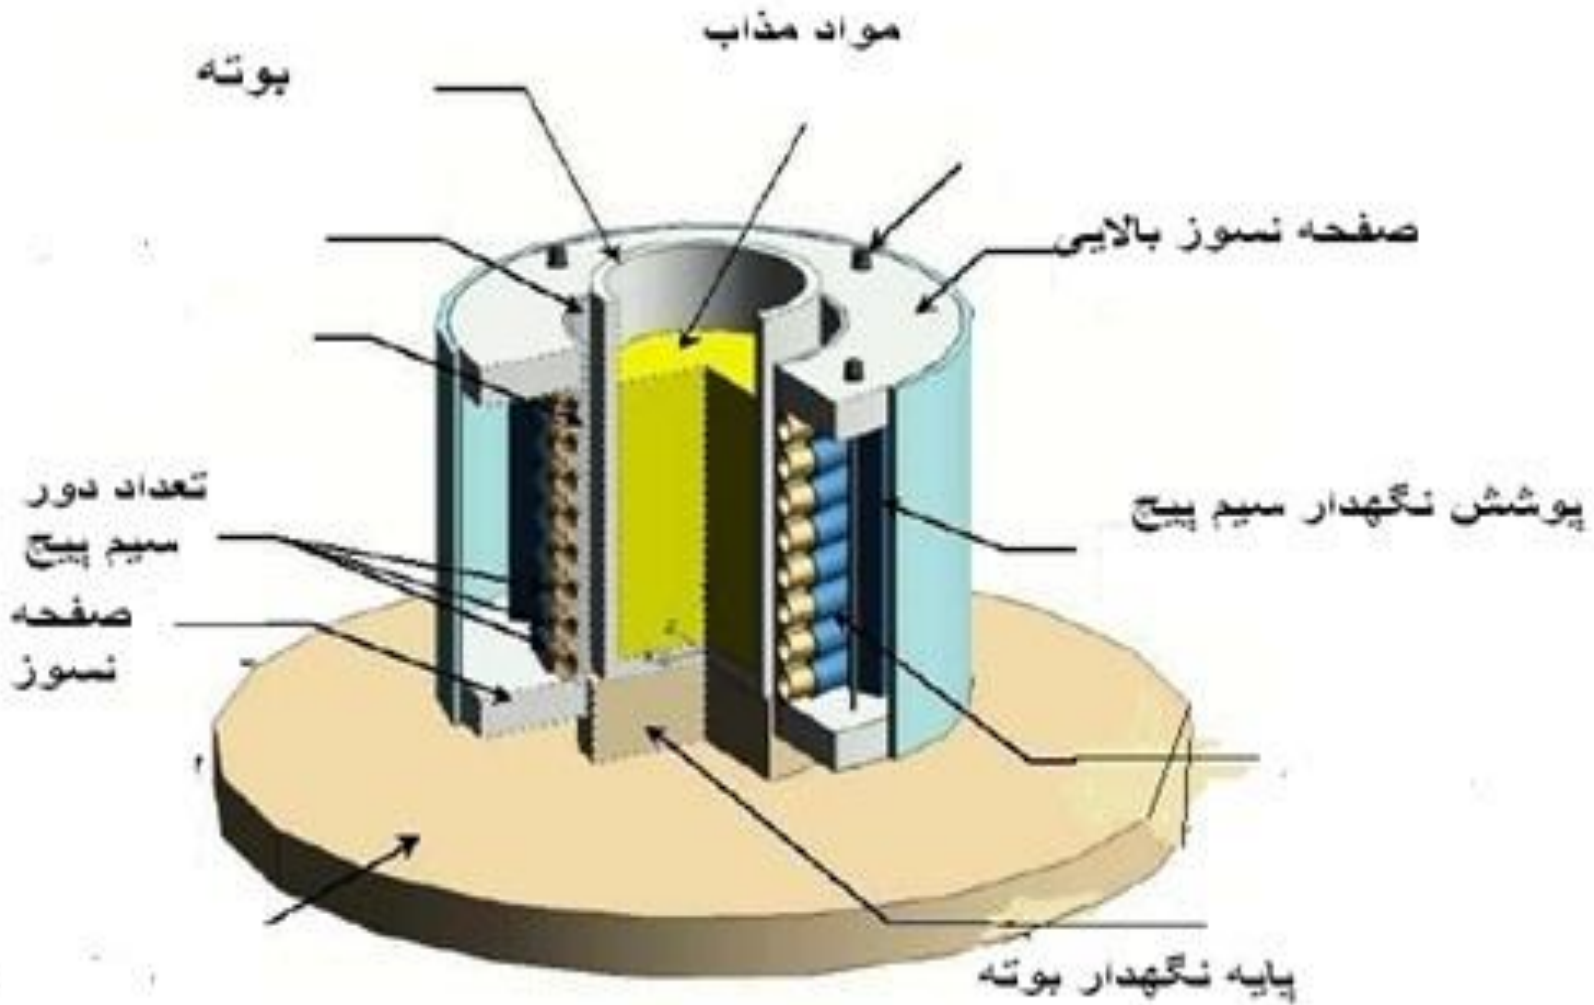

دیر گداز:

موادی که دارای نقطه خمیری شدن بالاتر 1520°C از باشد را دیرگداز گویند.

خواص دیرگدازها:

- ✓ مقاومت در برابر سرباره
- ✓ پایداری شوک حرارتی
- ✓ پایداری در برابر فشار در درجه حرارت بالا
- ✓ پایداری حجمی
- ✓ مقاومت به ضربه....

انواع تقسیم بندی دیرگداز:

❖ براساس تحمل درجه حرارت

❖ براساس نوع تولید

❖ براساس ترکیب شیمیایی

خواص دیر گداز SiO_2 :

✓ اسیدی

✓ نقطه خمیری شدن 1732°C

✓ مقرون به صرفه بودن

✓ تحمل فشار بالا (50PSI) تا نزدیکی نقطه ذوب

✓ مقاومت در برابر اسید ها (اکسید ها مثل آهن)

چرا دیرگداز اسیدی برای کوره القایی:

اگر بخواهیم بازده کوره القایی را بالا ببریم باید جداره بوته را ، حتی الامکان با ضخامت کم تهیه کنیم

برای تولید جداره نازک در کوره القایی:

اسیدی: اشکالات کمی دارد

بازی : اشکالات زیادی را به وجود می آورد.

(یعنی که تحمل جداره اسیدی در مقابل نوسانات حرارتی نسبت به کوره القایی جداره بازی بیشتر است)

□ اقتصادی بودن

نوع جرم دیر گداز:

از جرم های منولیتیک (بی شکل) در کوره القایی از نوع کوبیدنی استفاده میشود بدلیل:

- ✓ هزینه تولید کمتر
- ✓ ضخامت کمتر (راندمان حرارتی بالا)
- ✓ عدم وجود درز بدلیل یکپارچگی
- ✓ تخریب راحتتر نسبت به آجر....

استحاله های دیرگداز های SiO_2 :

دیر گدازها همانند اکثر جامدات دارای ساختمان و فازهای گوناگون میباشد.

۱- جابه جا ساز

۲- باز ساز

استحاله جابجا ساز:


در این نوع ساختمان کلی جامد تغییر پیدا نمی‌کند.

در واقع فقط در اثر جابجایی مختصر اتم‌ها و تغییرات جزئی در طول اتصالات یا زوایا آنها بوجود می‌آید.


در تغییرات جابه‌جاساز تغییرات حجمی کم بوده و در نتیجه انبساط حجمی نیز کم می‌باشد. که باعث پایداری قطعه می‌شود و یک پارامتر مثبت محسوب می‌شود.

این نوع استحاله برگشت پذیر می‌باشد.

استحاله های جایجا ساز:

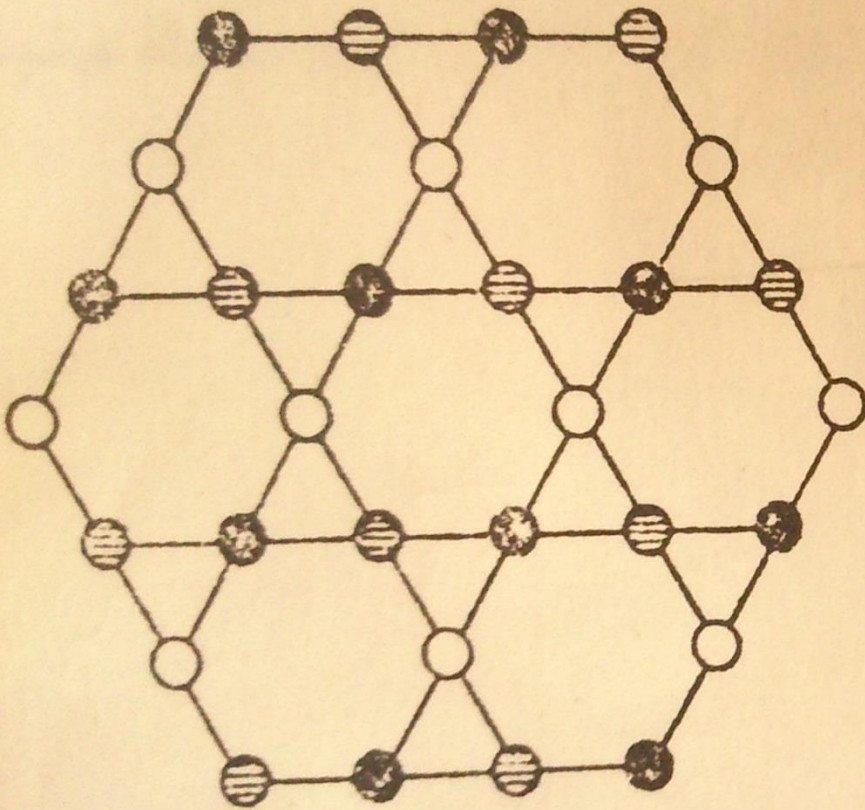

(a)

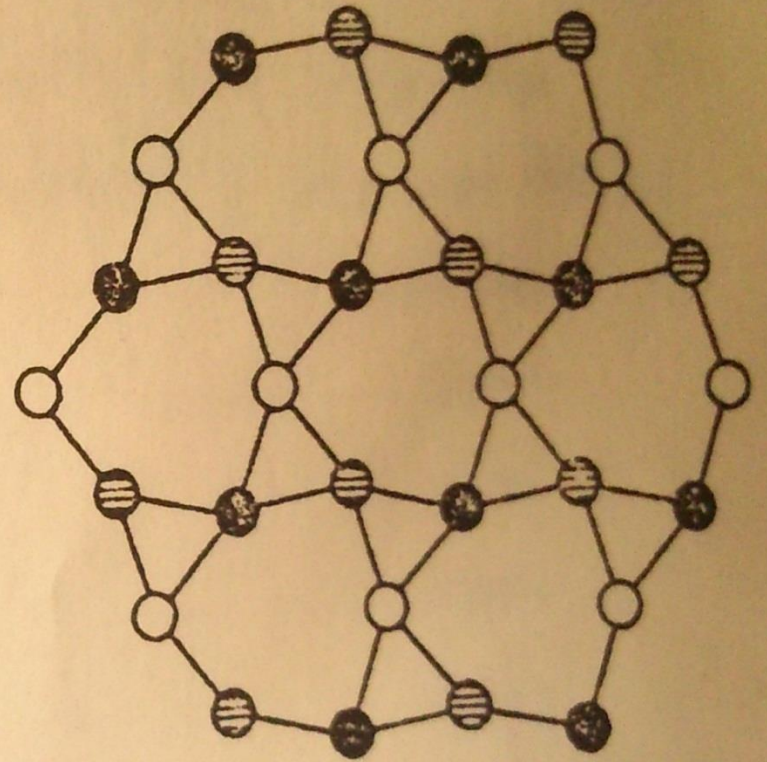

(b)


استحاله باز ساز:

این استحاله برگشت پذیر نمیباشد و منجر به تولید ساختمان جدید میشود.

در دگر گونی بازساز تغییرات حجمی قابل ملاحظه بوده و قطعه دارای تغییرات حجمی زیاد می باشد . واضح است دگر گونی فوق همراه با تنش های حرارتی در دیرگداز می باشد زیرا ضرایب انبساط حرارتی آلوتروپی های یاد شده با یکدیگر متفاوت است .

به عنوان مثال در تبدیل کوارتز بتا به تریدیمیت بتا (تریدیمیت و کریستوبالیت نیز مانند کوارتز دارای دو استحاله جابه جاساز می باشند) توام با تغییر انبساط حرارتی خیلی زیاد است بنابراین این استحاله باید قبل از کاربرد و در حین پخت صورت گیرد و چون در حین پخت استحاله از نوع بتا به آلفا می باشد با انبساط کمتری همراه خواهد بود از طرفی چون تبدیل کوارتز بتا به تریدیمیت بتا در شرایط معمولی انجام نمی شود می توان در حین پخت آجر های سیلیسی برای تصریح در این عمل از کانی ساز آهک یا اکسید کلسیم (CaO) استفاده کرد

استحاله بازسازی:

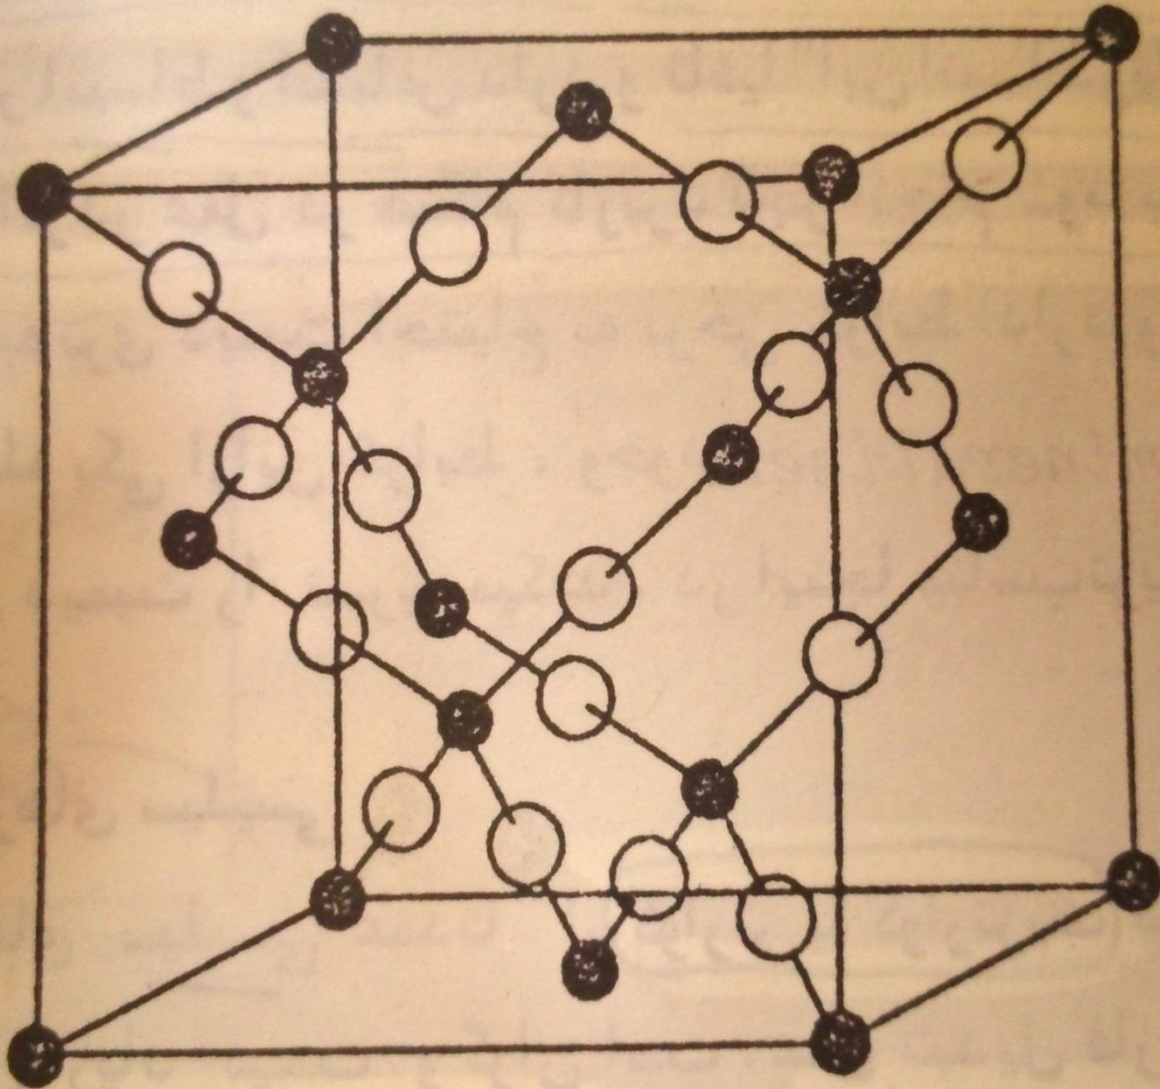

تغییرات آلتوپیک SiO_2 :

کوارتز α - 537°C ← کوارتز β

کوارتز β - 867°C ← تری دیمیت β *

تری دیمیت β - 1470°C ← کریستوبالیت β *

کریستوبالیت β - 1723°C ← مذاب

* رنگ قرمز استحاله باز ساز میباشند.

بررسی تغییرات آلوتروپیک بر اساس چگالی:

کوارتز α - 537°C (2.65) \leftarrow کوارتز β (2.6)

کوارتز β - 867°C (2.6) \leftarrow تری دیمیت β (2.27)

تری دیمیت β - 1470°C (2.27) \leftarrow کریستوبالیت β (2.33)

کریستوبالیت β - 1723°C \leftarrow مذاب

تغییرات α و β :

تری دیمیت α - 117°C \rightleftharpoons تری دیمیت β

کریستوبالیت 250°C \rightleftharpoons کریستوبالیت β

این تبدیلات نیز دارای انبساط میباشند*

این تغییرات در محدوده استحاله جابجا ساز میباشد.

*تفاوت انبساط: در جابجا ساز مدت زمان طولانی لازم است برای انجام استحاله لازم است.

تبدیلات ساختاری		دمای تبدیل	تغییر حجمی
برگشت ناپذیر	برگشت پذیر		
β	α -quartz	573	0.8-1.3
α -quartz	α -cristobalite	1250	17.4
β	α -tridymite	260	2-2.8
α -quartz	α -tridymite	870	14.4
α	δ -tridymite	117-163	0.5
α -tridymite	α -cristobalite	1470	0
α -cristobalite	melt	1713	-
α -tridymite	melt	1670	-
Fuse silica	α -cristobalite	Above 1150	0

چگونه از این انبساط ها جلوگیری کنیم؟

تبدیل کوارتز به تری دیمیت

چرا که از تغییرات استحاله های کوارتز جلوگیری کرد

چگونه تبدیل کنیم کوارتز را به تری دیمیت آیا امکان پذیر است؟

با استفاده از کانی ساز هایی همچون CaO


ترکیب شیمیایی در نسوز اسیدی:

معمولا بالای 98% حاوی اکسید سیلیسیم میباشد.

یک نمونه ترکیب شیمیایی

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O	Mgo	تحمل حرارت
99.4	0.05	0.15	0.05	1650

 تأثیر ترکیبات بر دیرگداز اسیدی:



این اکسید بسیار مضر بوده و باید میزان آن زیر 0.6% وزنی باشد.


ترکیبات قلیایی:

میزان ترکیبات قلیایی باید زیر 1% وزنی باشد.



با افزودن این ترکیب میتوان مقاومت در برابر سرباره بازی را تا حدودی افزایش داد.

تأثير Al_2O_3 :

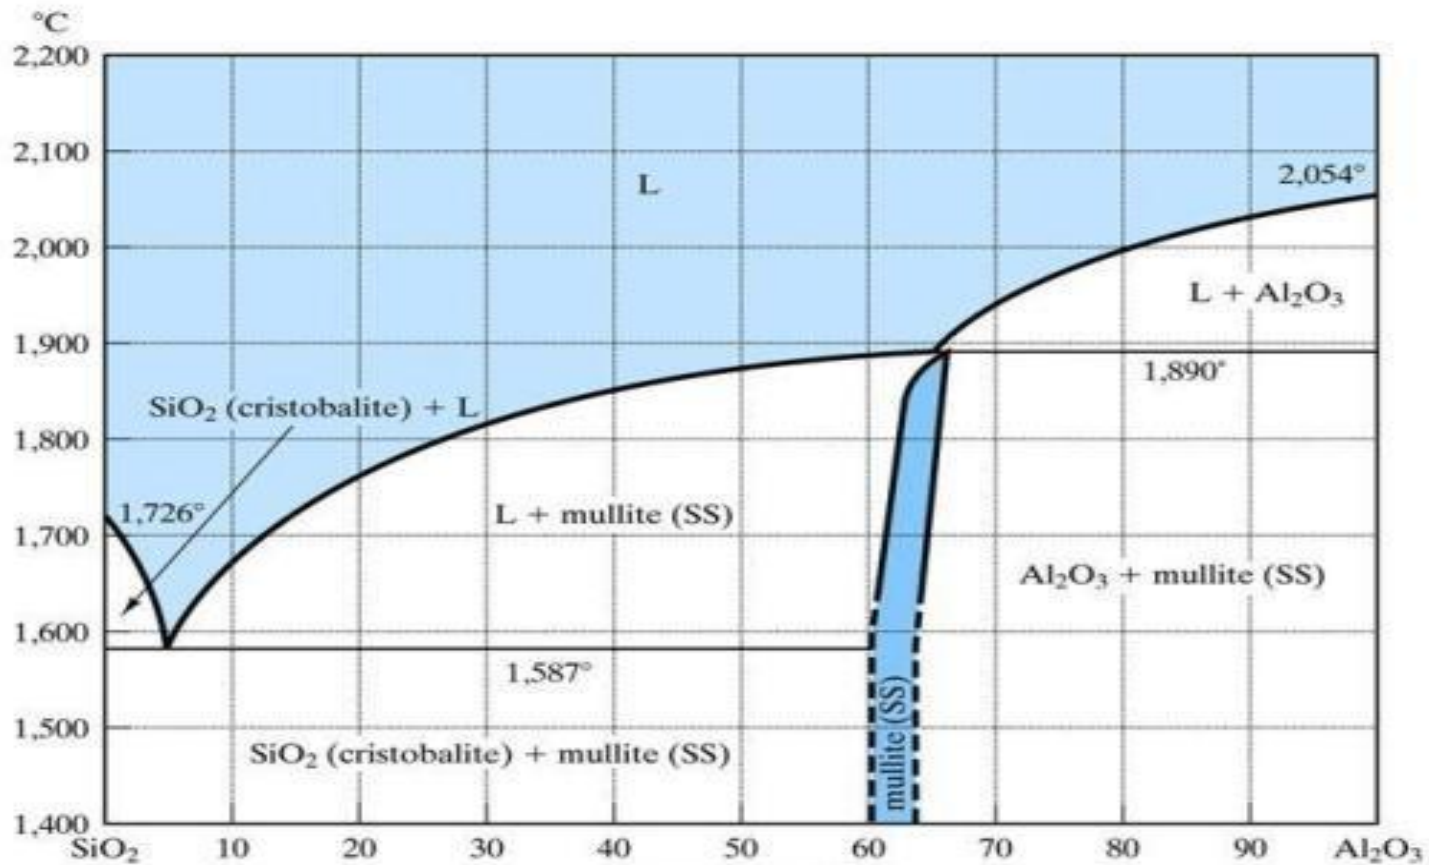

تأثير CaO:


تأثير آهک در دمای بالا نمایان میشود بدین شکل که ایجاد منطقه جدایش فازی مایع میکند خود این امر باعث میشود آهک در دمای بالا (1708) با ایجاد فاز مایع بعنوان چسب عمل کرده که پس از سرد شدن باعث چسباندن ذرات به همدیگر میشود.

✓ تشکیل فاز شیشه ای (چسبندگی)

✓ تسهیل تبدیل کوارتز به تری دیمیت (کانی ساز)

دیآگرام $\text{SiO}_2 - \text{CaO}$

$\text{CaO} - \text{SiO}_2$

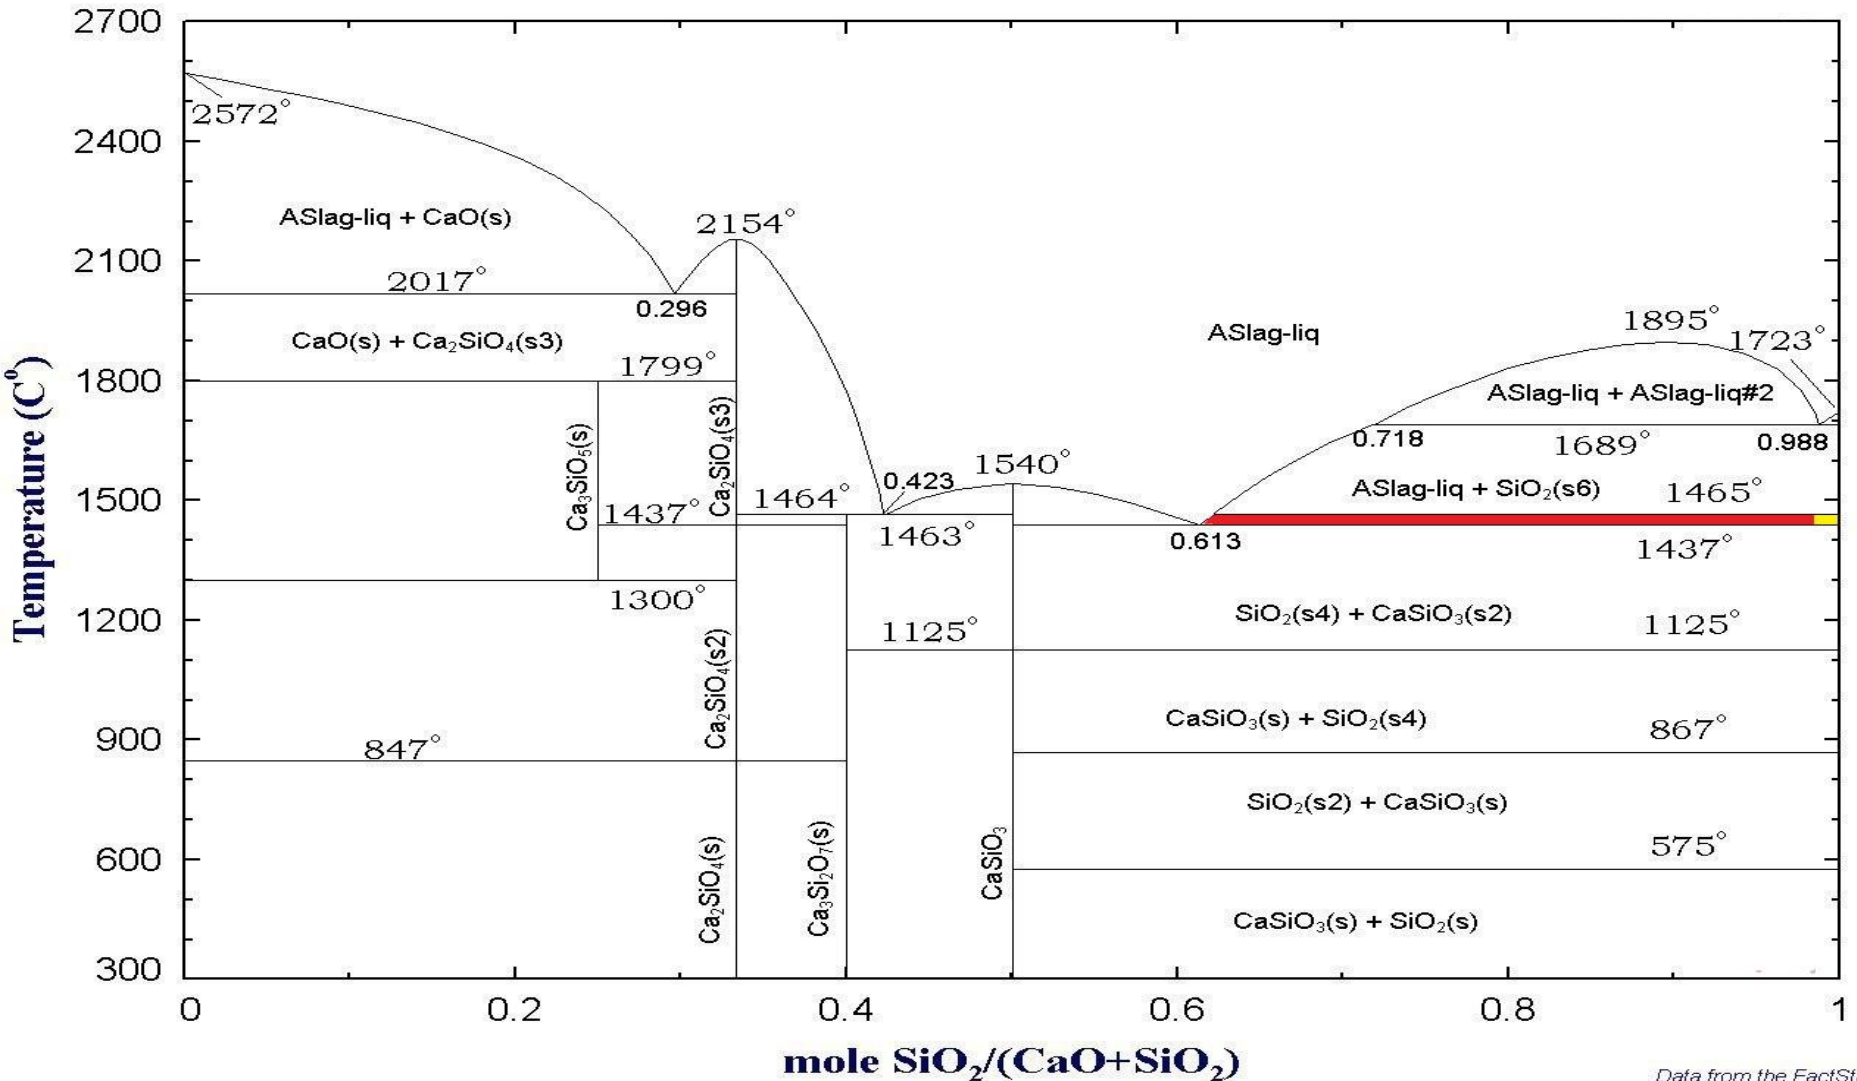

تأثیر اکسید بور B_2O_3 :

به منظور پایین آمدن نقطه ذوب سطحی دانه های سیلیس و اتصال آنها به یکدیگر جهت بدست آوردن جداره یکپارچه از مواد کمک ذوب نظیر اکسید بر (B_2O_3) از 0.4% تا 1% استفاده میشود. در واقع بعنوان گداز آور در مخلوط میباشد.

روش تامین B_2O_3 :

در ایران برای تامین B_2O_3 عمدتاً از H_3BO_3 در مخلوط خاک سیلیسی استفاده میگردد.
اسیدبوریک در دمای $170^\circ C$ بخشی از آب تبلور خود را از دست میدهد.



در $300^\circ C$ الباقی آب خود را از دست داده و به اکسید بور تبدیل میگردد.



آماده سازی مخلوط نسوز:

دانه بندی:

اندازه دانه مخلوط نسوز بسته به ظرفیت کوره
میباشد باید طوری باشد که حداکثر تراکم را داشته
باشیم

طبق استاندارد **B.S.410** بهترین دانه بندی:

45% دانه درشت

10% دانه متوسط

45% دانه ریز میباشد.

اگر توزیع دانه بندی مناسب نباشد پدیده جدایش
صورت گرفته بدین صورت

دانه درشت:

در مناطق تجمع دانه درشت ها به دلیل تخلخل زیاد
با نفوذ مذاب مواجه هستیم.

دانه ریز:

در مناطق تجمع دانه ریز ها پایین بودن استحکام،
کاهش نقطه ذوب و پوسته شدن را شاهد هستیم.

میزان مصرف دیرگداز:

تا حدودی میتوان وزن نسوز مورد مصرف را تخمین زد که در آنها M ظرفیت کوره است.

✓ وزن خاک نسوز سیلیسی (تن) $P_s = 0.25 M$

✓ وزن خاک نسوز آلومینا (تن) $P_a = 0.28 M$

✓ وزن خاک نسوز منیزیتی (تن) $P_m = 0.3 M$

معمولا برای هر تن ظرفیت کوره (0.7-3Kg) دیرگداز مصرف میشود.

نحوه نصب دیرگدازمنولیتیک اسیدی در کوره القایی:

- ✓ داخل کوره قبل از شروع فرایند توسط جارو برقی یا هوای فشرده کاملاً تمیزگرد تا هیچگونه اثری از نسوز کاری قبلی و گرد و غبار و ضایعات باقی نماند.
- ✓ افرادی که در مراحل خاک کوبی شرکت دارند از لحاظ تمیز بودن لباس و کفش و نکشیدن سیگار مراقبت گردند .
- ✓ سیمهای اتصال زمین (Earth) نصب گردد و حفره بوسیله مواد دیر گداز خمیری کاملاً گرفته شود .

کف کوبی کف کوره:

- هر بار در لایه هائی به ضخامت ۵ الی ۸ سانتیمتر در ته کوره خاک نسوز ریخته می شود و پس از مسطح کردن خاک ، عمل کوبیدن بوسیله کوبه های دستی که انجام گیرد .
- بهتر است اولین لایه با استفاده از کوبه سر تخت کوبیده شود ولایه های بعدی با یک چنگک با شاخکهای بلند کوبیده شود
- عمل کوبیدن از مرکز شروع و بصورت شعاعی به اطراف خاتمه می یابد .
- کوبیدن در هر مرحله تا جائی ادامه می یابد که سر کوبه بیش از ۱ سانتیمتر در خاک فرو نرود و خاک از اطراف سوراخ محل کوبه را پر نکند.

□ مراحل فوق تا رسیدن به ضخامت موردنظر ادامه می یابد.

□ باید دقت شود که خاک آخرین لایه بایستی به مقداری ریخته شود که پس از اتمام فرایند خاک کوبی کف کوره، ارتفاع نهائی به اندازه (1-2Cm) از حد استاندارد بیشتر باشد تا مقدار اضافی به هنگام تراز کردن کف کوره، تراشیده شود و ضخامت کف کوره به حد استاندارد برسد

□ در نهایت کف کوبی نهایی با کوبه های تخت انجام میشود و مدت آن ۱۵ دقیقه کاری است

۲: استقرار شابلون و خاک کوبی جداره:

- پس از تراز کردن خاک کف کوره , شابلون داخل کوره قرار میگیرد.
- شابلون از جنس فولاد معمولی میباشد.
- شابلون باید در مرکز کوره قرار گیرد بطوری که فاصله آن از تمام جهات اطراف کوره یکسان باشد.
- با ریختن چند کیسه خاک میتوان پایین شابلون را محکم کرده و بالای آن را بکمک سه راهنمای چوبی یا فلزی در اطراف شابلون تنظیم کرد.

نمونه ای از شابلون در کوره ده تنی القایی:



- سپس بوسیله کوبه چنگالی، خاک کف که محصور بین شابلون و دیواره کوره است به حالت شل درآورده میشود تا بتواند با خاک نسوز جداره بصورت یکپارچه درآید.
- پس از خاک کوبی قسمتی از جداره و محکم قرار گرفتن شابلون در مرکز کوره می توان جهت تسهیل در خاک کوبی جداره ، راهنماها را از اطراف شابلون خارج کرد.
- در مرحله ریختن خاک نسوز پشت شابلون توصیه می گردد کیسه های خاک بطور یکنواخت و از ارتفاع پائین تخلیه گردند و تمام خاک کیسه، در یک قسمت تخلیه نگردد.

- مدت زمان کوبش برای هر لایه ۱۰ دقیقه است عمل کوبیدن توسط سه نفر (یا دستگاه اتوماتیک) که بصورت مرتب به دور کوره حرکت می کنند تا عمل کوبش بطور یکنواخت صورت پذیرد، انجام میگردد.
- در پایان به منظور ایجاد استحکام جانبی از کوبه های بادی که سه بازو دارند به مدت ۴۵ دقیقه استفاده نمود
- اگر سیستم موتور لرزشی نیز باشد به منظور جا گیر کردن دانه ها بهتر است ۲۰ دقیقه از آن قبل از کوبه بادی سه طرفه استفاده نمود.
- سطح شابلون به فواصل ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر سوراخهایی به قطر ۳-۵ میلیمتر زده میشود تا خروج رطوبت از نسوز به سهولت انجام گیرد.

عمل پخت:

در برخی از کارخانجات برای افزایش سرعت در حدود ۲-۳ ساعت عمل پخت توسط مشعل در دمای بالای 750-850 صورت میگیرد.

باید به یاد داشت که:

- ✓ در دمای 170°C به اتمام میرسد تبخیر رطوبت.
- ✓ در دمای 300°C نیز شاهد تبدیل اسید بوریک به اکسید بور هستیم.
- ✓ و در دمای 537°C - 867°C شاهد تبدیل کوارتز به تردیمیت هستیم.

عملیات SINTERING :

بر اساس مشخصات جرم نسوز و نوع فرآیند انجام شده در کارخانه های تولیدی ، دمای زینتر دارای جدول پخت و یا سیکل زینتر با دو پارامتر زمان و درجه حرارت میباشد.

اجراء صحیح عمل زینتر ، باعث افزایش عمر دیرگداز کوره و یا به عبارتی استحکام در برابر خوردگی ذوب میگردد.

در لایه های بالایی کوره القایی که بلوکه کوره قرار دارد از اسید بوریک بیشتری استفاده میگردد تا نقطه زینتر پایین تری را بوجود آورده و نیز از استحکام بیشتری برخوردار باشد.

زینتر به معنی پیوند خوردن دانه های نسوز با یکدیگر در دمای بالا است که به ۳ روش صورت میپذیرد:

✓ استفاده از انرژی برق با استفاده ازالمنت و ترانس

✓ به کار گرفتن انرژی برق کوره القایی

✓ استفاده از انرژی سوخت های فسیلی (مشعل)

استفاده از انرژی برق با استفاده از المنت و ترانس:

✓ میبایست از بلوکه و یا شارژ تمیز و عاری از آلودگی استفاده نمود.

✓ تا بالا ترین حد ممکن شارژ نموده تا قسمتهای بالایی نیز کاملاً در کوره زینتر شود.

✓ از ضربه خوردن شارژ به شابلون جلوگیری گردد.

✓ تا پایان سیکل زینتر به هیچ عنوان از توقف در سیکل و یا نوسان در حرارت خودداری گردد.

به کار گرفتن انرژی برق کوره القایی:

کنترل دما و سیکل عملیات


جهت استارت تعدادی شمش و یا شارژ تمیز در کف داده
شود

در صورت پایان سیکل و تمایل به ریختن ذوب داخل کوره
حتما" دقت شود ذوب به آرامی و کمترین فشار ممکن به
کف و بدنه کوره ریخته شود و کوره القایی تا بالا ترین حد
ممکن پر شود

نکات کلیدی در اجرای SINTERING :

- ✓ در تبدیل استحاله کوارتز به تری دیمیت حداکثر دقت و کاهش نرخ عملیات را داشته باشیم چرا که در صورت سریع حرارت دادن افزایش حجم زیادی داریم و همچنین عمل تبدیل به خوبی صورت نمیگیرد.
- ✓ در حین سیکل عملیات حرارت دادن از نوسانات حرارتی جلوگیری کنیم.
- ✓ صبور باشیم و مهلت دهیم تا سیکل عملیات برابر با نمودار سیکل حرارتی تعیین شده باشد.
- ✓ از اکسید بور بدلیل کاهش دمای زینتر استفاده شود تا استحاله ها کامل انجام گردد.

لایه های تشکیل شده بعد از زینتر:

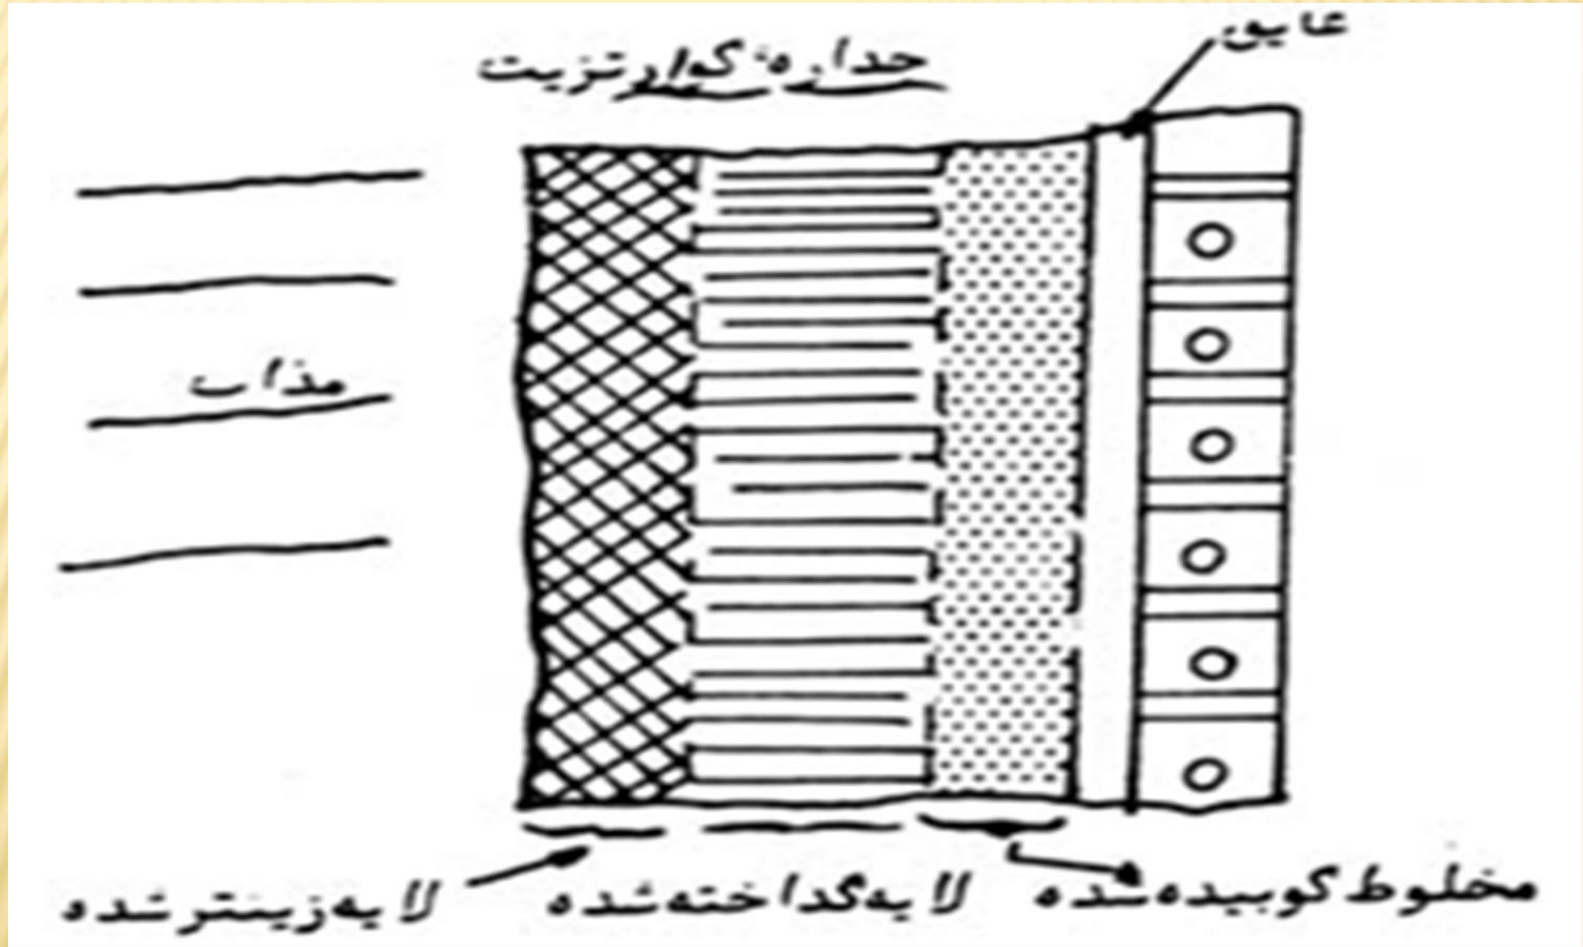

لایه های بعد از زینتر در جداره کوره:

۱- **لایه زینتر شده:** در این لایه که با ذوب در تماس است کوارتز به کریستوبالیت تبدیل شده و به دلیل ترکیب با اکسید بور بصورت فاز شیشه ای در آمده است.

۲ - **لایه پخته شده:** در این لایه کوارتز با فاز شیشه ای ناشی از ترکیبات اکسید بور به یکدیگر چسبیده ولی به حالت زینتر کامل در نیامده و از استحکام کمتری نسبت به لایه اول برخوردار است.



۳- **لایه نپخته:** این لایه بین سطح دوم و تا کوپل قرار دارد در این لایه به دلیل پایین بودن درجه حرارت تغییرات فازی (لایه فاز شیشه ای) بوجود نیامده و از استحکام کمی برخوردار است در حین کار با کوره سطح اول در حال عقب نشینی است بطوری که پس از مدتی لایه سوم در موقعیت لایه دوم قرار میگیرد و در این حالت ضخامت جداره به حداقل خود رسیده است و نیاز به خاک گوبی جدید دارد.

کاربرد لایه ها:

- ✓ **لایه زینتر شده:** دیرگداز اصلی میباشد و مقاومت به حرارت (انقباض صورت میگیرد)
- ✓ **لایه پخته:** این لایه بدلیل شیب حرارتی که از لایه اول میباشد حرارت کمتری میبیند که باعث انبساط میشود این انبساط جلوگیری از نفوذ مذاب میکند.
- ✓ **لایه نپخته:** بستری برا انبساط منطقه پخته میباشد که موجب میشود از تغییر شکل سیم پیچ جلوگیری کند-سهولت در تخریب جداره برای تعویض
- ✓ **نکته:** با کاهش لایه زینتر شده لایه های بعد نیز کاهش پیدا میکنند.

تغییرات ضخامت جداره کوره القایی:

۱: کاهش ضخامت جداره ۲: افزایش ضخامت جداره

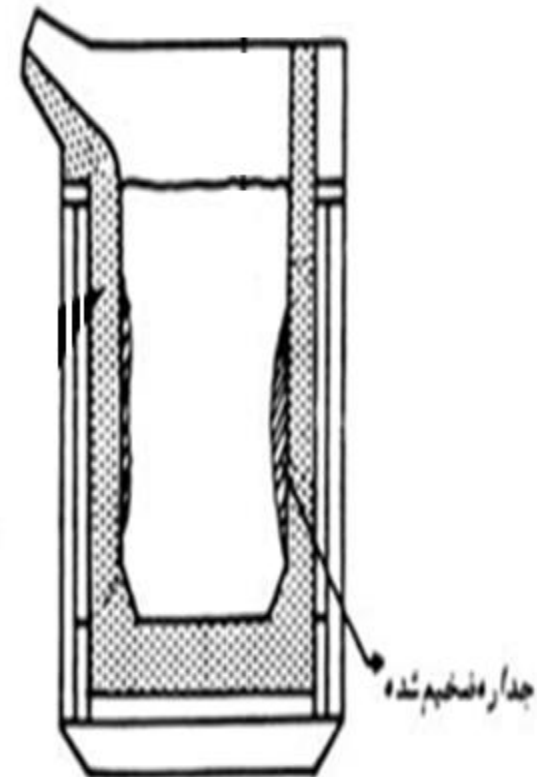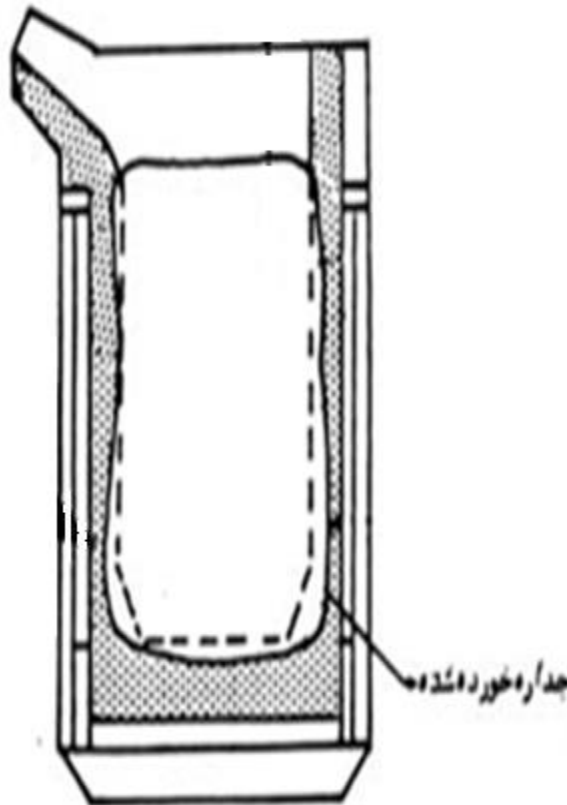


عوامل خوردگی جداره کوره:

- ✓ جرم نسوز نامناسب
- ✓ دانه بندی نامناسب
- ✓ نحوه نصب و زینتر نامناسب
- ✓ میزان تخلخل و پدیده نفوذ
- ✓ بار کوره: الف-فیزیکی
- ✓ ب: شیمیایی
- ✓ وجود Feo-MnO-C در سرباره
- ✓ زاویه نامناسب شابلون
- ✓ دمای بالا
- ✓ و....

عوامل افزایش دهنده جداره کوره:

 حضور برخی اکسید ها(اکثرا بازی) و انجام واکنش با جداره



ضمن تقدیر و تشکر از توجه مهندسین گرامی

نیز نوشته دست بشر میباشد و احتمال خطا و اشتباه وجود دارد لذا از عزیزانی که این فایل
را دیده کردند خواهشمندیم در صورت اشتباهی در آن اطلاع به مدیریت گروه متالورژها دهید.
بنا بر احسان زرنگه نیز خواهشمندم از تمامی مهندسین و اساتید بزرگوار حاضر در صورت
برداشتن وقت این چنین فایل های را مربوط به حوزه کاری ، درسی ، پژوهشی و... آماده
کرده و به اشتراک بگذارید تا انشالله شاهد شاهد پیشرفت ایران عزیز باشیم.

راه های ارتباطی با متالورژها:

سایت متالورژها به آدرس:

WWW.METALLURGAH.COM

جهت پیوستن به بزرگترین اجتماع مهندسین و اساتید متالورژها با لینک:

METALLUGHA@