

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هیانی مطالورزی چدن نشکن

تألیف:

مهران تدین سعیدی - حامد ثابت

اعضاو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و مطالورزی

سرشناسه	: تدین سعیدی ، مهران
عنوان و پیداوار	: مبانی متالوژی چدن نشکن / تألیف مهران تدین سعیدی ، حامد ثابت
مشخصات نشر	: حق یاوران ، ۱۳۸۵
مشخصات ظاهری	: ۲۰۹ ص. مصور ، جدول ، نمودار.
شابک	۹۷۸-۹۶۴-۹۴۵۷۶-۸-۰
یادداشت	: فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
یادداشت	: کتابنامه : صن. [۲۰۹] - ۲۰۹
موضوع	: چدن نشکن — ذوب و استخراج .
موضوع	: متالوژی .
رده بندي کنگره	: TN ۷۱۹/۵۰۴ ت ۲
رده بندي دیبوری	۱۴۱۳/۳۲۹:
شماره کتابخانه ملی	: ۳۴۰۱۶-۳۸۳

نام کتاب : مبانی متالوژی چدن نشکن

مؤلفان : مهران تدین سعیدی - حامد ثابت

تیراژ : ۱۲۰۰ نسخه

نوبت چاپ : اول - ۱۳۸۶

حروفچینی و صفحه آرایی : زهرا زرگر

تهییه و تنظیم : مؤسسه آرین ویژه

لیتوگرافی : آران

چاپخانه : عمران

طراحی جلد : رهی غفاریان با همکاری آتلیه نوژن طراحان

قیمت : ۳۳۰۰ تومان

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۹۴۵۷۶-۸-۰

نشر : حق یاوران

۱۷/ فهرست مطالب

فهرست مطالب

<u>صفحة</u>	<u>عنوان</u>
۱۱	مقدمه
۱۳	فصل ۱- معرفی و تاریخچه تولید چدن نشکن
۱۳	۱ - مقدمه
۱۴	۲ - ۱- انواع چدن ها
۱۵	۳ - ۱- معرفی چدن نشکن
۱۶	۴ - ۱- تاریخچه تولید چدن نشکن
۱۷	۵ - ۱- طبقه بندی چدن های نشکن
۱۹	فصل ۲- روش های قالب گیری و ماهیچه گیری برای ریخته گری چدن نشکن
۱۹	۱ - ۲- مقدمه
۲۰	۲ - ۲- قالب گیری با ماسه تر
۲۲	۳ - ۲- قالب گیری با ماسه خشک
۲۳	۴ - ۲- قالب گیری تمام ماهیچه
۲۴	۵ - ۲- قالب گیری پوسته ای
۲۵	۶ - ۲- قالب گیری به روش CO_2 (سیلیکات سدیم)
۲۶	۷ - ۲- قالب گیری با چسب سرد
۲۸	۸ - ۲- فرآیندهای ماهیچه گیری
۲۸	۱ - ۸ - ۱- فرآیند ماهیچه گیری روغنی
۲۹	۲ - ۸ - ۲- فرآیند ماهیچه گیری جعبه گرم (هات باکس)
۲۹	۳ - ۸ - ۳- فرآیند ماهیچه گیری چسب سرد
۳۰	۴ - ۸ - ۴- فرآیند ماهیچه گیری پوسته ای
۳۱	۵ - ۸ - ۵- فرآیند ماهیچه گیری CO_2 (سیلیکات سدیم)

صفحهعنوان

فصل ۳ - کوره‌های ذوب چدن نشکن ۳۳	۱ - ۳ - مقدمه ۳۳
۳۳ ۲ - کوره کوبیل ۳۳	۳ - کوره القابی ۳۷
۳۷ ۴ - کوره بوته‌ای ۴۰	۴ - کوره بوته‌ای ۴۲
۴۰ ۵ - کوره دوار ۴۲	
فصل ۴ - محاسبه شارژ برای ریخته‌گری چدن نشکن ۴۵	۱ - ۴ - مقدمه ۴۵
۴۵ ۲ - اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه شارژ ۴۵	۳ - محاسبه شارژ چدن نشکن ۴۸
۴۸ ۵ - روش‌های کروی نمودن گرافیت در چدن نشکن ۶۱	
۶۱ ۱ - ۵ - مقدمه ۶۱	۱ - ۵ - روش کروی نمودن ته بوته‌ای (بوته سرباز) ۶۲
۶۲ ۲ - روش کروی نمودن ته بوته‌ای یا ساندویچی ۶۳	۲ - ۵ - روش کروی نمودن با پاتیل در پوش دار ۶۶
۶۳ ۳ - روش کروی نمودن توپی متخلف ۶۷	۳ - ۵ - روش کروی نمودن غوطه‌وری (فروبری) ۶۹
۶۷ ۴ - روش کروی نمودن بوته‌گردان یا کنورتور GF ۷۲	۴ - ۵ - روش کروی نمودن توپی ۷۴
۶۹ ۵ - روش کروی نمودن جریان خیس‌کننده ۷۶	۵ - ۵ - روش کروی نمودن تحت فشار ۷۷
۷۲ ۶ - عملیات کروی نمودن در محفظه قالب (In mold) ۷۷	۱۰ - ۵ - میرایی منیزیم ۷۹
۷۶ ۷ - انجاماد چدن نشکن ۸۳	
۷۷ ۸ - مقدمه ۸۳	۱ - ۶ - مقدمه ۸۳
۷۹ ۹ - تعادل آهن و گرافیت ۸۴	۲ - ۶ - مکانیزم کروی شدن گرافیت‌ها ۸۶
	۳ - ۶ - مکانیزم کروی شدن گرافیت ۸۶

۵/ فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۴ - انجاماد چدن‌های نشکن	۱۸
۵ - جوانه‌زنی	۱۹
فصل ۷ - روش‌های ریخته‌گری چدن نشکن	۹۳
۱ - مقدمه	۹۳
۲ - ریخته‌گری در قالب‌های موقت	۹۴
۳ - ریخته‌گری در قالب‌های دائمی	۹۵
۴ - ریخته‌گری گریز از مرکز	۹۵
فصل ۸ - عیوب قطعات ریختگی چدن نشکن	۹۷
۱ - مقدمه	۹۷
۲ - عیوب ناشی از گرافیت	۹۸
۳ - عیوب ناشی از ریزساختار میکروسکوپی	۱۰۰
۴ - عیوب ناشی از کاربید یوتکتیک	۱۰۰
۵ - عیوب ناشی از ناخالصی‌ها	۱۰۱
۶ - عیوب سطحی	۱۱۳
فصل ۹ - طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری برای ریخته‌گری چدن نشکن	۱۱۵
۱ - مقدمه	۱۱۵
۲ - سیستم راهگاهی فشاری	۱۱۷
۳ - سیستم راهگاهی غیرفشاری	۱۱۷
۴ - زمان پرکردن قالب	۱۱۸
۵ - تنگه	۱۱۹
۶ - نکات مهم در طراحی اجزای سیستم راهگاهی برای ریخته‌گری چدن‌های نشکن	۱۲۱
۷ - تغذیه‌گذاری چدن‌های نشکن	۱۲۲
۸ - تغییرات حجم در روند انجاماد چدن‌های نشکن	۱۲۳
۹ - عوامل موثر بر میزان انبساط مذاب	۱۲۳
۱ - درجه حرارت ریختن مذاب در قالب	۱۲۴
۲ - سرعت سرد شدن مذاب در قالب	۱۲۶
۳ - ترکیب شیمیایی مذاب	۱۲۶

صفحهعنوان

۱۲۷	۴ - ۹ - ۹ - خصوصیات و جنس قالب
۱۲۸	۵ - ۹ - روش کروی نمودن گرافیت‌ها و روش جوانه‌زایی
۱۲۸	۱ - ۹ - روش‌های تغذیه‌گذاری برای ریخته‌گری چدن‌های نشکن
۱۲۹	۱ - ۱۰ - ۹ - روش سنتی
۱۲۹	۲ - ۱۰ - ۹ - روش اعمال انبساط
۱۲۹	۱ - ۱۰ - ۹ - روش کنترل فشار
۱۳۳	۲ - ۱۰ - ۹ - روش اعمال مستقیم انبساط
۱۳۳	۱ - ۱۰ - ۹ - روش اعمال مستقیم انبساط از طریق.....
۱۳۳	۲ - ۱۰ - ۹ - روش اعمال مستقیم انبساط از طریق.....
۱۳۴	۳ - ۱۰ - ۹ - ریخته‌گری بدون تغذیه
۱۳۵	۳ - ۱۰ - ۹ - روش هندسی

۱۳۷	فصل ۱۰ - تاثیر عناصر آلیاژی بر خواص ساختاری و مکانیکی چدن‌های نشکن.
۱۳۷	۱ - ۱۰ - مقدمه
۱۳۸	۲ - کربن
۱۳۹	۳ - سیلیسیم
۱۴۰	۴ - منگنز
۱۴۱	۵ - گوگرد
۱۴۲	۶ - فسفر
۱۴۲	۷ - مس
۱۴۳	۸ - قلع
۱۴۴	۹ - کروم
۱۴۵	۱۰ - نیکل
۱۴۵	۱۱ - مولیبدن
۱۴۶	۱۲ - سرب
۱۴۷	۱۳ - تیتانیم
۱۴۷	۱۴ - وانادیم
۱۴۸	۱۵ - آنتیموان
۱۴۸	۱۶ - آرسنیک
۱۴۹	۱۷ - بیسموت

۷/ فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۴۹	۱۰ - ۱۸ - تلوریم
۱۵۰	۱۰ - ۱۹ - آلمینیم
۱۵۰	۱۰ - ۲۰ - هیدروژن
۱۵۱	۱۰ - ۲۱ - تنگستن
۱۵۱	۱۰ - ۲۲ - بُر
۱۵۱	۱۰ - ۲۳ - ازت
۱۵۲	۱۰ - ۲۴ - سریم
۱۵۲	۱۰ - ۲۵ - کلسیم
فصل ۱۱ - عملیات حرارتی چدن‌های نشکن	
۱۵۳	۱۱ - ۱ - مقدمه
۱۵۴	۱۱ - ۲ - محدوده دمای بحرانی
۱۵۴	۱۱ - ۳ - عملیات حرارتی آنیل
۱۵۶	۱۱ - ۴ - نرماله کردن
۱۵۸	۱۱ - ۵ - آستمپرینگ
۱۵۹	۱۱ - ۶ - سخت کردن و برگشت دادن (کوئنج و تمپر کردن)
۱۶۰	۱۱ - ۷ - سخت کاری سطحی
۱۶۱	۱۱ - ۸ - تنش‌گیری
فصل ۱۲ - چدن نشکن آستمپر	
۱۶۳	۱۲ - ۱ - مقدمه
۱۶۴	۱۲ - ۲ - فرآیند آستمپرینگ
۱۶۵	۱۲ - ۳ - تحول بینیتی
۱۶۶	۱۲ - ۴ - خواص مکانیکی
۱۶۷	۱۲ - ۴ - ۱ - خواص کششی
۱۶۸	۱۲ - ۴ - ۲ - چقرمگی شکست
۱۶۹	۱۲ - ۴ - ۳ - خستگی
۱۶۹	۱۲ - ۴ - ۴ - مقاومت به سایش
۱۷۱	۱۲ - ۵ - قابلیت ماشین کاری
۱۷۲	۱۲ - ۶ - کنترل تولید

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۷۳	۱۲-۷ - ترکیب شیمیایی.....
۱۷۴	۱۲-۸ - اثر عناصر آلیاژی.....
۱۷۴	۱۲-۸-۱ - کربن.....
۱۷۴	۱۲-۸-۲ - سیلیسیم.....
۱۷۵	۱۲-۸-۳ - منگنز.....
۱۷۵	۱۲-۸-۴ - مس.....
۱۷۵	۱۲-۸-۵ - نیکل.....
۱۷۶	۱۲-۸-۶ - مولیبدن.....
 فصل ۱۳ - خواص مکانیکی و فیزیکی چدن های نشکن.....	
۱۷۷	۱۳-۱ - مقدمه
۱۷۷	۱۳-۲ - عوامل موثر بر خواص مکانیکی.....
۱۷۸	۱۳-۲-۱ - ریز ساختار.....
۱۷۹	۱۳-۲-۲ - ترکیب شیمیایی.....
۱۸۰	۱۳-۳ - رده های چدن نشکن.....
۱۸۱	۱۳-۴ - سختی
۱۸۳	۱۳-۵ - حساسیت مقطع و عناصر آلیاژی
۱۸۶	۱۳-۶ - خواص کششی.....
۱۹۰	۱۳-۷ - استحکام فشاری.....
۱۹۱	۱۳-۸ - خواص برشی و پیچشی
۱۹۲	۱۳-۹ - خواص کشسانی و میرایی
۱۹۳	۱۳-۱۰ - تنش های مرکب
۱۹۳	۱۳-۱۱ - خواص خستگی یا دوام
۱۹۶	۱۳-۱۲ - خواص چقرومگی شکست
۱۹۶	۱۲-۱ - اندازه گیری چقرومگی شکست با آزمون های ضربه
۱۹۹	۱۲-۲ - اندازه گیری چقرومگی شکست با آزمون مکانیک شکست
۲۰۰	۱۳-۱۳ - خواص در دمای بالا
۲۰۰	۱۳-۱ - انتخاب مواد
۲۰۱	۱۳-۲ - اثر دما
۲۰۲	۱۳-۱۴ - رشد و اکسیدشدن یا پوسته شدن

۹/ فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲۰۴	۱۳- ۱۵ - خواص کوتاه مدت در دمای بالا
۲۰۵	۱۳- ۱۶ - خواص خزشی و تنش - گسیختگی
۲۰۵	۱۳- ۱۷ - خستگی حرارتی
۲۰۸	۱۳- ۱۸ - خواص در دمای کم
۲۰۹	۱۳- ۱۹ - انبساط گرمایی (حرارتی)
۲۰۹	۱۳- ۲۰ - هدایت گرمایی (حرارتی)
۲۱۰	۱۳- ۲۱ - هدایت الکتریکی
۲۱۱	۱۳- ۲۲ - خواص مغناطیسی
۲۱۳	فصل ۱۴- ماشین کاری چدن های نشکن
۲۱۳	۱۴- ۱ - مقدمه
۲۱۳	۱۴- ۲ - قابلیت ماشین کاری
۲۱۷	۱۴- ۳ - روش های متداول ماشین کاری
۲۱۸	۱۴- ۳ - ۱ - صیقل کاری غلطگی
۲۱۸	۱۴- ۳ - ۲ - شاب زنی
۲۱۹	۱۴- ۳ - ۳ - ماشین کاری سایشی
۲۲۰	۱۴- ۳ - ۴ - ضرب زنی
۲۲۰	۱۴- ۴ - ملاحظات قابلیت تولید
۲۲۱	فصل ۱۵- روش های اتصال چدن نشکن
۲۲۱	۱۵- ۱ - مقدمه
۲۲۳	۱۵- ۲ - جوشکاری
۲۲۳	۱۵- ۲ - ۱ - جوشکاری قوسی
۲۲۴	۱۵- ۲ - ۲ - جوشکاری گازی
۲۲۶	۱۵- ۳ - تکنولوژی جوشکاری
۲۳۰	۱۵- ۴ - لحیم کاری سخت
۲۳۲	۱۵- ۵ - اتصال با چسب
۲۳۳	فصل ۱۶- استانداردهای چدن نشکن
۲۳۳	۱۶- ۱ - مقدمه

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۲۳۵ ۱۶ - ۲ - جداول استاندارد چدن نشکن	۱۶
فصل ۱۷ - کاربردهای صنعتی چدن نشکن	
۲۴۳ ۱ - ۱۷ - مقدمه	۱
۲۴۳ ۱۷ - ۲ - چدن نشکن در صنعت لوله سازی	۲
۲۴۳ ۱۷ - ۳ - چدن نشکن در صنعت خودرو سازی	۳
۲۴۴ ۱۷ - ۳ - ۱ - تقطعات اکسل	۱
۲۴۵ ۱۷ - ۳ - ۲ - توپی چرخ	۲
۲۴۶ ۱۷ - ۳ - ۳ - میل لنگها	۳
۲۴۶ ۱۷ - ۳ - ۴ - منیفولد دود	۴
۲۴۷ ۱۷ - ۳ - ۵ - انگشتی سوپاپ	۵
۲۴۸ ۱۷ - ۳ - ۶ - بازوی انتقال دهنده نیرو	۶
۲۴۹ ۱۷ - ۳ - ۷ - دندنهای پینیون	۷
۲۵۰ ۱۷ - ۳ - ۸ - اتصالات ترمز	۸
۲۵۰ ۱۷ - ۴ - ۱ - چدن نشکن در ساخت چرخ دندنهای	۹
۲۵۱ ۱۷ - ۴ - ۱ - استحکام خستگی دورانی تاج دندنهای	۱
۲۵۲ ۱۷ - ۴ - ۲ - مقاومت در برابر سایش تاج دندنهای	۲
۲۵۳ ۱۷ - ۴ - ۳ - انواع چدن های نشکن برای ساخت چرخ دندنهای	۳
۲۵۳ ۱۷ - ۴ - ۵ - چدن نشکن در غلطک سازی	۵
۲۵۴ ۱۷ - ۵ - ۱ - غلطک های چدن نشکن پر لیتی	۱
۲۵۵ ۱۷ - ۵ - ۲ - غلطک های چدن نشکن بینیتی	۲
منابع و مراجع	
۲۵۷ منابع فارسی استفاده شده	۱
۲۵۷ منابع انگلیسی استفاده شده	۲
۲۵۹ منابع و مراجع	۳

مقدمه

چدن‌ها دسته بزرگی از آلیاژهای آهنی می‌باشند که بیشترین آمار تولید قطعات ریختگی را در سطح جهان به خود اختصاص داده‌اند، نقطه ذوب پایین (تر از فولاد) - سیالیت کافی - عدم تشکیل سریاره چسبنده و هزینه تولید کمتر این آلیاژها باعث گردید که در دهه ۱۹۳۰ میلادی مهندسین طراح در بسیاری از کاربردهای صنعتی قطعات ریختگی چدن را جایگزین قطعات فولادی نمایند. این موضوع بعد از تولید چدن نشکن (در اوخر دهه ۱۹۴۰ میلادی) با جدیت بیشتری از طرف مهندسین پیگیری شد به نحوی که امروزه در بسیاری از موارد گزارش گردیده است که قطعات چدن نشکن با موقیت جایگزین قطعاتی از جنس فولادهای آهنگری شده گردیده‌اند. دلیل این امر را باید در خواص منحصر به فرد این چدن جستجو نمود، وجود گرافیت‌های کروی و قابلیت پذیرش انواع عملیات‌های حرارتی باعث گردیده است که خواص مکانیکی قابل قبول در این دسته از چدن‌ها در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی قابل دستیابی باشد. تولید چدن نشکن در ایران قدمتی ۳۵ ساله دارد و امروزه اکثر صنعت گران و مهندسین با خواص منحصر به فرد این آلیاژ به خوبی آشنا هستند، کتاب حاضر نیز برای رفع نیازهای علمی - و کاربردی متخصصین و دانشجویان تهیه شده و در آن سعی گردیده

است تا اطلاعات لازم در خصوص مبانی متالورژی و تولید چدن نشکن در اختیار علاقهمندان قرار دهد. در اتها از همکاری بسی شایبه آقای مهندس مجید پورصادق زنوزی به خاطر همکاری در تهیه کتاب قدردانی نموده و از جناب آقای دکتر ناصر ورهرام استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف به پاس ارائه راهنمایی های ارزنده سپاسگزاری نموده و از کلیه مسؤولین واحد و دستاندرکاران اداره انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به خاطر همکاری های لازم جهت تایپ و چاپ کتاب تشکر می گردد.

مهران تدین سعیدی - هامد ثابت

تابستان ۱۳۸۳

فصل ۱

معرفی و تاریخچه تولید چدن نشکن

۱-۱- مقدمه

واژه چدن به گروه وسیعی از فلزات با خواص مختلف اطلاق می‌شود که عمدتاً آلیاژهای آهن-کربن و سیلیسیم می‌باشند، فولاد و چدن هر دو آلیاژهای آهن-کربن می‌باشند ولی فولادها همیشه کمتر از ۲ درصد کربن دارا می‌باشند و اغلب در صد کربن آنها از یک درصد تجاوز نمی‌کند در حالی که چدن‌ها همواره بیش از ۲ درصد کربن دارند، از طرفی چدن‌ها دارای مقادیری سیلیسیم نیز می‌باشند که میزان آن از یک تا سه (۱ تا ۳) درصد متغیر است.

البته باید توجه داشت که عناصر دیگری نظیر منگنز-فسفر و گوگرد هم معمولاً در چدن‌ها وجود دارند. علاوه بر این در چدن‌های آلیاژی در صد سیلیسیم بیش از مقداری که در تعریف ذکر شده می‌تواند وجود داشته باشد. بالابودن میزان کربن و سیلیسیم موجود در چدن‌ها باعث می‌شود این دسته از فلزات از جمله آلیاژهایی باشند که قابلیت

ریخته‌گری عالی دارند، چدن‌ها به سهولت ذوب شده و در حالت مذاب سیالیت زیادی دارند علاوه بر این انجام چدن‌ها با انقباض و کشیدگی جزئی همراه است و از این نظر دشواری کمتری دارند اما بالا بودن میزان کربن موجود در آنها مانع از آن است که بتوان در حالت جامد بر روی آنها عملیات شکل‌دادن نظیر آنچه در مورد فولادها صورت می‌گیرد را انجام داد.

در چدن‌ها بخش قابل توجهی از کربن موجود در خلال انجام آزادشده و به صورت یک جزء یا فاز اصلی مجزا در ریز ساختار ظاهر می‌گردد شکل و فرم این کربن مشخص‌کننده نوع چدن و مبنای اصلی طبقه‌بندی آن خواهد بود. در چدن سفید بخش عمده کربن موجود به صورت ترکیب با آهن (Fe_3C) ظاهر می‌گردد. در چدن چکش‌خوار (مالیل) بخش عمده کربن به صورت گرافیت می‌باشد که این گرافیت‌ها در نقاط مختلف تجمع کرده و اشکال نامنظمی شبیه کلوخه را تشکیل می‌دهند. در چدن خاکستری این کربن به شکل ورقه‌های گرافیت و در چدن نشکن به شکل کروی ظاهر می‌گردد.

۱-۲- انواع چدن‌ها

انواع گوناگون چدن را می‌توان براساس نوع و شکل کربن دسته‌بندی نمود، بر این اساس می‌توان چدن‌ها را به ۴ دسته اصلی تقسیم‌بندی نمود که عبارتند از:

چدن سفید - چدن چکش‌خوار - چدن خاکستری - چدن نشکن و چدن با گرافیت فشرده، همچنین به هر نوع از این چدن‌ها می‌توان عناصر آلیاژی اضافه نمود یا آنها را مورد عملیات حرارتی قرار داد بدون آنکه نوع چدن تغییر نماید. جدول ۱-۱ محدوده ترکیب شیمیایی انواع چدن‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱- محدوده ترکیب شیمیایی انواع چدن ها


عنصر	چدن خاکستری	چدن سفید	چدن چکش خوار	چدن نشکن
کربن	۲/۵-۴	۱/۸-۳/۶	۲-۲/۶	۳-۴
سیلیسیم	۱-۳	۰/۵-۱/۹	۱/۱-۱/۶	۱/۸-۲/۸
منگنز	۰/۲۵-۱	۰/۲۵-۰/۸	۰/۲-۱	۰/۱-۱
گوگرد	۰/۰۲-۰/۲۵	۰/۰۶-۰/۲	۰/۰۴-۰/۱۸	۰/۰۳-حداکثر
فسفر	۰/۰۵-۱	۰/۰۶-۰/۱۸	۰/۱۸-حداکثر	۰/۱-حداکثر

۱-۳- معرفی چدن نشکن

چدن نشکن که گاهی چدن کروی - چدن باگرافیت کروی - چدن نشکن - چدن داکتیل و یا چدن SG خوانده می شود در دهه ۱۹۴۰ میلادی کشف گردید. در این چدن، گرافیت به شکل کروی می باشد که این امر ناشی از اضافه نمودن مقادیر بسیار کم و لی محاسبه شده ای از عناصر نظیر سریم یا منیزیم به مذاب چدن قبل از ریخته گری می باشد.

بالابودن میزان کربن و سیلیسیم در چدن نشکن باعث می گردد که فرآیند ریخته گری و قابلیت ماشینکاری بسیار خوب چدن حفظ گردد.

چدن نشکن مدول الاستیسیته بالایی دارد. استحکام تسلیم آن در محدوده خوبی می باشد و همانطوری که از نام آن مشخص است از قابلیت انعطاف پذیری خوبی نیز برخوردار است لذا می توان قطعات مختلفی در محدوده وسیعی از نظر اندازه و طرح (قطعات بسیار ظریف و جداره نازک تا قطعاتی با ضخامت های زیاد) از آن تهیه نمود.

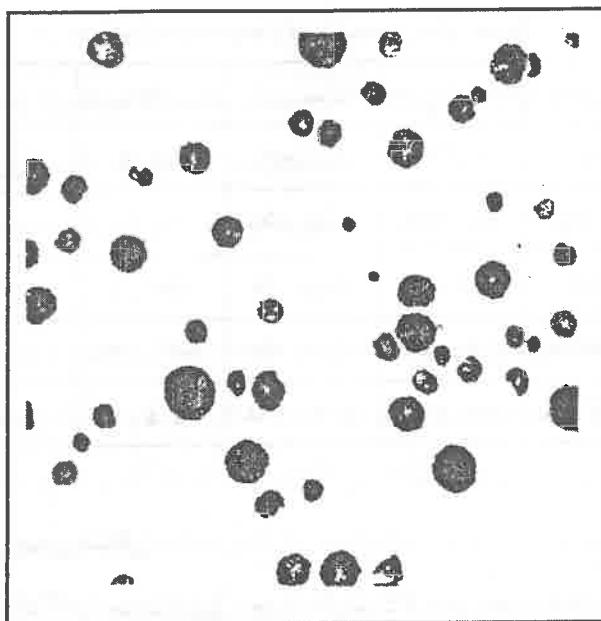

شکل ۱-۱- چدن نشکن با گرافیت کروی - قبل از اج با بزرگنمایی $\times 100$

۴-۱- تاریخچه تولید چدن نشکن

اگرچه تولید چدن‌های چکش‌خوار از صدها سال پیش در کشورهای صنعتی جهان شروع شده و هنوز نیز ادامه دارد معهذا به علت مشکلات مربوط به تولید قطعات چدنی و لزوم انجام عملیات حرارتی به روی قطعات از آغاز پیدایش چدن‌های چکش‌خوار ایده کروی نمودن کریں بدون نیاز به عملیات حرارتی چدن وجود داشته است، این آرزو در سال ۱۹۴۵ میلادی به حقیقت پیوست زیرا موراف از مؤسسه تحقیقاتی چدن بریتانیا توانست با اضافه نمودن مقداری مختصری فلز سریم به مذاب چدن (بدون نیاز به عملیات حرارتی) چدن با گرافیت کروی یا چدن نشکن را تهیه نماید؛ معهذا به علت مشکلات مربوط به تولید و گران بودن فلز سریم این روش در سطح وسیعی مورد

استفاده قرار نگرفت.

در پایان جنگ جهانی دوم که کشورهای صنعتی جهان با کمبود کروم رویرو بودند شرکت بین‌المللی نیکل تصمیم گرفت تا در چدن‌های خاکستری و چدن پر نیکل خود از منیزیم به جای کروم استفاده نماید، چون اضافه نمودن منیزیم به تنها یکی به مذاب چدن، همراه با سوختن شدید آن و بیرون ریختن مذاب از پاتیل همراه بوده لذا منیزیم را به صورت آلیاژ منیزیم - مس و منیزیم - نیکل به مذاب اضافه نمودند چدنی که به این ترتیب تهیه گردید در کمال تعجب دارای استحکام بالایی بود و هنگامی که تکه‌ای از آن را در زیر میکروسکوپ قرار دادند مشاهده شد که کربن به صورت گرافیت‌های کروی درآمده است.

استفاده منیزیم برخلاف سریم در تهیه چدن نشکن مشکلات اقتصادی در برنداشت و به این ترتیب تهیه این نوع چدن (با استفاده از منیزیم) در سال ۱۹۴۶ اعلام گردید. تهیه قطعات ریختگی چدن نشکن در ایران اولین بار در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی (۱۹۶۸ میلادی) توسط برادران شهرستانی (در کارخانه فعلی نورد و تولید قطعات فولادی) و سپس در فاصله کوتاهی توسط مرحوم عباس صادقیان و براساس کوشش‌های خستگی ناپذیر آقای حبیب شبکیگر آغاز گردید. در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) کارخانه لوله ماشین‌سازی ایران تولید لوله‌های چدن نشکن و سپس اتصالات چدنی را آغاز نمود و از این تاریخ به بعد واحدهای ریخته‌گری کوچک و بزرگ مبادرت به تولید چدن‌های نشکن نمودند که این روند تا به امروز ادامه دارد.

۱-۵- طبقه‌بندی چدن‌های نشکن

انواع متداول چدن نشکن عمدهاً از لحاظ ریز ساختار زمینه‌ای که گرافیت کروی را

در برگرفته تفاوت دارند. این تفاوت‌ها نتیجه اختلاف در ترکیب شیمیایی و سرعت سردشدن قطعه ریختگی پس از باربریزی و یا نتیجه عملیات حرارتی می‌باشد. به طور کلی براساس استاندارد ASTM-A536 چدن نشکن به ۵ دسته تقسیم می‌گردد که در جدول ۲ - ۱ ارائه شده است.

جدول ۲ - ۱ - انواع چدن‌های نشکن براساس استاندارد ASTM-A536

استحکام کششی (پوند بر اینچ مربع)	تنش تسليم (پوند بر اینچ مربع)	درصد از دیاد طول نسبی	سختی بربنل <i>HB</i>	نوع عملیات حرارتی	ریز ساختار
۶۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۸	۱۳۷ - ۱۷۰	آبل شده	تماماً فریتی
۶۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۱۲	۱۴۹ - ۱۲۹	—	فریتی
۸۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۶	۱۷۹ - ۲۲۵	—	فریتی و پرلیتی
۱۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۳	۲۲۹ - ۳۰۲	نرماله شده	تماماً پرلیتی
۱۲۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۲	۲۵۰ - ۳۵۰	کوئینج و تپر شده	مارتنزیت تپر شده

فصل ۲

روش‌های قالب‌گیری و ماهیچه‌گیری برای ریخته‌گری چدن نشکن

۱-۱-مقدمه

همانطور که می‌دانیم قالب را می‌توان یکی از ارکان اصلی فرایند ریخته‌گری دانست و به همین سبب حتی می‌توان روش‌های ریخته‌گری را بر حسب نوع قالب مورد استفاده تقسیم‌بندی نمود. به طور کلی وظیفه قالب ایجاد محفظه‌ای است که فلز مذاب به داخل آن وارد شود و پس از انجاماد، قطعه‌ای با اندازه و شکل دلخواه حاصل شود.

مخلوط‌های ماسه قالب‌گیری برای ریخته‌گری چدن نشکن باید استحکام فشاری بالایی در حالت تر همراه با مقاومت برشی مناسب داشته باشند. این مخلوط باید دارای قابلیت نفوذ کافی برای خارج شدن گاز بوده و خاک رس کافی برای پذیرش انبساط و رطوبت کافی برای فعل نمودن خاک رس به منظور چسبندگی لازم را داشته باشد. ماسه قالب‌گیری باید دارای شکل و توزیع مناسب باشد تا قطعاتی با سطوح نهایی مطلوب و قابل قبول حاصل شود.

روش‌های قالب‌گیری مورد استفاده برای تولید قطعات ریختگی چدن نشکن مشابه با روش‌های مورد استفاده برای تولید قطعات چدن خاکستری می‌باشد که این روش‌ها عبارتند از:

-قالب‌گیری با ماسه تر

-قالب‌گیری با ماسه خشک

-قالب‌گیری تمام ماهیچه

-قالب‌گیری پوسته‌ای

-قالب‌گیری به روش CO₂ (سیلیکات سدیم)

-قالب‌گیری با چسب سرد

در ذیل به بررسی هر یک از روش‌های فوق می‌پردازیم:

۲- قالب‌گیری با ماسه تر

این روش متداول‌ترین روش قالب‌گیری برای ریخته‌گری قطعات چدن نشکن می‌باشد. در این روش می‌توان عمل قالب‌گیری را با دست و یا ماشین خودکار یا نیمه‌خودکار انجام داد. در این روش مخلوط قالب‌گیری مجموعه‌ای از ماسه به علاوه چسب (بنتونیت) و آب می‌باشد که میزان چسب معمولاً بین ۴ تا ۷ درصد انتخاب می‌شود. در بعضی مواقع نیز مواد افزودنی مانند گرد (پودر) زغال و... به منظور دستیابی به خواص موردنظر مانند افزایش استحکام‌تر، افزایش استحکام گرم، بهبود کیفیت سطحی، افزایش نقطه زیتر و... به ماسه قالب‌گیری اضافه می‌شود.

از طرف دیگر ممکن است ماسه دارای چسب طبیعی باشد بنابراین با توجه به آنکه ماسه‌های سیلیسی با چسب طبیعی که برای ریخته‌گری قطعات چدنی به روش

قالب‌گیری دستی استفاده می‌شوند، باید دارای شرایط مندرج در جدول ۱ - ۲ باشند، لذا پنج آزمایش ذیل برای ماسه‌های مذکور در نظر گرفته می‌شود.

- ۱ - آزمایش تعیین درصد رطوبت
- ۲ - آزمایش تعیین درصد خاک رس
- ۳ - آزمایش تعیین عدد ریزی
- ۴ - آزمایش استحکام فشاری تر
- ۵ - آزمایش قابلیت عبور گاز

جدول ۱ - ۲ - شرایط لازم برای ماسه‌های سیلیسی با چسب طبیعی جهت مصرف در ریخته‌گری چدن

خواص ماسه	قطعات کوچک	قطعات متوسط	قطعات بزرگ
درصد رطوبت	۶/۵ - ۸/۵	۵/۵ - ۷	۴ - ۶/۵
درصد خاک رس	۱۰ - ۱۲	۱۱ - ۱۴	۸ - ۱۳
عدد ریزی	۱۸۰ - ۲۰۰	۷۰ - ۸۶	۵۰ - ۶۰
استحکام فشاری تر PSI	۱۰ - ۱۴	۱۰ - ۲۰	۱۲ - ۲۰
قابلیت عبور گاز AFS	۱۰ - ۱۵	۴۰ - ۶۰	۸۰ - ۱۲۰

مزایای اصلی روش قالب‌گیری با ماسه‌تر عبارتند از:

- ۱ - مقرنون به صرفه بودن قطعات تولیدی و ماسه مورد مصرف از لحاظ قیمت.
- ۲ - انعطاف و تغییرپذیری زیاد در هنگام فرآیند تولید.
- ۳ - قابلیت بازیابی ماسه.
- ۴ - شکل‌پذیری مناسب ماسه قالب.

محدودیت‌های عمدۀ این روش عبارتند از:

- ۱ - بعضی از قطعات ریختگی و فلزات خاص اگر در قالب‌های دارای رطوبت ریخته

شوند، عیوب متعددی را ظاهر می‌کنند، به عبارتی این روش محدودیت کاربرد دارد.

- ۲- به حجم وسیع جهت نگهداری ماسه و استفاده از آن نیاز است.
- ۳- در خطوط قالب‌گیری اتوماتیک و ماشینی مصرف ماسه زیاد می‌باشد.

۳- ۲- قالب‌گیری با ماسه خشک

برخی مواقع قالب ماسه‌ای که فقط سطوح محفظه آن خشک شده است برای ریخته‌گری چدن به کار می‌رود. قالبی که در گرمخانه تا عمق ۱۲/۷ میلی‌متر یا بیشتر خشک گردیده است، قالب ماسه‌ای خشک نامیده می‌شود.

مزایای این روش قالب‌گیری عبارتنداز:

- ۱- قالب‌های ماسه‌ای خشک نسبت به قالب‌های ماسه‌ای تر از استحکام بالاتری برخوردار می‌باشند.
- ۲- دقت ابعادی قطعات تولیدشده با قالب‌های ماسه‌ای خشک (در تمام قسمت‌ها) نسبت به قطعات تولیدشده با قالب‌های ماسه‌ای تر بالاتر است.
- ۳- سطوح نهایی قطعات تولیدشده مطلوب‌تر می‌باشند.

محدودیت‌های این روش قالب‌گیری عبارتنداز:

- ۱- احتمال ایجاد عیب رگه بر روی سطح قطعات زیاد می‌باشد.
- ۲- به علت پختن و خشک‌کردن قالب، امکان واپیچش یا اعوجاج محفظه قالب وجود دارد.

- ۳- از آنجا که زمان تهیه قالب ماسه‌ای خشک طولانی‌تر از زمان تهیه قالب ماسه‌ای تر است برای تولید تعداد معینی قطعه، تعداد بیشتری درجه قالب‌گیری لازم می‌باشد.
- ۴- راندمان این روش قالب‌گیری پایین می‌باشد.

۴-۲- قالب‌گیری تمام ماهیچه

قالبی که همه قسمت‌های آن از چندین ماهیچه ساخته شده است، قالب تمام ماهیچه نامیده می‌شود. قالب‌های تمام ماهیچه برای تولید قطعاتی به کار می‌روند که انواع قالب‌های دیگر به دلیل شکل و اندازه قطعه برای تولید آن مناسب نیستند. هنگامی که درجه‌های قالب‌گیری بزرگ هستند و یا هنگامی که هزینه لازم برای خشک کردن قالب‌های بزرگ بسیار زیاد است، قالب از چندین ماهیچه ماسه‌ای که به منظور آماده ساختن قالب نهایی به یکدیگر متصل می‌شوند، تهیه می‌گردد.

قالب تمام ماهیچه معمولاً از مخلوط ماسه ماهیچه تهیه می‌شود که در این مخلوط از کاتالیست‌های فورفوریل الكل (به عنوان پایه)، فنل و... به میزان حدود ۲ تا ۴ درصد وزن رزین استفاده می‌شود. رزین مصرفی در این مخلوط رزین فنلی از نوع Resoi و یا رزین فوران می‌باشد. این مخلوط در محدوده دماهی ۱۷۵ تا ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت زمان معین پخته می‌شود که البته درجه حرارت و مدت زمان پخت بستگی به ترکیب ماسه و حجم قالب دارد.

مزایای قالب‌های تمام ماهیچه عبارتند از:

- ۱- دقت ابعادی بسیار خوب قطعات ریختگی
- ۲- مناسب بودن برای کارگاه‌های کوچک و متوسط

محدودیت‌های قالب‌های تمام ماهیچه عبارتند از:

- ۱- بالا بودن هزینه تولید قالب
- ۲- طولانی بودن فرآیند تهیه قالب

۵- ۲- قالب‌گیری پوسته‌ای

روش قالب‌گیری پوسته‌ای به طور وسیعی برای ریخته‌گری قطعات چدن به کار می‌رود. در این شرایط مخلوط ماسه قالب‌گیری توسط چسب‌های حرارتی شکل و استحکام لازم را به دست می‌آورد. در این فرآیند بر روی مدل فلزی که تا دمای ۲۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم شده است ماسه چراغی ریخته می‌شود. در اثر این عمل رزین موجود در ماسه چراغی ذوب شده و پوسته‌ای نازک از ماسه بر روی مدل تشکیل می‌شود.

هنگامی که صفحه مدل به حالت اولیه بر می‌گردد ماسه اضافی فرو می‌ریزد و پوسته‌ای سخت بر روی سطح مدل ایجاد می‌شود. با برداشتن مدل و قراردادن تای دیگر قالب که به همین روش تهیه شده است مجموعه قالب تشکیل می‌شود.

مزایای قالب‌های پوسته‌ای عبارتند از:

- ۱- فرآیند مزبور قطعاتی با سطوح نهایی بهتر و دقت ابعادی بالاتر حاصل می‌کند.
- ۲- به کارگیری این روش برای برخی قطعات صرفه‌جویی در وزن ذوب مصرفی را امکان‌پذیر می‌سازد.
- ۳- کاهش عملیات ماشین‌کاری

محدودیت‌های قالب‌های پوسته‌ای عبارتند از:

۱- طولانی بودن زمان تولید

۲- آزادشدن گازهای سمی در اثر حرارت

۳- عدم بازیافت مجدد ماسه

۶- قالب‌گیری به روش CO_2 (سیلیکات سدیم)

در این فرآیند مخلوط قالب‌گیری مجموعه‌ای از ماسه به اضافه چسب (سیلیکات سدیم) می‌باشد که توسط گاز کربنیک خودگیری و استحکام ماسه تأمین می‌گردد. در این روش میزان مصرف چسب سیلیکات سدیم ۳ تا ۵ درصد وزن ماسه می‌باشد. در این فرآیند با استفاده از مخلوطی شامل ماسه و سیلیکات سدیم، ابتدا یک قالب با استحکام پایین تهیه می‌گردد و سپس با دمیدن گاز کربنیک به داخل مخلوط قالب‌گیری واکنش خودگیری انجام می‌شود و مخلوط ماسه و چسب سیلیکات سدیم به یک قالب خشک با استحکام بسیار بالا مبدل می‌گردد و استحکام فشاری در حدود ۱۳۷ نیوتون بر سانتی‌متر مربع را ایجاد می‌کند. در نتیجه در بسیاری مواقع به علت استحکام بالای قالب‌های تهیه شده در این روش آنها را بدون استفاده از هیچ‌گونه کمک‌های جانبی مانند حفاظه‌های فلزی، درجه‌های کمکی و پین‌های مخصوص استفاده می‌نمایند. با استفاده از این روش قالب‌های آماده در ظرف چند دقیقه تهیه می‌گردد و به خشک نمودن نیازی نیست.

مزایای قالب‌های CO_2 (سیلیکات سدیم) عبارتند از:

۱- کاربرد آن تمیز و بدون خطر است

۲- حداقل دود و گاز را در مقایسه با چسب‌های سرد دیگر ایجاد نماید

۳- با انواع ماسه‌های خالص و ناخالص قابل استفاده می‌باشد

محدودیت‌های قالب‌های CO_2 (سیلیکات سدیم) عبارتند از:

- ۱- ماسه سخت شده به علت هزینه بالای بازیابی، عملاً قابل بازیابی نمی‌باشد.
- ۲- بعد از ریختن ذوب، خارج کردن ماهیچه مشکل می‌باشد.
- ۳- ترانس ابعادی و صافی سطح خیلی دقیق نمی‌باشد و در حドروش‌های معمول است.
- ۴- در محیط‌های مرطوب واکنش خودگیری با سرعت خیلی کمی انجام می‌گردد.

۷- قالب‌گیری با چسب سرد

در این روش که اصطلاحاً روش فوران نیز اطلاق می‌شود مخلوط قالب‌گیری مجموعه‌ای از ماسه، چسب (رزین، فوران) و کاتالیست می‌باشد. مقدار رزین مصرفی ۹/۰ تا ۲ درصد وزن ماسه و میزان کاتالیست (اسید فسفریک - پاراتولون - اسید سولفوریک) برابر ۲۰ تا ۵۰ درصد وزن رزین می‌باشد.

به طور کلی چهار نوع از رزین‌های آلی سرد از خانواده چسب‌های فوران در صنایع ریخته‌گری مورد مصرف بیشتری دارند که عبارتند از:

- اوره فرمالدئید - فورفوریل الكل UF / FA

- فنل فرمالدئید - فورفوریل الكل PF / FA

- فرمالدئید - فورفوریل الكل FA / FA

- فنل فرمالدئید PF

در این فرآیند سیستم خودگیری با استفاده از کاتالیست مایع که به چسب مایع اضافه می‌گردد انجام می‌شود. مخلوط ماسه با گذشت زمان و تأثیر واکنش بین کاتالیست و

چسب به صورت یک توده سخت و محکم درمی‌آید. این روش بیشتر برای تولید قالب‌های بزرگ و متوسط بدون درجه مناسب می‌باشد.

مزایای قالب‌های چسب سرد عبارتند از:

- ۱ - آماده سازی مخلوط با استفاده از مخلوط کن‌های مداوم به سهولت انجام می‌شود.
- ۲ - سیلان مخلوط ماسه بسیار خوب بوده و تنها با استفاده با میز لرزان، قالب‌گیری صورت می‌گیرد.
- ۳ - دارای استحکام کافی بوده و بنابراین نیاز به تقویت قالب‌ها نمی‌باشد.
- ۴ - دقت ابعادی در حد بالایی می‌باشد.
- ۵ - نیازی به عملیات پخت ندارد.
- ۶ - پایین بودن هزینه عملیات تمیزکاری، سنگزنی و ماشین‌کاری به علت دقت ابعادی بالا.
- ۷ - بدلیل قابلیت خردشوندگی مطلوب قالب، پس از تماس با مذاب، عملیات تخلیه به راحتی صورت می‌گیرد.

محدودیت‌های قالب‌های چسب سرد عبارتند از:

- ۱ - کوتاه بودن زمان خودگیری و عدم توانایی در نگهداری ماسه برای مدت طولانی.
- ۲ - در صورت نیاز به تولید انبوه، احتیاج به تعداد بسیاری مدل و جعبه ماهیچه می‌باشد.
- ۳ - بدلیل تصاعد دود و بوی نامطبوع، کارکردن با آن مشکل ساز بوده و از نظر بهداشتی

باید دقت لازم صورت گیرد.

۱-۲- فرآیندهای ماهیچه‌گیری

ماهیچه قطعه‌ای ساخته شده از ماسه است که برای شکل دادن به سطوح داخلی قطعات ریختگی یا ایجاد بخشی از سطح خارجی قطعه که نمی‌توان با استفاده از مدل آن را ایجاد نمود، در قالب قرار داده می‌شود. انتخاب روش تولید ماهیچه اساساً به اندازه ماهیچه، دقت ابعادی لازم و هزینه آن بستگی دارد. به طور کلی روش‌های ماهیچه‌گیری که برای تولید قطعات ریختگی چدن نشکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشابه با قطعات چدن خاکستری می‌باشد، این روش‌ها عبارتند از:

- فرآیند ماهیچه‌گیری روغنی

- فرآیند ماهیچه‌گیری جعبه گرم (هات باکس)

- فرآیند ماهیچه‌گیری چسب سرد

- فرآیند ماهیچه‌گیری پوسته‌ای

- فرآیند ماهیچه‌گیری CO_2 (سیلیکات سدیم)

۱-۲- فرآیند ماهیچه‌گیری روغنی

در این فرآیند مخلوط ماهیچه‌گیری مجموعه‌ای از ماسه، روغن بزرک و آب می‌باشد. در این فرآیند روغن بزرک به عنوان چسب سرد و میزان مصرف آن ۱ درصد می‌باشد. ماهیچه‌های تهیه شده به این روش سپس تحت عملیات پخت در دمای ۱۷۵ سانتی‌گراد به مدت زمان کافی قرار گرفته و سپس مورد استفاده قرار می‌گیرند. مزیت اصلی روش ماهیچه‌گیری روغنی پایین بودن قیمت تهیه ماهیچه می‌باشد.

محدودیت‌های روش ماهیچه‌گیری روغنی عبارتند از:

- ۱- ماهیچه‌های ماسه‌ای با چسب روغنی نسبت به ماهیچه‌های پوسته‌ای یا ماهیچه‌هایی که به روش CO_2 (سیلیکات سدیم) تهیه شده‌اند دارای ذقت ابعادی پایین‌تری هستند.
- ۲- ماهیچه‌های ماسه‌ای با چسب روغنی باید پخته شوند که این امر مدت زمان تهیه ماهیچه‌ها را افزایش می‌دهد.

۲-۸-۲- فرآیند ماهیچه‌گیری جعبه‌گرم (هات باکس)

در این روش مخلوط ماهیچه‌گیری مجموعه‌ای از ماسه، رزین (فوران) و کاتالیست (هاردنر) می‌باشد، که رزین‌های مورد استفاده عبارتند از: فتل فرمالدئید، اوره فرمالدئید، فوران و... که مقدار مصرف رزین ۳ تا ۵ درصد وزن ماسه می‌باشد و مقدار کاتالیست ۲۰ درصد مقدار رزین می‌باشد.

مجموعه فوق را درون جعبه ماهیچه فلزی گرم شده می‌دمند، هنگامی که مخلوط ماهیچه‌گیری با جعبه ماهیچه گرم تماس پیدا می‌نماید، هاردنر یا کاتالیست فعال شده و باعث خودگیری ماهیچه می‌شود سپس ماهیچه را خارج نموده و مورد استفاده قرار می‌دهند. مزیت اصلی ماهیچه‌گیری با جعبه گرم عبارت است از پایین بودن زمان تولید آن و محدودیت اصلی ماهیچه‌گیری با جعبه گرم عبارت است از محدودیت در اندازه ماهیچه‌های تولیدی زیرا با استفاده از این روش نمی‌توان ماهیچه‌هایی با ضخامت بیش از ۶۳ میلی‌متر تولید نمود.

۳-۸-۲- فرآیند ماهیچه‌گیری چسب سرد

در این روش مخلوط ماهیچه‌گیری مجموعه‌ای از ماسه، رزین و کاتالیست می‌باشد.

رزین های مورد استفاده در این روش متنوع می باشند که مهمترین آنها عبارتند از: اوره فرمالدئید، فل فرمالدئید که به میزان ۱/۵ تا ۲/۵ درصد وزن ماسه مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی کاتالیست های مورد استفاده در این روش نقش هاردنر را داشته و عموماً اسید فسفریک، اسید سولفونیک، تری اتیل آمین و دی متیل آمین می باشند که میزان مصرف کاتالیست ۱۵ - ۲۵ درصد وزن رزین می باشد.

مخلوط حاصل درون جعبه ماهیچه ریخته شده و پس از ماهیچه گیری، ماهیچه تهیه شده از جعبه ماهیچه خارج می شود. عملیات خودگیری ماهیچه در مدت زمان ۵ تا ۱۵ دقیقه انجام می شود و سپس ماهیچه مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای روش ماهیچه گیری چسب سرد عبارتند از:

- ۱- به دلیل مقاومت خوبی که رزین ها در برابر رطوبت دارند این ماهیچه ها را می توان به مدت طولانی و بدون تغییر ابعادی انبار و نگهداری نمود.
- ۲- در این روش قطعات با کیفیت سطحی مطلوب تولید می شوند.

محدودیت های روش ماهیچه گیری با چسب سرد عبارتند از:

- ۱- خطر آلودگی محیط زیست به علت استفاده از مواد شیمیایی.
- ۲- امکان تولید ماهیچه های بزرگ با این روش وجود ندارد.

۴-۸-۲- فرآیند ماهیچه گیری پوسته ای

در این روش مخلوط ماسه ماهیچه که در واقع از جنس ماسه چراغی می باشد بر روی جعبه ماهیچه های فلزی که قبل اتا حدود ۲۳۵ درجه سانتی گراد گرم شده اند ریخته

می‌شوند، پس از گذشت چند ثانیه، بخشی از ماسه چراغی که در مجاورت دیواره جعبه ماهیچه قرار دارد گرم شده و پوسته‌ای از ماسه سخت شده شکل می‌گیرد. ماسه گرما ندیده را که در میان ماهیچه قرار دارد از جعبه ماهیچه بیرون ریخته و ماهیچه سخت شده را مورد استفاده قرار می‌دهند.

مزایای روش ماهیچه‌گیری پوسته‌ای عبارتند از:

- ۱- این روش دارای قابلیت انطباق با کلیه فرآیندهای ریختگی می‌باشد.
- ۲- ماهیچه‌ها را می‌توان در محدوده گسترهای از نظر اندازه و شکل تهیه و مورد استفاده قرار داد.
- ۳- ماهیچه‌ها در مدت زمان کوتاهی ساخته می‌شوند.
- ۴- هزینه‌های تهیه ماهیچه‌های پوسته‌ای خصوصاً اگر اندازه آنها بزرگ باشد کم است.

محدودیت‌های روش ماهیچه‌گیری پوسته‌ای عبارتند از:

- ۱- قیمت چسب‌های مورد استفاده در ساخت ماسه چراغی که معمولاً فنل فرمالدئید می‌باشد گران است.
- ۲- هزینه تجهیزات بالا می‌باشد.

۵- ۸-۲- فرآیند ماهیچه‌گیری CO_2 (سیلیکات سدیم)

در این روش مخلوط ماهیچه‌گیری مجموعه‌ای از ماسه و چسب می‌باشد. در این روش ماسه مصرفی باید عاری از خاک رس و دیگر ناخالصی‌های طبیعی باشد. در این روش چسب سیلیکات سدیم مایع با مدول $(\text{SiO}_2 / \text{Na}_2\text{O})$ ۲/۵ تا ۲/۵ برای قطعات

چدنی مناسب بوده و غلظت مایع در حدود ۵۰ تا ۵۲ بومه می‌باشد. از لحاظ تشوری میزان گاز CO_2 مورد نیاز در ازاء هر ۱ درصد چسب مصرفی $/ ۰.۰$ درصد می‌باشد ولی عملاً این نسبت به صورت یک به یک در نظر گرفته می‌شود. مقدار چسب مصرفی در این روش بین $۲/۵$ تا $۴/۵$ درصد وزن ماسه می‌باشد.

پس از مخلوط سازی و ماهیچه گیری، ماهیچه توسط دمیدن گازکربنیک سخت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای اصلی این روش عبارتند از:

- ۱ - سرعت تهیه این نوع ماهیچه‌ها بالا می‌باشد.
- ۲ - امکان تولید ماهیچه با حداقل تجهیزات میسر می‌باشد.

محدودیت‌های عمدۀ این روش عبارتند از:

- ۱ - این نوع ماهیچه‌ها عمدتاً گرانتر از ماهیچه‌های روغنی می‌باشند (به خصوص در اندازه‌های بزرگتر).
- ۲ - عیب عمدۀ این ماهیچه‌ها دشواری خارج سازی آنها بعد از ریخته گری می‌باشد (که این مشکل عمدتاً با اضافه نمودن ۱ تا ۲ درصد پودر خاک ارّه قابل حل می‌باشد).

فصل ۳

کوره‌های ذوب چدن نشکن

۱- مقدمه

روش ذوب چدن نشکن تفاوتی با نحوه ذوب چدن خاکستری ندارد، لذا از انواع کوره‌هایی با سوخت گازی، گازوئیلی و الکتریکی، می‌توان برای تهیه مذاب آن استفاده نمود. به طور کلی برای تولید چدن نشکن، کوره‌های ذوب مختلفی را می‌توان به کار گرفت، به شرط آنکه کنترل کامل درجه حرارت و ترکیب شیمیایی مذاب در آن کوره‌ها امکان‌پذیر باشد. به طور کلی انواع کوره‌های ذوب چدن‌های نشکن عبارتند از:

- ۱- کوره کوپل
- ۲- کوره القایی
- ۳- کوره بوته‌ای (زمینی)
- ۴- کوره دوار (گردان)

۲- کوره کوپل

کوره کوپل وسیله مناسبی برای تهیه مذاب چدن تلقی می‌شود. ساختمان اصلی یک

کوره کوپل از استوانه‌ای فولادی تشکیل شده که داخل آن توسط ماده دیرگداز مناسبی پوشیده شده است. محفظه ورود هوا که به نام تويرهای هوا نامیده می‌شود در قسمتی نزدیک به ته کوره و در قسمت خارجی استوانه کوره تعییه شده است. دریچه باردهی در قسمت فوقانی کوره و بالای تويرهای هوا قرار دارد. منطقه زیر تويرهای هوا در حقیقت بوته نگهدارنده مذاب بوده که در انتهای تحتانی آن سوراخ بارگیری تعییه شده است که از طریق آن مذاب موجود در بوته را می‌توان به پاتیل‌ها انتقال داد. در قسمت فوقانی بوته و در زیر تويرهای هوا دریچه سرباره‌گیری قرار دارد که از طریق آن سرباره سطح مذاب را می‌توان به‌طور مداوم و یا منقطع از داخل کوره خارج کرد.

مواد شارژ کوره کوپل عبارتند از:


شمش چدن، قراضه فولادی، برگشتی‌ها و قراضه‌های چدنی، آهک، کک و فروآلیازها به‌طور کلی حرارت لازم برای ذوب مواد شارژ از طریق سوختن کک تأمین می‌گردد و روی آن لایه‌های متناوب چدن (قراضه فولادی یا برگشتی‌های چدنی) و آهک قرار داده می‌شود. مقدار کک مصرف شده برای هر ذوب شارژ توسط لایه ککی که به همراه شارژ به داخل کوره ریخته می‌شود جبران می‌شود. استفاده از آهک یا سیاله‌های دیگر برای گرفتن ناخالصی‌های تشکیل شده در اثر خاکستر کک، زنگ فلز شارژ شده بخصوص قراضه‌ها و ماسه‌های چسبیده شده روی مواد برگشتی می‌باشد. در جریان ذوب در کوره کوپل عناصر متشکله مذاب می‌توانند کاهش یا افزایش یابند. کرین مذاب در اثر حضور کک افزایش یافته و می‌تواند به سهولت به مرز $4/3$ درصد نزدیک و در این حد متعادل گردد. سیلیسیم محتوی مذاب حدوداً 10 درصد، منگنز حدوداً 20 درصد، کروم حدوداً 10 درصد، نیکل، مس و مولیبدن و سایر عناصر حداکثر تا 10 درصد کاهش می‌یابند.

کوره‌های کوپل به طور کلی از نظر نوع مواد نسوز به دو نوع اسیدی و بازی و از نظر دمای هوای ورودی به دو نوع دمش سرد و گرم و از لحاظ مخزن جمع‌کننده مذاب به دو نوع معمولی یا جمع‌کننده تقسیم می‌شوند، که نوع نسوز بازی به علت امکان گوگردزدایی مذاب چدن نشکن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. امروزه به علت هزینه بالای تهیه کک از کوره‌های کوپل گازسوز استفاده می‌شود. چدن تولید شده در این کوره‌ها دارای درصد گوگرد پایینی بوده و از سوی دیگر به دلیل فقدان کک، درصد کریں آن نیز کم بوده و میزان آلوده‌سازی محیط توسط آنها در حداقل ممکن می‌باشد.

واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از ۱۰ تن در ساعت عموماً از کوره‌های کوپل گازسوز با دمش سرد استفاده می‌نمایند که به واسطه تنوع ذوب خروجی، این کوره‌ها دارای پوشش اسیدی هستند، به جهت ساده‌بودن طراحی کارخانه، سرمایه صرف شده جهت این نوع کوره بسیار اندک می‌باشد، با این وجود کاربرد اقتصادی این کوره‌ها به واسطه مواد شارژ (حداکثر ۲۰ درصد قراضه فولادی) درجه حرارت چدن، آلوده‌سازی محیط‌زیست (CO و غبار) و در دسترس بودن آنها محدود می‌باشد. از بعده تولید، کوره‌های کوپل گازسوز با دمش گرم دارای مزایایی از قبیل مواد شارژ (تا ۱۰۰ درصد قراضه فولاد)، درجه حرارت چدن، یکنواختی ترکیب شیمیایی و استفاده از انرژی حاصل از بازگرداندن گازهای تلف شده به وسیله رکوپراتورها هستند.

ساختمان کلی کوره‌های کوپل بدین صورت است که تجهیزات شارژ از یک نقاله مایل که در قیاس با کوره‌های کوپل سابق اندکی تغییر یافته، تشکیل می‌شود.

شافت یا بدنه کوره دارای پوششی مقاوم به سایش بوده که در منطقه برخورد مواد شارژ، به وسیله آب خنک می‌گردد. در قسمت پایین‌تر به منظور محافظت از پوشش نسوز در برابر خوردگی شدید حرارتی، وسایل پاشیدن آب تعییه شده است.

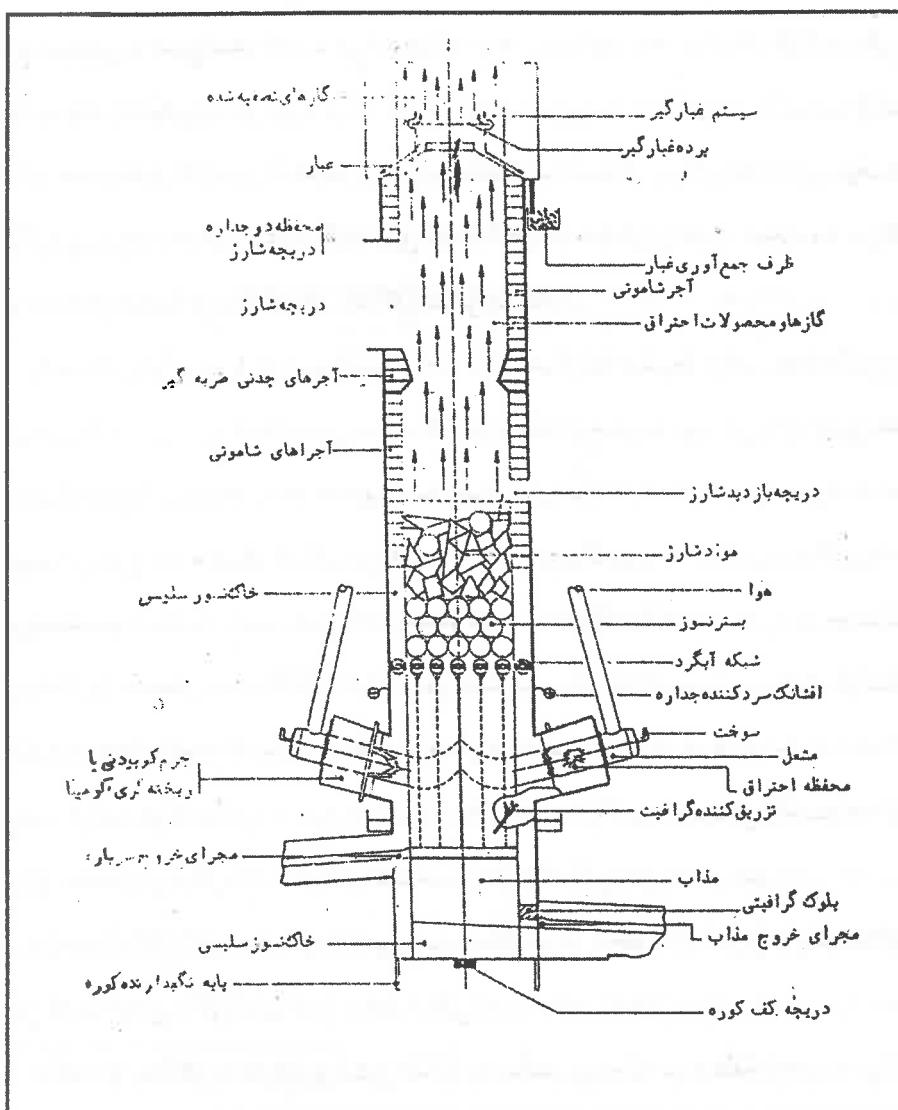

شکل ۱-۳- شماتیک یک کوره کوبیل گازسوز

اندازه شبکه‌های فلزی که با آب خنک می‌شوند در حالت ساکن به نوعی محاسبه گردیده که علی‌رغم برخورد مواد از ارتفاع زیاد، فشار بحرانی به وجود نمی‌آید. رکوپراتور استوانه‌ای دارای سطح تبادل حرارتی معادل ۱۰۰ متر مربع بوده و هوای سرد راتا ۵۰۰ الی ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد پیش گرم می‌نماید. بخش اصلی کوره دارای ابعادی است که اوّلاً شعله مشعل فضای کافی را جهت ایجاد دمای لازم دارا بوده و ثانیاً قطرات چدن مذاب به صورتی جمع می‌شوند که دمای موردنظر چدن با مطلوب‌ترین مقدار انتقال حرارت حاصل می‌گردد.

شعاع قوس قسمت فوق تأثیر بسزایی در انتقال حرارت داشته به طوری که نوع لایه نسوز بایستی با دمای سطحی حدود ۱۸۰۰ درجه سانتی‌گراد و تفاوت انسداد آن در شرایط کارکرد داغ و معمولی متناسب انتخاب شود. این امر تضمین کننده طول عمر پوشش داخلی مخزن است.

به‌منظور افزایش دام آجرهای قوس‌دار در پوشش کف مخزن کوره، ورقه فولاد توسط آب خنگ می‌گردد. قسمت کف مخزن به‌وسیله آجر نسوز و مواد نسوز کوییده شده (مشابه آنچه در کوره‌های کوپل کک سوز در خلال هفته‌ها ذوب مدام مورد استفاده قرار می‌گیرد) و پوشش داده می‌شود.

۳- کوره القایی

در این نوع کوره‌ها گرمای لازم برای ذوب فلز توسط یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد و یا کم ایجاد می‌گردد. این نوع کوره به دو صورت بوته‌ای یا بدون بوته وجود دارد.

در این کوره‌ها قسمت داخلی به‌وسیله ماده دیرگذازی احاطه شده و در حقیقت

منطقه ذوب کوره را تشکیل می دهد و اصطلاحاً به عنوان بوته ذوب مطرح می گردد. اطراف کوره توسط لوله های مسی به طور مارپیچ احاطه گردیده است و وظیفه کویل مسی آن است که جریان القایی (با فرکانس مشخص) را بر روی فلز یا مذاب محتوی بوته اعمال نماید. در اثر عبور جریان القایی از کویل مسی و القاء آن در سطح فلز درون بوته جریان الکتریکی بالایی در سطح فلز به وجود می آید که این جریان تولید حرارت زیادی می نماید که به این ترتیب منجر به ذوب فلز می گردد.

همواره در جریان کار کوره آب در داخل کویل مسی جریان دارد تا از ذوب آن، که در اثر حرارت حاصل از جریان القایی ایجاد می شود جلوگیری گردد. به طور کلی مواد شارژ کوره های القایی عبارتند از:


شممش چدن، قراضه فولادی، برگشتی ها و انواع قراضه های چدنی و فروآلیاژ ها و مواد کربن دار.

از آنجاکه در این کوره ها مواد شارژ به سرعت ذوب می گردد لذا اکسیداسیون و سوختن عناصر متشكله آلیاژ در حداقل مقدار ممکن قرار دارد. ولی به طور کلی میزان کاهش عناصر کربن، سیلیسیم، منگنز، کروم و مولیبدن را حداقل ۵ درصد در نظر می گیرند.

کوره های القایی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: کوره های القایی بدون هسته و کوره های القایی با هسته. کوره های القایی بدون هسته نیز بر اساس نوع و فرکانس مصرفی به فرکانس شبکه، فرکانس متوسط، فرکانس بالا و فرکانس متغیر دسته بندی می شوند. به طور کلی امروزه از کوره های القایی بدون هسته به عنوان واحدهای تهیه ذوب و از کوره القایی با هسته به عنوان واحدهای نگهدارنده ذوب استفاده می شود. از آنجاکه کوره القایی جایگزین کوره کوپل شده است تولید پیوسته موفقیت آمیز

چدن نشکن بستگی به فاکتورهای ترکیب شیمیایی، دمای ذوب ریزی، مقدار گاز محلول در مذاب و عملیات کروی کردن دارد. به طور کلی کوره‌های القایی از دیدگاه اقتصادی دارای مزایای زیر می‌باشند:

- ۱- کاهش هزینه‌های مستقیم اپراتور
- ۲- قابلیت کاهش هزینه‌های مواد شارژ (صرف قراضه فولادی)
- ۳- افزایش مرغوبیت قطعات ریخته شده و کاهش میزان خرابی در قطعات ریخته شده کوره القایی بدون هسته دارای یک جداره نسوز می‌باشد که پشت این جداره یک کویل القایی قرار گرفته است. اساس کار کوره مبتنی بر عبور جریان از داخل کویل می‌باشد. عبور این جریان باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی در اطراف کویل کوره می‌گردد. خطوط میدان مغناطیسی از شارژ فلزی عبور نموده و در شارژ فلزی ایجاد جریان‌های ادی (Eddy) می‌نماید. جریان‌های ادی موجب گرم شدن شارژ فلزی شده و پس از اینکه حمام مذاب تشکیل شد، نیروی محرکه حاصل از جریان ادی باعث حرکت مذاب می‌گردد. دماهای قابل دسترسی برای تهیه مذاب بستگی به حد دماهای قابل تحمل خاک نسوز کوره دارد. باید مذکور شد که تمام نیروی الکتریکی در شارژ فلزی به وجود می‌آید و هیچ‌گونه نیروی الکتریکی در جداره نسوز تولید نمی‌شود، زیرا این جداره غیرهادی می‌باشد. کویل کوره القایی با سیستم آبگرد خنگ می‌گردد و به این ترتیب حرارت به وجود آمده در کویل و حرارت منتقل شده از مذاب (از طریق جداره نسوز به خارج) کاهش می‌یابد. اتصال آب به کویل با کمک شیلنگ‌های قابل انعطاف انجام می‌گیرد. برای کنترل ولتاژ کوره از یک ترانسفورماتور متغیر استفاده می‌شود و در تابلو کنترل برق کوره، یک کلید برای کنترل ولتاژ کوره قرار گرفته است. شکل ۲-۳. شماتیک یک کوره القایی بدون هسته را نشان می‌دهد.

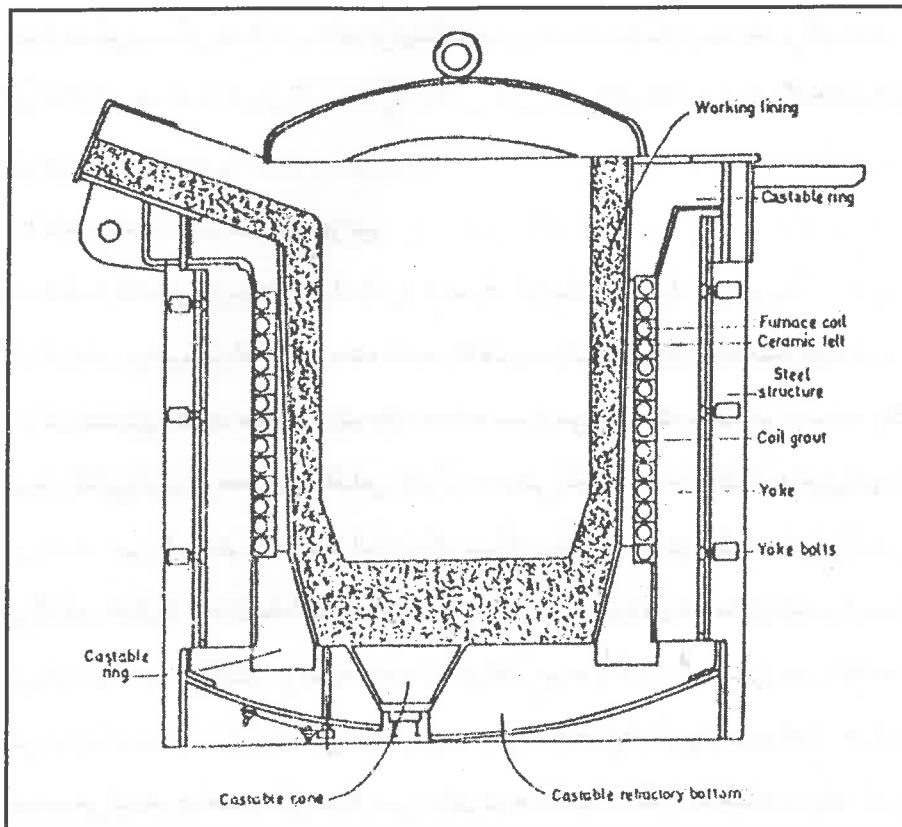

شکل ۲-۳- شماتیک یک کوره القابی بدون هسته

۴- کوره بوته‌ای

کوره بوته‌ای ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نوع کوره‌ای است که به منظور ذوب فلزات، بخصوص چدن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدنه کوره معمولاً از یک استوانه فولادی تشکیل شده که درون آن توسط آجر نسوز پوشانیده شده است. قسمت درب کوره به صورت متحرک بوده که به صورت یک و یا چند تکه از مواد دیرگذار ساخته می‌شود. معمولاً دو نوع بوته در این کوره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند:

الف) بوته‌های گرافیتی با چسب رسی

ب) بوته کاربید سیلیسیمی با چسب رسی

هر یک از انواع بوته‌های یادشده مصارف خاص خود را داشته و در اکثر موارد اگرچه بوته‌های نوع کاربید سیلیسیمی کاربرد بیشتری در مقایسه با بوته‌های گرافیتی دارا هستند، ولی قیمت اولیه آنها بالاتر می‌باشد. سوخت مناسب برای اکثر کوره‌های بوته‌ای، گاز-گازوئیل یا یا زوت می‌باشد. مواد شارژ کوره‌های بوته‌ای عبارتند از: شمش چدن، برگشتی و قراضه‌های چدن، فروآلیاژها و مواد کربن دار.

برای شارژ نمودن ابتدا قطعات برگشتی نظیر راهگاه‌ها و تغذیه‌ها را در ته بوته قرار داده و سپس شمش‌ها را روی آن می‌گذارند. فضای بین قطعات شارژ بایستی تمیز و عاری از هر گونه ماسه و اضافات چسبیده شده و سایر مواد زائد باشند. در مواردی که در داخل بوته، مذاب وجود دارد، اضافه نمودن مواد جامد به مذاب بایستی با دقت انجام شود.

از آنجاکه در این نوع کوره‌ها محصولات احتراق با مواد شارژ تماسی ندارند لذا اکسیداسیون و سوختن عناصر متسلکه در آنها نسبتاً کم می‌باشد. به نحوی که میزان کاهش عنصر کربن ۱۰ درصد، سیلیسیم ۵ درصد، منگنز ۱۵ درصد و کروم تا ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شوند.

کوره‌های بوته‌ای به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت است از:


۱- کوره‌های بوته‌ای ثابت

۲- کوره‌های بوته‌ای متحرک با بوته ثابت

۳- کوره‌های بوته‌ای متحرک با بوته متحرک

که نوع سوم آن برای ریخته‌گری چدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل ۳ - ۳

شماییک یک کوره بوته‌ای با بوته متحرک و سوخت مایع (گازوئیل) را نشان می‌دهد.

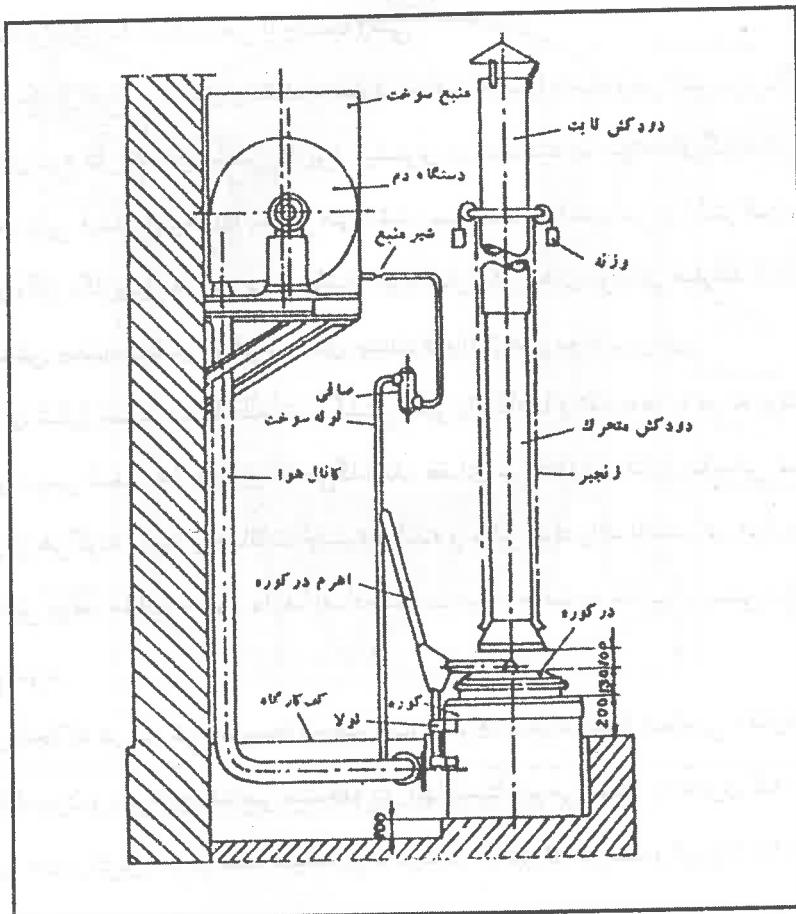


شکل ۳ - ۳ - شماتیک یک کوره بوته‌ای با بوته متحرک با سوخت مایع

۳-۵ - کوره دوار

کوره‌های دوار به طور وسیعی در ریخته‌گری چدن‌ها به کار می‌روند. کوره‌های دوار از یک بدنه استوانه‌ای فولادی که پوششی از مواد نسوز در داخل آنها داده شده، تشکیل

شده است. این کوره حول محور اصلی خود به آرامی می‌گردد و شعله کوره در یک طرف و محل خروج گازها که غالباً شامل گرمکننده هوا می‌باشد در طرف دیگر قرار دارند. سوخت کوره می‌تواند گاز طبیعی، مازوت یا گازوئیل باشد. هوای لازم برای سوخت نیز توسط یک دمنده تأمین می‌گردد. عمل گردش کوره نیز بعد از ذوب مواد شارژ جهت یکنواختی بیشتر ترکیب شیمیایی مذاب انجام می‌گیرد. مواد شارژ کوره‌های دوار عبارتند از:

شمش چدن، برگشتی‌ها و قراضه‌های چدنی و فروآلیاژها. میزان اکسیداسیون و سوختن عناصر نیز به شدت تابع عملکرد احتراق مشعل می‌باشد. در صورتی که شعله بیش از حد لازم احیایی باشد نمی‌توان درجه حرارت مذاب را به حد مناسب بالا برد. لذاکترول دقیق نحوه عملکرد احتراق مشعل از مهمترین عوامل تولید در این‌گونه کوره‌ها می‌باشد. به طور کلی میزان کاهش عناصر متشكله چدن در کوره دوار عبارتند از: کربن ۱۰ درصد، سیلیسیم ۲۵ درصد، منگنز ۱۰ درصد و کروم ۱۵ درصد. شکل ۳-۴ تصویر یک کوره دوار را نشان می‌دهد.

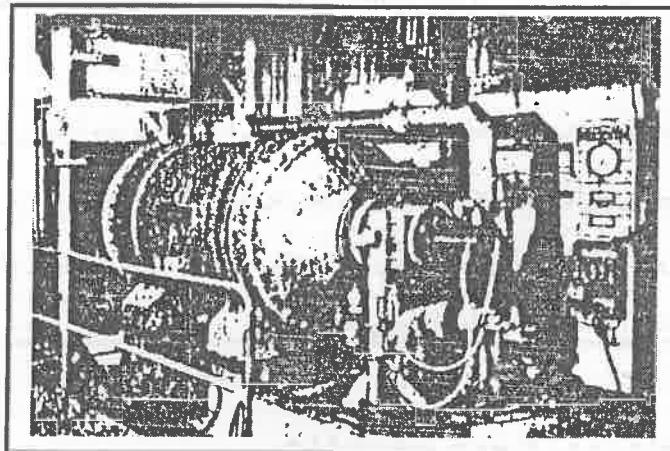

شکل ۳-۴ - تصویر یک کوره دوار

1. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

2. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

3. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

4. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

5. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

6. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

7. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

8. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

9. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

10. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

11. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

12. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

13. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

14. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

فصل ۴

محاسبه شارژ برای ریخته‌گری چدن نشکن

۱ - مقدمه

به منظور دستیابی به مذابی با ترکیب شیمیایی معین، شارژ کوره باید به گونه‌ای انتخاب گردد که موضوع کاهش و افزایش عناصر متشکله مذاب در جریان عمل ذوب در نظر گرفته شود. چراکه عناصر آلیاژی مواد شارژ در کوره‌های مختلف بعد از عمل ذوب کاهش یا افزایش خواهند داشت. همواره باید این نکته را قابل توجه قرار دارد که ترکیب شیمیایی مواد شارژ شده به داخل کوره بعد از انجام فرآیند ذوب چه ترکیبی را خواهد داشت. با دانستن میزان اصلی درصد این عناصر در ترکیب شیمیایی مذاب خواسته شده، کمبود یا مازاد این عناصر مشخص می‌شوند. در نهایت برای تعیین و افزایش این عناصر از مواد مناسب مختلف استفاده می‌شود.

۲ - اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه شارژ

برای محاسبه شارژ چدن در یک کوره همواره باید اطلاعات زیر موجود باشد:

- ۱- نوع چدن مورد نیاز (خاکستری، نشکن و...)
 - ۲- ترکیب شیمیایی مذاب خواسته شده
 - ۳- وزن مذاب مورد نیاز
 - ۴- نوع کوره ذوب، میزان سوخت عناصر آلیاژی و همچنین درصد سرباره در آن کوره
 - ۵- ترکیب شیمیایی مواد شارژ
 - ۶- ترکیب شیمیایی مواد افزودنی و فروآلیاژهای مورد نیاز
- با داشتن اطلاعات مذکور می‌توان به کمک محاسبات ساده میزان مواد شارژ را محاسبه نمود.

در جدول‌های ۱ - ۴ و ۲ - ۴ درصد سوخت عناصر در کوره‌های مختلف و ترکیب شیمیایی و درصد بازیابی مواد افزودنی و فروآلیاژهای مختلف ارائه شده است.

جدول ۱ - ۴ - درصد سوخت عناصر در انواع کوره‌های ذوب چدن

درصد سوخت عناصر								نوع کوره
Mo	Ni	Cu	Cr	Mn	Si	C		
۰	۰	۰	۱۰ تا ۱۵	۱۵ تا ۲۵	۵ تا ۳۰	۱۰ تا ۱۵	کوره بوته‌ای (زمینی)	
۰	۰	۰	۱۵ تا ۲۵	۲۵ تا ۳۰	۱۰ تا ۱۵	۱۰ تا ۱۵	کوره دوار	
۰	۰	۰	۵ تا ۱۵	۱۵ تا ۲۵	۵ تا ۱۵	۵ تا ۱۵	کوره القایی	
۱۰	۱۰	۱۰	۱۵ تا ۲۵	۲۵ تا ۳۰	۱۵ تا ۲۵*	۵ تا ۱۵*	کوره کوپل	

* - در کوره کوپل کک سوز میزان کربن افزایش و در گاز سوز کاهش می‌یابد.

جدول ۲ - ۴ - ترکیب شیمیایی و درصد بازیابی مواد افزودنی

مواد افزودنی	درصد بازیابی
گرافیت خالص	۸۵ - ۹۰
فروسیلیسیم %۷۵	۸۰ - ۹۰
فروسیلیسیم %۹۰	۸۰ - ۹۰
فروسیلیسیم منیزیم %۵	۴۰ - ۵۰
فروسیلیسیم منیزیم %۱۰	۴۰ - ۵۰
فرومنگنز %۷۰	۸۰ - ۹۰
فرومنگنز %۷۵	۸۰ - ۹۰
فروکروم %۷۰	۸۰ - ۹۰
فروکروم %۷۷	۸۰ - ۹۰
فروکروم %۸۰	۸۰ - ۹۰
فرو مولیبدن %۶۰	۹۵ - ۱۰۰
فرو مولیبدن %۶۵	۹۵ - ۱۰۰
فرووانادیم %۴۰	۹۰
فروفسفر %۲۵	۹۰ - ۹۵
فروگوگرد %۲۰	۹۰ - ۹۵
فروتیتانیم %۷۰	۹۰
مس خالص	۹۵ - ۱۰۰
فلح خالص	۹۵ - ۱۰۰
نیکل خالص	۹۵ - ۱۰۰

۳- محاسبه شارژ چدن نشکن

محاسبه شارژ چدن نشکن مشابه محاسبه شارژ چدن خاکستری است، یعنی برای محاسبه شارژ باید موارد ذیل مشخص باشد:

-الف) ترکیب شیمیایی دقیق مواد شارژ مثل شمش سورل، فروآلیاز

-ب) ترکیب شیمیایی موردنیاز

-پ) درصد سوخت عناصر

-ت) درصد بازیابی عناصر آلیاژی و فروآلیاژها

تنها تفاوت در محاسبه شارژ چدن نشکن و خاکستری در این است که در محاسبه شارژ چدن نشکن باید میزان افزایش سیلیسیم از طریق $Fe - Si - Mg$ را در نظر بگیریم چراکه $Fe - Si - Mg$ متداول‌ترین ماده برای تولید چدن نشکن در صنعت می‌باشد.

در تمامی کوره‌ها برای عمل کروی کردن می‌توانیم از تکنیک‌های ذیل استفاده کنیم:

۱- روش فروبری،

۲- روش ساندویچی، در کوره‌های کوپل-القایی و دوار می‌توانیم از تکنیک‌های ذیل در روش ساندویچی استفاده نماییم.

الف) ریختن مذاب کوره بر روی $Fe - Si - Mg$ که در کف پاتیل ریخته شده است

ب) ریختن مذاب از کوره در یک پاتیل و انجام عملیات پاتیل به پاتیل

برای آشنازی با نحوه محاسبه شارژ چند مثال ارائه می‌شود:

مثال ۱: می‌خواهیم ۲۵۰ کیلوگرم چدن نشکن با ترکیب ذیل را در یک کوره کوپل گازسوز

تهییه نماییم:

$$Sn = .1 \quad S = .02 \quad P = .02 \quad Mn = .35 \quad Si = 2/4 \quad C = 3/65$$

$$Mg = .042 \quad Cu = 1/2 \quad Ni = .25 \quad Cr = .25 \quad V = .2 \quad Mo = .25$$

فصل چهارم / محاسبه شارژ برای ریخته‌گری چدن نشکن

۴۹

اگر از مواد زیر با ترکیب شیمیایی داده شده استفاده نماییم:

$C = ۴$: شمش چدن - ۱ $Si = ۱$ $Mn = ۰/۴$ $P = ۰/۰۲$ $S = ۰/۰۲$


$C = ۳/۷۵$: برگشتی چدن - ۲ $Si = ۲/۲$ $Mn = ۰/۲$ $P = ۰/۰۲$ $S = ۰/۰۲$

$Cu = ۰/۵$ $Ni = ۰/۳$ $Cr = .$ $V = ۰/۱$ $Mo = ۰/۱$

$C = ۰/۳$: قراضه فولادی - ۳ $Si = ۰/۴$ $Mn = ۰/۴$ $P = ۰/۰۲$ $S = ۰/۰۲$

اگر وزن شمش ۲۵ درصد وزن مذاب را تشکیل دهد، وزن قراضه فولادی، برگشتی، شمش، گرافیت و فروآلیاژهای مورد نیاز را محاسبه نمایید روش کروی کردن نیز ساندویچی فرض می‌شود.

- حل: ابتدا به کمک رابطه تالس در مثلث‌ها، فرمول زیرا برای عنصر کربن به دست آورده‌ایم:

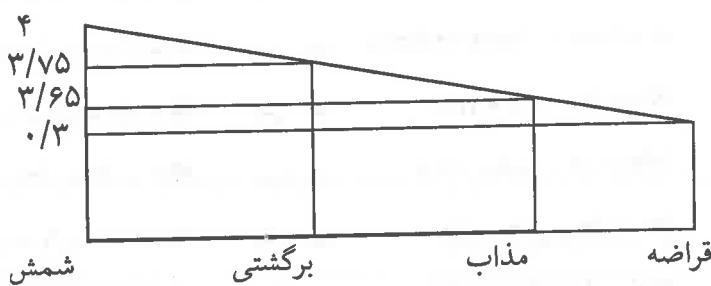

در صد برگشتی - در صد کربن مذاب - در صد کربن شمش

در صد کربن قراضه - در صد کربن شمش ۱۰۰

با جایگزینی اعداد خواهیم داشت:

$$\frac{۴ - ۳/۶۵}{۴ - ۳/۶۵} = \frac{۰/۳۵}{۰/۳۵}$$

$$۰/۳ - ۰/۳ = ۰/۰$$

پس از حل معادله فوق داریم:

و با توجه به صورت مسئله داریم:

$$\text{درصد برگشتی} = \frac{9}{46} = 20\% \quad \text{درصد قراضه فولادی} = \frac{65}{54} = 119.44\%$$

حال با توجه به درصد سوخت عناصر و نیز ترکیب شیمیایی مواد شارژ شده، خواهیم داشت:

ترکیب شیمیایی شمش چدن بعد از فرآیند ذوب:

$$C = 4 - 0.2 = 3.8$$

پس ←

$$C = 4 \times 0.05 = 0.2$$

$$Si = 1 - 0.15 = 0.85$$

پس ←

$$Si = 1 \times 0.15 = 0.15$$

$$Mn = 0.4 - 0.1 = 0.3$$

پس ←

$$Mn = 0.4 \times 0.25 = 0.1$$

ترکیب شیمیایی برگشتی چدن بعد از فرآیند ذوب:

$$C = 3/75 - 0/1875 = 3/5625$$

پس ←

$$C = 3/75 \times 0.05 = 0.1875$$

$$Si = 2/2 - 0/33 = 1/87$$

پس ←

$$Si = 2/2 \times 0.15 = 0.33$$

$$Mn = 0.2 - 0.05 = 0.15$$

پس ←

$$Mn = 0.2 \times 0.25 = 0.05$$

$$Ni = 0.3 - 0.03 = 0.27$$

پس ←

$$Ni = 0.3 \times 0.1 = 0.03$$

$$Cu = 0.5 - 0.05 = 0.45$$

پس ←

$$Cu = 0.5 \times 0.1 = 0.05$$

$$Mo = 0.1 - 0.01 = 0.09$$

پس ←

$$Mo = 0.1 \times 0.1 = 0.01$$

ترکیب شیمیایی قراضه فولادی بعد از فرآیند ذوب:

$$C = 0.3 - 0.015 = 0.285$$

پس ←

$$C = 0.3 \times 0.05 = 0.15$$

$$Si = . / 4 - . / . 6 = . / . 34$$

پس ←

$$Si = . / 4 \times . / 15 = . / . 6$$

$$Mn = . / 4 - . / 1 = . / . 3$$

پس ←

$$Mn = . / 4 \times . / 25 = . / 1$$

با توجه به ترکیب شیمیایی مواد شارژ شده و درصد آنها خواهیم داشت:

$$C = . / 8 \times 25 / 100 + . / 285 \times 65 / 54 / 100 + . / 5625 \times 9 / 46 / 100 = 1 / 473$$

$$Si = . / 85 \times 25 / 100 + . / 34 \times 65 / 54 / 100 + . / 87 \times 9 / 46 / 100 = 1 / 612$$

$$Mn = . / 3 \times 25 / 100 + . / 3 \times 65 / 54 / 100 + . / 15 \times 9 / 46 / 100 = . / 2558$$

$$Cu = . / 45 \times 9 / 46 / 100 = . / . 4257$$

$$P = . / . 2 \times 25 / 100 + . / . 2 \times 65 / 54 / 100 + . / . 2 \times 9 / 46 / 100 = . / . 2$$

$$S = . / . 2 \times 25 / 100 + . / . 2 \times 65 / 54 / 100 + . / . 2 \times 9 / 46 / 100 = . / . 2$$

$$Ni = . / 27 \times 9 / 46 / 100 = . / . 2554$$

$$Mo = . / . 9 \times 9 / 46 / 100 = . / . 085$$

$$V = . / 1 \times 9 / 46 / 100 = . / . 0947$$

اکنون میزان کمبود عناصر را با توجه به ترکیب شیمیایی مذاب و اعداد حاصل از قسمت قبلی محاسبه می‌نماییم:

$$C = . / 65 - 1 / 473 = 2 / 17$$

$$Si = 2 / 4 - . / 612 = 1 / 788$$

$$Mn = . / 35 - . / 2558 = . / . 642$$

$$Cu = 1 / 2 - . / . 4257 = 1 / 1574$$

$$P = . / . 2 - . / . 2 = .$$

$$S = . / . ۰ ۲ - . / . ۰ ۲ = .$$

$$Ni = . / ۲ - . / . ۲۵۵۴ = . / ۱۷۴۴۶$$

$$Mo = . / ۲۵ - . / . ۰ ۰ ۸۵ = . / ۲۴ ۱۵$$

$$V = . / ۲ - . / . ۰ ۰ ۹۴۶ = . / ۱۹$$

$$Cr = . / ۲۵ - . = . / ۲۵$$

$$Sn = . / ۱ - . = . / ۱$$

$$Mg = . / . ۴۲ - . = . / . ۴۲$$

برای محاسبه میزان فروسیلیسیم منیزیم مورد نیاز جهت کروی کردن گرافیت‌ها از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$Mg = \frac{\text{میزان } Mg \text{ باقیمانده در مذاب} + . / ۷۵ \times (\text{گوگرد موردنیاز} - \text{گوگرد مذاب})}{\text{درصد بازیابی } Mg}$$

$$Mg = \frac{. + . / . ۴۲}{. / ۴} = . / ۱۰۵ \quad \text{در نتیجه}$$

در نتیجه:

$$\text{Fe - Si - Mg (Kg)} \quad \text{Mg(kg)}$$

$$100 \quad 5$$

$$Fe - Si - Mg = ۲ / ۱ (Kg) \quad ۰ / ۱۰۵$$

اکنون افزایش سیلیسیم ناشی از افزودن ۱/۲ کیلوگرم فروسیلیسیم منیزیم را محاسبه می‌نماییم:

$$\text{افزایش سیلیسیم ناشی از افزودن Fe-Si-Mg} = ۰ / ۸۴ kg$$

در رابطه فوق عدد ۵۰، درصد سیلیسیم در فروسیلیسیم منیزیم و عدد ۸۰ میزان بازیابی فروسیلیسیم منیزیم می‌باشد. اکنون دوباره کمبود سیلیسیم مذاب را محاسبه می‌نماییم.

$$Si = ۱/۷۸۸ - ۰/۸۴ = ۰/۹۴۸$$

حال میزان فروآلیاژهای مورد نیاز را به ترتیب ذیل محاسبه می‌نماییم: (با توجه به

جدول ۲ - ۴)

$$C = ۲/۱۷ \times ۱/۰/۹ = ۲/۶ Kg$$

گرافیت خالص

$$Fe - Si = ۰/۹۸۴ \times ۱/۰/۷۵ \times ۱/۰/۹ = ۱/۶ Kg$$

فروسیلیسیم ۷۵ درصد

$$Fe - Mn = ۰/۰۶۴۲ \times ۱/۰/۷۵ \times ۱/۰/۹ = ۰/۰۹۵ Kg$$

فرومونگنز ۷۵ درصد

$$Fe - Mo = ۰/۲۴۱۵ \times ۱/۰/۶۵ \times ۱/۰/۹۵ = ۰/۳۹ Kg$$

فرومولیبدن ۶۵ درصد

$$Fe - V = ۰/۱۹ \times ۱/۰/۴ \times ۱/۰/۹ = ۰/۵۲۷ Kg$$

فرووانادیم ۴۰ درصد

$$Fe - Cr = ۰/۲۵ \times ۱/۰/۷ \times ۱/۰/۸۵ = ۰/۴۲ Kg$$

فروکروم ۷۰ درصد

$$Cu = ۱/۱۵۷۵ \times ۱/۰/۹۵ = ۱/۲۱۸ Kg$$

مس خالص

$$Sn = ۰/۱ \times ۱/۰/۹۵ = ۰/۱۰۵ Kg$$

قلع خالص

$$Ni = ۰/۱۷۴۴۶ \times ۱/۰/۹۵ = ۰/۱۸۳۶ Kg$$

نیکل خالص

اکنون مجموع وزن فروآلیاژها، گرافیت، شمش، برگشتی و قراضه فولادی را محاسبه

نماییم:

$$۱۰۰ + ۲/۴ + ۱/۴ + ۲/۲۴ + ۰/۰۹۵ + ۱/۲۱۸ + ۰/۱۰۵ + ۰/۱۸۳۶ + ۰/۳۹ +$$

$$۰/۵۲۷ + ۰/۴۲ = ۱۰۸/۸۷۸ kg$$

حال با توجه به وزن مذاب که در صورت مسئله از ما خواسته شده بود (۲۵۰ kg)

داریم:

kg	kg
۱۰۰	۱۰۸/۸۷۸
۲۳۰	۲۵۰

= وزن مذاب بدون سرباره

با توجه به درصد سرباره در کوره کوپل، خواهیم داشت:

$$\text{وزن مذاب با احتساب سرباره} = \frac{230}{100+10} = 203\text{kg}$$

حال با توجه به درصد مود شارژ شده از قبیل شمش، قراضه، برگشتی و فروآلیاژهای مورد نیاز خواهیم داشت:

$$203 \times 0.25 = 63/25\text{kg}$$

وزن شمش چدن

$$203 \times 0.946 = 23/9238\text{kg}$$

وزن برگشتی چدن

$$203 \times 0.6554 = 165/818\text{kg}$$

وزن قراضه فولادی

$$C = 230/100 \times 2/4 = 5/5\text{Kg}$$

گرافیت خالص

$$Fe - Si - Mg = 230/100 \times 2/1 = 4/38\text{ Kg}$$

فروسیلیسیم منیزیم٪/۰.۵

$$Fe - Si = 230/100 \times 1/4 = 3/22\text{ Kg}$$

فروسیلیسیم٪/۰.۷۵

$$Fe - Mn = 230/100 \times 0.95 = 0/2185\text{ Kg}$$

فرومگنگن٪/۰.۷۵

$$Fe - Mo = 230/100 \times 0.39 = 0/897\text{ Kg}$$

فرومولیبدن٪/۰.۶۵

$$Fe - V = 230/100 \times 0.527 = 1/2121\text{ Kg}$$

فرووانادیم٪/۰.۴۰

$$Fe - Cr = 230/100 \times 0.42 = 0/966\text{ Kg}$$

فروکروم٪/۰.۷۰

$$Cu = 230/100 \times 1/218 = 2/8014\text{ Kg}$$

مس خالص

$$Sn = 230/100 \times 0.105 = 0/2415\text{ Kg}$$

قلع خالص

$$Ni = 230/100 \times 0.1824 = 0/4222\text{ Kg}$$

نیکل خالص

- ترتیب شارژ:

ابتدا کوره را روشن نموده تا خوب گرم شود، پس از پیشگرم شدن کوره مقدار $\frac{63}{25}$ کیلوگرم شمش چدنی را به همراه ۲۴ کیلوگرم برگشتی چدنی و حدود ۱۶۶

کیلوگرم قراضه فولادی و مقدار ۱۴/۸۰ کیلوگرم مس و ۱۵/۲۴ کیلوگرم قلع و ۲۲/۴ کیلوگرم نیکل را در کوره شارژ می‌نماییم.

بعد از گذشت زمانی حدود ۲ - ۱ ساعت این مجموعه سرخ شده و به صورت قطره قطره از میان لوله‌های گرافیتی عبور کرده و داخل کف کوره جمع می‌شود. در این لحظه، مقدار ۱۸۵/۲ کیلوگرم فرومگنتز و مقدار ۹۷/۸ کیلوگرم فرمولیبدن و ۲۱۲/۱ کیلوگرم فرووانادیم و ۶۶/۹ کیلوگرم فروکروم را نیز به مواد شارژ اضافه می‌نماییم. بعد از روشن شدن کوره و گذشت مدت زمان معین برای همگن شدن و ذوب کامل فروآلیاژها مقدار ۵/۵ کیلوگرم گرافیت (کربن) را از دریچه مخصوص به داخل کوره شارژ نموده و سپس با حدوداً ۲۵۰ گرم سلاکس (سرباره‌گیر) عمل سرباره‌گیری را انجام می‌دهیم.

سپس براساس مقدار ذوبی که می‌خواهیم از کوره بگیریم مقدار مشخصی Fe-Si-Mg را در کف پاتیل گذاشته و مذاب را بر روی آن تخلیه می‌نماییم، بعد از پرشدن پاتیل از مذاب، پاتیل را از زیر کوره خارج و بعد از سرباره‌گیری، سریعاً عمل ریخته‌گری را انجام می‌دهیم. لازم به ذکر است که در این مثال فرض شده است که عمل جوانه‌زایی با Si انجام نشده است.

مثال ۲) می‌خواهیم ۲۰۰ کیلوگرم چدن نشکن با ترکیب شیمیایی ذیل را در یک کوره دوار تهیه نماییم (روش ساندویچی)

$$C = ۳/۶ \quad Si = ۲/۵ \quad Mn = .۱/۴ \quad Sn = .۱/۱$$

$$Mo = .۱/۱ \quad P, S < \text{very low} \quad Mg = .۱/۰/۴$$

در صورتی که از شمش سورل با ترکیب ذیل استفاده نماییم مقدار مواد شارژ و ترتیب مواد شارژ را بنویسید.

$$C = ۳/۸ \quad Si = ۱ \quad Mn = ۰/۲ \quad P, S < \text{very low}$$

- حل: ابتدا مبنای محاسبات را براساس ذوب ۱۰۰ کیلوگرم شمش قرار می‌دهیم. با توجه به سوخت عناصر در کوره دوار می‌توانیم ترکیب ذوب را بعد از ذوب ۱۰۰ کیلوگرم شمش مشخص نماییم.

$$C = \frac{۳}{۸} - \frac{۰}{۳۸} = \frac{۳}{۴۲} \text{ kg} \quad \text{بعد از سوخت} \leftarrow C = \frac{۳}{۸} \times \frac{۰}{۱} = \frac{۰}{۳۸} \text{ kg}$$

$$Si = ۱ - \frac{۰}{۳} = \frac{۰}{۷} \text{ kg} \quad \text{بعد از سوخت} \leftarrow Si = ۱ \times \frac{۰}{۳} = \frac{۰}{۳} \text{ kg}$$

$$Mn = \frac{۰}{۲} - \frac{۰}{۱۰} = \frac{۰}{۱۰} \text{ kg} \quad \text{بعد از سوخت} \leftarrow Mn = \frac{۰}{۲} \times \frac{۰}{۲۵} = \frac{۰}{۰} \text{ kg}$$

حال با توجه به ترکیب مورد نظر می‌توانیم کمبود مواد را محاسبه نماییم:

$$C = \frac{۳}{۶} - \frac{۳}{۴۲} = \frac{۰}{۱۸} \text{ kg} \quad Sn = \frac{۰}{۱}$$

$$Si = \frac{۰}{۵} - \frac{۰}{۷} = \frac{۱}{۸} \text{ kg} \quad Mo = \frac{۰}{۱}$$

$$Mn = \frac{۰}{۴} - \frac{۰}{۱۵} = \frac{۰}{۲۵} \text{ kg} \quad Mg = \frac{۰}{۰} \text{ kg}$$

کمبود کرین با استفاده از گرافیت عبارت است از:

$$C = \frac{۰}{۱۸} \times \frac{۱}{۱} \times \frac{۱}{۰} \times \frac{۰}{۹} = \frac{۰}{۰} \text{ kg}$$

برای کمبود Si داریم:

مقدار Si ناشی از $Si + Fe - Si - Mg = Fe - Si - Mg$ مقدار Si ذوب

اما مقدار $Fe - Si - Mg$ مجھول است پس:

$$Mg = \frac{\text{باقیمانده در ذوب} + \frac{۰}{۷۵} \times (\text{گوگرد مورد نیاز} - \text{گوگرد مذاب})}{\text{درصد بازیابی}}$$

$$Mg = \frac{\frac{۰}{۰} / \frac{۰}{۰}}{\frac{۰}{۰} / \frac{۰}{۰}} = \frac{۰}{۰} \text{ kg}$$

Fe - Si - Mg(kg)	Mg(kg)	بنابراین:
١٠٠	٥	
$x = 2 / 1 \text{ kg} \leftarrow$	$1 / 133$	X

$$\frac{2}{6} \times .05 \times .18 = 1/0.4 \approx 1\text{Kg} \quad \leftarrow \text{افزایش Fe - Si - Mg ناشی از Si و اما}$$

مقدار Si از Fe - Si - Fe - مقدار Si ذوب = مقدار Si از طریق

مقدار Si از طریق Fe - Si

$$.\sqrt{A} \times 1 / .\sqrt{D} \times 1 / .\sqrt{A} = 1 / 185 \approx 1 / 2 \text{kg(Fe - Si \%v_D)} = \text{Fe - Si مقدار}$$

جوانه‌زا $\text{Fe} - \text{Si}$ + برای افزایش $\text{Fe} - \text{Si}$ کل $\text{Fe} - \text{Si}$

$$\text{جوانهza} = \text{درصد وزن مذاب} \times (0.03 - 0.04) \text{ برای } 100 \text{ کیلوگرم مذاب} / \text{kg} = 100 \times 0.04 = 4$$

$$\text{Fe} - \text{Si} = 1/2 = \text{Si}_{\text{برای افزایش}} \text{Fe} - \text{Si} + \cdot / 4_{\text{کل}}$$

$$\text{Si برای افزایش Fe} - \text{Si} = 1/2 - 0/4 = 0.18 \text{ kg}$$

کمبود Mn از طریق Fe - Mn

کمبود قلع از طریق قلع خالص: $0.1 \times 110 / 95 = 0.110 \text{ kg}$

$$0.1 \times 1.0 / 75 \times 1.0 / 95 = 0.16 \text{ kg} \quad \text{کمبود MO از طریق Fe - Mo}$$

با بحال مبنای محاسبات براساس ذوب ۱۰۰ کیلوگرم شمش سورل یوده است. با

توجه به اینکه می خواهیم ۲۰۰ کیلوگرم مذاب تهیه کنیم مقدار مواد مورد نیاز به این

ترتیب محاسبہ می شود:

$$\text{وزن ذوب} = \text{کل} (\text{Fe} - \text{Si} - \text{Mg}) + 1/2 (\text{Fe} - \text{Si}) + 3/4 (\text{Fe} - \text{Mn}) + 100$$

$$+ . / ١٠٥ (\text{Sn}) + . / ١٦ (\text{Fe} - \text{Mo}) = ١.٤ / ٦ \text{kg} \approx ١.٤ / ٥ \text{kg}$$

از طرفی داریم:

$$104/5\text{kg} \quad 100.\text{kg}$$

$$200 \quad X \Rightarrow x = 192 \text{ وزن مذاب بدون سرباره} = 192 \times (100 + 10/100) = 211/2\text{kg} \approx 210.\text{kg}$$

$$1/92 \times 1/92 = 0/384\text{kg} \quad \text{بنابراین:}$$

$$\text{Fe-Si-Mg} = 2/66 \times 1/92 = 5/1\text{kg}$$

$$\text{Si Fe-Si} = 0/8 \times 1/92 = 1/53\text{kg}$$

$$\text{Fe-Si} = 0/4 \times 1/92 = 0/768\text{kg}$$

$$\text{Fe-Mn} = 0/37 \times 1/92 = 0/71\text{kg}$$

$$\text{Sn} = 0/105 \times 1/92 = 0/2\text{kg}$$

$$\text{Fe-Mo} = 0/16 \times 1/92 = 0/7\text{kg}$$

- ترتیب شاوه:

ابتدا کوره دوار را روشن می‌نماییم تا خوب گرم شود. سپس مقدار ۲۱۰ کیلوگرم شمش سورل را به داخل کوره پیشگرم شارژ می‌نماییم و سپس کوره را روشن می‌نماییم تا شمش‌ها ذوب شوند. بعد از ذوب شمش، کوره را به حرکت در می‌آوریم تا مذاب به خوبی همگن شود، سپس کوره را خاموش کرده و با استفاده از حدود ۲۰۰ گرم سلاکس عمل سرباره‌گیری را انجام می‌دهیم. سپس مقدار ۳۸۴/۰ کیلوگرم گرافیت، ۱/۵۳ کیلوگرم فروسیلیسیم ۷۵ درصد، ۰/۷۱ کیلوگرم فرومگنتز ۷۵ درصد، ۰/۲ کیلوگرم قلع خالص، ۰/۳ کیلوگرم فرومولیبدن ۶۵ درصد را به کوره اضافه کرده و کوره را روشن می‌نماییم تا فوق ذوب لازم حاصل شود. بعد از مدت حدوداً ۱۵ - ۲۰ دقیقه کوره را خاموش کرده و دریچه شارژ را باز می‌نماییم، سپس بر اساس وزن ذوبی که می‌خواهیم

از کوره بگیریم مقدار مشخصی $Fe - Si - Mg$ را در کف پاتیل قرار می‌دهیم و مقداری براده آهن (حدود ۱۰۰ - ۵۰ گرم) بر روی آن می‌ریزیم و پاتیل را زیر لوجه مذاب قرار می‌دهیم و مقدار مذاب مورد نیاز را برابر روی $Fe - Si - Mg$ می‌ریزیم.

این عمل با نور خیره کننده و با پاشش ناشی از واکنش منیزیم با مذاب همراه است. بعد از عملیات کروی کردن پاتیل را از زیر کوره خارج کرده و مقدار فروسیلیسیم ۷۷۵ درصد را به عنوان جوانه‌زا به مذاب اضافه می‌نماییم (۴/۰ درصد وزن مذاب پاتیل) و سپس مذاب را هم می‌زنیم و بعد از سرباره‌گیری مجدد سریعاً عمل ریخته‌گری را انجام می‌دهیم.

فصل ۵

روش‌های کروی نمودن گرافیت در چدن نشکن

۱-۵- مقدمه

در طی مدت چندین سالی که از کشف چدن نشکن می‌گذرد روش‌های بسیاری برای اضافه نمودن آلیاژ کروی کننده به چدن مذاب به منظور کروی نمودن گرافیت‌ها پیشنهاد شده است. در فرآیند تولید چدن نشکن مرحله کروی نمودن گرافیت‌ها که با افزودن آلیاژ کروی کننده به صورت ترکیبی از منیزیم به مذاب صورت می‌گیرد، تنها بخش حساس و با اهمیت از کل کار می‌باشد.

روش کروی نمودن گرافیت‌ها یا به‌طور کلی روش اصلاح سازی تحت تاثیر بخش‌های دیگر فرآیند تولید چدن نشکن همچون ترکیب شیمیایی مذاب، ترکیب مواد کروی کننده و خواص چدن مورد نیاز بستگی دارد. به علاوه موارد قابل توجه دیگری مانند هزینه نگهداری، طرح و ترتیب فرآیند ریخته‌گری - سهولت نسبی عملیات به فاکتورهای موثر در انتخاب روش کروی نمودن گرافیت‌ها اضافه می‌شود.

بدون شک کنترل عمل افزودن عامل کروی کننده، تنها مرحله مهم و حساس در فرآیند تولید چدن نشکن می‌باشد، از آنجا که منیزیم دارای نقطه تبخیر پایین است، اضافه نمودن آن به مذاب باید با دقت صورت گیرد تا درصد مشخص منیزیم درون مذاب بدست آید. انتخاب روش کروی نمودن بستگی به عوامل مختلفی چون:

- هزینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری و تجهیزات

- مقدار مذاب مورد نیاز

- محدودیت‌های فیزیکی از جمله وضعیت و طرح کارخانه دارد.

نکته مهم در روش‌های کروی نمودن گرافیت‌ها، میزان بازیابی فلز منیزیم از فلز یا آلیاژی که به عنوان عامل کروی کننده به کار می‌رود، می‌باشد.

متغیرهای زیادی وجود دارند که بر میزان بازیابی منیزیم موثر می‌باشند ولی مهم‌ترین آنها:

- ترکیب شیمیایی و درجه حرارت چدن مذاب قبل از عملیات

- اندازه و غلظت مواد کروی کننده

- روش کروی نمودن

طبق یک قانونمندی کلی می‌توان بازیابی فلز منیزیم را از فرمول ذیل محاسبه نمود:

$$\frac{\text{Mg باقیمانده در ذوب} + 0.75 \times (\text{گوگرد موردنیاز} - \text{گوگرد اولیه})}{\text{درصد بازیابی Mg}} = \text{درصد Mg اضافه به ذوب}$$

۲-۵- روش کروی نمودن ته بوته‌ای (بوته سرباز)

روش ته بوته‌ای یا بوته سرباز بدون شک اولین روشی است که در تولید تجاری چدن نشکن به کار گرفته شده است. این روش از نظر انجام عملیات، ساده‌ترین روش است که می‌توان به کار برد. در این روش بازیابی مناسب وقتی حاصل می‌شود که نسبت

ارتفاع به قطر بوته در حد بالای مانند ۳ به ۱ باشد، زیرا با داشتن بوته‌ای که نسبت ارتفاع به قطر زیاد باشد ریختن سریع مذاب به ته بوته و بر روی آلیاژی که وظیفه کروی نمودن را به عهده دارد امکان‌پذیر است.

در این روش مواد کروی کننده به صورت آلیاژ (مانند فروسیلیسیم منیزیم) به کار می‌روند، آلیاژ کروی کننده در ته بوته که قبلاً به خوبی پیشگرم شده است قرار داده می‌شود و سپس مذاب چدن با دمای مناسب و با سرعت بر روی آن ریخته می‌شود. لذا ترشح یا پاشیدن مذاب و شعله‌ور شدن در این روش کاملاً عادی است. میزان بازیابی منیزیم در این روش ۲۰ الی ۳۰ درصد می‌باشد.

مزیت اصلی این روش سادگی آن می‌باشد و محدودیت‌های اصلی این روش عبارتند از:

۱ - پایین بودن میزان بازیابی منیزیم

۲ - آلودگی محیط زیست


۳ - خطرات ناشی از پاشش مذاب

شکل ۱ - ۵ - که شماتیک روش ته بوته‌ای را برای تولید چدن نشکن نشان می‌دهد در صفحه بعد ارائه شده است.

۳ - ۵ - روش کروی نمودن ته بوته‌ای یا ساندویچی


این روش در حقیقت زاییده مستقیم روش ته بوته‌ای یا بوته سرباز می‌باشد. در این روش شکل و اندازه بوته همانند روش قبل می‌باشد و مزیت آن یعنی سادگی کار باقی می‌ماند. اختلاف اساسی این دو روش در طراحی ته بوته می‌باشد. در روش ساندویچی بوته به گونه‌ای طراحی شده که محفظه کوچکی در ته آن تعییه شده است که در محفظه

فوق مواد کروی کننده قرار می‌گیرند و سپس با موادی روی آن را می‌پوشانند.

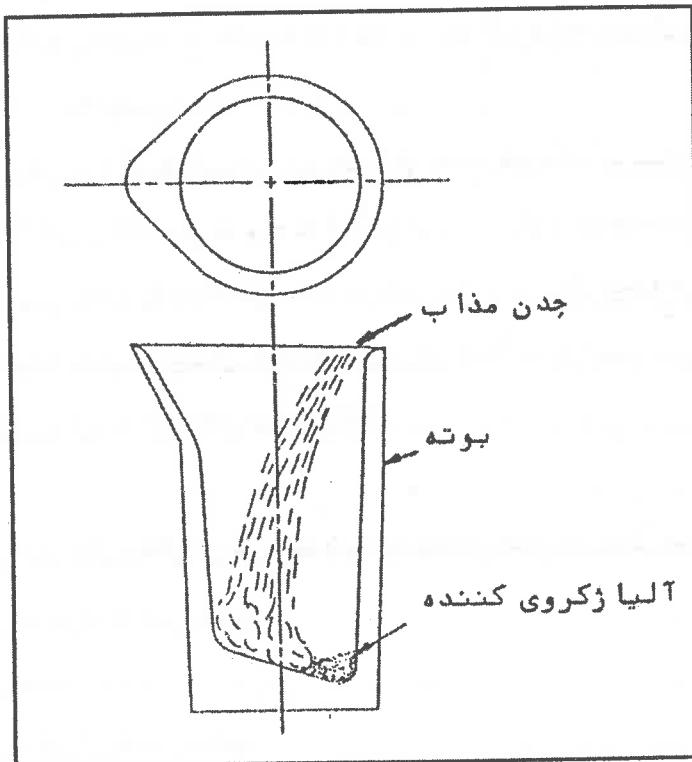

شکل ۱-۵- شماتیک روش تهبوت‌های (بوته سرباز) برای تولید چدن نشکن

موادی که به عنوان پوشش به کار می‌روند معمولاً ورق فولادی نازک یا براده آهن می‌باشد، اما در بسیاری از کارگاه‌ها فرسیلیسیم ۷۵ درصد را به عنوان پوشش بکار می‌برند. همچنین در بعضی کارگاه‌ها از مقادیر جزیی ماسه چراجی نیز استفاده می‌نمایند. از آنجاکه در این روش مواد کروی کننده در داخل محفظه ته بوته ریخته می‌شود و سپس مواد پوششی روی آنها قرار می‌گیرند، لذا به این روش اصطلاح ساندویچی اطلاق می‌شود.

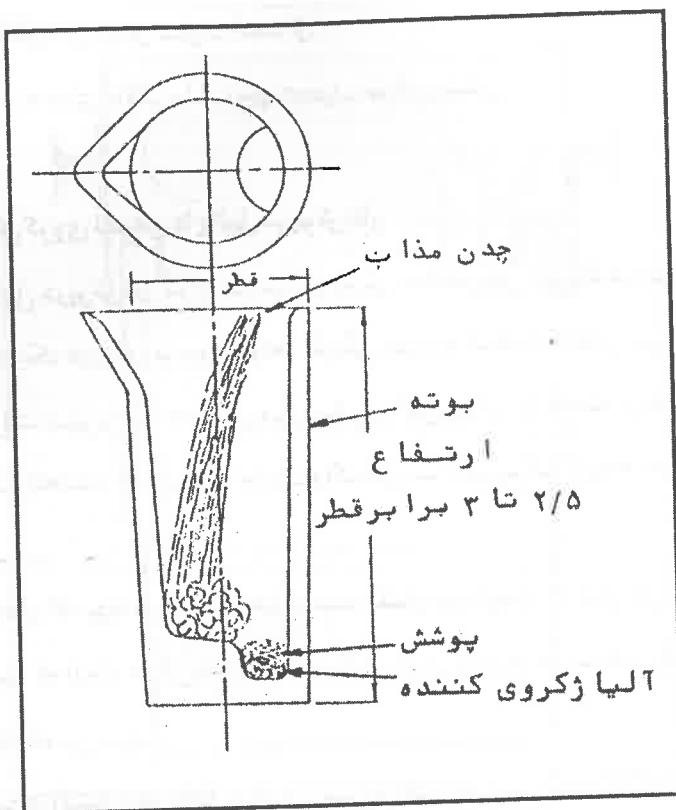

شکل ۲-۵- شماتیک روش ساندویچی برای تولید چدن نشکن

بازیابی منیزیم در این روش به ۳۰ الی ۴۰ درصد می‌رسد.

مزیت‌های اصلی این روش عبارتند از:

۱- سادگی عملیات

۲- مصرف مواد کروی کننده کمتر (در مقایسه با روش بوته سرباز)

۳- آلدگی کمتر (در مقایسه با روش بوته سرباز)

محدودیت اصلی این روش عبارت است از:


نیازمندی به دمای بالاتر مذاب جهت ذوب مواد پوششی

۴-۵-روش کروی نمودن با پاتیل درپوش دار

روش پاتیل درپوش دار نوع خاصی از روش ساندویچی می‌باشد، در این روش با استفاده از یک درپوش بر روی بوته، آلودگی هوا به شدت کاهش می‌یابد و نیاز به تجهیزات تهویه به حداقل می‌رسد. در این روش با محدود نمودن مقدار اکسیژن گرفته شده از هوا در طول واکنش با منیزیم دو نتیجه مهم به دست می‌آید:

۱- چون مقدار اکسیژن در پاتیل محدود است مقدار دود ایجاد شده در طول واکنش کم بوده و آنچه که ایجاد می‌گردد در داخل پوشش درب رسوب می‌نماید و مقدار کمی از آن وارد کارگاه می‌شود.

۲- چون میزان اکسیژن در پاتیل محدود است، مقدار منیزیم که با اکسیژن ترکیب می‌شود کم بوده و بنابراین اتلاف منیزیم در مقایسه با روش ساندویچی کمتر است. بازیابی منیزیم در این روش تا 50 درصد گزارش شده است همچنین صرفه‌جویی در مصرف آلیاژ فروسیلیسیم منیزیم تا حدود $20\text{ - }30\%$ درصد گزارش شده است. در روش ساندویچی اصولاً $2/5$ درصد از آلیاژ فروسیلیسیم - منیزیم 5 درصد مصرف می‌شود؛ ولی در روش پاتیل درپوش دار مقدار آلیاژ مصرفی $1/7$ - $1/4$ درصد می‌باشد. چون مصرف آلیاژ فروسیلیسیم - منیزیم در این روش کمتر است بنابراین عیوب ناشی از سرباره‌های منیزیم کاهش می‌یابد. شکل ۳-۵ شماتیک پاتیل درپوش دار حاوی آلیاژ کروی کننده را نشان می‌دهد.

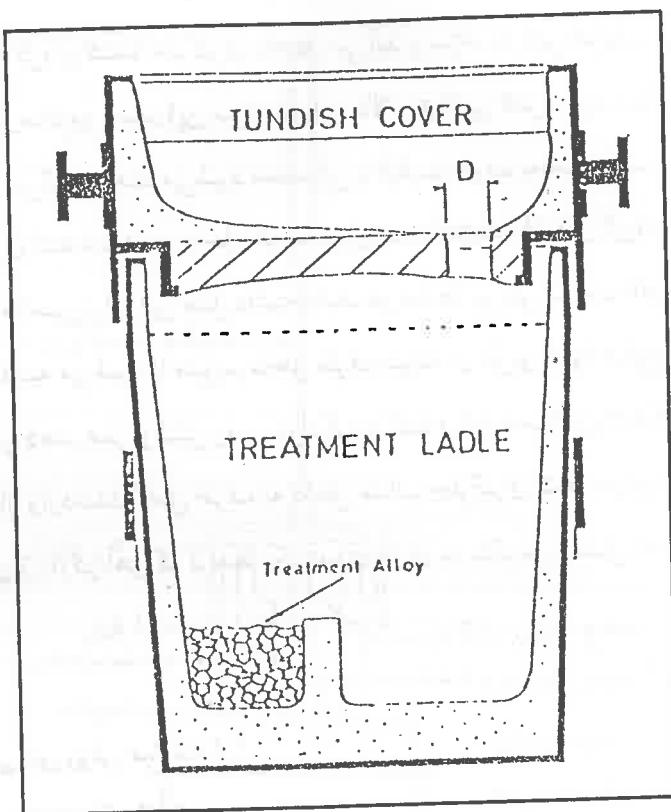

شکل ۳-۵- شماتیک پاتیل درپوش دار حاوی آلیاژ کروی کننده

۵-۵- روش کروی نمودن غوطه‌وری (فروبری)

اگرچه منظور از توضیح این روش، کاربرد آن در افزودن مواد کروی کننده به مذاب است، اما برای افزودن مواد دیگر به مذاب نیز به کار می‌رود. این روش از آنجا مورد توجه قرار گرفته و معروفیت یافته است که می‌توان متیزیم را با غلظت‌های بسیار بالا نیز به کار برد. در این روش ظرفی شبیه ناقوس (Plunger) که حاوی مواد کروی کننده است عمیقاً به داخل پاتیل پر از مذاب چدن فروبرده می‌شود و بدین ترتیب از شناور شدن و

بالا آمدن مواد کروی کننده جلوگیری به عمل می آید و میزان بازیابی افزایش می یابد و به بیش از ۵۰ درصد می رسد. این میزان بازیابی بالا و توانایی کنترل وزن مذابی که مورد عملیات قرار می گیرد باعث می شود محصولی با کیفیت خوب به دست آید.


مواد کروی کننده باید در داخل ظرف فرورونده (Plunger) قرار گیرند. این ظرف باید محفظه مناسبی برای این عمل داشته باشد. در محیط بیرونی قسمت ناقوسی شکل، سوراخ های تعییه می شود تا منیزیم داخل ظرف بتواند از طریق آنها خارج شده و با مذاب واکنش دهد. عمر پوشش رویی مواد کروی کننده باید به میزانی باشد که از واکنش منیزیم قبل از وارد شدن کامل ظرف به داخل مذاب جلوگیری کند. برای این منظور معمولاً از ورق نازک آهن که توسط یک توری فلزی به ناقوس متصل است استفاده می شود.

مزایای اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- تولید دود کمتر (آلودگی کمتر)
- ۲- کنترل واکنش مذاب با مواد کروی کننده
- ۳- امکان استفاده از فلز منیزیم خالص
- ۴- ایجاد سرباره کمتر

محدودیت های این روش عبارتند از:

- ۱- هزینه بالای تهیه وسایل فروبری و ظرف ناقوسی شکل
- ۲- اتلاف حرارت زیادتر ناشی از گرمگیری تجهیزات فروبری مذاب
- ۳- مدت زمان طولانی عملیات

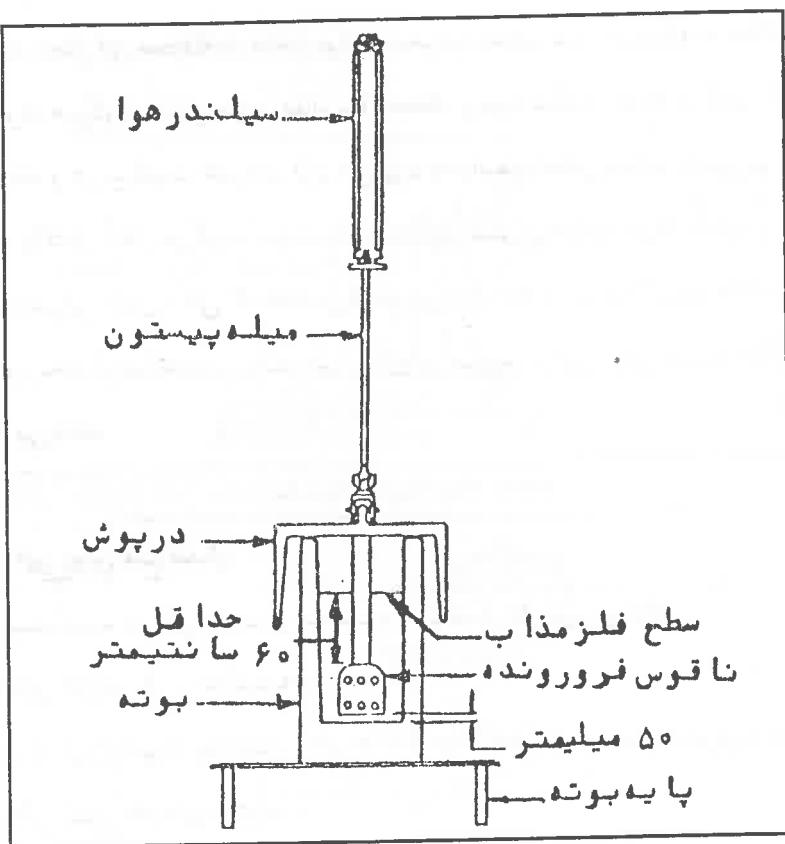

شکل ۴-۵- شماتیک روش غوطه‌وری (فروبری) برای تولید چدن نشکن

۶-۵- روش کروی نمودن بوته گردان یا کنورتور GF

این روش که در اروپا و توسط کارخانه جورج فیشر (Georg Fisher) گسترش یافته است از جمله روش‌هایی است که در آن از فلز منیزیم غیرآلیاژی استفاده می‌شود. در این روش از یک بوته استوانه‌ای گردان استفاده می‌شود که می‌تواند به میزان ۱۸۰ درجه حول یک محور ثابت چرخش نماید. در گوشه‌ای از بوته محفظه‌ای از مواد نسوز ساخته شده است که سطح آن حاوی یک سری سوراخ جهت ورود مذاب به داخل محفظه

می باشد. محل این محفظه در داخل بوته به نحوی انتخاب شده است که به هنگام افقی بودن بوته هیچ گونه تماس مایین مذاب با محفظه وجود نداشته باشد. هنگامی که بوته می چرخد و در موقعیت عمودی قرار می گیرد به واسطه تماس مذاب با منیزیم داخل محفظه واکنش آغاز می گردد. مدت زمان انجام واکنش بر حسب میزان مذاب و مقدار منیزیم مصرفی مایین ۱ الی ۳ دقیقه می باشد. در پایان بعد از سرباره گیری، مذاب جهت تخلیه و ریخته گری آماده می باشد. میزان بازیابی منیزیم در این روش حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد می باشد.


مزایای این روش عبارتند از:

- ۱- قابلیت کسب بازیابی خوب و مناسب با استفاده از فلز منیزیم خالص
- ۲- توانایی افزایش کردن مذاب به طور همزمان
- ۳- قابلیت کروی نمودن چدن هایی بامیزان گوگرد بالا بدون نیاز به عملیات گوگرد زدایی
- ۴- آلودگی کمتر محیط‌زیست
- ۵- تولید سرباره کمتر


محدودیت های اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- بالا بودن مدت زمان عملیات
- ۲- انتخاب دمای بالاتر برای مذاب به علت طولانی بودن زمان عملیات
- ۳- داشتن حق لیسانس برای نصب و راه اندازی روش (از کارخانه GF)
- ۴- نیاز به داشتن فضای زیاد برای انجام عملیات در کارگاه
- ۵- مشکلات انتقال مذاب به بوته و از بوته به خط ریخته گری


شکل ۵-۵ در این صفحه شماتیک مراحل تولید چدن نشکن به روش کنورتور را نشان می‌دهد.

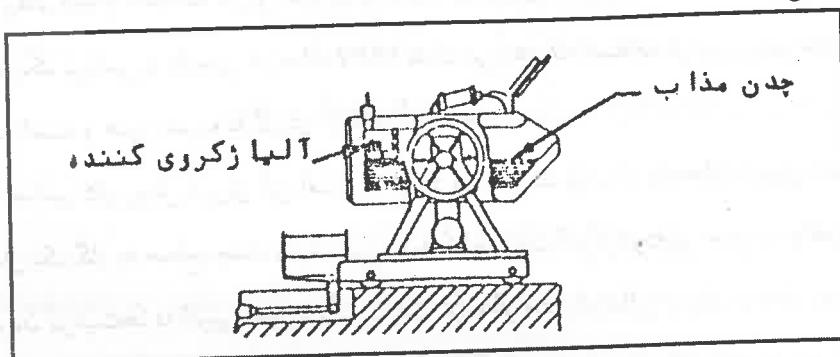

بوته در حالت افقی و پر از مذاب

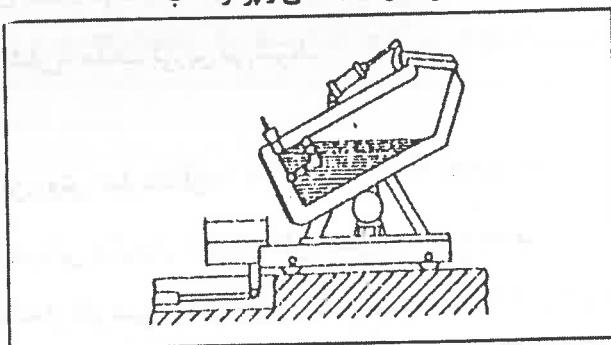

بوته در حال چرخیدن

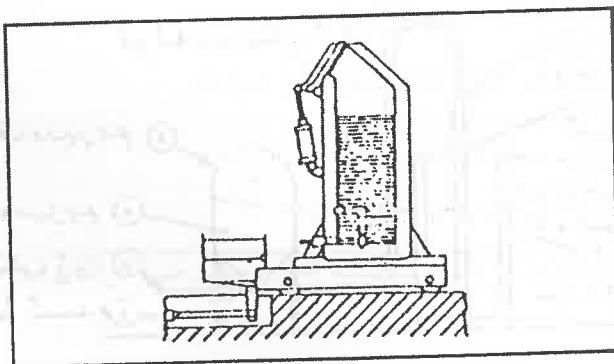

بوته در حالت کاملاً چرخیده، تماس مذاب و آبیاز انجام شده است
شکل ۵-۵ - شماتیک روش بوته‌گردان برای تولید چدن نشکن


۷-۵-روش کروی نمودن تزریقی

زمان انجام عملیات تزریق منیزیم و آلیاژهای کروی کننده به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد. البته یک بررسی و بازیینی در سال ۱۹۶۷ نشان می‌دهد که استفاده از این روش محدود بوده است و هنوز هم به کارگیری آن کاملاً محدود است.

اساس کار روش تزریق این است که مواد به صورت پودر یا دانه‌های کروی، تحت فشار یک گاز به سطح چدن دمیده می‌شوند تا عملیات گوگردزدایی مذاب و کروی نمودن گرافیت‌ها به خوبی صورت گیرد. یک میله گرافیتی توخالی یا یک لوله از جنس مواد نسوز برای انتقال مواد به داخل مذاب به کار می‌رود و مواد با استفاده از یک گاز خنثی و تحت فشار به مذاب تزریق می‌شوند.

مزایای اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- امکان گوگردزدایی و کروی نمودن به طور همزمان وجود دارد.
- ۲- امکان استفاده از فلز منیزیم غیرآلیاژی میسر است.

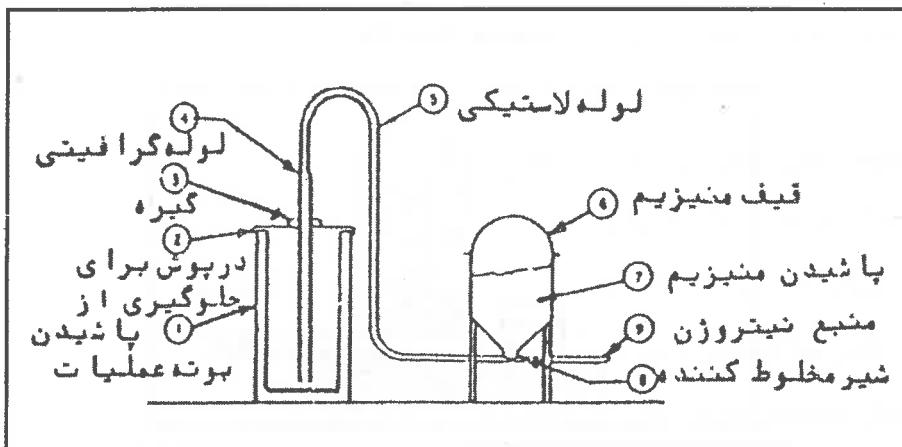

شکل ۶-۵-شماتیک روش تزریق پودر برای تولید چدن نشکن

محدودیت‌های اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- شدید بودن واکنش مواد کروی کننده و مذاب که نیاز به درپوش روی بوته را ضروری می‌سازد.
- ۲- در صورت عدم وجود درپوش آلودگی زیاد محیط‌زیست.
- ۳- بالا بردن اتلاف حرارتی کل فرآیند.
- ۴- احتمال مسدود شدن لوله انتقال مواد کروی کننده.

امروزه از روش اصلاح شده ترقیک که به روش سیم فلزی مشهور می‌باشد استفاده می‌گردد در این روش از یک سیم فولادی که در داخل آن آلیاژ کروی کننده به صورت فشرده پرشده است، استفاده می‌گردد که توسط یک غلطک کشیده و وارد پاتیل مذاب می‌شود.

سرعت کشش سیم توسط غلطک قابل تنظیم می‌باشد.

مزیت‌های اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- مصرف آلیاژ کروی کننده کمتر
- ۲- امکان استفاده از فلز منیزیم خالص
- ۳- امکان گوگردزدایی و کروی نمودن به طور همزمان

محدودیت‌های اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- محدودیت خرید از یک تولیدکننده ثابت (خرید سیم فولادی حاوی آلیاژ کروی کننده)
- ۲- هزینه بالای تجهیزات مورد نیاز

۸-۵-روش کروی نمودن توبی متخلخل

در این روش ورود یک گاز خنثی که از میان منافذ یک توبی متخلخل با فشار به داخل مذاب صورت می‌گیرد باعث به حرکت درآمدن وتلاطم مذاب می‌شود. حرکت متلاطم مذاب این امکان را به وجود می‌آورد که واکنش موثری ماین مذاب و مواد کروی کننده که از بالا بر روی آن پاشیده می‌شود صورت بگیرد. بازیابی منیزیم در این روش حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد است. زمان تلاطم مذاب باید از ۳۰ ثانیه تجاوز نماید. افزایش شدت تلاطم مذاب باعث کاهش بازیابی منیزیم می‌شود لذا این روش بیشتر برای گوگردزدایی و کروی کردن به صورت پیوسته و پشت سرهم صورت می‌گیرد.

مزایای اصلی این روش عبارتند از:

- ۱- امکان استفاده از منیزیم خالص
- ۲- امکان گوگردزدایی و کروی نمودن به طور همزمان

محدودیت‌های اصلی این روش نیز عبارتند از:

- ۱- محدودیت زمانی برای انجام عملیات
 - ۲- امکان جذب گازها توسط مذاب در اثر تلاطم شدید مذاب
- شکل ۷-۵ در صفحه بعد شماتیک روش توبی متخلخل را برای تولید چدن نشکن نشان می‌دهد.


۹-۵-روش کروی نمودن جریان خیس‌کننده

در این روش از یک محفظه که درون آن نسوز کاری شده است استفاده می‌شود. به این صورت که مواد کروی کننده درون یک محفظه که در زیر کوره و بالای پاتیل قرار دارد

ریخته می‌شود و ذوب از طریق محفظه وارد پاتیل می‌شود، میزان بازیابی این روش ۶۰ تا ۷۰٪ ذرصد می‌باشد.

مزایای این روش عبارت اند از:

- ۱- آکوادگی کمتر محیط‌زیست
- ۲- مصرف کمتر آلیاژ کروی کننده
- ۳- امکان مصرف منیزیم غیرآلیاژی

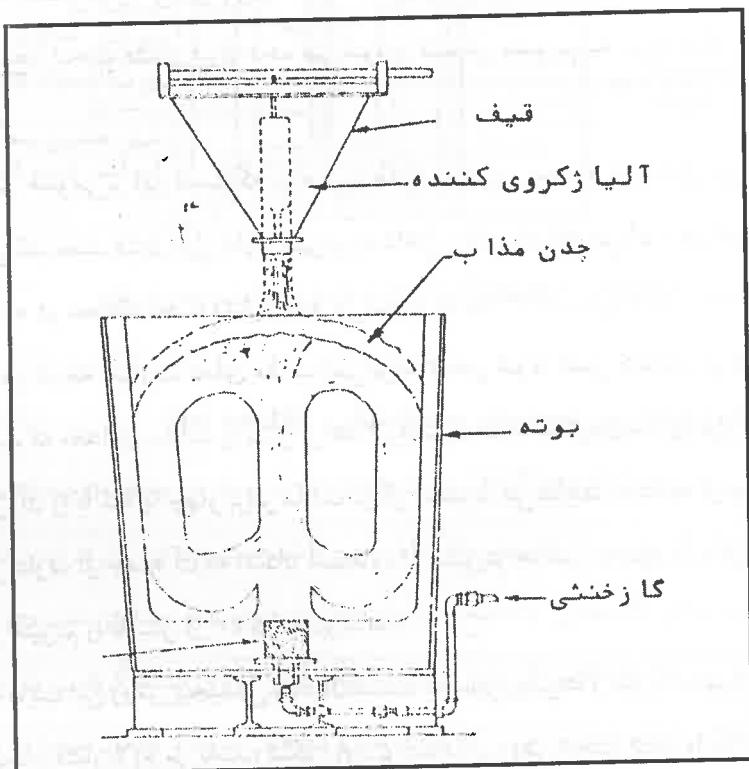

شکل ۷-۵- شماتیک روش توپی متخلخل برای تولید چدن نشکن

محدودیت‌های اصلی این روش عبارتند از:


- ۱- بالاترین درجه حرارت مذاب از میزان متداول برای تولید چدن نشکن
- ۲- نیاز به داشتن فضای نسبتاً زیاد برای نصب محفظه و کوره

۱۰-۵-روش کروی نمودن تحت فشار

تحقیقات مربوط به استفاده از بوته و محفظه تحت فشار برای عملیات تلچیق منیزیم به سال ۱۹۷۵ میلادی باز می‌گردد و هنوز هم این تلاش‌ها به نتیجه نهایی نرسیده است. در یکی از طرق مربوط به این روش، یک بوته معمولی در داخل یک محفظه تحت فشار قرار داده می‌شود و شمش منیزیم به بوته مذاب اضافه می‌گردد.

روش عمومی‌تر این است که بوته مربوطه را به خوبی بسته و درزیندی می‌نمایند و هنگامی که تحت فشار قرار دارد منیزیم به داخل مذاب اضافه می‌شود در این حالت، فشاری که در محفظه تحت فشار ایجاد می‌شود (حدود ۱۲ اتمسفر) تا بدان حد است که منیزیم در درجه حرارت دمای مذاب نمی‌تواند تغییر شود. عمل متداول در این روش این است که مقداری مذاب را بیش از حد لازم مورد عملیات کروی‌سازی قرار می‌دهند و سپس آن را با سه یا چهار برابر مذاب دیگر مخلوط می‌نمایند. استفاده از این روش مزایایی دارد، از جمله آن که امکان استفاده از منیزیم خالص وجود دارد و می‌توان بازیابی منیزیم را تا بیش از ۷۰ درصد رساند.

از معایب این روش پیچیدگی زیاد آن نسبت به سایر روش‌ها و نیاز به تجهیزات بیشتر برای ایجاد فشار لازم می‌باشد. شکل ۸-۵ شماتیک روش تحت فشار را برای تولید چدن نشکن نشان می‌دهد.

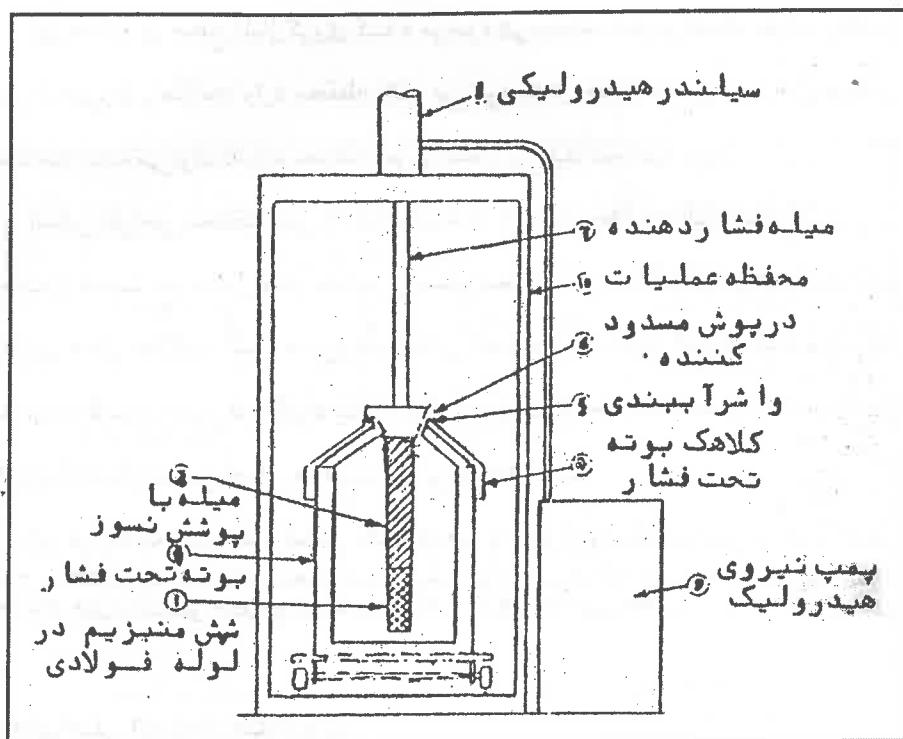

شکل ۸-۵- شماتیک روش تحت فشار برای تولید چدن نشکن

۱۱-۵- عملیات کروی نمودن در محفظه قالب (In mold)

در این روش عمل افزودن آلیاژ کروی کننده به مذاب چدن در محفظه‌ای به نام محفظه فعل و انفعال که جزیی از سیستم راهگاهی می‌باشد صورت می‌گیرد. این عمل را می‌توان هم برای قالب‌هایی با سطح جدایش افقی و هم سطح جدایش عمودی انجام داد. در هر دو حالت مقادیر از پیش محاسبه شده آلیاژ کروی کننده گرافیت در محفظه فعل و انفعال ریخته شده و سپس دو لنگه قالب بسته می‌شود و مذاب چدن به داخل قالب ریخته می‌شود.

این مذاب بر سطح آلیاژ کروی کننده موجود در محفظه فعل و انفعال جریان یافته و پس از عبور از راهگاه‌ها وارد محفظه قالب می‌شود. با در اختیار داشتن معیارهای از پیش محاسبه شده می‌توان اندازه محفظه فعل و انفعال را دقیقاً محاسبه نمود.

اساس طراحی محفظه فعل و انفعال استفاده از عامل حلالیت آلیاژ است که عبارت است از نسبت سرعت ریختن مذاب بر سطح محفظه فعل و انفعال. برای ثابت نگه داشتن عامل حلالیت آلیاژ ضرورتاً بایستی اندازه ذرات آلیاژ کروی کننده در یک محدوده ثابت و معین قرار گیرد ثبات و دقت عمل در انتخاب دانه‌بندی مناسب آلیاژ کروی کننده از عوامل اصلی موفقیت در این فرآیند است.

این فرآیند به دلیل عدم تماس اکسیژن هوا با آلیاژ کروی کننده ایمن و بدون خطر است و میزان بازیابی متیزیم در آن به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد.

مزایای اصلی این روش عبارتند از:

۱- کاهش مصرف آلیاژ کروی کننده

۲- آسودگی کمتر محیط زیست

۳- کاهش مراحل تولید در مقایسه با روش‌های دیگر

۴- تسهیل در شرایط اتمات کردن خط تولید

محدودیت‌های اصلی این روش عبارتند از:


۱- تهیه مذاب با گوگرد پایین

۲- افزایش احتمال ورود ناخالصی‌ها به داخل قطعه ریختگی

۳- نیاز به طراحی سیستم راهگاهی مناسب

۴- نیاز به تغییر در سیستم کنترل کیفیت

۵- کاهش راندمان ریخته گری و افزایش میزان برگشتی

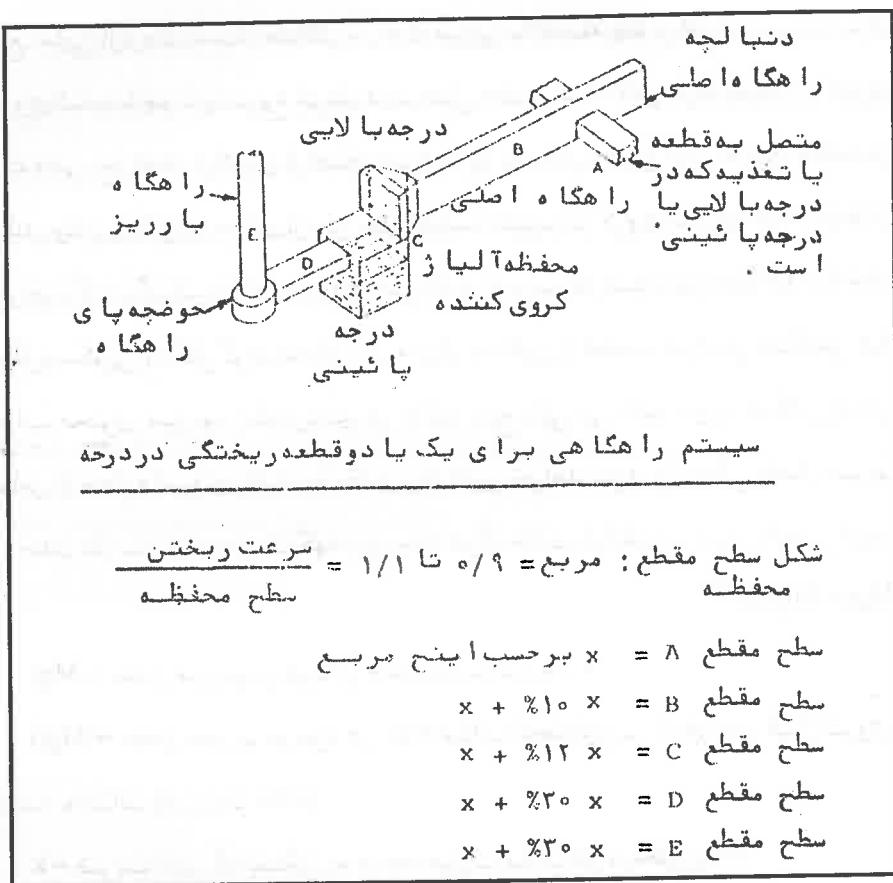

شکل ۹-۵- شماتیک اجزاء سیستم راهگاهی برای عملیات کروی نمودن در محفظه قالب

۱۲-۵-میرایی منیزیم

اصولاً در چدن‌های خاکستری و انواع چدن نشکن اثرات مواد اضافه شده به مذاب با زمان تداوم نداشته و بیشترین اثر آن در زمان‌های اولیه اضافه نمودن مواد کروی کننده

یا جوانهزا می باشد (حدود ۲ - ۱ دقیقه بعد از اضافه نمودن)، کاهش اثر مواد افزوده شده در طول زمان اصطلاحاً میرایی گفته می شود. سرعت میرایی این مواد به صورت یک تابع نمایی از زمان است، حداکثر سرعت میرایی بلا فاصله بعد از اضافه نمودن مواد کروی کننده یا جوانهزا شروع می شود. در عمل حدود نصف تاثیر مواد جوانهزا یا کروی کننده در پنج دقیقه اول پس از اضافه نمودن آنها به مذاب از بین می رود. این پدیده در تولید چدن نشکن به معنای از بین رفتن قابلیت منیزیم در کروی نمودن گرافیت‌ها و به وجود آمدن گرافیت‌های ورقه‌ای می باشد. بررسی‌ها نشان می دهد که ساختار میکروسکوپی (شکل گرافیت‌ها و زمینه میکروسکوپی) قطعات تولیدی هنگامی که مذاب محتوی منیزیم، زمان زیادی در حالت مایع باقی می ماند، به ویژه هنگامی که در تماس با جداره اسیدی باشد، به مقدار زیاد تغییر خواهد نمود. و استگی مقدار منیزیم در چدن مذاب نسبت به زمان نگهداری چدن در آن حالت با رابطه زیر نشان داده می شود:

$$Mgt = Mgo \cdot e^{-Kt}$$

$$Mgt = \text{مقدار منیزیم موجود در چدن مذاب در زمان } t$$

$$Mgo = \text{مقدار منیزیم موجود در چدن مذاب لحظه‌ای پس از افزودن آلیاژ کروی} \\ \text{کننده به مذاب (در زمان } t=0)$$

$$k = \text{ضریب ثابتی که بستگی به درجه حرارت مذاب دارد به طوری که:}$$

$$k = 0.025 \text{ در } 1260 \text{ درجه سانتی گراد}$$

$$k = 0.040 \text{ در } 1350 \text{ درجه سانتی گراد}$$

$$k = 0.035 \text{ در } 1400 \text{ درجه سانتی گراد}$$

$$t = \text{زمان}$$

نتیجه عملی پدیده میرایی آن است که مقدار منیزیم بر اثر افزایش زمان نگهداری

مذاب کاهش یافته و در نتیجه تمايل به ایجاد گرافیت کروی کاهش می‌یابد.

تحت چنین شرایطی خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات به دست آمده از اولین قالب‌ها نسبت به قالب‌های انتهایی بسیار متفاوت خواهد بود. این پدیده با افزایش حجم تولید شده تشدید شده و مشکلات مربوط به کاهش بهره‌دهی قطعات و افزایش ضایعات را فراهم می‌آورد. برای جلوگیری از این پدیده مضر باستی طول زمان بین افزودن آلیاژ کروی کننده به مذاب تا انجام قطعه را به حداقل ممکن کاهش داد، این مهم امروز با استفاده از روش‌هایی همانند عملیات کروی نمودن در محفظه قالب حاصل شده است.



Journal of Health Politics, Policy and Law

Volume 33 Number 4 December 2008

ISSN 0361-6878 • 10.1215/03616878-33-4 © 2008 by The University of Chicago

http://www.jhpl.uchicago.edu/journal.htm • 840 pages • ISSN 1540-5907 (electronic)

Editor-in-Chief: Daniel P. Gitterman • Associate Editors: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Book Review Editor: Michael J. Krasner • Managing Editor: Jennifer L. Johnson

Editorial Assistant: Jennifer L. Johnson • Production Manager: Jennifer L. Johnson

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

Editorial Board: Michael J. Krasner, Daniel Gitterman, Michael J. Krasner, Daniel Gitterman

فصل ۶

انجماد چدن نشکن

۱-۶- مقدمه

انجماد یوتکتیک گرافیت در چدن نشکن نسبت به چدن با گرافیت ورقه‌ای در دمای بالاتری شروع می‌شود، در حین انجماد چدن نشکن، پوسته‌ای از آستینیت، پیرامون گرافیت کروی تشکیل می‌شود و به همین علت فقط فاز آستینیت با مذاب در تماس خواهد بود، چنین انجمادی را نیوتکتیک می‌گویند. هر دانه گرافیت کروی و پوسته آستینیت دور آن را می‌توان یک سلول در نظر گرفته که کربن باید به داخل این هسته نفوذ نماید تا رشد گرافیت کروی کامل شود. نتیجتاً این فرآیند نسبت به انجماد چدن خاکستری، با سرعت کمتری انجام می‌شود و با شروع انجماد نیوتکتیک جوانه‌زنی گرافیت کروی به اتمام می‌رسد. بنابراین تعداد گرافیت‌های کروی در مرحله اول انجماد تعیین می‌شود. با ادامه انجماد تا دمای یوتکتیک گرافیت‌ها داخل پوسته‌های آستینیتی به رشد خود ادامه خواهند داد. تعداد و میزان کروی شدن گرافیت‌ها بر روی خواص چدن

نشکن تاثیر بسزایی دارد. وقتی تعداد سلول‌ها یا پوسته‌های آستنتیت کم باشد مناطقی برای نفوذ کربن به داخل پوسته آستنتیت کمتر شده و تیجتاً تعداد گرافیت‌های کروی کاهش می‌یابد. بسته به فرآیند تولید احتمال ایجاد گرافیت ورقه‌ای یا کروی ناقص (شبکه کروی) و یا سمتیت وجود دارد.

۲-۶- تعادل آهن و گرافیت


انجماد چدن نشکن یک تحول یوتکتیکی می‌باشد شکل صفحه بعد یک استحاله مذاب به جامد یا تحول یوتکتیکی در انجماد را نشان می‌دهد. همانطوری که در شکل ۱-۶ مشاهده می‌شود. با افزایش کربن تا حدود $4/3$ درصد دمای شروع انجماد کاهش یافته و به حدود 1150°C درجه سانتی‌گراد می‌رسد. میزان کربن بیش از $4/3$ درصد موجب افزایش دمای لیکوئیدوس می‌گردد.

در شروع انجماد با افزایش میزان کربن دمای لیکوئیدوس کاهش می‌یابد ولی افزایش کربن بیش از $3/75$ درصد، کاهش قابل توجهی در دمای لیکوئیدوس به وجود نمی‌آورد، زیرا خط کاملاً افقی است. از نظر کاربردی قسمت مهم این شکل نقطه‌ای است که به وجود $4/3$ درصد کربن، دو خط به هم می‌رسند، همانطوری که می‌دانیم این نقطه را نقطه یوتکتیک می‌نامند.

بعد از کربن، سیلیسیم مهمترین عنصری است که روی دمای یوتکتیک تاثیر می‌گذارد. تاثیر سیلیسیم در کاهش میزان کربن یوتکتیک می‌باشد. با افزودن سیلیسیم به کربن مجموعه‌ای تشکیل می‌شود که مشخص کننده میزان کربن معادل یا تعادل می‌باشد. طبق اندازه‌گیری‌های دقیق به عمل آمده مشخص شده که به ازاء افزایش هر یک درصد، سیلیسیم کربن یوتکتیک به میزان $0/31$ درصد کاهش می‌یابد، بنابراین فرمول کربن

معادل را می‌توان به صورت ذیل نوشت:

$$C_E = \%C + \frac{\%Si}{3}$$

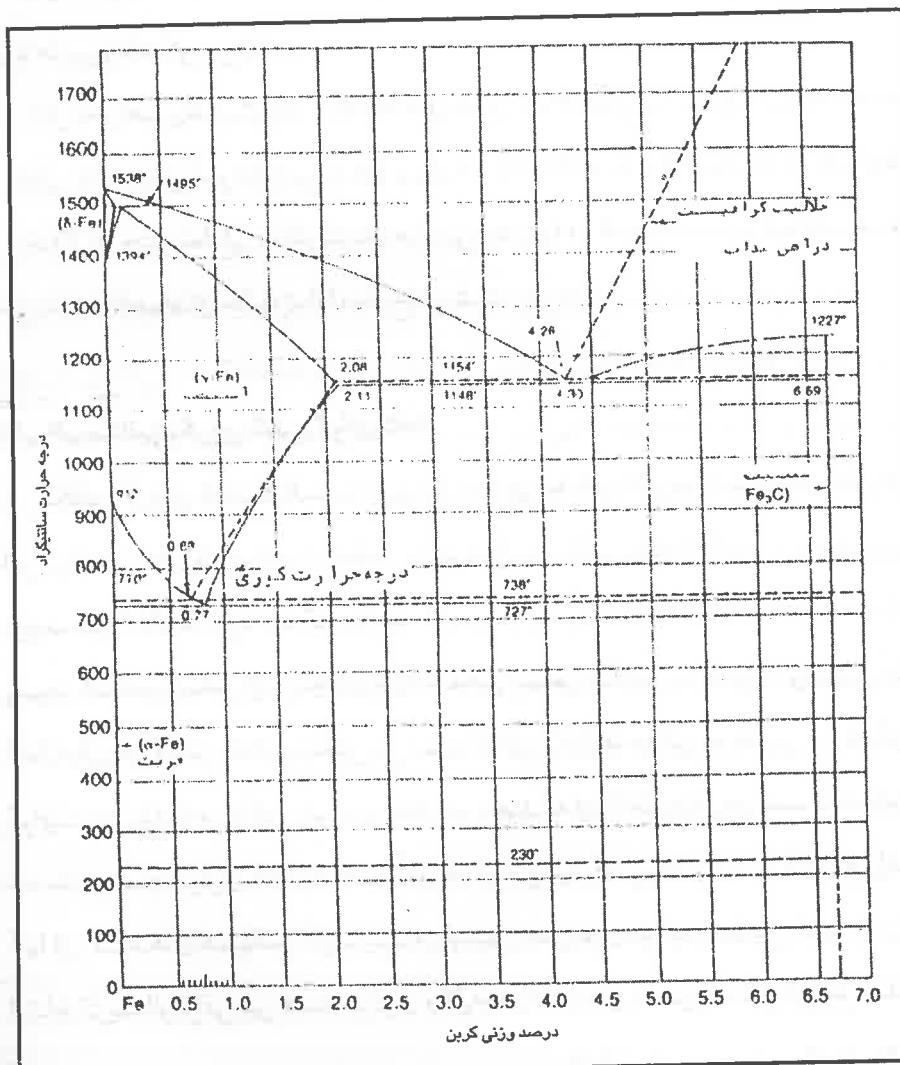

شکل ۱-۶ - نمودار تعادل آهن - کربن. خطوط ممتد مربوط به نمودار آهن - سمنتیت خطوط
منقطع مربوط به نمودار آهن - گرافیت می‌باشد

اگر کربن معادل کمتر از $\frac{4}{3}$ درصد باشد، آلیاژ را هیپریوتکتیک و اگر بیشتر $\frac{4}{3}$ باشد آن را هایپریوتکتیک می‌نامند. به دلیل وضع پیچیده انجام‌داد، به ندرت پیش می‌آید که انجام‌داد از نقطه یوتکتیک انجام شود و انجام‌داد در چدن نشکن یا از نوع هیپریوتکتیکی و یا هایپریوتکتیکی می‌باشد.


اگر بخواهیم وضعیت‌های استحاله طبق شکل ۱-۶ انجام گیرد، لازم است که انجام‌داد تعادلی باشد یعنی سرعت سردشدن بسیار کم باشد. لازم به ذکر است که در شرایط ریخته‌گری چنین تعادلی به ندرت بوجود می‌آید. زیرا در شروع ذوب ریزی، قالب سرد می‌باشد و انجام‌داد از حالت تعادل خارج می‌شود.

۳-۶- مکانیزم کروی شدن گرافیت‌ها

مکانیزم کروی شدن گرافیت‌ها طبق نظریه‌های مختلفی تشریح شده است ولی در این میان نظریه‌ای که بیشترین تطابق را با شرایط واقعی دارد. مکانیزم جوانهزنی غیرهمگن آخال‌ها می‌باشد. که صحت آن نیز توسط پژوهشگران مختلف به اثبات رسیده است. براساس این مکانیزم به محض تماس مذاب با عامل کروی کردن آخال‌هایی در داخل مذاب تشکیل می‌شوند که این آخال‌ها مراکز جوانهزنی غیرهمگن گرافیت در مذاب می‌باشند، بررسی نشان می‌دهند که این آخال‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند، هسته مرکزی آخال‌ها عمده‌تاً از جنس سولفید کلسیم یا منیزیم و لایه اطراف آنها از اکسیدهای کمپلکس آلومینیم - سیلیسیم - منیزیم - تیتانیم تشکیل شده است ارتباط کریستالوگرافی بین هسته مرکزی و لایه‌های اکسیدی به صورت ذیل گزارش شده است:

اکسیداز [۲۱] | [۰]، اکسید (۱۱) | سولفید (۱۰)

در مرحله بعد کرین موجود در مذاب به صورت گرافیت برروی لایه‌های اکسیدی نشسته و شروع به رشد می‌نمایند، ارتباط کریستالوگرافی بین لایه‌های اکسیدی و گرافیت به ذیل صورت گزارش شده است:

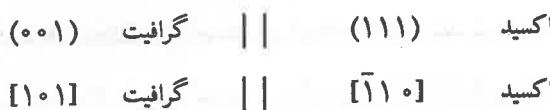

رشد گرافیتها به صورت کروی نیز توسط فرآیند (چرخش دوقلویی) تشریح شده است بدین صورت که چرخش دوقلویی از رشد ناپایدار صفحات جانبی ناشی می‌گردد و ناپایداری رشد صفحات جانبی نیز خود به واکنش عناصر کروی کننده با جبهه رشد ارتباط دارد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مکانیزم چرخش دوقلویی در مرحله اول رسوب گرافیت را برروی لایه‌های اکسیدی کنترل می‌نماید. در این مرحله رسوب گرافیتها به صورت کروی چنان رشد می‌کنند که به صفحات قاعده محدود نمی‌شوند، در پایان این مرحله، سطح گرافیتها کروی به دلیل وجود پله‌های نابجایی پیچشی ناهموار می‌باشد. چون این پله‌ها فقط روی سطوح قاعده تشکیل می‌گردند لذا دانسیته پله‌های مذکور به مقدار عنصر کروی کننده بستگی دارد. به طوری که با افزایش آن بر تعداد پله‌های ناقص افزوده می‌گردد. در مرحله دوم گرافیت کروی به وسیله رشد مارپیچی روی پله‌ها و شاخه‌های همسان، به رشد خود ادامه می‌دهند.

۶-۶- انجاماد چدن‌های نشکن

انجاماد چدن‌ها بر خلاف فولادها، در یک محدوده حرارتی صورت می‌گیرد

(۱۱۴۷ - ۱۱۵۳ درجه سانتی گراد) این قانونمندی برای چدن‌های نشکن نیز صدق می‌نماید. انجام دادن یوتکنیک چدن‌های نشکن با جوانه‌زنی و رشد گرافیت کروی در مذاب شروع می‌شود، سپس پوسته‌ای از آستینیت اطراف گرافیت‌های کروی تشکیل می‌شود، لذا ارتباط بین گرافیت و مذاب قطع شده و این ارتباط فقط از طریق آستینیت اطراف گرافیت‌ها امکان‌پذیر است در نتیجه ادامه رشد گرافیت‌هایی کروی فقط از طریق نفوذ کردن مذاب از طریق آستینیت به گرافیت‌ها امکان‌پذیر است.

تشکیل و رشد سلول‌های یوتکنیکی (گرافیت + آستینیت) در مذاب شرایط را برای ایجاد مادون انجام دادن فراهم می‌نماید لذا، با گذشت زمان به علت آزاد شدن انرژی دما افزایش می‌یابد این افزایش دمای که در محدوده یوتکنیکی رخ می‌دهد، از چند درجه سانتی گراد بیشتر نیست. در مرحله بعد، سلول‌های یوتکنیکی کامل شده و در زیر محدوده دمایی یوتکنیک گرافیت‌های کروی به همراه آستینیت وجود خواهد داشت.

در چدن‌های هیپو یوتکنیک، انجام دادن با جوانه‌زنی و رشد آستینیت شروع می‌شود، این فرآیند همراه با آزاد شدن انرژی و افزایش جزئی دمای مذاب می‌باشد سپس با گذشت زمان رشد آستینیت ادامه می‌یابد، تا دمای مذاب به محدوده دمای یوتکنیک برسد، در این محدوده دمایی ۲ اتفاق مهم رخ می‌دهد، اول آنکه عمل جوانه‌زاویی و رشد گرافیت‌های کروی و سپس تشکیل پوسته‌ای از آستینیت اطراف گرافیت‌های کروی انجام می‌شود و دوم آنکه: شاخته‌های اولیه آستینیت به صورت پوسته‌ای کروی شکل در می‌آیند و با نفوذ کردن مذاب به داخل این پوسته‌ها رسوبی از گرافیت به صورت کروی در مرکز آنها حاصل می‌گردد. در این مرحله نیز همانند حالت قبل به علت جوانه‌زنی و رشد سلول‌های یوتکنیکی مادون انجام دادن جزئی در مذاب ایجاد می‌شود، در مرحله بعد، رشد سلول‌های یوتکنیکی کامل شده و در زیر محدوده دمایی یوتکنیک گرافیت‌های

کروی به همراه آستینیت وجود خواهد داشت.

در چدن‌های هایپریوتکنیک انجامد با جوانه‌زنی و رشد گرافیت‌های کروی شکل شروع می‌شود، این عمل همراه با آزادشدن انرژی و افزایش جزئی دمای مذاب می‌باشد، سپس با گذشت زمان و کاهش دمای مذاب به محدوده یوتکنیکی دو اتفاق رخ می‌دهد. اول، جوانه‌زنی و رشد گرافیت‌های کروی و تشکیل پوسته‌ای از آستینیت اطراف آنها دوم: تشکیل پوسته آستینیتی اطراف گرافیت‌های کروی اولیه. همانند حالت قبل جوانه‌زنی و رشد سلول‌های یوتکنیکی، مادون انجامدی در مذاب ایجاد می‌نمایند که منجر به افزایش دمای جزئی مذاب در محدوده یوتکنیکی می‌شود. در مرحله بعد رشد سلول‌های یوتکنیکی کامل شده و در زیر محدوده یوتکنیک گرافیت‌های کروی به همراه آستینیت وجود خواهد داشت.

۶- جوانه‌زایی

جوانه‌زایی عبارت است از افزایش مقدار معین مواد خاص به نام جوانه‌زا به مذاب قبل از انجامد، به طور کلی دلایل انجام جوانه‌زایی در چدن‌ها عبارت است از:

الف: افزایش تعداد هسته‌های (سلول‌های) یوتکنیکی ب: کاهش مادون انجامد استفاده از مواد جوانه‌زا برای تولید چدن‌های نشکن موجب تشکیل مراکز جوانه‌زنی برای رسوب گرافیت می‌گردد که نتیجه آن افزایش تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح می‌باشد. و با بودن این مراکز در طول انجامد رسوب گرافیت آسان‌تر انجام می‌گیرد و وجود هسته‌های گرافیت به تعداد کافی یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از پدیده مادون انجامد (Undercooling) یوتکنیک می‌باشد، لذا احتمال تشکیل کاربیدهای یوتکنیکی به شدت کاهش می‌یابد و ساختاری عاری از کاربید با خواص

مکانیکی مطلوب حاصل می‌گردد.

به طور کلی جوانه‌زایی در چدن‌های نشکن باعث:

۱- افزایش تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح

۲- بهبود خواص مکانیکی

۳- کاهش احتمال تشکیل کاربیدهای یوتکتیکی می‌گردد

روش‌های جوانه‌زایی که تا به امروز در مورد چدن‌های نشکن مورد استفاده قرار گرفته شده است عبارتند از:

- جوانه‌زایی در پاتیل هنگام تخلیه مذاب از کوره به پاتیل

- جوانه‌زایی در پاتیل هنگام تخلیه مذاب از پاتیل به پاتیل دیگر

- جوانه‌زایی در پاتیل قبل ریخته‌گری مذاب در قالب

- جوانه‌زایی در جریان مذاب هنگام ریخته‌گری مذاب از پاتیل به داخل قالب

- جوانه‌زایی در داخل قالب

در بین روش‌های فوق الذکر جوانه‌زایی در پاتیل قبل ریخته‌گری مذاب در قالب متداول‌ترین روش جوانه‌زایی چدن‌های نشکن می‌باشد. همچنین بایستی توجه داشت که اثر جوانه‌زا با گذشت زمان از بین می‌رود. به همین دلیل سعی می‌شود که زمان جوانه‌زایی حتی المقدور به زمان انجماد قطعه نزدیک باشد تا بیشترین اثر جوانه‌زایی به دست آید. متداول‌ترین مواد جوانه‌زا شامل ترکیبات فروسیلیسیم (Fe - Si) به عنوان پایه جوانه‌زا می‌باشد که معمولاً با مقادیر کمی از کلسیم و یا آلومینیم و یا عناصر خاص نیز همراه می‌باشد، که از عناصر خاص می‌توان به سریم و باریم نیز اشاره نمود. در جدول ۱ - ۶ نام و ترکیب شیمیایی چند نوع جوانه‌زایی متداول را که در صنعت ریخته‌گری کاربرد فراوان دارند آورده شده است.

جدول ۱-۶- نام و ترکیب شیمیایی چند نوع جوانه‌زای متداول برای تولید چدن نشکن

<i>Si</i>	<i>Ca</i>	<i>Al</i>	<i>Ba</i>	<i>Mn</i>	<i>Zr</i>	<i>Bi</i>	<i>Tr</i>	<i>LA</i>	<i>Fe</i>	درصد عناصر
										نوع جوانه‌زا
۶۴	۱/۰	۱/۳	۹	—	—	—	—	—	مابقی	INOBAR
۷۵	۲/۵	۱/۴	—	—	۱/۶	—	—	—	مابقی	ZL. 80
۷۶	۱/۷	۰/۸	۰/۸	—	—	—	—	—	مابقی	LMC
۷۲	۱/۵	۰/۹	—	—	—	۱	۰/۵	—	مابقی	SPHERIX
۶۴	۲/۵	۱/۳	۴/۵	۹	—	—	—	—	مابقی	GRAFIDIN
۵۷	<۲/۵	—	—	—	—	—	—	—	۰/۲	FESILA
۷۶	۱/۵	۱/۳	—	۶	۶	—	—	—	مابقی	ZIRCOGRAF
۶۵	۱/۱	۰/۹	۰/۳	۳/۵	۵	—	—	—	مابقی	INOLATE-190

فصل ۷

روش‌های ریخته‌گری چدن نشکن

-۱- مقدمه

به طور کلی قطعات ریختگی چدن نشکن را می‌توان با استفاده از همه فرآیندهای متداول ریخته‌گری تولید نمود. انتخاب بهترین فرآیند برای تولید قطعه‌ای خاص به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

- تعداد قطعات مورد نیاز

- وزن قطعه

- جنس قطعه

- تجهیزات موجود در کارخانه

- هزینه‌های اقتصادی

به طور کلی سه روش متداول ریخته‌گری برای چدن نشکن به کار گرفته می‌شود که هر یک از این سه روش تکنولوژی خاص خود را دارا بوده و بسته به شرایط و عوامل موجود

انتخاب می‌گردد. این سه روش اصلی عبارتند از:

- ریخته‌گری در قالب‌های موقت
- ریخته‌گری در قالب‌های دائمی
- ریخته‌گری گریز از مرکز

۲-۷- ریخته‌گری در قالب‌های موقت

در بعضی از فرآیندهای ریخته‌گری قالب‌هایی که از طریق انواع روش‌های قالب‌گیری تهیه می‌شوند، تنها به منظور یک بار ذوب ریزی و مصرف در خط ریخته‌گری به کار برده می‌شوند، که از این رو به این قالب‌ها، قالب‌های موقت و به روش ریخته‌گری در این قالب‌ها، ریخته‌گری در قالب‌های موقت گفته می‌شود.

به طور مثال ریخته‌گری در ماسه و ریخته‌گری در قالب پوسته‌ای از نوع قالب‌های موقت می‌باشند. در حقیقت در این میان، قدمت روش ریخته‌گری در ماسه به عنوان یک روش تولیدی که از دیرباز شناخته شده است و متداول بودن آن به عنوان روشی که هنوز هم بالاترین سطح تولید از نظر وزنی توسط آن صورت می‌گیرد سبب شده که ماسه و ریخته‌گری در ماسه در میان زوش‌های موجود ریخته‌گری در قالب‌های موقت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

از طرف دیگر قالب‌های ماسه‌ای، محدودیت‌های قالب‌های دائمی (به خصوص قالب‌های فلزی) را ندارند اما در مقایسه با آنها دقت ابعادی پایین‌تری حاصل می‌نمایند و فقط برای یک بار ریخته‌گری قابل استفاده می‌باشند و برای هر نوبت تولید باید قالب جدیدی تهیه شود. در نهایت می‌توان گفت که بخش عمده تولیدات قطعات ریختگی در قالب‌های ماسه‌ای انجام می‌شود و انواع مختلفی از ماسه برای قالب‌گیری به کار می‌رود.

۳-۷- ریخته‌گری در قالب‌های دائمی

روش ریخته‌گری در قالب‌های دائمی برای تولید قطعات کوچک تا متوسط (حداکثر ۱۴ کیلوگرم و حداقل ضخامت ۵ میلی‌متر) که تعداد نسبتاً زیادی مورد نیاز است به کار می‌رود. جنس قالب‌های دائمی از جنس چدن خاکستری یا فولادهای گرم کار می‌باشد و اغلب دارای سطح جدایش عمودی و راهگاه در زیر قالب می‌باشد. قالب‌ها قبل از انجام اولین ریخته‌گری با مخلوطی از خاک چینی و سیلیکات سدیم پوشش داده می‌شوند و پس از هر نوبت ریخته‌گری سطوح قالب‌ها با پوشان گرافیتی اندوed می‌شوند. یک دوره کامل ریخته‌گری شامل: ماهیچه گذاری، پوشش دادن سطوح قالب، ریختن چدن مذاب، خارج سازی قطعه و تمیز کردن قالب با فشار هوا می‌باشد.

مدت زمان یک سیکل کار متغیر بوده و به وزن و ضخامت قطعه بستگی دارد ولی معمولاً بین ۳ تا ۷ دقیقه متغیر می‌باشد. سرعت سرد کردن سریعی که در قالب دائمی حاصل می‌شود، بخصوص جهت تولید قطعات برای کاربرد تحت فشار که برای کمپرسورها یا سیلندرهای هیدرولیک مورد نیاز می‌باشد، مفید است.

در این روش اکثراً قالب‌ها بر روی صفحات گردان با چندین ایستگاه برای انجام عملیات ریخته‌گری نصب می‌گردند. اما ماشین‌های ثابت و تک قالبی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. قالب‌های دائمی باید دارای هواکش باشند و پس از هر نوبت ریخته‌گری، سطوح قالب‌ها اندوed شوند.

۴-۷- ریخته‌گری گریز از مرکز

در روش‌های ریخته‌گری در قالب‌های موقت و دائمی قالب‌ها در اثر نیروی ثقل مذاب پر می‌شوند اما در فرآیند ریخته‌گری گریز از مرکز قالب چرخانده می‌شود و

مذاب تحت نیروی گریز از مرکز درون قالب وارد شده و قالب را پر می نماید به گونه ای که بدون استفاده از ماهیچه می توان قطعات ریختگی تو خالی تولید نمود. از این فرآیند برای تولید لوله، غلطک های بزرگ تو خالی و قطعات مشابه استفاده می شود. با استفاده از این روش امکان تولید قطعاتی به قطر بیش از ۷۵ سانتی متر و طول بیش از ۶ متر وجود دارد. در ریخته گری با روش گریز از مرکز در اثر چرخش قالب نیروی گریز از مرکز حاصل می گردد و این نیرو برای تامین دو منظور به کار گرفته می شود که عبارتند از:

الف) کمک به پخش فلز مذاب در سطح قالب

ب) گسترش فشار بالا در قطعه در حین انجماد

فشار بالای حاصل (در مقایسه با نیروهای نرمال هیدرواستاتیک) موجب بالارفتن بهره انجماد جهت دار می شود. نقش نیروی گریز از مرکز در تولید قطعاتی بی نقص و با کیفیت بالای متالورژیکی عمدتاً به لحاظ کنترل انجماد حاصل می گردد.

علاوه بر این در اثر فشار بالا، مرکز جرم مذاب به منطقه انجماد نزدیک شده و نقش تغذیه را (مشابه ریخته گری استاتیکی) ایفا می کند. نیروی گریز از مرکز، آخال های غیرفلزی را به سمت محور دوران می راند. این مسئله به همراه انجماد جهت دار و مسیر کوتاهی که آخال ها تا رسیدن به سطح داخلی طی می کنند باعث می گردد قطعاتی با کیفیت بالا و طبق استاندارد، حاصل گردد علاوه بر این در اثر شیب فشار در قطعه ریختگی، گازهای حل شده در اثر جوانی زنی تشکیل حباب داده و از سطح داخلی خارج می گردند.

فصل ۸

عيوب قطعات ریختگی چدن نشکن

-۱- مقدمه

ساختار مطلوب در قطعات ریختگی چدن نشکن معمولاً باید شامل گرافیت های کاملاً کروی، در زمینه ای مناسب با مشخصات مکانیکی موردنظر باشد اما به هر حال حضور عیوب ساختاری ناخواسته دارای علل مختلفی بوده که می توان آنها را به صورت زیر طبقه بندی نمود:

- عیوب ناشی از گرافیت

- عیوب ناشی از ریز ساختار

- عیوب ناشی از کاربید یوتکتیک

- عیوب ناشی از ناخالصی ها

- عیوب سطحی

۲-۸- عیوب ناشی از گرافیت


حضور گرافیت با شکل غیر کروی و نامنظم و عدم توزیع یکنواخت آن به عنوان عیب ساختاری محسوب می شود، انواع عیوب گرافیت در ساختار چدن های نشکن را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

- الف) گرافیت با شکل غیر منظم
- ب) گرافیت فشرده
- پ) گرافیت پوک
- ت) گرافیت ورقه ای
- ث) گرافیت منفجر شده
- ج) گرافیت با توزیع غیر یکنواخت
- چ) تجمع گلوله های گرافیت
- ح) گلوله های گرافیتی ریز
- خ) گرافیت با اشکال مختلف
- د) ترتیب قرارگرفتن گلوله های گرافیتی

علل تشکیل گلوک از عیوب فوق عبارتند از:

الف) گرافیت با شکل غیر منظم: علل تشکیل این عیب عبارت است از:

- ۱- عدم اجرای صحیح عملیات کروی نمودن گرافیت و کم بودن مواد کروی کننده و طولانی شدن زمان نگهداری مذاب پس از عملیات کروی نمودن گرافیت ها.
- ۲- کم بودن میزان منیزیم باقی مانده در مذاب.
- ۳- به کارگیری مواد اولیه شارژ با درجه خلوص پایین در کوره.

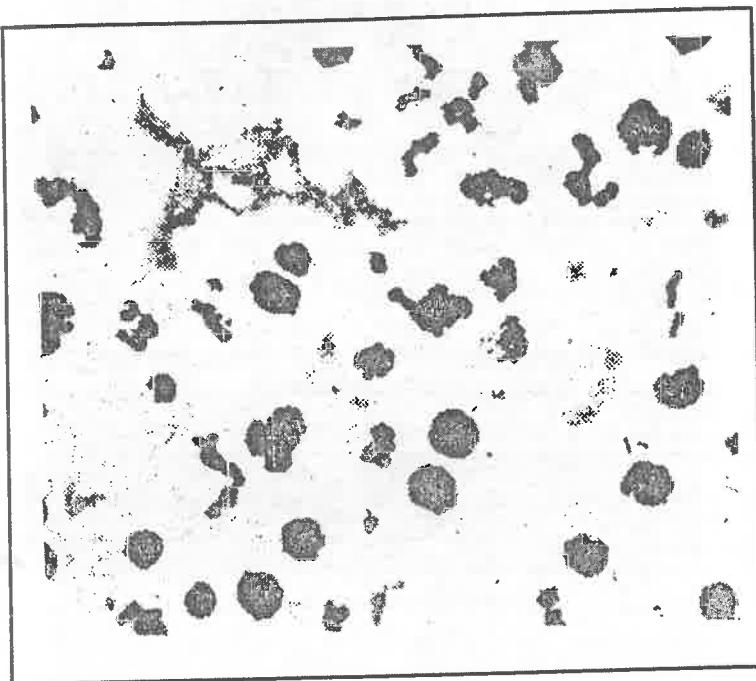


شکل ۱-۸- گرافیت با شکل غیر منظم، (کمی گرافیت فشرده)

ب) گرافیت فشرده: علل تشکیل این عیوب عبارت است از:


- ۱- کم بودن میزان منیزیم باقی مانده در مذاب.
- ۲- کافی نبودن عمل جوانه‌زایی.
- ۳- وجود گوگرد بالا در مذاب

ب) گرافیت پوک: دو علت اصلی این عیوب عبارت است از:

- ۱- بالابودن کربن معادل چدن
- ۲- حضور بیش از حد سریم و سیلیسیم در مقاطع نازک

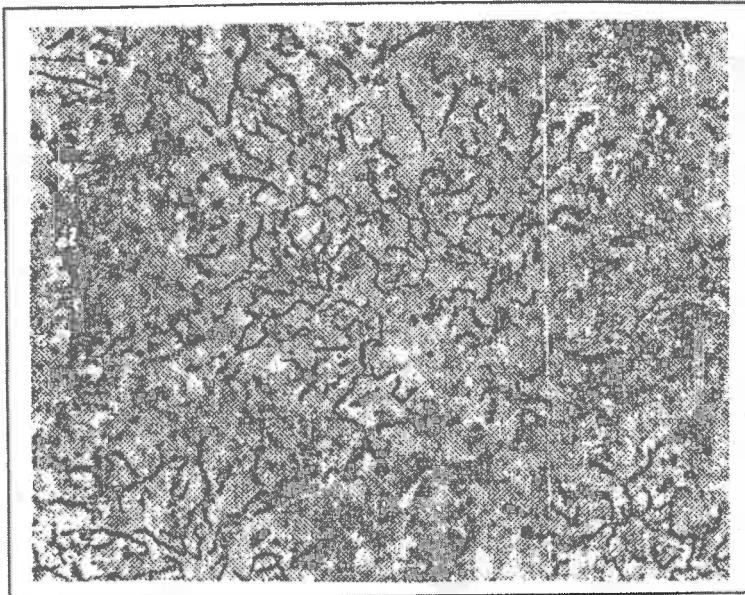

شکل ۲ - گرافیت فشرده

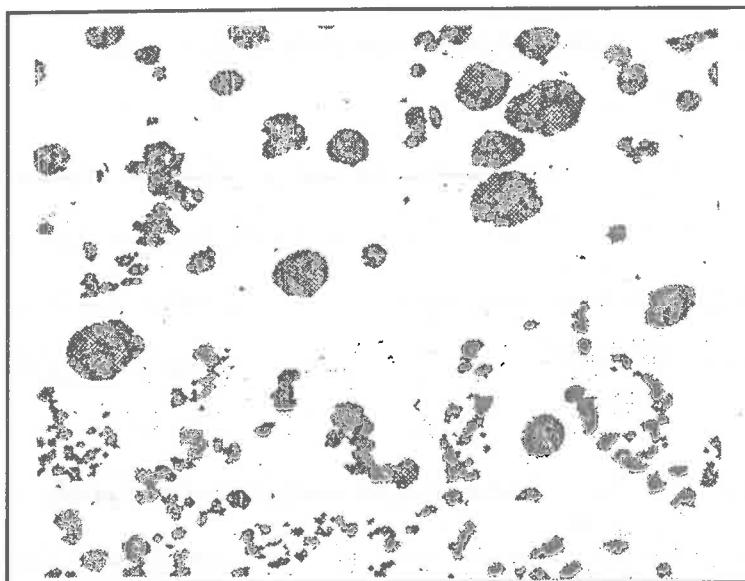


شکل ۳ - گرافیت پوک

ت) گرافیت ورقه‌ای: علل بروز این عیب عبارت است از:

۱- حضور عناصری مانند آنتیموان و تیتانیم بیش از حد مجاز در ترکیب شیمیایی مذاب

۲- بالا بودن ضخامت قطعه یا طولانی بودن زمان انجماد

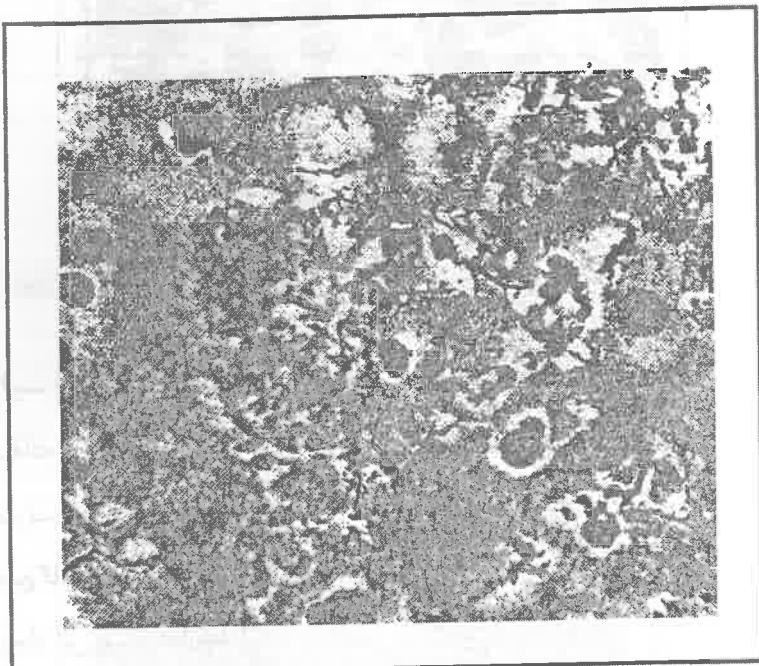


شکل ۴ - ۸ - گرافیت ورقه‌ای (به علت حضور تیتانیم در مذاب)

ث) گرافیت منفجر شده: علل بروز این عیب عبارت است از:

۱- رشد غیرعادی گرافیت‌های کروی هایپریوتکنیک در چدن‌های باکرین معادل بالا.

۲- بکارگیری شارژ اصلی با درجه خلوص بالا و میزان گوگرد خیلی کم، همراه با استفاده از سریم / میش مثال.

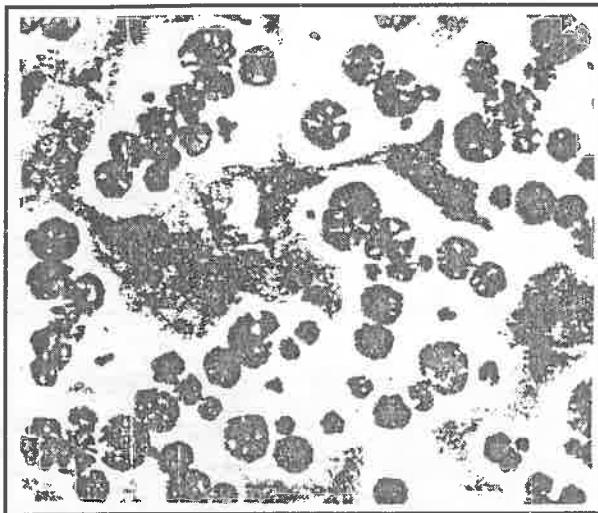

شکل ۵-۸- گرافیت منفجر شده

ج) گرافیت با توزیع غیر یکنواخت: علل ایجاد این عیب عبارتند از:

۱- استفاده از چدن‌های با ترکیب شیمیایی هایپریوتکتیک

۲- مصرف بیش از حد مجاز جوانه‌زا و حل نشدن کامل آنها

ج) تجمع گلوله‌های گرافیتی:

عملل ایجاد این عیب عبارتند از:

۱- ریخته‌گری چدن‌هایی با ترکیب هایپریوتکتیک.

۲- شیب حرارتی بالای قالب و اثر آن در ایجاد و رشد گرافیت‌های هایپریوتکتیک.

ح) گلوله‌های گرافیتی ریز:


عملل ایجاد عیب عبارتند از:

۱- سردشدن سریع قطعه و انجام عملیات حرارتی تمپر بیش از حد لازم بر روی


چدن‌نشکن کوئنچ شده در درجه حرارت‌های بالا برای تبدیل زمینه مارتنزیت به فریت

و گرافیت

۲- افزایش بیش از حد سیلیسیم چدن

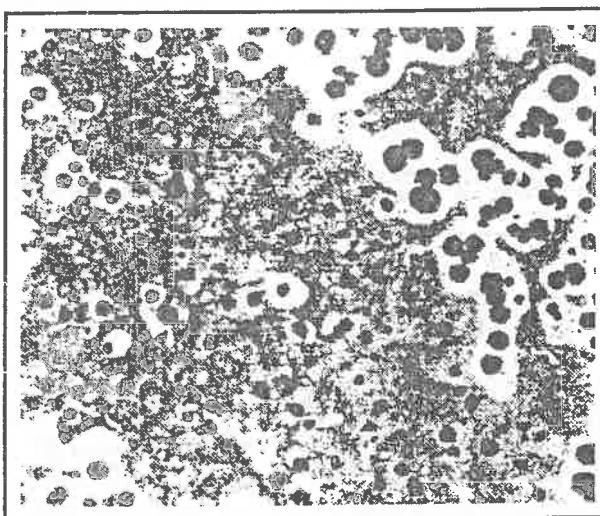

شکل ۶-۸- تجمع گرافیت کروی در مقاطع کوچک

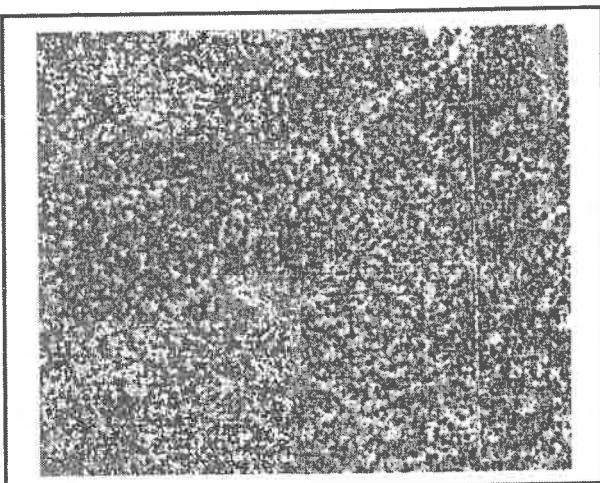

شکل ۷-۸- گلوله‌های گرافیتی ریز

خ) گرافیت با اشکال مختلف:

علل ایجاد این عیب به طور عمده عبارت است از:

۱- کم بودن میزان منیزیم باقیمانده در مذاب

۲- عملیات کروی نمودن ناقص



شکل ۸-۸- گرافیت مختلط از فشرده تاکروی

د) ترتیب قرار گرفتن گلولهای گرافیتی: ادعا شده که چگونگی قرار گرفتن گلولهای گرافیتی در ساختار چدن نشکن اتفاقی نبوده و طبق قانون خاصی می‌باشد و معمولاً با باندهای مشخصی از فریت از هم جدا می‌شوند. در حقیقت در هنگام انجماد هیپویوتکتیکی و تشکیل آستنیت به صورت دندربیتی مقداری انرژی ناشی از تشکیل فاز جامد آزاد می‌گردد و این عمل تا از بین رفتن فاز مذاب ادامه دارد. در این حال با به وجود آمدن فوق تبرید، گرافیت و آستنیت به طور همزمان تهنشین می‌شوند. و این فرآیند تا دمای یوتکتیک که شاخه‌های آستنیت به صورت پوسته‌های کروی در می‌آیند، ادامه

یافته که با نفوذ کردن به داخل پوسته‌های مزبور، رسوب‌هایی از گرافیت به صورت کروی حاصل می‌شوند.

در اصل در محل‌هایی که میزان نفوذ کردن داخل پوسته‌های کروی آستینیت کم یا زیاد باشد به ترتیب باعث کم شدن و یا زیاد شدن گلوله‌های گرافیتی در آن مناطق می‌گردد.

۳-۸- عیوب ناشی از ریزساختار میکروسکوپی

این عیوب به قرار زیر تقسیم می‌گردند:

الف) پایین بودن تعداد گرافیت‌های کروی

ب) پرلیت اضافی

الف) پایین بودن تعداد گرافیت‌های کروی:

علل تشکیل این عیوب عبارت است از:

۱- جوانه‌زایی ناقص و کم

۲- طولانی بودن زمان انجماد

۳- مصرف فرسیلیسیم منیزیم کم

ب) پرلیت اضافی:

علل اصلی ایجاد این عیوب عبارت است از:

۱- بالا بودن سرعت انجماد

۲- عدم کنترل ترکیب شیمیایی و وجود عناصر پرلیت‌زا در ترکیب مذاب

۴-۸- عیوب ناشی از کاربید یوتکتیک

ایجاد کاربید یوتکتیک در ساختار چدن نشکن به عنوان عیوب محسوب می‌شود. انواع

عیوب ناشی از کاربید عبارتند از:

الف) توزیع یکنواخت کاربید

ب) کاربید در مقاطع نازک

پ) کاربید بین سلولی

ت) کاربید مرکز حرارتی (تبید معکوس)

الف) توزیع یکنواخت کاربید:

علل وقوع این عیوب عبارتند از:

۱ - عدم تلقیح کافی آلیاژ کروی کننده در مذاب.

۲ - زمان نگهداری طولانی مذاب پس از عمل کروی کردن.

۳ - استفاده از شارژ ناخالص (وجود عناصری چون کروم و منگنز)

ب) کاربید دور مقاطع نازک:

علت اصلی تشکیل این عیوب عبارتند از:

۱ - کافی نبودن میزان جوانه‌زایی

۲ - جوانه‌زایی ناقص و جذب نشدن کامل مواد جوانه‌زا در مذاب


پ) کاربید بین سلولی:

علل اصلی وقوع این عیوب به قرار زیر می‌باشد:


۱ - پایین بودن سرعت سردشدن قالب به خصوص در مقاطع ضخیم

۲ - جوانه‌زایی ناقص و در نتیجه کم بودن تعداد گرافیت‌های کروی

۳ - استفاده از شارژ ناخالص (وجود عناصری چون کروم و منگنز)

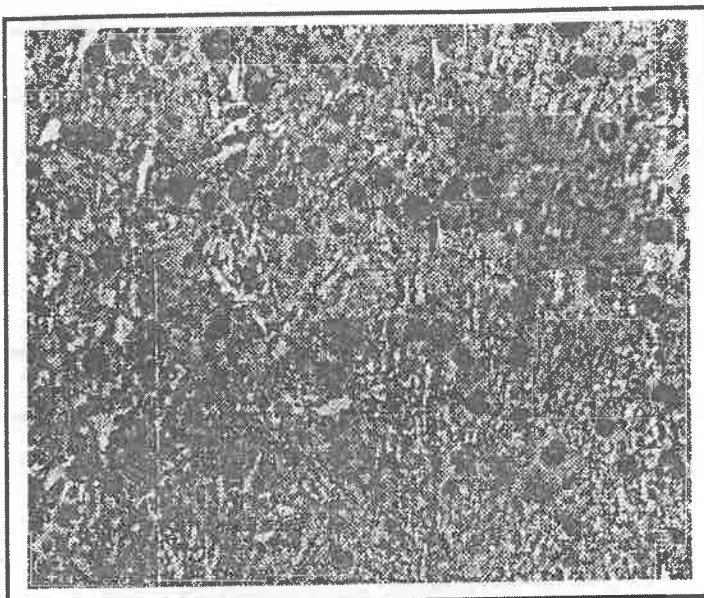

شکل ۹-۸ - توزیع یکنواخت کاربید در چدن نشکن به علت جوانه‌زایی ضعیف

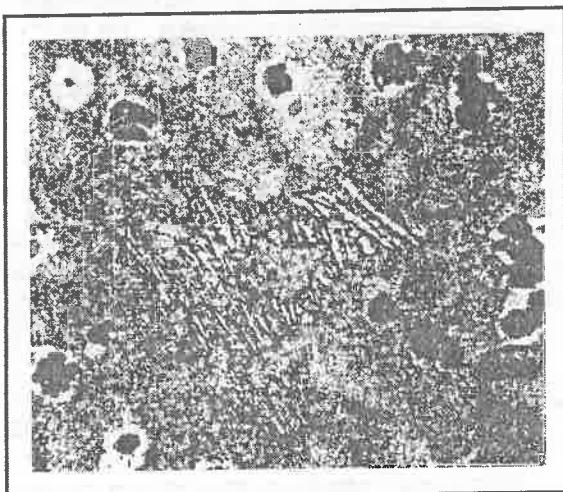

شکل ۱۰-۸ - کاربید بین سلولی

ت) کاربید مرکز حرارتی (تبورید معکوس):


دلایل تشکیل این عیوب عبارتند از:

۱ - پایین بودن سرعت سرد شدن در مرکز حرارتی قطعه که سطح آن با سرعت زیاد سرد می شود.

۲ - کم بودن میزان کربن و سیلیسیم در ترکیب شیمیایی

۳ - عدم انجام جوانه زایی کامل و صحیح

۴ - ایجاد مرکز حرارتی شدید در قالب در اثر نادرست بودن سیستم راهگاهی

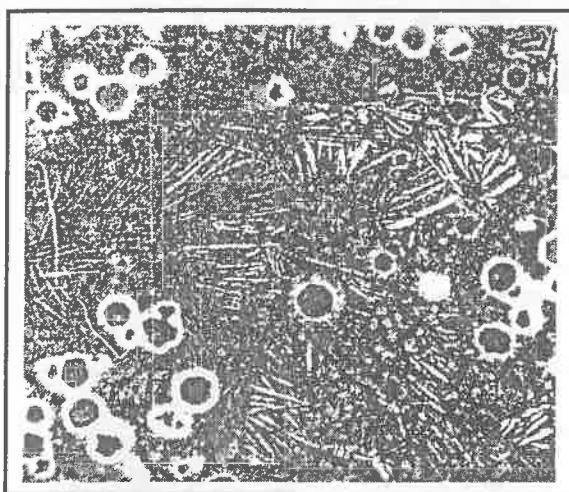

شکل ۱۱ - ۸ - کاربید تشکیل شده در مرکز حرارتی به علت سرد شدن سریع

۵ - عیوب ناشی از ناخالصی‌ها

در آزمایش‌های دقیق میکروسکوپی ناخالصی‌های مختلف و کوچکی به طور غیر منظم در ساختار چدن نشکن مشاهده شده‌اند که به طور خلاصه عبارت اند از:

الف) کاربید تیتانیم


ب) ناخالصی‌های سیاه رنگ

پ) سولفور منیزیم


ت) سیلیکات منیزیم

ث) فروسیلیسیم حل نشده

الف) کاربید تیتانیم: حضور مقادیر تیتانیم بیشتر از ۲٪ در صد منجر به تشکیل مکعب‌های کاملاً سفید رنگ کاربید تیتانیم می‌گردد، که در مرز دانه‌ها متمرکز می‌شوند و تاثیر چندانی بر استحکام کششی چدن ندارند ولی در پایین آوردن استحکام شکست موثرند.

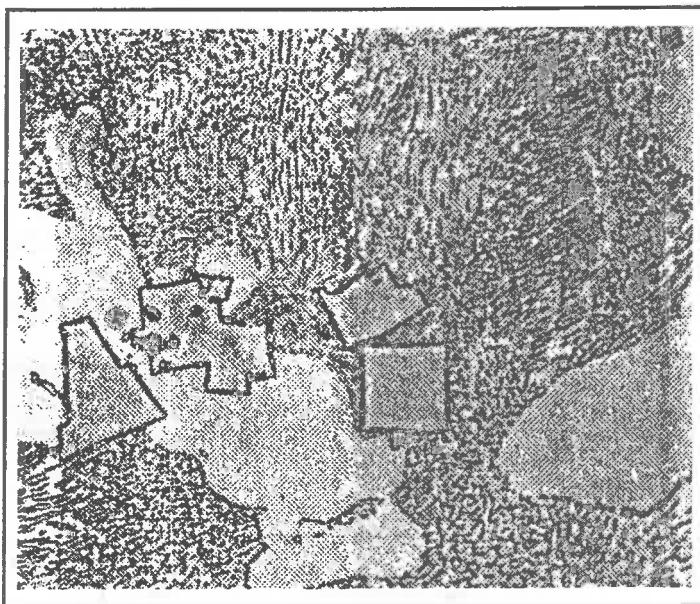

شکل ۱۲ - ۸ - ناخالصی کاربید تیتانیم به صورت مکعب در مرز دانه‌ها

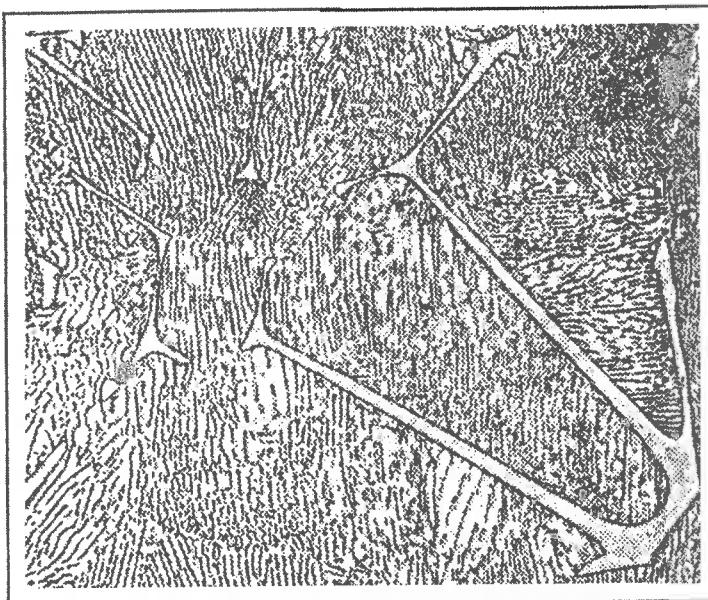

شکل ۱۳-۸.. ناخالصی کاربید تیتانیم به شکل چنگک در مرز دانه‌ها

ب) ناخالصی‌های سیاه رنگ:

علل ایجاد این عیب عبارتند از:

- ۱ - واکنش بین منیزیم و اکسیژن در درجه حرارت‌های پایین.
- ۲ - پایین‌بودن درجه حرارت باربریزی و عدم فرصت برای خروج سرباره‌ها.


پ) سولفور منیزیم:

علت تشکیل این عیب عبارتند از:

- ۱ - واکنش بین منیزیم و گوگرد مذاب
- ۲ - بالابودن میزان گوگرد مذاب و عدم گوگرددزایی صحیح



شکل ۱۴-۸ - ناخالصی‌های سیاه رنگ در مرز دانه

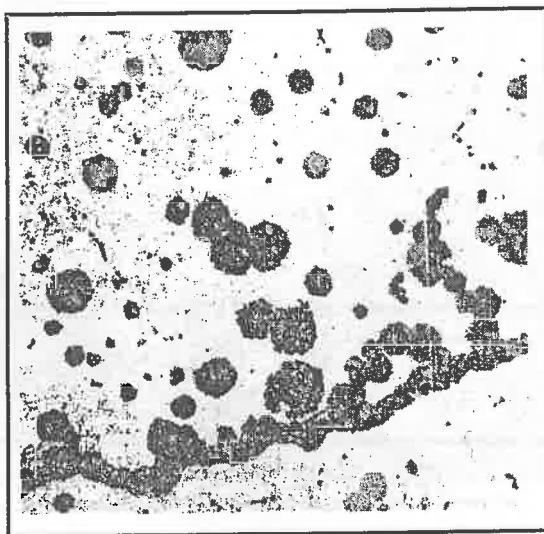

شکل ۱۵-۸ - عیوب ناخالصی

ت) سیلیکات منیزیم:

دو عامل اصلی ایجاد این عیب به قرار زیر می‌باشد:

۱- استفاده از مواد شارژی که بارها ذوب و بهسازی شده باشند

۲- واکنش بین منیزیم و دیواره بوته‌هایی با جداره سیلیسی

ث) فروسیلیسیم حل نشده:

علل تشکیل این عیب عبارتند از:


۱- مصرف بیش از حد مواد جوانه‌زا

۲- استفاده از کلوخه‌های بزرگ فروسیلیسیم

۳- پایین بودن دمای مذاب قبل از جوانه‌زایی



شکل ۱۶-۸- ناخالصی‌های سیاه رنگ سیلیکات منیزیم

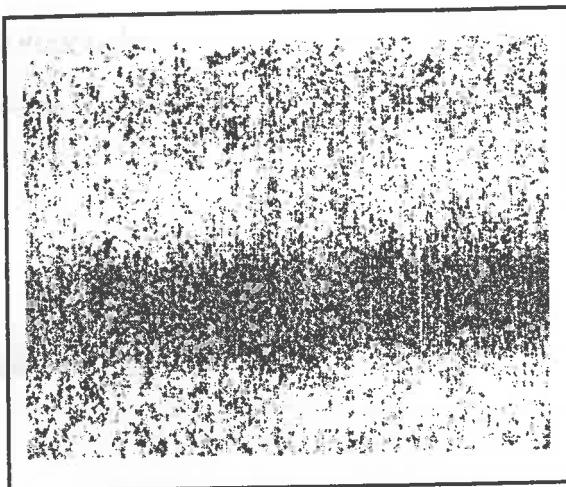

شکل ۱۷-۸- عیوب ناخالصی پس از ماشین کاری

۶-۸- عیوب سطحی

انواع عیوب سطحی مهم عبارت اند از:

الف) گرافیت ورقه‌ای و گلوله‌ای

ب) ناخالصی سرباره

الف) گرافیت ورقه‌ای و گلوله‌ای:

علل تشکیل این عیب به قرار زیر است:

۱- ترکیب گوگرد موجود در مواد قالب با منیزیم مذاب

۲- استفاده از مواد شیمیایی حاوی عناصر جلوگیری کننده از تشکیل گرافیت کروی

ب) ناخالصی سرباره:

تشکیل این عیب دارای علل متعددی بوده که به قرار زیر می‌باشند:

۱- طراحی غلط سیستم راهگاهی که باعث تلاطم مذاب می‌گردد.

- ۲- درجه حرارت بار ریزی پایین.
- ۳- اکسیدشدن منیزیم درون قالب

فصل ۹

طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری برای ریخته‌گری چدن نشکن

۱- مقدمه

امروزه مبنای طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری چدن‌ها گرافیتی (خاکستری و نشکن) مشخص شده اما روش‌های ثابت و روشن جهت انجام محاسبات به گونه‌ای که همه بتوانند از آن بهره بگیرند ارائه نشده است.

از طرف دیگر تفاوت اصلی در طراحی و محاسبات مربوط به دو نوع چدن خاکستری و نشکن تشریح نشده و چنین به نظر می‌رسد که در هر واحد ریخته‌گری انجام عملیات فوق براساس معیارهای طراحی و محاسباتی و تجربیات واحد مربوطه انجام می‌شود.

به طور کلی ویژگی‌های یک سیستم راهگاهی مطلوب عبارت‌اند از:

□ پرکردن سریع محفظه قالب بدون ایجاد اغتشاش و ماسه‌شویی

□ ممانعت از فرسایش قالب و ماهیچه

- ممانعت از ورود آخال‌ها - اکسیدها و سرباره به داخل محفظه قالب
- جلوگیری از کاهش درجه حرارت مذاب
- جلوگیری از ورود گازها و هوا به داخل محفظه قالب
- واردنمودن مذاب با نرخ و سرعت ثابت به داخل محفظه قالب
- سهولت جدا کردن سیستم راهگاهی از قطعات
- سازگاری با خط قالب‌گیری و سیستم بارگیری
- بهره‌دهی مناسب


به طور کلی از نظر طرح سیستم راهگاهی آلیاژها را به دو گروه زیر تقسیم‌بندی می‌نمایند:

- ۱ - آلیاژهایی که محتوی ذرات شناور سرباره و ناخالصی بوده و با به کارگیری سیستم راهگاهی مناسب می‌توان مانع از ورود این ذرات شناور به محفظه قالب شد.
- ۲ - آلیاژهایی که در جریان حرکت در سیستم راهگاهی تمایل به اکسیده شدن داشته و آخال‌های اکسیدی را به وجود می‌آورند.

آلیاژهایی که تمایل به ایجاد اکسید دارند مانند آلومینیم و بعضی از آلیاژهای مس نیاز به سیستم راهگاهی غیر فشاری دارند در حالی که آلیاژهای سرباره‌دار نظیر چدن‌های خاکستری و نشکن با سیستم راهگاهی فشاری ریخته‌گری می‌شوند. فولادها بسته به نوع عناصر آلیاژی موجود در آنها هم تمایل به تشکیل سرباره و هم تمایل به تشکیل اکسیدهای سطحی دارند، لذا در ریخته‌گری آنها می‌توان از هر دو نوع سیستم فشاری و غیر فشاری استفاده نمود، همچنین حضور منیزیم در چدن‌های نشکن تمایل به ایجاد اکسیدهای ناخواسته منیزیم را به وجود آورده لذا به نظر بعضی از محققین سیستم راهگاهی غیر فشاری برای تیجه‌گیری چدن‌های نشکن مناسب‌تر است.

۲-۹- سیستم راهگاهی فشاری

در این سیستم تنگه بین راهبار (راهگاه اصلی) و راهباره (راهگاه فرعی) قرار می‌گیرد. در حقیقت راهباره می‌تواند به عنوان تنگه در سیستم راهگاهی فشاری تلقی شود. همچنین راهبار و راهباره (تنگه) در درجه بالایی قرار دارند. حسن سیستم فشاری بهره‌دهی بالای قطعات - وزن کمتر راهگاه، امکان ورود کمتر سرباره و ناخالصی‌ها به محفظه قالب و محدودیت آن سرعت زیرا جریان مذاب در راهگاه‌هاست، لذا امکان ماسه‌شویی در آنها وجود دارد.

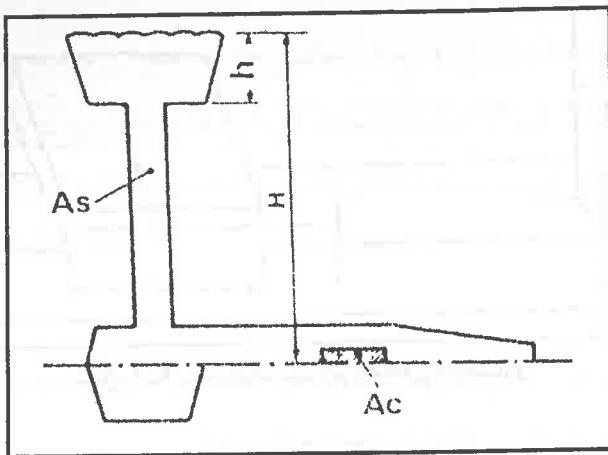


شکل ۱-۹- شماتیک سیستم راهگاهی فشاری

۳-۹- سیستم راهگاهی غیرفشاری

در این سیستم تنگه در قسمت تحتانی مایین راهگاه و راهبار قرار می‌گیرد، همچنین راهبار در درجه زیرین و راهبارهای در درجه بالایی قرار دارند.

در این سیستم راهبار و راهباره دارای سطح مقطع زیادی بوده و لذا جریان مذاب اولاً

در آن به آرامی می‌باشد و ثانیاً به خاطر تقلیل ناگهانی سرعت جریان مذاب در راهبار، امکان جداشدن ناخالصی‌ها از مذاب فراهم می‌گردد ولی محدودیت آن بهره‌دهی کم قطعات تولیدی به علت سنگین بودن سیستم راهگاهی می‌باشد.

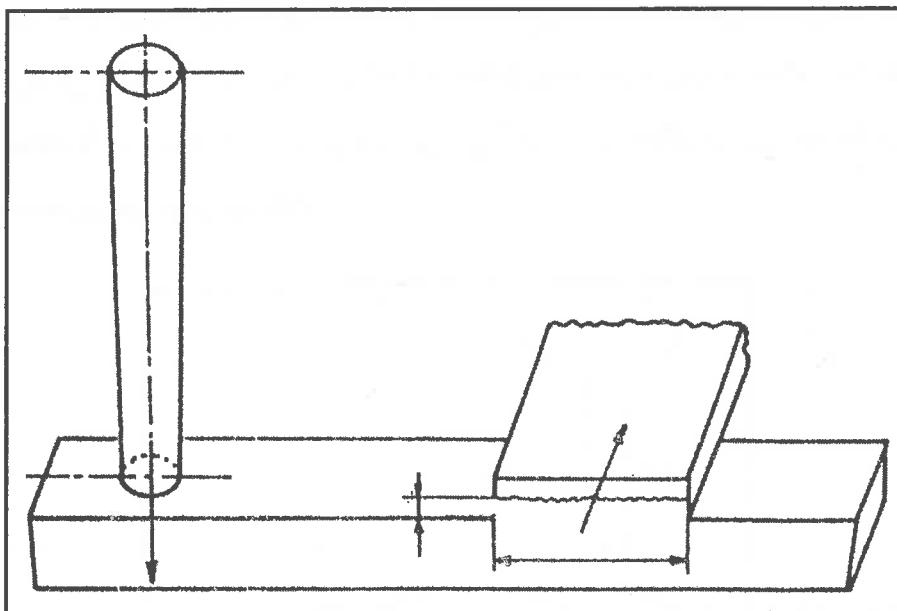

شکل ۲-۹- شماتیک سیستم راهگاهی غیرفشاری

۹-۴- زمان پرکردن قالب

زمان پرکردن قالب یا زمان پرشدن قالب به زمانی اطلاق می‌گردد که پس از طی آن زمان، محفظه قالب کاملاً از مذاب پر می‌شود. زمان پرکردن قالب با توجه به عوامل زیر انتخاب می‌گردد:

- جنس قالب

- ترکیب شیمیایی مذاب

- درجه حرارت ریختن مذاب

- کیفیت متابولورژیکی مذاب

-وزن، شکل و ابعاد قطعه

زمان پرکردن قالب از اهمیت بسیار زیادی در ریخته گری چدن های نشکن برخوردار است به نحوی که زمان ریخته گری چدن های نشکن باایستی به دلایل زیر کمتر از چدن های خاکستری در نظر گرفت:

۱ - به حداقل رساندن عامل صدمه زدن به کیفیت متالورژیکی مذاب بعد از مرحله افزودن منیزیم و تلقیح جوانه زا.

۲ - به حداقل رساندن افت درجه حرارت در راهگاه ها و در نتیجه تاثیر آن به تمایل به ایجاد خطرات انقباض در قطعات

۳ - به حداقل رساندن تمایل به ایجاد ناخالصی های حاصل از زمان باربیزی طولانی. امروزه از رابطه زیر که سالیان متمادی در واحد های چدن ریزی برای تولید چدن نشکن استفاده می شود و صحت آن در تجربه به اثبات رسیده است استفاده می شود.

$$\tau = (1/23 + 0/6\alpha) \sqrt{W}$$

که در آن:

τ = زمان پرکردن قالب (طول زمان ریختن مذاب در قالب) بر حسب ثانیه

α = کمترین ضخامت قطعه (بر حسب سانتی متر)

W = کل وزن مذاب ریخته شده در قالب بر حسب کیلوگرم

۹-۵- تنگه

یکی از مهمترین ویژگی ها برای یک سیستم راهگاهی مطلوب پر نمودن محفظه قالب با نرخ معین و در زمان تعیین شده است. ایجاد چنین شرایطی به عهده جزیی از سیستم راهگاهی است که تنگه نامیده می شود طبق تعریف تنگه عبارت است از کوچک ترین

سطح مقطع یک سیستم راهگاهی که وظیفه نرخ پر نمودن محفظه قالب را بر عهده دارد با توجه به قرار گرفتن تنگه در سیستم های راهگاهی آنها را به دو گروه زیر تقسیم می نمایند:

- سیستم های راهگاهی غیر فشاری که در آنها تنگه بین راهبار و قطعه قرار دارد (تنگه همان راهبار است).

- سیستم های راهگاهی غیر فشاری که در آنها تنگه بین راهگاه باربریز و راهباره قرار دارد (تنگه می تواند انتهای راهگاه باربریز هم باشد).

از رابطه ساده زیر می توان سطح مقطع تنگه را به دست آورد.

$$AC = \frac{W}{\tau H} \quad \text{۰/۴۳}$$

$AC = AC$ = مجموع سطوح مقاطع تنگه ها بر حسب سانتی متر مربع

$W =$ وزن کل مذاب بر حسب کیلوگرم

از آنجایی که در رابطه های فوق زمان پر کردن قالب و فشار متالو استاتیکی مذاب (ارتفاع درجه بالایی) دخالت داده نشده می توان از رابطه زیر که توسط محققین پیشنهاد شده استفاده نمود.

$$AC = \frac{\tau / ۰/۴۸ W}{\tau \sqrt{H}}$$

که در آن: $AC = AC$ = مجموع سطوح مقاطع تنگه (بر حسب سانتی متر مربع) و $W =$ وزن قطعه به همراه تغذیه ها بر حسب کیلوگرم و $\tau =$ طول زمان پر کردن قالب توسط مذاب بر حسب ثانیه و $H =$ فشار متالو استاتیکی مذاب بر حسب سانتی متر که H از رابطه زیر به دست می آید:

$$H = h - (p^2 / ۲C)$$

$h =$ ارتفاع درجه بالایی بر حسب سانتی متر و $C =$ کل ارتفاع قطعه بر حسب سانتی متر

p : ارتفاع قطعه در درجه بالایی بر حسب سانتی متر.

۶-۹- نکات مهم در طراحی اجزای سیستم راهگاهی برای ریخته‌گری چدن‌های نشکن

- ۱ - حتی المقدور حوضچه باربریز به شکل مخروط ناقص طراحی نشود، طراحی به شکل مذکور باعث ایجاد حرکت گردابی و اغتشاش و در نهایت اکسیدشدن مذاب می‌گردد.
- ۲ - سوراخ راهگاه باربریز در یک طرف حوضچه و خارج از مرکز آن باشد اما خیلی نزدیک به دیواره حوضچه نباشد، فاصله سوراخ راهگاه باربریز تا دیواره بهتر است از قطر راهگاه باربریز بیشتر باشد.
- ۳ - عمق حوضچه باید حداقل معادل یک چهارم ارتفاع تای بالایی قالب باشد.
- ۴ - حجم حوضچه باید حداقل معادل مذابی که در واحد زمان از تنگه عبور می‌کند باشد.
- ۵ - راهگاه باربریز دارای شیب مناسبی حدود ۱ تا ۳ درجه باشد.
- ۶ - در سیستم راهگاهی فشاری راهبار و راهباره در تای بالایی قالب قرار می‌گیرند.
- ۷ - شکل راهباره در سیستم راهگاهی فشاری دارای مقطع ذوزنقه باشد و نسبت ارتفاع به عرض متوسط آن ۲ به ۱ باشد.
- ۸ - در صورت امکان در سیستم فشاری از راهبار مستقیم استفاده شود.
- ۹ - در سیستم راهگاهی فشاری بین اولین راهبار و راهگاه باربریز فاصله مناسبی در نظر گرفته شود (معمولًاً این فاصله بیشتر از ۴ برابر ارتفاع راهبار می‌باشد)
- ۱۰ - در سیستم راهگاهی فشاری راهباره‌ها پهن و با ضخامت کم می‌باشند و نسبت پهنای به ضخامت ۲ به ۱ می‌باشد.

- ۱۱ - در سیستم راهگاهی فشاری حتی الامکان در انتهای راهبار چاهک قرار داده شود همچنین می‌توان از راهبار امتداد یافته با شب مناسب نیز استفاده کرد.
- ۱۲ - فاصله آخرین راهباره تا انتهای راهباره نیز 4 m برابر ارتفاع راهبار باشد.
- ۱۳ - در سیستم راهگاهی فشاری فاصله بین راهبارها حتی الامکان 4 m برابر ارتفاع راهباره باشد.
- ۱۴ - در سیستم غیرفشاری راهبار در تای زیرین و راهباره در تای بالایی قالب قرار می‌گیرد.
- ۱۵ - در سیستم غیرفشاری راهبار به صورت شب معکوس جهت کم شدن سطح مقطع طراحی می‌شود همچنین میزان روی هم افتادگی راهبار و راهباره بر روی هم باید کمی بیش از ضخامت راهباره باشد.
- ۱۶ - طول راهباوه در سیستم غیرفشاری حداقل 4 m برابر ضخامت آن باشد.
- ۱۷ - عمیق‌ترین قسمت راهبار دارای ارتفاعی معادل 4 m برابر ضخامت تنگه باشد.

۷-۹- تغذیه‌گذاری چدن‌های نشکن

تغذیه‌گذاری چدن‌های نشکن به دلیل ویژگی‌های خاص انجماد آن بسیار پیچیده است، علت این پیچیدگی ناشی از انساط زیاد در حین انجماد چدن‌های نشکن می‌باشد: شناخت پدیده انساط و به کارگیری درست آن در تغذیه‌گذاری چدن‌های نشکن می‌تواند در کاهش میزان تغذیه و افزایش راندمان آن بسیار موثر واقع شود، و در مواردی نیاز به تغذیه را کاملاً منفی سازد و بالعکس عدم شناخت بر عوامل موثر بر پدیده انساط، باعث بالارفتن ضایعات و کاهش بهره‌دهی تولید می‌شود.

۸-۹- تغییرات حجم در روند انجام‌دادن چدن‌های نشکن

به‌طور کلی در روند انجام‌دادن چدن‌های نشکن تغییرات حجمی به صورت زیر اتفاق می‌افتد:

الف) انقباض خاصل از سردشدن مذاب که میزان آن در صنایع مختلف به صورت متفاوت ارائه شده است و محدوده مورد قبول ۱ تا ۲ درصد حجمی به ازاء هر ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد فوق ذوب می‌باشد. این انقباض تحت عنوان انقباض مایع معروف و مقدار آن به ترکیب شیمیایی و فوق ذوب بستگی دارد.

ب) انبساط حجمی خاصل از رسوب گرافیت‌ها در اثر واکنش یوتکتیک. این انبساط در اثر اختلاف جرم حجمی مذاب چدن و گرافیت ایجاد می‌شود. (جرم حجمی گرافیت ۲/۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب و جرم حجمی مذاب چدن ۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب است) براساس این اختلاف میزان این انبساط بین ۳ تا ۶ درصد گزارش شده است.

ج) انقباض ثانویه خاصل از تغییر حالت مذاب باقی مانده به جامد که آخرین مرحله تغییرات حجمی در روند انجام‌دادن نشکن می‌باشد، این انقباض عمدهاً باعث ایجاد حفره‌های انقباضی ثانویه می‌شود که بعض‌اما کروپسکوپی و عمدتاً میکروسکوپی می‌باشد.

شکل ۳-۹ در صفحه بعد الگوی عمومی تغییرات حجمی را برای قطعات ریختگی از جنس چدن‌های گرافیتی نشان می‌دهد.

۹-۹- عوامل موثر بر میزان انبساط مذاب

به‌طور کلی عواملی که بر میزان انبساط و انقباض مذاب چدن‌های نشکن در حین فرآیند انجام‌دادن می‌گذارند عبارت‌اند از:


- درجه حرارت ریختن مذاب در قالب

- سرعت سردشدن مذاب در قالب

- ترکیب شیمیایی مذاب

- خصوصیات و جنس قالب

- روش کروی نمودن گرافیت‌ها و روش جوانه‌زایی

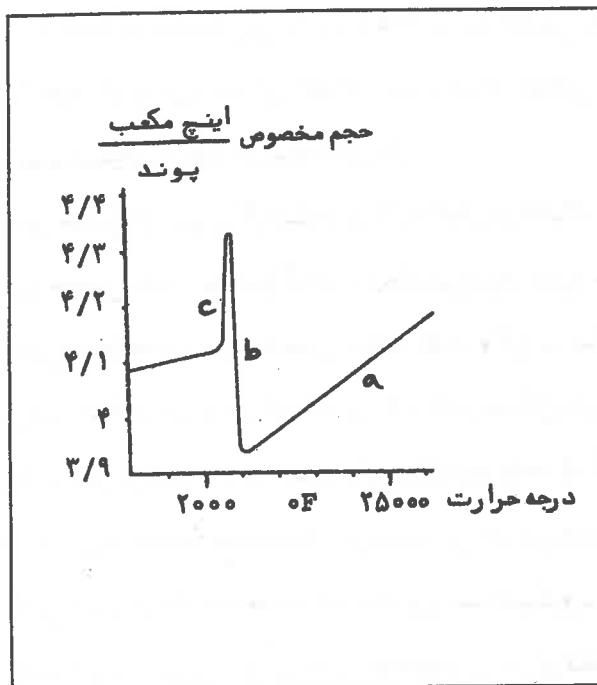

شکل ۳-۹- الگوی عمومی تغییرات حجمی برای قطعات ریختگی چدن گرافیتی

(a) انقباض مذاب (b) انبساط (c) انقباض ثانویه

۱-۹-۹- درجه حرارت ریختن مذاب در قالب

هرچه تفاوت بین درجه حرارت ریختن مذاب و نقطه شروع انجماد بیشتر باشد.

میزان مذاب مورد نیاز برای تغذیه کردن قطعه افزایش می‌یابد. با توجه به این واقعیت، با

کاهش درجه حرارت ریختن مذاب می‌توان میزان تغذیه‌گذاری را کاهش داد ولی ریختن مذاب با درجه حرارت پایین، به خصوص در تولید قطعاتی که دارای مقاطع نازک هستند امکان‌پذیر نیست در چنین مواردی با کاهش درجه حرارت عیب نیامد و یا سربه‌سبر شدن تشکیل می‌شود. علاوه بر این با کاهش درجه حرارت ریختن مذاب عیوبی نظیر حفره‌های گازی - آخال و سرباره در قطعه ایجاد می‌شود، عواملی که در انتخاب درجه حرارت ریختن مذاب و در نتیجه میزان تغذیه موثر هستند عبارت اند از:

- وزن و شکل قطعه

- روش کروی نمودن گرافیت‌ها و جوانه‌زایی


- کیفیت متالورژیکی مورد درخواست

- جنس قالب

مناسب‌ترین درجه حرارت ریختن مذاب در ارتباط با حداقل ضخامت قطعه ریختگی را می‌توان از شکل ۴-۹ بدست آورد. بهر حال توصیه می‌شود که هرگز درجه حرارت ریختن مذاب زیر ۱۲۸۵ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته نشود، برای قطعات بسیار نازک می‌توان درجه حرارت ریختن مذاب را تا ۱۴۸۰ درجه سانتی‌گراد افزایش داد.

در مواردی که قطعه ریختگی ضخامت یکسانی دارد می‌توان با انتخاب درجه حرارت صحیح ریختن به ریخته‌گری قطعات بدون استفاده از تغذیه اقدام نمود. متأسفانه چنین شرایطی در اکثر قطعات ریختگی موجود نیست. یعنی قطعه دارای ضخامت‌های غیر یکنواختی بوده که لازم است درجه حرارت ریختن مذاب را براساس حداقل ضخامت قطعه ریختگی انتخاب کرد. البته برای یک قطعه ریختگی که ضخامت‌های بسیار متفاوتی داشته باشد توصیه می‌شود که از تغذیه استفاده شود. در چنین حالتی

لازم است راهگاه‌های فرعی و تغذیه به قسمت‌های ضخیم قطعه متصل شوند.

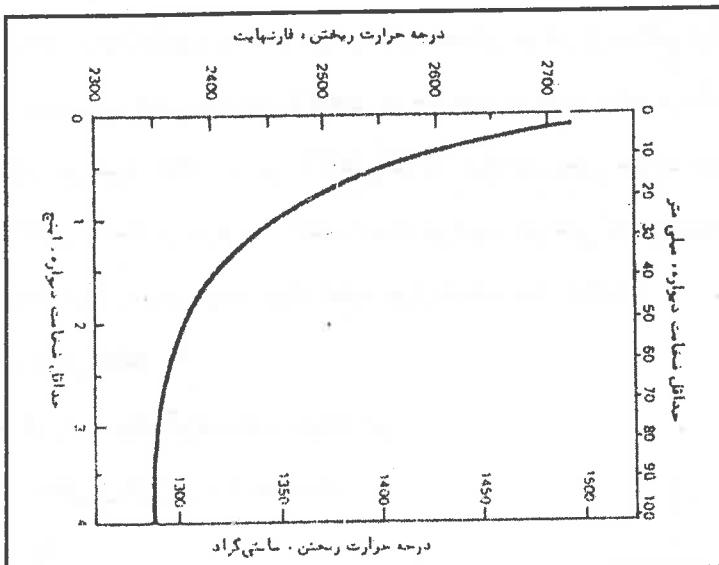

شکل ۹-۴ - درجه حرارت مناسب ریختن مذاب به صورت تابعی از حداقل ضخامت قطعه ریختگی

۹-۹-۲ - سرعت سرد شدن مذاب در قالب

بررسی‌ها نشان می‌دهد که انقباض مایع در حالتی که مذاب با سرعت بالایی در قالب سرد می‌شود در محدوده وسیعی از درجه حرارت ایجاد می‌شود. به طور کلی سرعت سردشدن مذاب در قالب تابعی از ضخامت - درجه حرارت باریزی و جنس قالب می‌باشد لذا باید شرایطی ایجاد نمود تا مذاب با سرعت کمتری در قالب سردشده تا شرایط برای ایجاد انبساط حاصل از انقباض فراهم گردد.

۹-۹-۳ - ترکیب شیمیایی مذاب

ترکیب شیمیایی مذاب بر میزان انقباض آن تاثیر می‌گذارد این تاثیر به علت تغییرات

زیر می‌باشد:

الف) تغییر در محدوده انجماد

ب) تغییر در میزان گرافیت تشکیل شده و در نتیجه میزان انبساط در حین انجماد در صورتی که میزان کربن بیش از $3/6$ درصد باشد، فاز گرافیت به میزان کافی تشکیل شده و در نتیجه انبساط حاصل از آن انقباض مایع را جبران می‌نماید. مقادیر بیشتر کربن در ترکیب هایپریوتکتیک عموماً برای قطعات با ضخامت کم توصیه می‌شود. تاثیر سایر عناصر بر میزان تغذیه مورد نیاز بستگی به این دارد که عناصر مذکور در کدامیک از دو گروه گرافیتزایا کاربیدزا قرار دارند، عناصری مانند سیلیسیم که گرافیتزای قوی است تشکیل گرافیت را ترغیب نموده و در نتیجه میزان انبساط را بیشتر و انقباض حاصل از کاهش درجه حرارت مذاب را جبران می‌نماید. عناصری نظیر منگنز - کروم - وانادیم و مولیبدن که کاربیدزا هستند با کاهش میزان گرافیت تاثیر معکوس داشته و ایجاد حفره‌های انقباضی را در در قطعه ترغیب می‌نمایند.

۴-۹- خصوصیات و جنس قالب

تأثیر جنس قالب و خصوصیات آن بر میزان سلامت قطعات ریختگی چدن نشکن توسط محققین بسیاری بررسی شده است، این بررسی‌ها نشان می‌دهد که:

الف) جنس قالب - فرآیند تولید آن و خصوصیات نهایی قالب بر میزان مذاب لازم برای تغذیه کردن حفره‌های انقباضی نقش اساسی دارد.

ب) هر چه قالب دارای استحکام بالاتری باشد نیاز به تغذیه‌گذاری کاهش خواهد یافت.

ج) قالب‌هایی با چسب سیمان کمترین تغییرات ابعادی را در اثر فشار حاصل از آزاد شدن گرافیت‌ها خواهد داشت.

۹-۹- روش کروی نمودن گرافیت‌ها و روش جوانه‌زایی

در خصوص روش کروی نمودن گرافیت‌ها و نوع آلیاژ کروی کننده بر میزان انقباض چدن با گرافیت‌های کروی تحقیقاتی مشخصی صورت نگرفته است، ولی با توجه به تاثیر روش‌ها و آلیاژ‌های کروی کننده مختلف بر میزان و شکل گرافیت‌های کروی می‌توان تاثیر آنها را بر میزان انقباض پیش‌بینی نمود. به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روش فرآیند کروی نمودن در محفظه قالب تمایل به انقباض کمتر از سایر روش‌های است، هرچند که علت این پدیده تاکنون به طور کامل تشریح نشده است ولی موجه‌ترین دلیل آن بر پایه این واقعیت است که منیزیم به عنوان عنصر کروی کننده و سیلیسیم به عنوان جوانه‌زا درست قبل از انجام مذاب تلقیح می‌گردند. از طرفی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش میزان جوانه‌زایی میزان انقباض چدن‌های نشکن کاهش می‌یابد، علت این امر چیزی جز افزایش میزان کربن (تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح) نمی‌باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که هرچه قدر زمان جوانه‌زایی به زمان انجام قطعه نزدیک‌تر باشد، انقباض مایع کمتر خواهد بود. مقادیر بیشتر کربن در ترکیب‌های پریوتکتیک عموماً برای قطعات با ضخامت کم توصیه می‌شود.

۱۰- روش‌های تغذیه‌گذاری برای ریخته‌گری چدن‌های نشکن

به طور کلی روش‌های تغذیه‌گذاری برای تولید قطعات ریختگی چدن نشکن را می‌توان به سه گروه زیر طبقه‌بندی نمود:

- روش سنتی

- روش اعمال انبساط

- روش هندسی

۱-۹-۱- روش سنتی

در این روش، طراحی تغذیه عموماً براساس تجربه و سعی و خطأ صورت می‌گیرد و برای کاهش ضایعات عموماً از تغذیه‌های بزرگتر استفاده می‌شود، برخی از واحدهای ریخته‌گری این تجربیات را به صورت روابط خلاصه برای طراحی تغذیه به کار می‌گیرند، به عنوان مثال در طراحی تغذیه برای ریخته‌گری یک قطعه از جنس چدن نشکن در قالب ماسه‌ای تر از روابط زیر استفاده می‌شود.

$$ضخامت متوسط قطعه = قطر تغذیه + 5\text{cm}$$

$$\text{قطر تغذیه} \times (1/5 - 2) = \text{ارتفاع تغذیه}$$

در روش سنتی به علت مشکل غیر اقتصادی بودن، بهره‌دهی کم می‌باشد.

۲-۹-۱- روش اعمال انبساط

این روش بر مبنای استفاده از انبساط‌گرافیت برای چیره‌شدن بر انقباض استوار شده است. روش اعمال انبساط با توجه به محدوده مدول قطعه خود به چند روش تقسیم‌بندی می‌گردد که عبارتند از:

الف) روش کنترل فشار

ب) روش اعمال مستقیم انبساط

ج) ریخته‌گری بدون تغذیه

۱-۲-۱-۱- روش کنترل فشار

این روش اصولاً برای قالب‌های ماسه‌ای با استحکام کم یا ضعیف نظری قالب‌های ماسه‌ای تر به کار گرفته می‌شود و با استفاده از کنترل فشار مذاب از تغییر شکل قالب در

مرحله انبساط گرافیت جلوگیری می شود.


مراحل طراحی در این روش عبارت اند از:

- محاسبه مدول قسمت های مختلف و رسم نمودار توزیع مدول بر حسب درصد حجمی هر قسمت.
- مشخص کردن واحد های تغذیه شونده بر حسب شکل قطعه و تعیین مدول موثر هر واحد تغذیه شونده.
- استفاده از شکل های ۹-۵ و ۹-۶ برای تعیین مدول گردن تغذیه و ارتفاع موثر تغذیه با توجه به کیفیت متالورژیکی مذاب.
- طراحی تغذیه و گردن تغذیه.


برخلاف دیگر روش های اعمال انبساط که در آنها فاصله مذاب رسانی تغذیه نامحدود است در روش کنترل فشار برای قطعات با مدول کمتر از $1/2$ سانتی متر باید طول مذاب رسانی را مدنظر داشت.

نکته مهم دیگری که در طراحی به روش کنترل فشار وجود دارد. سطح مقطع تنگه و ارتباط آن با مدول گردن تغذیه و مدول موثر قطعه است. تنگه در این سیستم باید پهن و دارای ضخامت بسیار کم باشد و مدول آن کمتر از $25/0$ سانتی متر باشد.

استفاده از تنگه یا راهباره نامناسب می تواند کارایی تغذیه را کاهش داده و یا به طور کلی اثر آن را خنثی سازد و قطعات تولید شده دارای حفره های انقباضی شوند.

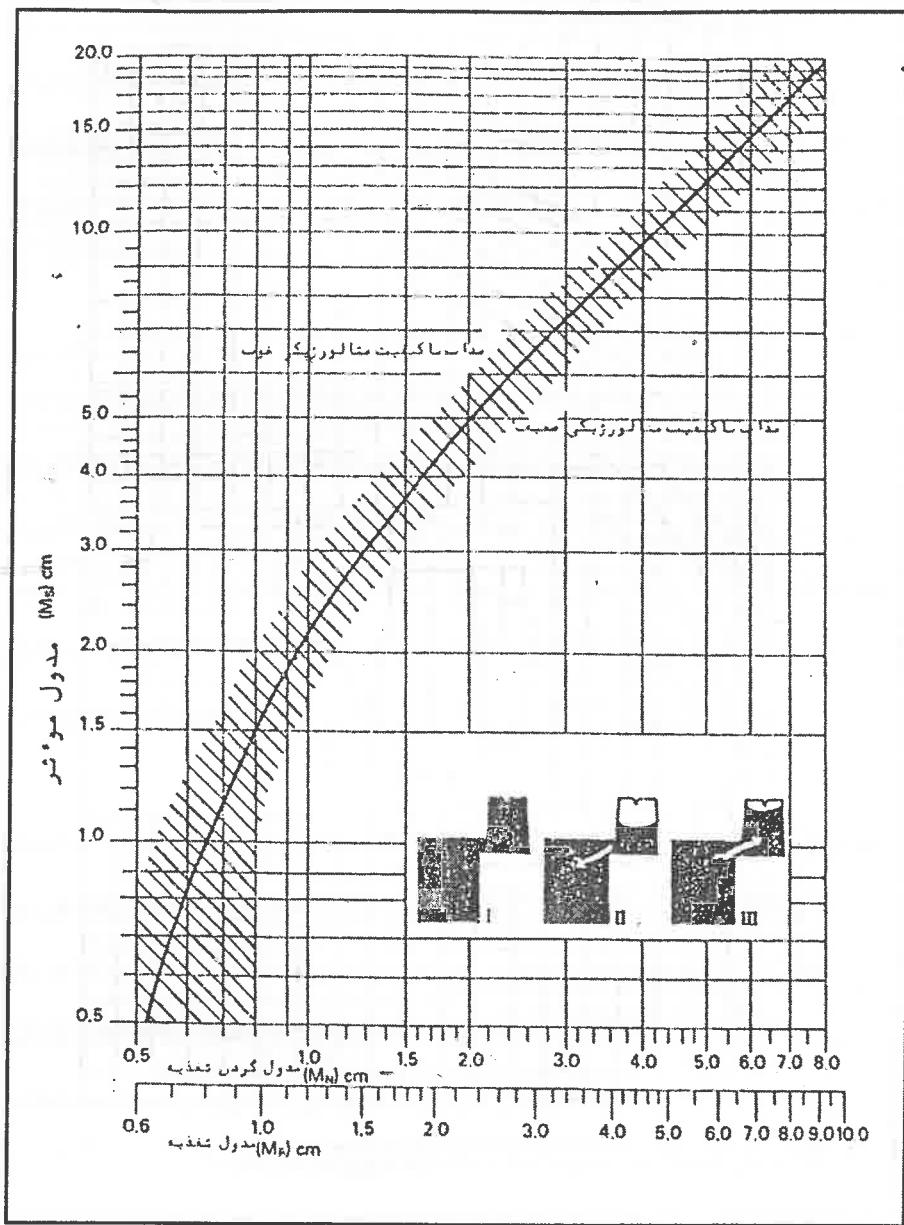

شکل ۵-۹- رابطه بین مدول موثر قطعه (Ms)، مدول گردن تغذیه (Mn) و مدول تغذیه (MR) در طراحی تغذیه برای قطعات ریختگی چدن نشکن به روش کنترل فشار

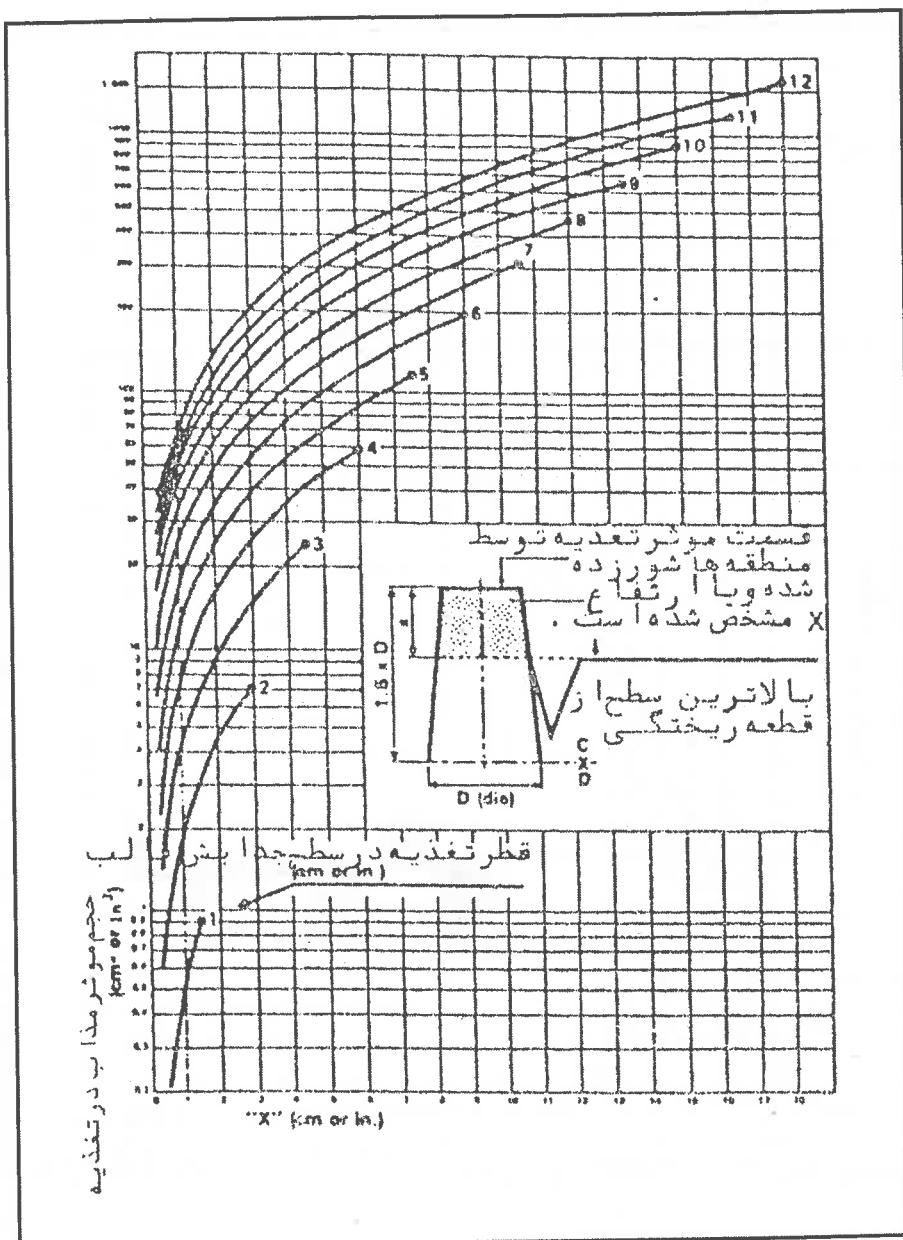

شکل ۶-۹- محاسبه ارتفاع موثر تغذیه

۲ - ۲ - ۹ - روش اعمال مستقیم انبساط

این روش برای قطعاتی که در قالب‌های با استحکام کم یا ضعیف با مدول کمتر از ۴/۰ سانتی‌متر تولید می‌شوند یا قطعاتی که در قالب‌هایی با استحکام بالا با مدول کمتر از ۲ سانتی‌متر تولید می‌گردند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، این روش خود به ۲ قسمت کلی تقسیم‌بندی می‌شود که عبارتند از:

۱ - روش اعمال مستقیم انبساط از طریق جبران انقباض مذاب از سیستم راهگاهی

۲ - روش اعمال مستقیم انبساط از طریق جبران انقباض مذاب از تغذیه

۱ - ۲ - ۹ - ۱۰ - روش اعمال مستقیم انبساط از طریق جبران انقباض مذاب از سیستم راهگاهی
این روش برای قطعاتی که مدول آنها کمتر از ۴/۰ سانتی‌متر بوده و در قالب‌هایی با استحکام کم یا ضعیف ریخته‌گری می‌شوند استفاده می‌گردد. در این روش حوضچه باریز نقش تغذیه را دارد لذا در طراحی حوضچه باریز باید این موضوع مدنظر قرارگیرد که حوضچه باریز باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند عمل تغذیه را به خوبی انجام دهد.

همچنین در این روش راهباره‌ها حکم گردن تغذیه را دارا می‌باشند. انتخاب ابعاد گردن تغذیه (راهباره‌ها) بستگی به دو عامل دمای باریزی و ضخامت قطعه ریختگی در محل اتصال به راهباره دارد. به طور کلی برای قطعات کوچک تا متوسط که در دمای بالا ریخته‌گری می‌شوند، راهباره‌های نسبتاً کوچک مناسب‌تر می‌باشند. با کاهش دمای باریزی به طبع اندازه راهباره‌ها بزرگتر می‌گردد، همچنین با افزایش ضخامت قطعه ریختگی در محل اتصال به راهباره اندازه راهباره‌ها بزرگتر می‌شود.

۲ - ۲ - ۹ - ۱۰ - روش اعمال مستقیم انبساط از طریق جبران انقباض مذاب از تغذیه
این روش فقط برای قطعاتی که در قالب‌هایی با استحکام بالا تولید می‌شوند استفاده

می‌گردد. شرایط خلاصه شده این روش عبارتند از:

- قالب باید از استحکام کافی برخوردار باشد.

- کترل دقیق درجه حرارت مذاب باید میسر باشد.

- قطعات ریختگی باید شکل پیچیده‌ای نداشته باشند.

مراحل طراحی در این روش عبارت است از:

- محاسبه مدول قسمت‌های مختلف قطعه و رسم نمودار مدول بر حسب درصد حجمی
قسمت‌های مختلف.

- محاسبه مدول موثر قطعه

- طراحی تغذیه و گردن تغذیه با استفاده از اشکال ۵ - ۶ - ۹ روشن (کترل فشار)

۳ - ۲ - ۹ - ریخته‌گری بدون تغذیه

این روش برای قطعاتی که مدول بالاتر از ۲ سانتی‌متر داشته باشند و در قالب‌هایی با استحکام بالا ریخته‌گری شوند، قابل استفاده می‌باشد، به‌طور کلی شرایط لازم برای ریخته‌گری قطعات چدن نشکن بدون تغذیه عبارت است از:

- استفاده از قالب‌هایی با استحکام بالا نظیر قالب‌های چسب سیمان - چسب سرد -
 CO_2 سیلیکات سدیم.

- ریخته‌گری با سرعت بالا انجام شود.

- ریخته‌گری در محدوده حرارتی ۱۳۵۰ - ۱۳۲۰ درجه سانتی‌گراد انجام گیرد.

- کیفیت متالورژیکی مذاب عالی باشد.

- سوراخ‌های خروج هوا به تعداد کافی وجود داشته باشد (سوراخ‌ها باید حداقل به

تعدادی باشد که از مجموع سطوح مقاطع راهباره‌ها کمتر نباشد. ضمناً مدول سوراخ‌های خروج هوا باید کمتر یا مساوی مدول راهباره‌ها باشد.

- استفاده از راهباره‌های متعدد و نازک (حداکثر ضخامت راهباره با توجه به شکل - وزن و مدول قطعه ۱۵ میلی‌متر باشد).

- استفاده از چند راهگاه باریز برای قطعات سنگین.

در صورتی که هر یک از شرایط اول تا چهارم به صورت دقیق اجرا نشوند نیاز به استفاده از تغذیه‌هایی برای تضمین سلامت قطعه ضروری خواهد بود، حجم این تغذیه‌ها حداکثر ۲ درصد حجم مذاب موردنیاز برای پرنمودن محفظه قالب است.

۳-۹- روش هندسی

این روش که ابتدا برای تغذیه‌گذاری چدن‌های سفید ابداع گردید مبنای محاسبات را بر ایجاد یک حفره انقباضی مخروطی شکل قرارداده است. این حفره انقباضی در طراحی به شکل استوانه‌ای ساده در نظر گرفته می‌شود که اندازه آن بستگی به وزن قطعه ریختگی دارد، به طور کل در این روش برای محاسبه قطر و ارتفاع تغذیه از روابط ذیل استفاده می‌شود.

$$Dr = Dp + 2W \quad \text{قطر تغذیه، که در آنها:}$$

Dp : قطر حفره انقباضی در تغذیه

Hr : ارتفاع تغذیه


$$Hr = Hb + Hm + Hp \quad \text{ارتفاع گردن تغذیه} = \text{ارتفاع تغذیه}$$

Hp : ارتفاع حفره انقباضی در تغذیه

Hm : فاصله مناسب بین حفره انقباضی

و گردن تغذیه

براساس پژوهش‌های انجام شده برای وزن‌های مختلف ریختگی مقادیر D_p و HP به صورت جداولی ارائه شده است، مقدار W نیز برای قطعات صفحه‌ای شکل برابر ضخامت قطعه و برای قطعات مکعبی شکل ۳۵ درصد طول یا مکعب و برای قطعات میله‌ای شکل دو برابر قطر یا ضخامت میله خواهد بود.

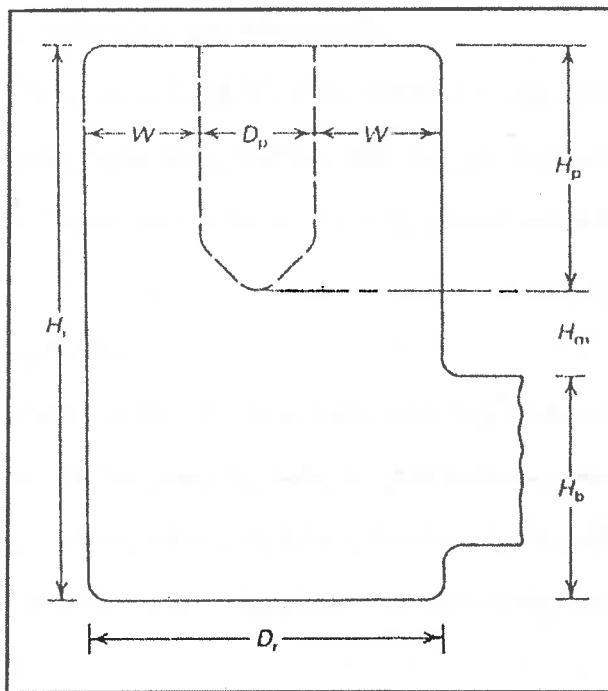

شکل ۷-۹ - مقطع تغذیه طراحی شده به روش هندسی

فصل ۱۰

تأثیر عناصر آلیاژی بر خواص ساختاری و مکانیکی چدن‌های نشکن

۱۰- مقدمه

خواص مکانیکی چدن‌های نشکن در حالت سیاه تاب (As Cast) تابع ریزساختار میکروسکوپی می‌باشد. قسمتی از این ریزساختار مانند شکل، اندازه و نحوه توزیع گرافیت‌ها پس از انجماد و یا به عبارتی پس از تغییر حالت یوتکتیک و قسمتی دیگر یعنی ساختار پیرامون گرافیت پس از تغییر حالت یوتکتوئید شکل می‌گیرد. عناصر آلیاژی که بر تغییر حالت یوتکتیک چدن‌های نشکن اثر می‌گذارند براساس تأثیرگذاری بر تشکیل گرافیت یا کاریید به سه دسته ذیل تقسیم‌بندی می‌شوند.

الف) عناصری که بر شکل گرافیت تأثیر می‌گذارند شامل:

۱- عناصری که شکل گرافیت را کروی می‌نمایند مانند: Ce - Mg

۲- عناصری که شکل گرافیت را از حالت کروی خارج می‌نمایند مانند: N - Al

ب) عناصر گرافیت زاکه با افزایش آنها مقدار گرافیت زایی افزایش می‌یابد: C - Si - Ni

پ) عناصر کاربیدزاکه با افزایش آنها مقدار گرافیت زایی کاهش و مقدار کاربیدزاکه

افزایش می‌یابد مانند: Cr - Ti

همچنین عناصر آلیاژی که بر تغییر حالت یوتکتوئید اثر می‌گذارند براساس

تاثیرگذاری بر ریزساختار پیرامون گرافیت به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) عناصر فریت زاکه با افزایش آنها میزان فریت زمینه افزایش می‌یابد مانند: C - Si

ب) عناصر پرلیت زاکه با افزایش آنها میزان پرلیت زمینه افزایش می‌یابد

مانند: Mn - Cu - Sn

پ) عناصر آستنیت زاکه با افزایش آنها و مصرف بیش از حد آنها فاز آستنیت در دمای

محیط پایدار می‌گردد مانند: Ni - Mn

از آنجایی که اکثر عناصر آلیاژی مورد استفاده در چدن‌های نشکن ضمن تاثیرگذاری

بر تغییر حالت یوتکتیک بر تغییر حالت یوتکتوئید نیز اثر می‌گذارند. لذا عناصر آلیاژی

رفتار دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهند، که بررسی آنها جهت دستیابی به خواص

مکانیکی مناسب اجتناب ناپذیر می‌باشد.

۲-۱۰- کربن

اصلولاً مقدار کربن در چدن‌های نشکن بستگی به مشخصات قطعات تولیدی دارد و

می‌تواند بین ۳/۴ - ۳/۶ درصد متغیر باشد ولی عمدتاً میزان این عنصر را بین ۳/۶ تا

درصد در نظر می‌گیرند.

در چدن نشکن قسمت اعظم کربن به صورت گرافیت‌های کروی در ساختار

میکروسکوپی ظاهر گشته و تا حدود ۹ درصد حجم را اشغال می‌نمایند. چگونگی تاثیر

کربن بستگی زیادی به وجود و میزان عناصر دیگر خصوصاً عنصر سیلیسیم دارد. به همین جهت پارامتری تحت عنوان کربن معادل تعریف شده که در برگیرندهٔ تاثیر مشترک کلیه عناصر موجود، خصوصاً عناصر کربن و سیلیسیم می‌باشد. با افزایش میزان کربن معادل افزایش حجم گرافیت آزاد شده و افزایش تعداد گرافیت‌های کروی حاصل می‌گردد.

همچنین با افزایش کربن، تمایل به ایجاد ساختار فریتی و افزایش سیالیت مذاب ترغیب می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که افزایش بیش از حد کربن باعث افزایش کربن معادل شده و تمایل به عیب شناوری گرافیت در قطعات افزایش می‌یابد. تاثیر کربن بر خواص مکانیکی چدن‌های نشکن نسبتاً ناچیز می‌باشد اما به طور کلی با افزایش کربن استحکام کششی - تنش تسليم و سختی کاهش و درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی شکست افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش کربن، سختی پذیری قطعات ریختگی کاهش می‌یابد.

۳- سیلیسیم

سیلیسیم عنصری است که تاثیر بسیار زیادی بر ساختار و خواص مکانیکی چدن‌های نشکن داشته و کنترل آن به منظور دستیابی به ساختارها و خواص موردنظر چه در حالت ریختگی و چه در حالت عملیات حرارتی شده الزامی است. به طور معمول میزان سیلیسیم در چدن‌های نشکن بین $1/8$ تا $2/8$ درصد بوده و با افزایش آن اولاً احتمال تشکیل کاربیدهای یوتکنیکی کاهش یافته و ثانیاً ریزساختار زمینه در حالت ریختگی از پرلیتی به سمت فریتی متغیر می‌گردد. در ضمن با افزایش مقدار سیلیسیم گرافیت‌زایی افزایش می‌یابد و به این ترتیب تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح

افزایش و اندازه گرافیت‌های کروی کاهش می‌یابد. در چدن‌های نشکن فریتی-پرلیتی با افزایش سیلیسیم میزان فریت افزایش و در نتیجه استحکام کششی و تنش تسلیم کاهش و درصد از دید طول نسبی و دمای تبدیل شکست نرم به ترد در چدن‌های نشکن کاهش می‌یابد. از طرفی چون سیلیسیم گرافیت‌زای قوی می‌باشد برای سختی پذیری کاربردی ندارد اما به طور کلی با افزایش عنصر سیلیسیم تا ۳ درصد، عمق سختی پذیری افزایش می‌یابد و در مقادیر بیش از ۳ درصد با افزایش سیلیسیم عمق سختی پذیری کاهش می‌یابد.

۴- منگنز

منگنز یکی از عناصر اصلی چدن‌های نشکن می‌باشد که حداقل میزان آن در چدن‌های نشکن فریتی سیاه تا ۰/۲ درصد و در چدن‌های پرلیتی ۰/۵ درصد می‌باشد. منگنز در غیاب گوگرد به عنوان یک عنصر پرولیتزا عمل نموده و باعث کاهش فریت در ساختارهای ریختگی می‌گردد. علاوه بر این منگنز تشکیل کاریید را نیز ترغیب می‌نماید به خصوص در حین انجماد در اثر پدیده جداش غلظت منگنز در مناطق بین سلولی افزایش می‌یابد، به نحوی که غلظت آن در مناطق مذکور به چندین برابر غلظت متوسط نیز می‌رسد و در نتیجه کارییدهای تشکیل شده در این مناطق از عنصر منگنز غنی می‌باشد، به نحوی که حتی تجزیه آنها با استفاده از عملیات حرارتی آنل در دمای بالا نیز بسیار مشکل می‌باشد همچنین با افزایش منگنز تا ۰/۲۵ درصد، اندازه گرافیت‌های کروی کاهش یافته و تعداد آنها در واحد سطح به میزان کمی افزایش می‌یابد ولی با افزایش این عنصر در مقادیر بیش از ۰/۲۵ درصد تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح کاهش یافته و اندازه متوسط آنها افزایش می‌یابد.

در خصوصیات کاربیدزایی و پرلیت زایی عنصر منگنز باید به این نکته اشاره نمود که این خصوصیات به میزان سیلیسیم موجود در چدن نیز بستگی دارد به نحوی که با افزایش سیلیسیم می‌توان حد مجاز منگنز را بالاتر در نظر گرفت. همچنین علاوه بر میزان سیلیسیم، دیگر عناصر موجود در چدن، چگونگی عمل تلقیح و جوانه‌زایی نیز در تعیین حد مجاز منگنز در چدن نشکن موثر می‌باشد. به طور کلی با افزایش منگنز میزان فربت کاهش، استحکام کششی، تنش تسليم و سختی افزایش و درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی شکست کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش منگنز عمق سختی پذیری افزایش می‌یابد.

۱۰- گوگرد

گوگرد عنصری است که مقدار آن در چدن‌های نشکن بسیار کم می‌باشد، ولی همین مقدار کم و تغییرات جزئی آن تاثیر بسیار زیاد و قابل توجهی در ساختار میکروسکوپی این چدن‌ها دارد. معمولاً در چدن‌های نشکن مقدار گوگرد نهایی بین ۰/۰۰۵ تا ۰/۰۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شود ولی در هر صورت میزان این عنصر نباید از ۰/۰۲ درصد تجاوز نماید. بالا بودن میزان گوگرد با توجه به میل ترکیبی زیاد آن با منیزیم اولاً: میزان ناخالصی‌ها و آخال‌های سولفید منیزیم را افزایش می‌دهد. ثانیاً: موجب تشکیل گرافیت‌های فشرده می‌گردد.

برای کاهش میزان سولفور مذاب، عملیات گوگرددزایی قبل از عملیات کروی کردن بر روی مذاب چدن‌های نشکن انجام می‌گیرد. از طرفی دیگر اگر میزان گوگرد موجود در چدن از حد مشخص پایین‌تر باشد در امر جوانه‌زایی اختلالاتی ایجاد می‌نماید که علاوه بر کم شدن تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح احتمال تشکیل کاربیدهای فوق

تبریدی نیز افزایش خواهد داشت. حد مجاز گوگرد برای دستیابی به ساختاری با گرافیت‌های کاملاً کروی و عاری از هرگونه کاربید با توجه به روش انتخاب شده جهت کروی نمودن گرافیت‌ها تعیین می‌گردد و سپس با درنظر گرفتن این مقدار حداقل میزان منیزیم باقی‌مانده را مشخص می‌نمایند.

با توجه به تاثیر گوگرد بر شکل گرافیت‌های کروی مشخص است که با افزایش گوگرد مذاب استحکام کششی - استحکام تسلیم - درصد افزایش طول نسبی و انرژی شکست کاهش می‌یابد و سختی متناسب با میزان کاربیدهای تشکیل شده تغییر خواهد نمود.

۶- فسفر

فسفر عنصری است که همواره در ترکیب چدن‌های نشکن یافت می‌شود. به طور کلی فسفر اثر قوی روی استحکام فریت دارد ولی به دلیل اثرات مضر این عنصر میزان آن در تولید چدن نشکن باید از 0.05% درصد بیشتر باشد. چنانچه میزان این عنصر از حد فوق الذکر تجاوز نماید، براثر پدیده جدايش فاز استدیت که یوتکتیک آهن و فسفر می‌باشد، در مناطق بین سلولی تشکیل می‌شود که به این ترتیب باعث کاهش انرژی شکست چدن‌های نشکن می‌شود. به طور کلی فسفر عنصری پرلیتزا می‌باشد و با افزایش میزان فسفر، استحکام کششی - تنش تسلیم - سختی افزایش یافته و درصد افزایش طول نسبی کاهش می‌یابد. از طرفی با افزایش فسفر دمای انتقال شکست نرم به ترد افزایش می‌یابد.

۷- مس

مس عنصری است که تاثیر بسیار زیادی بر ساختار و خواص مکانیکی چدن‌های

نشکن دارد. به طور کلی مس در مرحله انجماد یک گرافیت‌زای متوسط بوده و تمایل به تجزیه یا جلوگیری از تشکیل کاربیدهای لدربرویتی را دارد. قدرت گرافیت‌زایی مس بین $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{3}$ عنصر سیلیسیم گزارش شده است. همچنین مس به علت خاصیت پرلیت‌زایی در خلال سردکردن در محدوده دمایی تغییر حالت یوتکتوئید باعث افزایش پرلیت در ساختار زمینه شده و به علت تأثیری که بر پایداری آستنیت دارد باعث کاهش درجه حرارت تجزیه آستنیت به پرلیت می‌شود و بدین وسیله باعث ریزشدن پرلیت می‌گردد. بررسی‌های انجام شده بر خاصیت گرافیت‌زایی عنصر مس مشخص می‌نماید که مس تا میزان ۳ درصد گرافیت‌زا بوده و در مقادیر بالاتر از ۳ درصد کاربیدزا (سماتیت‌زا) می‌باشد.

به طور کلی از آنجایی که خاصیت پرلیت‌زایی مس قوی می‌باشد با افزایش میزان مس استحکام کششی - تنفس تسلیم و سختی افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی شکست کاهش می‌یابد، همچنین با افزایش مس عمق سختی‌پذیری افزایش می‌یابد.

۱۰-۸- قلع

این عنصر که جزء عناصر جزیی محسوب می‌گردد پرلیت‌زا بسیار قوی می‌باشد به نحوی که مقدار قلع لازم جهت رسیدن به زمینه‌ای با مقدار معین از پرلیت در حدود $\frac{1}{6}$ تا $\frac{1}{10}$ مقدار مس لازم برای رسیدن به همان میزان پرلیت می‌باشد. در چدن‌های نشکن فریتی میزان قلع نباید از 10% تجاوز نماید و در چدن‌های نشکن پرلیتی بسته به ضخامت قطعه ریختگی میزان قلع می‌تواند بین 30% تا 15% درصد در نظر گرفته می‌شود. گزارش‌های موجود در رابطه با اثر قلع بر مشخصات گرافیت‌های کروی بر این نکته دلالت دارند که قلع تا قبل از حصول یک ساختار کاملاً پرلیتی مانند مس اثرات

مثبتی بر مشخصات گرافیت‌های کروی دارد، ولی با افزایش این عنصر، افزون بر مقدار لازم برای تشکیل یک ساختار پرلیتی، منجر به تشکیل گرافیت‌های بین سلولی که حالت شبه لایه‌ای دارند می‌گردد که به این ترتیب خواص مکانیکی قطعات تولیدی کاهش می‌یابد.

اثر قلع بر خواص مکانیکی چدن‌های نشکن قابل توجه می‌باشد به نحوی که تا حدود $15/0$ درصد قلع استحکام کششی و تنش تسلیم افزایش یافته و بیش از $15/0$ درصد کاهش می‌یابند از سوی دیگر با افزایش قلع سختی نیز افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نسبی و مقاومت به ضربه با افزایش قلع کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش قلع عمق سختی پذیری به مقدار جزیی افزایش می‌یابد.

۹-کروم

اینکه آیا در چدن‌های نشکن عنصر کروم را می‌توان جزء عناصر جزیی به حساب آورد یا خیر بستگی به نوع چدن نشکن مورد نظر دارد. به طور کلی عنصر کروم ضمن داشتن قابلیت کاربریدزایی قوی، پرلیت‌زای متوسط نیز می‌باشد. همچنین کروم در مقدادر کم تاثیر قابل توجهی بر مشخصات گرافیت‌ها ندارد ولی با افزایش این عنصر بیش از $25/0$ درصد تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح کاهش و اندازه متوسط گرافیت‌های کروی کمی افزایش می‌یابد.

در چدن‌های نشکن فریتی سیاه تاب میزان کروم باید در حداقل ممکن در نظر گرفته شود ولی در هر صورت مقدار این عنصر در چدن‌های مزبور باید از $4/0$ درصد تجاوز کند. در چدن‌های نشکن فریتی آنل شده مقدار کروم را می‌توان تا $1/0$ درصد در نظر گرفت که این میزان حد اکثر مقدار کروم مجاز برای این‌گونه چدن‌ها است.

در چدن‌های نشکن پرلیتی استفاده از ۱/۰ درصد کروم مجاز می‌باشد و در چدن‌های نشکن که نیاز به مقاومت در برابر سایش دارند می‌توان کروم را تا ۳/۰ درصد نیز افزایش داد. به طور کلی با افزایش عنصر کروم میزان کاربید کروم و پرلیت افزایش یافته و در نتیجه استحکام کششی و تنش تسلیم و سختی تا حدودی افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی شکست کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش کروم قابلیت سختی‌پذیری افزایش می‌یابد.

۱۰- نیکل

شاید بتوان گفت که مهمترین عنصر شناخته شده در چدن‌های نشکن عنصر نیکل باشد. زیرا نیکل بدون معاویتی که سایر عناصر ایجاد می‌کنند، استحکام را افزایش می‌دهد. نیکل عنصری گرافیتزآ بوده و میزان گرافیتزای آن، $\frac{1}{3}$ عنصر سیلیسیم می‌باشد. همچنین نیکل عنصر پرلیت‌زای ضعیفی نیز می‌باشد، به طور کلی با افزایش عنصر نیکل در چدن‌های نشکن فربتی-پرلیتی، تعداد گرافیتها کروی در واحد سطح افزایش و اندازه متوسط گرافیتها کاهش می‌یابد، همچنین با افزایش نیکل میزان فاز پرلیت افزایش می‌یابد و در نتیجه استحکام کششی، تنش تسلیم و سختی افزایش و درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی ضربه کاهش می‌یابد. همچنین از عنصر نیکل برای افزایش عمق سختی‌پذیری استفاده فراوان می‌شود. عنصر نیکل به همراه عنصر مولیبدن عمق سختی‌پذیری چدن‌های نشکن را افزایش می‌دهند.

۱۰- مولیبدن

مولیبدن یکی از عناصری است که به منظور افزایش سختی‌پذیری در

چدن‌های نشکن اضافه می‌گردد. مولیبدن ضمن دارابودن خاصیت کاربیدزاوی، پرلیت‌زای متosteٽی نیز می‌باشد. همچنین مولیبدن در مقادیر کم (حداکثر ۱٪ درصد) تاثیر قابل توجهی بر مشخصات گرافیت‌های کروی ندارد ولی با افزایش این عنصر تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح کاهش و اندازه گرافیت‌های کروی کمی افزایش می‌یابد. به طور کلی با افزایش عنصر مولیبدن میزان کاربید مولیبدن و پرلیت افزایش یافته و در نتیجه استحکام کششی، تنش تسلیم و سختی افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی شکست کاهش می‌یابند. علاوه بر این مولیبدن قابلیت سختی پذیری چدن‌های نشکن را افزایش می‌دهد. عنصر مولیبدن عمدتاً به همراه عناصر مس و نیکل در جهت افزایش سختی پذیری به کار می‌رود.

۱۰- سرب

عنصر سرب به دلیل اختلالاتی که در شکل گرافیت‌های کروی ایجاد می‌نماید، تاثیر مضری بر خواص مکانیکی چدن‌های نشکن دارد. به نحوی که وجود ۰.۵٪ درصد از این عنصر باعث تغییر شکل گرافیت‌ها از حالت کروی به حالت فشرده می‌شود. البته تاثیر مضر این عنصر را می‌توان از طریق اضافه نمودن مقادیر مشخصی از عنصر سریم خنثی نمود. در چدن‌های نشکن تاثیر مضر عنصر سرب که عمدتاً سبب ایجاد آفت قابل ملاحظه‌ای در میزان انعطاف‌پذیری می‌گردد، با وجود ۱٪ درصد از این عنصر در غیاب سریم ظاهر می‌گردد. در حالی که وجود ۰.۲٪ درصد سریم قادر به خنثی نمودن کامل تاثیر مضر فوق و ابقاء گرافیت‌های کروی و خواص مکانیکی اولیه می‌باشد. عنصر سریم را می‌توان به همراه آلیاژ کروی کتنده حاوی منیزیم و یا به صورت میش متاب که حاوی دیگر عناصر نادر خاکی می‌باشد به مذاب چدن اضافه نمود.

۱۳- ۱۰- تیتانیم

چگونگی تأثیر تیتانیم در چدن‌های نشکن بستگی زیادی به میزان منیزیم باقی‌مانده، ضخامت قطعه ریختگی و دیگر عناصر جزئی دارد. به هر صورت و در هر شرایط خاص وجود این عنصر در حد ۰/۰۲ درصد و در غیاب سریم می‌تواند سبب ایجاد اختلال در شکل گرافیت‌ها گشته و در نتیجه افت خواص مکانیکی را موجب می‌گردد. اصولاً حد مجاز تیتانیم در چدن‌های نشکن که حاوی ۰/۰۵ تا ۰/۰۶ درصد منیزیم می‌باشد را می‌توان ۰/۰۵ درصد در نظر گرفت، ولی در صورت استفاده از فرسیلیسیم منیزیم حاوی سریم می‌توان میزان تیتانیم را تا ۱/۰ درصد افزایش داد. افزایش تیتانیم تا این مقدار باعث کاهش تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح، افزایش اندازه گرافیت‌های کروی، افزایش جزئی پرلیت و افزایش کاربیدهای تیتانیم در ساختار زمینه می‌شود. به طور کلی و بر مبنای گزارشات موجود با افزایش میزان منیزیم باقیمانده تعداد گرافیت‌های غیرمعارف حاصل از وجود عنصر تیتانیم با آهنگ یکنواختی کاهش یافته و کاهش ضخامت قطعه ریختگی نیز کاهش تدریجی تعداد گرافیت‌های غیرمعارف را به دنبال دارد. در هر صورت تأثیر مضر عنصر تیتانیم را می‌توان از طریق افزودن حدود ۰/۰۴ درصد سریم خنثی و بدین ترتیب گرافیت‌های کروی و خواص مکانیکی اولیه را ابقاء نمود.

۱۴- ۱۰- وانادیم

این عنصر جزء عناصر کاربیدزا و پرلیتزای قوی می‌باشد. به طور کلی با افزایش وانادیم تا ۰/۰۵ درصد تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح کاهش، اندازه متوسط گرافیت‌ها افزایش و میزان پرلیت افزایش می‌یابد. در چدن‌های با ۰/۰۵ درصد وانادیم،

کاریدهای وانادیم به صورت رشتہ‌هایی در مرز دانه‌های پرلیت مشاهده می‌گردد، وانادیم در مقادیر جزیی تاثیر مضری بر شکل گرافیت‌های کروی ندارد و باعث افزایش قابلیت سختی پذیری چدن‌های نشکن نیز می‌گردد.

۱۰- آنتیموان

آنتیموان عنصری است که کمتر در شمش‌ها و قراضه‌های فولادی مورد استفاده در تولید چدن‌های نشکن یافت می‌گردد، مگر در مواردی که عمدتاً به منظور خاصی به مذاب چدن افزوده شود. این عنصر تشکیل گرافیت‌های غیرکروی را ترغیب نموده، به همین دلیل و با وجودی که تاثیر فوق از طریق اضافه نمودن عنصر سریم خشنی می‌گردد، جزء عناصر مضر محسوب می‌شود. این عنصر در عین حال موجب تشکیل پرلیت و پایداری آن نیز می‌گردد. وجود آنتیموان تا 0.2% درصد در غیاب عنصر سریم گرافیت‌های غیرکروی و غیر متعارف ایجاد می‌نماید.

تاثیر مضر عنصر آنتیموان را می‌توان از طریق افزودن مقادیر مشخصی از عنصر سریم خشنی نمود.

۱۰- آرسنیک

آرسنیک عنصری است که در چدن‌های نشکن تاثیری بسیار مشابه تاثیر عنصر قلع داشته ولی در مقایسه با آن پرلیت‌زای ضعیفتری می‌باشد، به گونه‌ای که برای تشکیل مقدار معینی پرلیت، مقدار آرسنیک باید حدود ۲ برابر مقدار قلع در نظر گرفته شود. معمولاً در چدن‌های نشکن مقدار آرسنیک کمتر از 0.1% درصد در نظر گرفته می‌شود ولی میزان این عنصر را می‌توان بدون آنکه تاثیر مضری بر کروی شدن گرافیت‌ها داشته

باشد تا حدود ۰/۰۹ درصد افزایش داد، البته اگر میزان آرسنیک از ۱۲/۰ درصد تجاوز نماید موجب تشکیل گرافیت‌های غیرمتعارف می‌گردد.

۱۷- بیسموت

بیسموت عنصری است که به طور معمول در چدن‌های نشکن وجود ندارد ولی اگر چنانچه میزان این عنصر در چدن‌های مذکور از حد ۰/۰۰۱ درصد تجاوز نماید موجب تشکیل گرافیت‌های نامطلوب و غیرمتعارف می‌شود. وجود بیسموت به مقدار ۰/۰۰۶ درصد کاملاً از تشکیل گرافیت کروی جلوگیری می‌نماید. همچنین مقدار بیسموت مجاز بستگی به ضخامت قطعه ریختگی دارد. به نحوی که در مقاطع نازک‌تر می‌توان میزان بیسموت را تا ۰/۰۰۲ درصد افزایش داد. تأثیر مضر بیسموت را می‌توان از طریق افزودن مقدار مشخصی از سریم خنثی نمود و بدین ترتیب از وجود بیسموت اثرات سودمندی نیز حاصل می‌شود.

حضور توأم بیسموت و سریم در چدن‌های نشکن باعث افزایش تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح و کاهش اندازه متوسط گرافیت‌های کروی می‌گردد و منجر به کاهش غلظت عناصری نظیر منگنز، سیلیسیم، کروم در مرز سلهای یوتکتیکی می‌شود. اضافه نمودن بیسموت به چدن نشکن در حضور سریم، استحکام کششی را افزایش می‌دهد ولی تأثیر مهمی بر خواص ضربه‌ای چدن‌های مذکور نمی‌گذارد.

۱۸- تلوریم

تلوریم عضوی کاربیدزا و پرلیتزا می‌باشد و به طور معمول در چدن‌های نشکن یافت نمی‌شود. ولی اگر چنانچه میزان این عنصر از ۰/۰۵ درصد تجاوز نماید موجب

تشکیل گرافیت‌های کروی غیرمتعارف می‌گردد. تاثیر مضر تلویریم را می‌توان با افزودن مقدار مشخصی از سریم خشی نمود.

۱۹- آلمینیم

آلومینیم یک عنصر فریت‌زا می‌باشد. آلومینیم در مقادیر کم، مشابه تیتانیم عمل می‌نماید و باعث تشکیل گرافیت‌های غیرمتعارف می‌گردد. در نتیجه مقدار مجاز آن را $0/05$ درصد در نظر می‌گیرند. اثر مخرب آلومینیم را در مقادیر کم می‌توان با استفاده از مقدار مشخصی از عنصر سریم برطرف نمود. آلومینیم را می‌توان بیش از حد مجاز آن نیز به مذاب افزود. ولی برای برطرف نمودن اثر مخرب آن باید از عناصر نیکل، قلع و یا مس استفاده نمود. در ضمن چدن‌های نشکن پرآلومینیم برای کاربرد دماهای بالا (مقاآم به اکسیداسیون) بسیار مناسب می‌باشد.

۲۰- هیدروژن

هیدروژن عامل اصلی ایجاد حفره‌های گازی به خصوص حفره‌های زیر سطحی در چدن‌های نشکن می‌باشد. منبع اصلی هیدروژن غالباً ترکیب آلومینیم موجود در چدن مانند فروسیلیسیم که حاوی $3-1$ درصد آلومینیم می‌باشد و یا بخار آب ایجاد شده در سطح تماس بین مذاب و قالب می‌باشد. اثر آلومینیم در ایجاد چنین ناقصی بستگی به میزان آن در چدن مذاب دارد. وجود آلومینیم در محدوده $0/2 - 0/01$ درصد امکان تشکیل حفره‌های گازی را بسیار زیاد می‌نماید ولی افزایش آلومینیم بیش از $0/02$ درصد نه تنها کمکی به ایجاد حفره نمی‌نماید بلکه حتی از بروز آن با ایجاد یک قشر محافظ جلوگیری می‌نماید.

۲۱- تنگستن

تنگستن عنصری پرلیتزا و کاربیدزا می‌باشد. تأثیر تنگستن مشابه تأثیر وانادیم می‌باشد و با افزایش آن تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح کاهش، اندازه متوسط گرافیت‌های کروی افزایش و میزان پرلیت و کاربید در ساختار میکروسکوپی افزایش می‌یابد. به طور کلی اثر تنگستن بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن‌های نشکن در حالت سیاه تاب بدین‌گونه است که با افزایش درصد تنگستن در چدن نشکن کاربیدهای غنی از تنگستن - آهن با سختی بالا در زمینه تشکیل می‌گردد. با افزایش تنگستن درصد پرلیت و درصد حجمی کاربیدهای غنی از تنگستن - آهن زمینه افزایش و تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح و میزان کروی شدن گرافیت‌ها کاهش می‌یابد. با افزایش تنگستن استحکام کششی و درصد ازدیاد طول نسبی کاهش می‌یابد. با افزایش مقادیر جزئی باعث افزایش سختی پذیری چدن‌های نشکن می‌گردد.

۲۲- بُر

بُر عنصر کاربیدزا بسیار قوی می‌باشد که به طور معمول در چدن‌های نشکن یافت نمی‌شود. ولی اگر چنانچه میزان آن از ۰/۱ درصد تجاوز نماید ضمن تشکیل کاربید موجب تشکیل گرافیت‌های غیرمتعارف نیز می‌گردد.

۲۳- ازت

حداکثر مقدار آزت حل شده در قطعات ریختگی چدن نشکن ۱۵۰ PPm گزارش شده است وجود این مقدار ازت در چدن‌های نشکن ضمن تشکیل گرافیت‌های

غیر متعارف باعث ایجاد عیوب شکافی نیز می‌گردد. اثر مضر ازت را می‌توان با افزودن مقادیر مشخص تیتانیم یا آلمینیم خنثی نمود.

۲۴- سریم

سریم عنصری است که باعث کروی شدن گرافیت‌ها می‌شود، و به این ترتیب بر تعداد و اندازه گرافیت‌های کروی اثر می‌گذارد. با افزایش سریم تعداد گرافیت‌های کروی افزایش و اندازه متوسط آنها کاهش می‌یابد.

افزایش سریم باید متناسب با گوگرد مذاب باشد. افزایش بیش از حد سریم به مذاب باعث تشکیل کاربید می‌شود، همچنین عنصر سریم در بسیاری مواقع به منظور حذف یا به حداقل رساندن اثر مضر بعضی از عناصر به مذاب اضافه می‌گردد.

۲۵- کلسیم

کلسیم همانند سریم بر تعداد و اندازه گرافیت‌های کروی اثر می‌گذارد. با افزایش کلسیم تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح افزایش و اندازه متوسط آنها کاهش می‌یابد. افزایش بیش از حد کلسیم به مذاب شرایط را برای تشکیل کاربید مهیا می‌نماید.

فصل ۱۱

عملیات حرارتی چدن‌های نشکن

۱- مقدمه

به دلیل تنوع خواص چدن‌های نشکن طراحان و مصرف کنندگان امکان استفاده وسیعی از این خواص را دارند، همچنین دامنه کاربرد چدن‌های نشکن با انجام سیکل‌های مختلف عملیات حرارتی بسیار وسیع‌تر نیز می‌گردد، بنابراین عملیات حرارتی به عنوان ابزار ارزشمندی برای توسعه و کاربرد این آلیاژها به شمار می‌رود. به طور کلی قطعات ریخته شده از جنس چدن نشکن به دلایل زیر تحت عملیات حرارتی قرار می‌گیرند.

- تنش گیری

- بهبود قابلیت ماشین‌کاری

- بهبود خواص ضربه و انعطاف‌پذیری

- افزایش استحکام کششی و مقاومت به سایش

به طور کلی قطعات چدن نشکن تحت عملیات های حرارتی زیر قرار می گیرند:

- آنیل کردن
- نرماله کردن
- آستمپرینگ
- سخت کردن و برگشت دادن (کوئیچ و تمپر کردن)
- سخت کاری سطحی
- تنش گیری

۱۱-۲- محدوده دمای بحرانی


دمای بحرانی چدن ها با دمای بحرانی فولادهای کربنی متفاوت است و محدوده وسیع تری دارد. به علت وجود مقدار قابل ملاحظه ای عنصر سیلیسیم در چدن ها به جای آلیاژ دوتایی، آلیاژ سه تایی آهن - کربن - سیلیسیم حاصل می شود، وجود عنصر سوم یعنی سیلیسیم سبب می شود که تحول یوتکتوئیدی به جای یک دمای ثابت در یک محدوده دمایی انجام شود.

علاوه بر سیلیسیم، عناصر آلیاژی دیگر نظیر منگنز، فسفر، نیکل، مس و... دمای بحرانی را تغییر می دهند. فسفر و کروم همانند سیلیسیم عمل می کنند در حالی که نیکل و منگنز باعث کاهش دمای بحرانی خواهند شد. شکل ۱-۱۱ در صفحه بعد اثر سیلیسیم را بر محدوده دمای بحرانی چدن های نشکن نشان می دهد.

۱۱-۳- عملیات حرارتی آنیل

هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و بهترین خصوصیات ماشین کاری مورد نیاز بوده

و به استحکام کششی و سختی بالا نیاز نباشد، چدن‌های نشکن را تحت عملیات حرارتی آنیل کردن قرار می‌دهند.

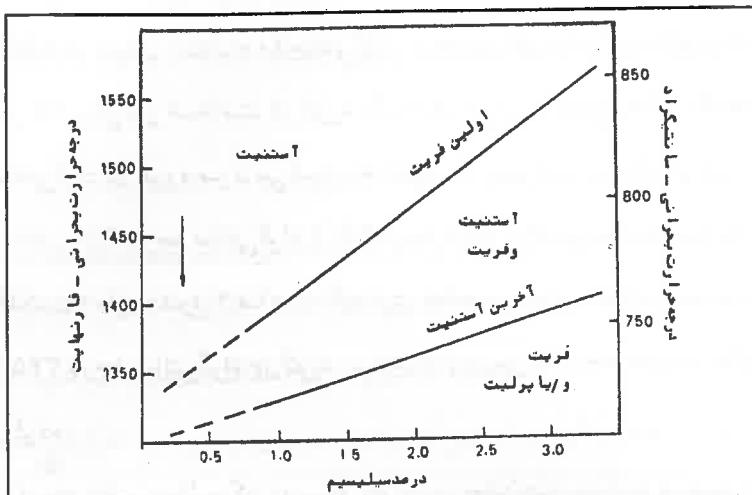

شکل ۱-۱۱- اثر سیلیسیم بر روی محدوده دمای بحرانی برای چدن‌های نشکن در شرایطی که با سرعتی معادل ۵ درجه سانتی گراد بر ساعت سرد شوند

به طور کلی آنیل کردن باعث تغییرات زیر می‌گردد:

- ۱- اگر کاربیدهای یوتکتیکی موجود باشند از بین رفته و همزمان ریزساختار فریتی به وجود می‌آید.
- ۲- اگر قطعات دارای ریزساختار پرلیتی یا مخلوط فریت-پرلیت باشند، ریزساختارشان کاملاً فریتی می‌شود.

دو سیکل مختلف برای آنیل کردن چدن‌های نشکن مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- الف) قطعه در دمای 950°C درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت و به علاوه یک ساعت به ازاء هر ۲۵ میلی متر ضخامت در کوره نگهداری می‌شود، سپس قطعه تا دمای 690°C درجه سانتی گراد سرد شده (به نحوی که هیچ گونه تنفسی در آن ایجاد نشود) و به

مدت ۵ ساعت و به علاوه یک ساعت به ازاء هر ۲۵ میلی متر ضخامت در این دما نگهداری می شود سپس نمونه در کوره سرد می شود.

ب) قطعه در دمای ۹۰۰ - ۹۵۰ سانتی گراد به مدت یک ساعت به علاوه یک ساعت به ازاء هر ۲۵ میلی متر ضخامت در کوره نگهداری می شود. سپس قطعه تا دمای ۶۵۰ درجه سانتی گراد در کوره سرد می شود، به نحوی که سرعت سرد کردن در محدوده دمایی ۷۸۰ - ۶۵۰ درجه سانتی گراد از ۹۵ درجه سانتی گراد در ساعت تجاوز ننماید. بعد از گذشت زمان حدود ۲ ساعت نگهداری قطعه در دمای ۶۵۰ درجه سانتی گراد قطعه تا ۳۴۵ درجه سانتی گراد در کوره سرد شده و سپس تا درجه حرارت اتاق در هوا سرد می گردد.

برای ایجاد قابلیت ماشین کاری بسیار خوب در چدن های نشکن، درصد منگنز و فسفر و عناصر آلیاژی نظیر کروم، نیکل، مولیبدن باید حداقل مقدار ممکن باشند، زیرا عناصر فوق عملیات آنل کردن را به تاخیر می اندازند. نقش عناصر فوق اکثراً تشکیل و یا تثبیت کاریید اولیه می باشد. به نحوی که تجزیه آنها غیرممکن می باشد، به عنوان مثال حضور ۲۶٪ درصد کروم منجر به تشکیل کاریدهای اولیه ای می گردد که حتی با آنل کردن به مدت ۲ تا ۲۰ ساعت در ۹۲۵ درجه سانتی گراد نیز تجزیه نخواهد شد. عناصر دیگر تثبیت کننده کاریید عبارتند از مولیبدن بیشتر از ۳٪ درصد و بیشتر از ۰.۰۰۲ درصد.

۱۱-۴- نرماله کردن

نرماله کردن باعث افزایش قابل ملاحظه ای در استحکام کششی می شود. در اثر نرماله کردن تغییراتی به شرح زیر در ساختار حاصل می گردد.

۱ - چدن‌هایی با ریزساختار فریتی یا مخلوط فریت - پرلیت به چدن‌هایی با ریزساختار پرلیتی تبدیل می‌شوند.

۲ - در چدن‌هایی که ریزساختارشان ذاتاً پرلیتی باشند، لایه‌های پرلیتی نازک‌تر شده و خواص مکانیکی تغییر می‌کند.

عملیات نرماله کردن شامل گرم کردن قطعه تا دمای ۹۴۰ - ۸۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت می‌باشد. پس از این مدت قطعات از کوره خارج شده و در هوای فشرده سرد می‌شوند. افزایش عناصر آلیاژی تا حد متوسط باعث افزایش قابل ملاحظه سختی‌پذیری قطعات ضخیم می‌شود. معمولاً نیکل به عنوان عنصر آلیاژی ترجیح داده می‌شود، زیرا موجب افزایش استحکام کششی چدن نشکن با هر ضخامت مقطع می‌شود. مولبیدن به همراه نیکل در افزایش سختی و استحکام موثر می‌باشد، لذا برای قطعات ضخیم‌تر توصیه می‌گردد که از عناصر مولبیدن و نیکل استفاده شود.

جدول ۱-۱- شرایط عملیات حرارتی نرماله کردن چدن‌های نشکن

زمان نرماله کردن (ساعت)	درجه حرارت نرماله کردن (سانتی‌گراد)	ضخامت قطعه بر حسب میلی‌متر
۱	۸۷۰	حداقل ۱۳ کمتر از
۱	۹۴۰	۱۳-۲۵
۱	۹۴۰	۲۵ بیشتر از

ذکر این نکته ضروری است که در نرماله کردن، درجه حرارت نمونه‌ها، موقع خروج از کوره اثر قابل ملاحظه‌ای بر سختی نهایی دارد. در شرایطی که درجه حرارت

نرماله کردن از ۸۴۵ درجه سانتی گراد کمتر باشد، در صد فریت در ریز ساختار میکروسکوپی نهایی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و در نتیجه سختی شدیداً کاهش می یابد.

۱۱-۵-آستمپرینگ

آستمپرینگ فرآیند بخصوصی از عملیات حرارتی به منظور ایجاد ساختار بینیتی می باشد و هدف از آن افزایش خواص مکانیکی قطعات تولیدی می باشد. به طور کلی عملیات حرارتی آستمپرینگ عبارت است از گرم کردن قطعه تا منطقه آستینیتی و نگهداشتن در این دما برای مدت زمان معین، سپس خنک کردن در یک حمام مذاب به منظور انجام تحول بینیتی و ایجاد ساختار بینیت در قطعات. خواص چدن های نشکن آستمپر شده در ارتباط مستقیم با ساختار میکروسکوپی آنها که در نتیجه آستمپرینگ به وجود می آید، می باشد به طوری که با تغییر درجه حرارت آستمپر این خواص در محدوده وسیعی تغییر خواهد نمود. به طور کلی چدن های نشکن آستمپر شده را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود:

۱ - دسته اول چدن هایی که تحولشان در درجه حرارت های پایین صورت می گیرد و ساختارشان از بینیت پایینی تشکیل شده است، این گروه از چدن های نشکن آستمپر شده بسیار سخت بوده ($HB \geq 400$) و استحکام بالایی دارند.

۲ - دسته دوم چدن هایی که تحولشان در درجه حرارت های بالا صورت می گیرد و ساختارشان از بینیت بالایی تشکیل شده است، این گروه از چدن های نشکن آستمپر دارای سختی متوسط ($HB = 350 - 260$) بوده و دارای استحکام خوبی می باشند. به علاوه این نوع چدن ها از انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه خوبی برخوردارند،

همچنین استحکام خستگی و مقاومت به سایش و قابلیت ماشین‌کاری این گروه از چدن‌ها نسبتاً خوب می‌باشد. لازم به ذکر است که تهیه چدن‌های بینیتی که در ابتدا در مورد آنها اشاره کردیم عموماً از دو روش زیر صورت می‌پذیرد.

- ۱- تنظیم دقیق ترکیب شیمیایی مذاب و کنترل سرعت انجاماد و سردشدن، به نحوی که ساختار قطعه پس از انجاماد شامل گرافیت کروی و زمینه بینیتی باشد.
 - ۲- با استفاده از عملیات جرارتی، در این روش ترکیب شیمیایی مذاب به نحوی تنظیم می‌شود که ساختار حاصل از ریخته‌گری شامل گرافیت کروی و پرلیت باشد، سپس با آستمپر کردن پرلیت را به بینیت تبدیل می‌نمایند.
- چدن‌های نشکن بینیتی که به این روش (روش دوم) تهیه می‌شوند، از خواص مکانیکی بهتری برخوردار می‌باشند. به علاوه دامنه خواص مکانیکی این نوع چدن‌ها بسیار وسیع‌تر می‌باشد.

۶-۱۱- سخت‌کردن و برگشت دادن (کوئنچ و تمپر کردن)

در اثر این عملیات ساختاری با حداقل سختی و مقاومت به سایش به دست می‌آید، سختی نهایی بستگی به انتخاب صحیح دمای برگشت دادن دارد.

عملیات سخت‌کردن شامل، گرم کردن قطعه تا دمای ۹۵۰ - ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت می‌باشد، پس از این مدت قطعات در آب یا روغن خنک می‌شوند. معمولاً روغن به عنوان محیط خنک کننده جهت کاهش تنش‌ها ترجیح داده می‌شود. پس از خنک کردن قطعات تحت عملیات برگشت دادن زیر دمای بحرانی قرار می‌گیرند و هدف از این عمل کاهش تنش‌های داخلی و کاهش مقدار آستینیت باقی‌مانده در قطعات ریختگی می‌باشد. انتخاب دما و زمان برگشت دادن

بستگی به حداکثر سختی موردنظر دارد. سختی پذیری قطعات را می‌توان با افزودن عناصر آلیاژی تغییر داد.

۷-۱۱- سخت کاری سطحی

چدن‌های نشکن را می‌توان به سهولت تحت عملیات سخت کاری سطحی به روش شعله‌ای و یا القایی قرار داد، معمولاً چدن‌های نشکن با ریزساختار پرلیتی بر چدن‌هایی با ریزساختار فریتی برای سخت کاری سطحی ترجیح داده می‌شوند، عملیات سخت کاری سطحی برای چدن‌های نشکن معمولاً برای قطعات سنگین نظیر غلظک‌ها و چرخ دندنهای... به کار می‌روند.

چدن‌هایی که ساختار میکروسکوپی آنها عاری از هرگونه فریت آزاد باشد را توسط این روش به راحتی می‌توان سخت نمود. برای این کار زمان لازم برای نگهداری در درجه حرارت آستینیته کردن بسیار کوتاه می‌باشد. در صورتی که مقدار کمی فریت در ریزساختار میکروسکوپی وجود داشته باشد، باز هم نتایج حاصل از سخت کردن سطحی به روش‌های فوق رضایت‌بخش می‌باشد. ولی در صورتی که زمینه کاملاً فریتی باشد، زمان نگهداری در درجه حرارت آستینیته کردن باید آنقدر افزایش داده شود تا انحلال کربن از ذرات گرافیت، نفوذ و توزیع آن در آستینیت به حدی برسد که سختی موردنظر به دست می‌آید.

جدول ۲- ۱۱ محدود سختی برای چدن‌های نشکن که با استفاده از روش صحیح سخت کردن سطحی و کترل درجه حرارت آستینیته کردن در محدوده حرارتی ۸۴۵ تا ۸۷۰ درجه سانتی‌گراد سخت شده‌اند را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱۱- محدوده سخت کردن برای چدن‌های نشکن

<i>HRC</i>	سختی	محیط سردکننده پس از آستینیته کردن	عملیات قبل از سخت کردن سطحی	ریزساختار اولیه
۳۵-۴۵	آب		آنل کامل	فریتی
۴۰-۴۵	هو		تنشگیری	فریتی - پرلیتی
۵۰-۵۵	آب		تنشگیری	فریتی - پرلیتی
۵۸-۶۲	آب		تنشگیری	عمدتاً پرلیتی

۲-۱۱- تنشگیری

تولید قطعات ریختگی عاری از تنش‌های ناشی از خنک شدن پس از انجماد تقریباً غیرممکن است، در اکثر موارد مقدار این تنش‌ها کم می‌باشد و اهمیتی ندارد ولی گاهی اوقات مقدار قابل توجهی از این تنش‌ها ایجاد می‌شود که باعث تاب برداشتن قطعه یا ترک خوردن آنها می‌گردد، چدن‌های نشکن را می‌توان در محدوده دمایی ۶۸۰- ۵۱۰ درجه سانتی‌گراد قرار داد و تنشگیری نمود. محدوده بالایی دما جهت حذف کلیه تنش‌های اضافی می‌باشد اما تنشگیری در محدوده دمایی بالا باعث کاهش جزیی سختی و استحکام کششی چدن‌های نشکن می‌شود. به طور کلی محدوده درجه حرارت‌های پیشنهادی برای انواع مختلف چدن‌های نشکن در جدول ۳-۱۱ نشان داده شده است.

جدول ۳-۱۱- محدوده درجه حرارت‌های پیشنهادی، تنشگیری برای انواع مختلف چدن‌نشکن

درجه حرارت (سانتی‌گراد)	انواع چدن‌های نشکن
۵۱۰- ۵۷۰	چدن‌های نشکن غیرآلیاژی
۵۷۰- ۶۰۰	چدن‌های نشکن کم آلیاژی
۶۰۰- ۶۵۰	چدن‌های نشکن پرآلیاژی
۶۲۰- ۶۸۰	چدن‌های نشکن آستینیتی

زمان موردنیاز برای درجه حرارت‌های ارائه شده بستگی به دمای مورد استفاده دارد، ولی زمان یک ساعت به علاوه یک ساعت به ازاء هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت مناسب می‌باشد. سردکردن قطعه از دمای تنش‌گیری باید یکنواخت باشد تا از ایجاد مجدد تنش در قطعات ریختگی جلوگیری شود. قطعات ریختگی باید تا درجه ۲۹۰ درجه سانتی‌گراد در کوره و سپس در هوا سرد شوند.

فصل ۱۲

چدن نشکن آستمپر

۱۲ - مقدمه

در مواردی که سختی و استحکام کششی بالاتری نیاز باشد می‌توان از عملیات حرارتی آستمپرینگ، برای چدن‌ها و به خصوص برای چدن نشکن استفاده نمود. با عملیات حرارتی آستمپرینگ، چدنی تولید می‌گردد که علاوه بر داشتن استحکام بالا از انعطاف‌پذیری مناسب و مقاومت به سایش خوبی برخوردار باشد.

ریزساختار میکروسکوپی چدن‌های آستمپر از نوع یینتی است و نوع چدن نشکن را پس از این گونه عملیات به نام ADI^{*} می‌شناسند. این نوع چدن‌ها همان‌طور که اشاره شد از خواص مکانیکی بهتری برخوردار هستند به طوری که با انعطاف‌پذیری و چقرومگی یکسان، استحکام کششی چدن‌های نشکن آستمپر شده را به سادگی می‌توان تا دو برابر استحکام کششی چدن‌های نشکن معمولی افزایش داد به علاوه این نوع

* - ADI: Austempered Ductile Iron

چدن‌های قابلیت کار سختی در سطح را داشته، از این رو استحکام خستگی و مقاومت به سایش بسیار خوبی دارند. خواص بسیار عالی این نوع چدن‌ها، مستقیماً ناشی از ریزساختار میکروسکوپی منحصر به فرد حاصل از آستمپر کردن آنها می‌باشد.

۱۲-۲- فرآیند آستمپرینگ

همان طوری در بالا ذکر شد این فرآیند از جمله عملیاتی است که جهت بهبود خواص مکانیکی برروی چدن نشکن انجام می‌گیرد، لذا برای توضیح هرچه بهتر موضوع به تحلیل و بررسی این فرآیند می‌پردازیم.

به طور کلی فرآیند آستمپر کردن شامل چهار مرحله می‌باشد:

الف) آستنیته نمودن: در این مرحله قطعه تا درجه حرارت آستنیته کردن (۹۲۵ - ۸۲۵ درجه سانتی گراد) گرم می‌شود که زمان نگهداری در این درجه حرارت به اندازه‌ای است که کربن به طور یکنواخت در ساختار زمینه پخش شود.

ب) سرد کردن سریع از درجه حرارت آستنیته کردن تا محدوده تحول بینیت: سرد کردن قطعه در این مرحله از درجه حرارت آستنیته کردن باید به نحوی باشد که از تشکیل فریت و پرلیت جلوگیری به عمل آید.

ج) نگهداری درجه حرارت آستمپر کردن: برای این منظور قطعات در درجه حرارت ۲۵۰ - ۲۳۰ درجه سانتی گراد به مدت زمان لازم نگه داشته می‌شوند.

د) سرد کردن قطعه تا درجه حرارت محیط: در این مرحله به منظور جلوگیری از به وجود آمدن تنش در قطعات، سرعت سرد کردن تا درجه حرارت محیط بایستی تا حد امکان کم باشد.

۳- تحول بینیتی


تحول بینیتی در چدن های نشکن با فولادها یکسان نمی باشد. در اغلب فولادها در تیجه آستمپرینگ یک ساختار بینیتی شامل رشته های سوزنی شکل فریت و کاربید که به طور همزمان از آستینیت تشکیل شده اند به وجود می آید. در چدن های نشکن تحول بینیتی یک تحول دو مرحله ای محسوب می شود، زیرا در ضمن آستمپر کردن فاز فریت جوانه زده و در داخل آستینیت شروع به رشد می نماید، در همین زمان کربن از فریت در حال رشد خارج شده و جذب منطقه مجاور که آستینیت می باشد، می شود، چون مقدار سیلیسیم در چدن زیاد می باشد فاز سمنتیتی که معمولاً در اثر تحول بینیتی به وجود می آید (در فولادها) حذف می گردد و در تیجه با ادامه تحول آستینیت باقیمانده به طور مداوم کربنی را که در اثر تشکیل شدن فریت از شبکه خارج می شود متوقف می نمایند. فریت حاصله در این مرحله به فریت بینیتی معروف می باشد.

در ادامه آستینیت اشباع شده از کربن به صورت پایدار نخواهد بود و اگر زمان نگهداری در درجه حرارت آستمپر به اندازه کافی باشد امکان تجزیه آستینیت اشباع از کربن وجود دارد که این پایداری با توجه به مقدار عناصر آلیاژی همراه چدن مشخص می شود. با توجه به مطالب ذکر شده، تحول بینیتی در چدن های نشکن را می توان یک استحاله دو مرحله ای محسوب نمود که شامل مراحل زیر می باشد:

مرحله اول: تجزیه آستینیت به فریت بینیتی و آستینیت غنی از کربن:



مرحله دوم: تجزیه آستینیت غنی از کربن به فریت و کاربید:

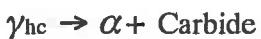

نکته مهم در عملیات آستمپرینگ این جاست که مقادیر نسبی فریت و آستینیت به


میزان قابل توجه‌ای به دو پارامتر درجه حرارت و زمان آستمپرینگ بستگی دارد. اگر درجه حرارت آستمپر کردن بالاتر از ۳۵° درجه سانتی‌گراد باشد سوزن‌ها با ضخامت نسبتاً درشت و مشخص فریتی بینیتی به وجود می‌آیند. که این فریت‌ها محصول مرحله اول تحول می‌باشند و اگر تحول زودتر از موعد لازم قطع شود در هنگام سردکردن مقداری مارتنتزیت نیز تشکیل خواهد شد. اگر درجه حرارت آستمپر کردن پایین‌تر از ۳۵° درجه سانتی‌گراد باشد ریزساختار شامل صفحات متناوب فریتی و آستینیتی خواهد بود. با کاهش درجه حرارت آستمپر لایه‌های فریت و آستینیت کوچک‌تر شده و نتیجتاً استحکام کششی افزایش می‌یابد.

۴-۱۲- خواص مکانیکی

چون نشکن آستمپر از آن دسته موادی است که خواص مکانیکی آن در محدوده وسیعی توسط عملیات حرارتی انتخابی به دست می‌آید. شکل ۱-۱۲ رابطه میان دمای عملیات آستمپرینگ و خواص کششی را نمایش می‌دهد. دمای بالای آستمپرینگ (حدوداً ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد)، چدن نشکن آستمپری با استحکام کششی در محدوده ۱۲۵ الی ۱۵۰ پوند بر اینچ مربع همراه با استحکام خستگی و مقاومت به ضربه خوب ایجاد می‌نماید.

همچنین این چدن قابلیت کار سخت شدن را از طریق یک تحول کرنشی از آستینیت به مارتنتزیت را دارا می‌باشد. در دمای تحول پایین‌تر (حدوداً ۲۶۰ درجه سانتی‌گراد) استحکام کششی و سختی و مقاومت به سایش افزایش می‌یابند ولی مقاومت به ضربه کاهش می‌یابد. بنابراین توسط کنترل نسبتاً ساده شرایط عملیات آستمپر کردن می‌توان از چدن نشکن آستمپر دامنه وسیعی از خواص گوناگون را که در هیچ یک از آلیاژهای آهنی

یافت نمی‌شود، به دست آورد.

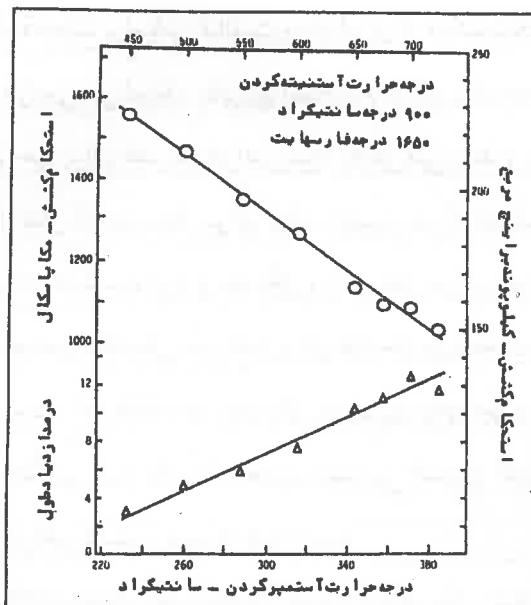

شکل ۱-۱۲- اثر درجه حرارت آستمپرینگ بر روی خواص کششی چدن نشکن آستمپر (ADI)

۱-۱۲-۴- خواص کششی

همانند سایر استانداردهای چدن نشکن که در فصل مربوط به استانداردها درباره آنها بحث شده، استاندارد ASTM A897 حداقل خواص کششی را برای رده‌های گوناگون چدن نشکن آستمپر مشخص می‌نماید. تولیدکنندگان چدن نشکن آستمپر، بر این عقیده‌اند که نه تنها بایستی آمارگیری داده‌های خواص مکانیکی قطعات صورت پذیرد بلکه گواهی تعهد آنها را در بهبود ممتد کیفیت قطعات باید در نظر گرفت. باید توجه شود که مدول یانگ در کشش برای تمام رده‌های چدن نشکن آستمپر در محدوده $10^6 \times 25/3$ پوند بر اینچ مربع (۱۷۴ - ۱۶۸ کیگا پاسکال) می‌باشد.

۱۲-۴-۲- چقرمگی شکست

به طور معمول قطعات براساس قابلیت جلوگیری از شکست‌های ناشی از تغییر شکل پلاستیک طراحی می‌شوند، بنابراین استحکام تسليم یا استحکام کششی تحت عنوان کدهای طراحی برای تشریح خواص مواد به کار می‌رond و سپس یک ضربه ایمنی برای مقدار تنفس کاری مجاز برای قطعه تعیین می‌گردد. معمولاً در طراحی شکست قطعه در اثر شکست ترد یا خستگی، را در نظر می‌گیرند. در نتیجه چقرمگی شکست یکی از خواص مکانیکی مهم آلیاژ برای طراحان در انتخاب مواد در کاربردها و مصارف حساس است. اما اطلاعات چقرمگی شکست برای چدن نشکن آستمپر کم می‌باشد، چراکه اولاً این آلیاژ یک ماده جدید مهندسی است و اکثر تلاش‌ها در جهت اندازه‌گیری‌های خواص کششی متمرکز شده است.

ثانیاً اینکه در اکثر رده‌های چدن نشکن آستمپر، چقرمگی شکست یک خاصیتی است که به طور الاستیک عمل نمی‌کند.

به طور کلی هنگامی که داده‌های مربوط به خواص چقرمگی چدن نشکن آستمپر جمع‌بندی می‌شوند سه نکته مهم آشکار می‌گردد:

الف) با در نظر گرفتن استحکام بالا، چدن نشکن آستمپر چقرمگی بسیار خوبی را دارا می‌باشد.

ب) بالاتر بودن چقرمگی چدن نشکن آستمپر نسبت به چدن‌های نشکن معمولی و برابری یا بالاتر بودن آن نسبت به فولادهای ریختگی و آهنگری.

پ) چقرمگی چدن نشکن آستمپر شدیداً به ریز ساختار بستگی دارد.

چقرمگی شکست چدن نشکن آستمپر در محدوده ۵۰ الی ۷۰ مگاپاسکال مجدور متر می‌باشد که از مقدار چدن نشکن با زمینه مارتنتزیت تمیز شده بالاتر است.

۴ - ۳ - خستگی

همانطور که در شکل ۱۲-۲ نشان داده شده است خواص خستگی چدن های نشکن آستمپر برابر یا بیشتر از مقادیر فولادهای آهنگری می باشد. استحکام خستگی چدن نشکن آستمپر در صورت انجام عملیات سطحی مانند: غلطک زنی، ساقمه زنی یا ماشین کاری بعد از عملیات حرارتی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

شکل های ۱۲-۲ و ۱۲-۳ همچنین نمایانگر آن هستند که چدن های نشکن آستمپر تقریباً به وجود فاق حساس هستند و نسبت حساسیت فاق آنها از $1/6 - 1/2$ متغیر است. نسبت حساسیت فاق برای فولادهایی با استحکام خستگی برابر چدن نشکن آستمپر در محدوده $2/4 - 2/2$ می باشد.


برای پیشگیری از عواقب ناشی از حساسیت به فاق، قطعاتی با گوشه های نیز و قائم باید اصلاح شوند و یا در صورت نیاز بایستی از غلطک زنی در این گوشه ها در جهت افزایش خستگی استفاده نمود. نکته جالب توجه این که برخلاف چدن نشکن معمولی محدوده خستگی چدن نشکن آستمپر بدون شیار همانند خواص کششی نیست و از خواص کششی تبعیت نمی کند. استحکام خستگی چدن نشکن آستمپر شیاردار (فاق دار) با افزایش استحکام کششی، سریعاً افزایش می یابد و در نتیجه چدن نشکن آستمپر با استحکام بالا، پایین ترین حساسیت به فاق را دارا می باشد.

شکل ۱۲-۲ در صفحه بعد خواص خستگی چدن ADI با انواع مختلف فولاد فورج شده را به صورت مقایسه ای نشان داده است.

۴ - ۴ - مقاومت به سایش

چدن های نشکن آستمپر با دامنه وسیعی از سختی، مقاومت به سایش بالاتری از

سایر آلیاژهای رقیب فراهم می‌آورد. این خاصیت به مهندس طراح اجازه انتخاب ترکیبی از خواص مختلف همچون: استحکام، چقرمگی و مقاومت به سایش را می‌دهد و می‌دانیم که همه این خواص می‌تواند یک قطعه بسیار مناسب را برای کاربردهای ویژه به وجود آورد.

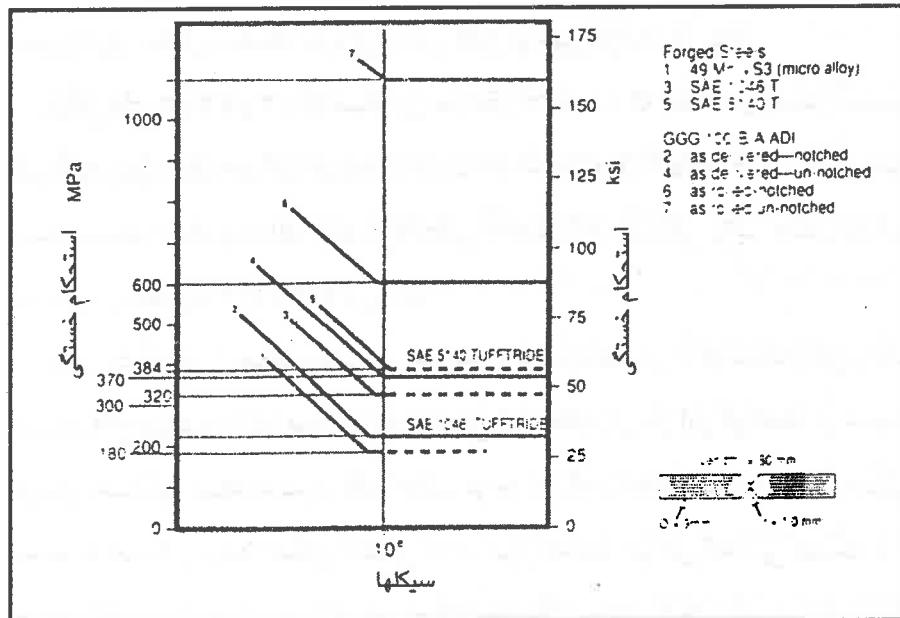

شکل ۲-۲- مقایسه خواص خستگی چدن ADI و انواع مختلف فولاد فورج شده

یکی از خصوصیات مهم چدن‌های نشکن آستمپر در شرایط سایش تحول کرنش آستنیت پایدار است. نتیجه این تحول، افزایش قابل توجهی در سختی است، این افزایش در سختی سطح و رابطه آن با ریزاساختار علت اصلی کاهش حساسیت مقاومت به سایش به سختی است. با کاهش در سختی چدن نشکن آستمپر (با افزایش دمای آستمپرینگ)، مقدار آستنیت پایدار افزایش می‌یابد. این افزایش در محتوى آستنیت، بالا

رفتن سختی سطح در اثر تغییر شکل سطحی را ایجاد می‌کند.

- برای چقرمگی و مقاومت به سایش بالا بایستی از دمای آستمپرینگ ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد الی ۳۷۵ درجه سانتی‌گراد استفاده نمود. در هنگام نیاز به استحکام بالا و مقاومت به سایش، دمای ۲۶۰ درجه سانتی‌گراد بهترین نتایج را به دست می‌دهد.

۱۲- قابلیت ماشین‌کاری

در مقایسه با آلیاژهای دیگر، قابلیت ماشین‌کاری، چدن نشکن یکی از مزایای عمدۀ آن است. با در نظر گرفتن افزایش سختی و استحکام در چدن نشکن آستمپر، بروز مشکلاتی در ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر، منطقی به نظر می‌رسد. به هر حال صرفه‌جویی در هزینه مربوط به ماشین‌کاری پایپی گوشزد شده است. به طور کلی دلایل حضور دو خاصیت مهم قابلیت ماشین‌کاری و خواص مکانیکی به قرار زیر است:

اولاً: قابلیت ماشین‌کاری گروههای نرم‌تر چدن نشکن آستمپر بالاتر از فولادهایی با خواص برابر است.

ثانیاً: افزایش سختی پیش‌بینی شده قطعه در حین عملیات آستمپرینگ، باعث می‌شود ماشین‌کاری گروهای مستحکم‌تر چدن نشکن آستمپر قبل از عملیات حرارتی آسان‌تر باشد. از طرف دیگر عمر ابزار برش اساساً با افزایش سختی چدن نشکن آستمپر، سرعت براده برداری و نیز نرخ برش آلیاژ کاهش می‌یابد. بنابراین دلایل فقط گروههای ۱۰ / ۱۲۵ / ۸۰ و ۱۵۰ / ۱۰۰ / ۷ از چدن نشکن آستمپر شده پس از عملیات حرارتی ماشین‌کاری می‌شوند، در حالی که در سایر موارد قطعات باید طبق دستور زیر تحت عملیات ماشین‌کاری قرار بگیرند:

الف) ریخته‌گری قطعه

ب) انجام دادن آنیل به منظور ایجاد ساختار کاملاً فریتی

پ) ماشین کاری

ت) آستمپر کردن

ث) ماشین کاری نهایی

ج) عملیات تمام کاری (ساقمه زنی و...)

با اینکه عملیات آنیل کردن بر روی کل هزینه تولید تاثیر منفی می‌گذارد، اما مزایای تغییرات ابعادی یکنواخت در حین عملیات حرارتی آستمپرینگ و بهبود قابلیت ماشین کاری زمینه فریتی، هزینه آنیل کردن را جبران می‌نماید.

در مقاله‌های ارائه شده در اولین کنفرانس بین‌المللی چدن نشکن آستمپر، تغییرات ابعادی در حین عملیات حرارتی از اندازی انقباض تا $4/0$ درصد گزارش شده بود.

۶-۱۲- کنترل تولید

خواص مکانیکی که چدن نشکن آستمپر ارائه و حاصل می‌نماید آن را به صورت یک انتخاب مناسب برای مصارفی که استانداردها بایستی دقیقاً اجرا شوند قرار داده است.

انجام عملیات حرارتی آستمپر نمی‌تواند اثر عیوب ریختگی را بر خواص مکانیکی خنثی و یا جبران کند. بنابراین قطعات چدن نشکن ریخته شده باید قادر عیوب سطحی بوده و ریز ساختار آنها ترجیحاً به صورت ذیل باشد.

۱- میزان کروی شدن گرافیت‌ها بالاتر از 80%

۲- تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح 100 عدد بر میلی متر مربع و یا بالاتر باشد

۳- توزیع یکنواخت گرافیت‌ها

۴- عدم وجود کاریبید در زمینه

۵- عدم وجود حفرات در قطعه

۶- حداقل میزان آخال‌ها

۷- کنترل نسبت پرلیت به فریت

برای تضمین کیفیت یکنواخت، چدن نشکن آستمپر بایستی در کارگاه‌هایی که دارای سیستم کنترل کیفیت مناسب بوده و بتوانند قطعات یکنواخت با کیفیت بالای چدن نشکن را تولید کنند، تهیه گردند. به عبارت ساده‌تر برای تولید یک قطعه از جنس چدن نشکن آستمپر یک قطعه ریختگی با کیفیت بالا نیاز است.

قطعات عاری از عیب باید تحت عملیات حرارتی دقیق و درست آستمپر قرار گیرند تا خواص موردنیاز حاصل گردد. به همین دلیل بایستی همکاری نزدیکی میان طراح، ریخته‌گر و عملیات حرارتی کننده، در طول فرآیندها، از طراحی تا مرحله تحویل به مشتری برقرار باشد.

۷-۱۲- ترکیب شیمیایی

به منظور جلوگیری از به وجود آمدن پرلیت یا فریت درشت (ساختار ویدمن اشتاتن) در هنگام سرد کردن تا درجه حرارت آستمپر کردن لازم است قطعه از سختی پذیری مناسب برخوردار باشد که اغلب برای رسیدن به این هدف اضافه نمودن عنصر آلیاژی به خصوص به ترکیب شیمیایی چدن الزامی است. همچنین بعضی از عنصر آلیاژی باعث جداشدن بیشتر استحاله بینیتی یعنی استحاله بینیتی بالا و پایین از یکدیگر می‌شوند که بدین ترتیب امکان دستیابی به ساختارهای متفاوت افزایش می‌یابد. در اغلب موارد، ترکیب شیمیایی قطعات چدن نشکن آستمپر با چدن‌های نشکن معمولی

یکسان نیست. در انتخاب ترکیب شیمیایی و یا مواد شارژ برای تولید چدن نشکن آستمپر بایستی توجه کافی در محدود کردن عناصر با اثرات مضر بر روی کیفیت قطعه از طریق ایجاد گرافیت غیرکروی، تشکیل کاربید و آخالها و تشویق انقباض در نظر گرفته شود.

نکته قابل توجه دوم؛ کترول مقدار کربن، سیلیسیم و سایر عناصر عمدۀ آلیاژی است که سختی پذیری چدن و خواص ریزساختار متحول شده را کترول می نمایند. به لحاظ اقتصادی و اجتناب از بروز مشکلات متالورژیکی برای به دست آوردن سختی پذیری مناسب در چدن نشکن آستمپر، از عناصر آلیاژی گوناگون در کنار هم استفاده می شود. برای جلوگیری از جدایش، عناصر آلیاژی، منگنز و مولیبدن بایستی مقادیر آنها را محدود کرده و سختی پذیری دلخواه را توسط افزودن نیکل یا مس به دست آورد.

۱۲-۸-۱-اثر عناصر آلیاژی

۱-۸-۱۲-کربن

افزایش کربن در محدوده $3\text{--}4$ درصد استحکام کششی چدن نشکن آستمپر را افزایش می دهد، اما اثر تاچیزی بر روی درصد ازدیاد طول نسبی و سختی دارد. کربن بایستی در محدوده $3/8\text{--}3/6$ درصد کترول شود.

۲-۸-۱۲-سیلیسیم

این عنصر تشکیل گرافیت را تشویق کرده، حلالیت کربن در آستینیت را کاهش داده، و دمای یوتکتوئید را افزایش می دهد. افزایش سیلیسیم خواص ضربه ای چدن نشکن آستمپر را افزایش داده و دمای شکست نرم به ترد را پایین می آورد. سیلیسیم بایستی در

محدوده ۲/۸ - ۲/۴ درصد به دقت کترول شود.

۱۲-۸-۳- منگنز

منگنز می‌تواند یک عنصر مفید و یک عامل مضر (تشکیل فاز کاربیدی) محسوب گردد. این عنصر سختی پذیری را افزایش می‌دهد، اما در حین انجام داده به علت جدایش در مرز سلول‌ها، کاربید تشکیل داده و عملیات آستمپرینگ را به تعویق می‌اندازد. در نتیجه برای قطعات تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح کم و یا ضخامت‌های بزرگتر از ۱۹ میلی‌متر، جدایش منگنز می‌تواند باعث انقباض، تشکیل کاربیدها و آستیتیت ناپایدار شود. این عیوب ریز ساختاری و ناهمگن قابلیت ماشین کاری را کاهش داده و از خواص مکانیکی می‌کاهد.

برای بهبود خواص و کاهش حساسیت چدن نشکن آستمپر به ضخامت قطعه و تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح محدود کردن مقدار منگنز به زیر ۰/۳ درصد ضروری است.

۱۲-۸-۴- مس

برای افزایش سختی پذیری ممکن است تا ۰/۸ درصد مس به چدن نشکن آستمپر افزوده شود. مس اثر قابل توجهی بر روی خواص کششی ندارد. اما انعطاف‌پذیری را در دمای آستمپر زیر ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهد.

۱۲-۸-۵- نیکل

برای افزایش سختی پذیری چدن نشکن آستمپر تا ۲ درصد نیکل افزوده می‌شود. در

دماه آستمپر زیر 35° درجه سانتی گراد، نیکل، استحکام کششی را کمی کاهش می دهد، اما انعطاف پذیری و چقرومگی شکست را افزایش خواهد داد.

۶-۸-۱۲- مولیبden

مولیبden نیز یکی از عناصر مهم در سختی پذیری چدن نشکن آستمپر است، و در مقاطع ضخیم برای جلوگیری از تشکیل فریت به کار بردہ می شود. با این حال در صورت تجاوز مقدار مولیبden از حد لازم، سختی پذیری، استحکام کششی و انعطاف پذیری کاهش می یابد. اثر مولیبden بر کاهش این خواص به علت جدایش مولیبden در مرز سلولها و تشکیل کاربید می باشد. مقدار مولیبden بایستی دقیقاً کنترل شود و نباید در مقاطع ضخیم از $2/0$ درصد فراتر رود.

فصل ۱۳

خواص مکانیکی و فیزیکی چدن‌های نشکن

۱-۱۳- مقدمه

چدن نشکن خانواده‌ای از چدن‌ها محسوب می‌شود که با تغییرات انجام گرفته در ریزساختار آنها خواص متنوعی به دست می‌آید. یکی از مشخصه‌های مشترک در تمامی چدن‌های نشکن گرافیت‌های کروی موجود در ساختار این چدن‌هاست، که می‌توان آنها را به عنوان عامل بازدارنده از گسترش ترک، در نظر گرفت. همین گرافیت‌های کروی باعث به وجود آمدن خواصی نظیر: استحکام کششی و مقاومت به ضربه در این چدن‌ها می‌شود و آنها را قابل رقابت با انواع فولادهای نوردی و یا ریختگی می‌نماید. کنترل و بررسی زمینه در چدن‌های نشکن ریختگی و یا عملیات حرارتی شده، شرایطی را از نظر ترکیب و روش کنترل به وجود می‌آورد که طراح می‌تواند انواع این چدن‌ها را برای مقاصد معین انتخاب نماید.

کاربردهای موفق چدن نشکن در شرایط بحرانی به لحاظ تنوع خواص در صنعت

است. به منظور استفاده مطمئن از چدن نشکن، مهندسان طراح باید از یک سری اطلاعات مهندسی مانند: رفتار الاستیکی، استحکام، انعطاف‌پذیری، سختی، چقرمگی شکست و خواص شکست، خواص فیزیکی، انبساط حرارتی، هدایت حرارتی، چگالی، خواص مغناطیسی و ظرفیت گرمایی، بهره‌مند باشند.

این بخش به توصیف خواص مکانیکی و فیزیکی چدن‌های نشکن که بستگی به ریزساختار آنها دارد، می‌پردازد و نیز توصیف می‌کند که چگونه ترکیب و سایر پارامترهای تولید بر ریزساختار و خواص اثر می‌گذارد.

۲-۱۳- عوامل موثر بر خواص مکانیکی

۱- ۲-۱۳- ریزساختار

مشخصه چدن نشکن، کروی بودن همه گرافیت‌های آن است. اگرچه این نوع گرافیت در حدود ۱۰ درصد از حجم چدن نشکن را اشغال می‌کند، اما شکل متراکم و کروی آن تاثیر بر خواص مکانیکی را به حداقل می‌رساند. گرافیت موجود در چدن‌های نشکن تجارتی همیشه کاملاً کروی نیست. گرافیت می‌تواند شکلی تقریباً نامنظم به خود گیرد، اما اگر مانند گرافیت نوع II در استاندارد ASTM - A۲۴۷ شبیه کروی باشد، خواص چدن مشابه خواص چدنی با گرافیت کروی نخواهد بود. شکل گرافیت در هنگام انجام چدن تعیین می‌شود و به هیچ وجه تغییر نمی‌کند، مگر با ذوب مجدد چدن.

اختلاف بین رده‌های گوناگون چدن نشکن در ریزساختار فلز پیرامون گرافیت است که زمینه نامیده می‌شود. با تغییر در ترکیب شیمیایی و سرعت سردشدن قطعه ریختگی ریزساختار آن تغییر می‌کند. قطعه ریختگی را می‌توان به آهستگی در قالب ماسه‌ای سرد تا سختی سیاه تاب آن به حداقل برسد. ساختار زمینه و سختی را با عملیات حرارتی نیز


می توان تغییر داد، رده های بسیار نشکن را معمولاً آنیل می نمایند. تا ساختار زمینه کاملاً فریتی و عاری از کربن آزاد شود. رده های متوسط معمولاً در حالت سیاه تاب و بدون انجام عملیات حرارتی به کار می روند و ساختار زمینه، متشکل از فریت و پرلیت می باشد که فریت سفیدرنگ به صورت حلقه هایی در پیرامون کره های سیاهرنگ گرافیت دیده می شوند، به همین سبب آنها را چدن نشکن چشم گاوی می نامند معمولاً نرماله کردن رده های پراستحکام کاملاً پرلیتی ایجاد می کند، یا با آب دادن (کوئنچ) و بازگشت (تمپر) چدن نشکن زمینه ای از مارتنتزیت باز پخته به دست می آید. همچنین می توان به چدن نشکن مقدار متعادلی عنصر آلیاژی افزود تا زمینه ای کاملاً پرلیتی در حالت سیاه تاب تولید شود.

۱۳ - ۲ - ۲ - ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی چدن نشکن و سرعت سرد شدن قطعه ریختگی اثربخش است. برخواص کششی آن دارند، این دو عامل بر ساختار زمینه چدن تاثیر می گذارند. همه رده های چدن نشکن را می توان از یک نوع چدن تولید نمود. به شرط آنکه ترکیب شیمیایی مناسب داشته باشند و بتوان با کترول سرعت سرد شدن قطعه ریختگی پس از انجماد یا پس از انجام عملیات حرارتی، زمینه با ریز ساختار مطلوب در آن ایجاد نمود. اما ترکیب شیمیایی غالب چدن های تجاری به گونه ای انتخاب می شوند که بتوان عوامل مختلف را در مورد آنها تعیین داد. در هنگام تولید تجاری معمولاً رده های نرمانتر چدن نشکن را با چنان ترکیب شیمیایی تولید می کنند که مقدار کمتری از عنصر پایدار کننده پرلیت (مثلاً منگنز) داشته باشند. تا مقدار کربن ترکیبی آنها در شرایط سیاه تاب به حداقل برسد یا در صورت آنیل کردن چرخه آنیل کوتاه تر شود. رده های پراستحکام

چدن نشکن را با چنان ترکیب شیمیایی تهیه می‌کنند که سختی پذیری کافی برای پاسخگویی به روش سردکردن مورد استفاده را داشته باشد. قطعات ریختگی که مقطع ضخیم‌تری دارند، باید لزوماً حاوی عناصر آلیاژی باشند، در اغلب موارد ترکیب شیمیایی چدن به گونه‌ای انتخاب می‌گردد که سبب سهولت تولید شود. محدوده ایده‌آل مقدار کربن و سیلیسیم در شکل ۱-۱۳ نشان داده شده است.

مشخصات فنی چدن برای کار در دمای کم در معرض ضربه خواهان حداقل مقدار سیلیسیم است. با افزایش مقدار سیلیسیم سختی چدن رو به کاهش می‌رود و با تشکیل فریت به جای پرلیت چدن نشکن‌تر می‌شود. اما در چدن کاملاً فریتی، همانند چدن‌هایی که آنل می‌شوند، افزایش مقدار سیلیسیم سبب افزایش جزئی استحکام می‌شود. نیکل نیز اثر مشابهی دارد. در چدن‌های پرلیتی پراستحکام، با افزایش مقدار منگنز و عناصر آلیاژی از قبیل مس و مولیبدن یا نیکل مقدار سختی پرلیت تشکیل شده افزایش و میزان انرژی شکست کاهش می‌یابد.

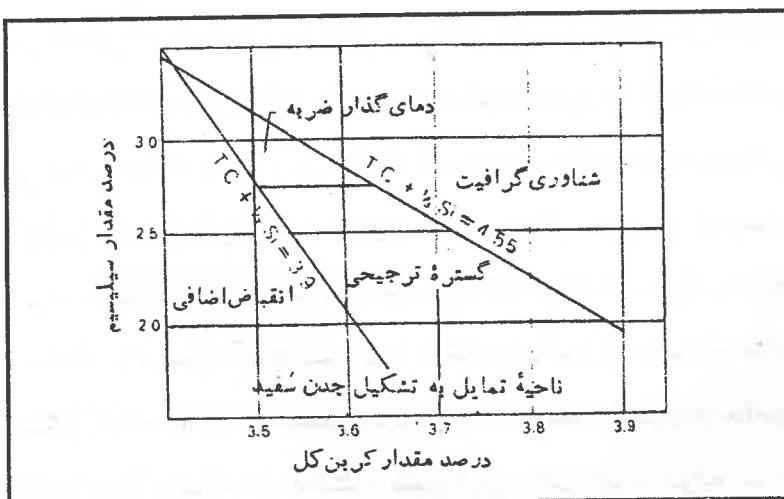

شکل ۱-۱۳.. محدوده ایده‌آل کربن و سیلیسیم برای ریخته‌گری چدن‌های نشکن

۱۳-۳- رده‌های چدن نشکن

رده‌های متداول چدن نشکن عمدتاً از لحاظ ساختار زمینه‌ای که گرافیت کروی را در برگرفته تفاوت دارند. این اختلاف‌ها نتیجه تفاوت در ترکیب شیمیایی، سرعت سردشدن قطعه ریختگی پس از باریزی یا عملیات حرارتی می‌باشند. از اختلاف‌های جزئی در ترکیب شیمیایی یا افزودن عناصر آلیاژی می‌توان به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به ریزساختارهای مطلوب استفاده نمود. رده‌های متداول چدن نشکن را نیز می‌توان با سختی برینل مشخص کرد. اگرچه ریزساختار مناسب برای تامین سختی موردنظر نیز یکی از خواسته‌ها می‌باشد. در سایر مشخصات فنی برای کاربردهای ویژه نه تنها خواص کششی، بلکه محدودیت‌های موجود از لحاظ ترکیب شیمیایی را نیز در نظر می‌گیرند.

جدول ۱ - ۱۳- رده‌های مختلف چدن نشکن براساس استاندارد ASTM A536

ریزساختار	طول نسبی	درصد از دیاد	حداقل استحکام کششی		حداقل استحکام تسلیم		رده چدن
			Mpa	Psi	Mpa	Psi	
فریت	۱۸		۲۷۶	۴۰۰۰	۴۱۴	۶۰۰۰	۶۰-۴۰-۱۸
فریت + پرلیت	۱۲		۳۱۰	۴۵۰۰	۴۴۸	۶۵۰۰	۶۵-۴۵-۱۲
پرلیت + فریت	۶		۳۷۹	۵۵۰۰	۵۵۲	۸۰۰۰	۸۰-۵۵-۰۶
پرلیت	۳		۴۸۳	۷۰۰۰	۶۹۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰-۷۰-۰۳
مارتنزیت بازپخته یا پیشت	۲		۶۲۱	۹۰۰۰	۸۲۸	۱۲۰۰۰	۱۲۰-۹۰-۰۲

۱۳-۴- سختی

به دلیل حداقل بودن تأثیر گرافیت کروی بر خواص مکانیکی، سختی چدن‌نشکن

آزمونی مناسب است و با اندکی اغماض می‌توان آن را مستقیماً به سایر خواص ربط داد. هرگاه ترکیب شیمیایی و ریزساختار چدن ایده‌آل باشد، رابطه بین خواص کششی و سختی قابل اطمینان است. اما هرگاه مثلاً شکل گرافیت بسیار نامنظم یا زمینه حاوی کاربیدهای اولیه باشد، این رابطه قابل اطمینان نیست. حضور تشکیل دهنده‌های غیرمتعارف در ریزساختار، همچون کاربیدهای اولیه یا پیدایش سایر شکل‌های گرافیت ممکن است بر بعضی از خواص تاثیری متفاوت با خواص دیگر بگذارد. سختی همه چدن‌های گرافیتی، اساساً همان سختی فاز زمینه است که بر اثر وجود گرافیت تا حدودی کاهش می‌یابد. گرافیت کروی بر مقدار سختی حاصل از سختی سنج‌های معمول تاثیر می‌گذارد اما نه به اندازه گرافیت ورقه‌ای. آزمون‌های میکروسکوپی سختی بر روی فلز زمینه و در نواحی دور از گرافیت انجام می‌شود حال آنکه آزمون‌های ماکروسکوپی بر ناحیه‌ای وسیع شامل گرافیت و زمینه انجام می‌گیرد. برای تعیین سختی چدن نشکن استفاده از آزمون‌های برینل ترجیح داده می‌شود. در جدول ۲-۱۳ مقادیر ایده‌آل سختی برینل ساختارهای زمینه گوناگون آمده است.

جدول ۲-۱۳ - سختی برینل چدن‌های نشکن

ردیه چدن براساس استاندارد ASTM	سختی برینل	ساختار زمینه
۶۰-۴۰-۱۸	۱۴۹-۱۸۷	فریت
۶۵-۴۵-۱۲	۱۷۰-۲۰۷	فریت + پرلیت
۸۰-۵۵-۰۶	۱۸۷-۲۴۸	پرلیت + فریت
۱۰۰-۷۰-۰۳	۲۱۷-۲۶۹	پرلیت
۱۲۰-۹۰-۰۲	۲۶۰-۳۵۰	زمینه سوزنی یا بیتی
۱۲۰-۹۰-۰۲	۳۵۰-۵۵۰	مارتنزیت بازپخته
برآلیاژ	۴۰۱۶۰	آستنیت

۱۳- حساسیت مقطع و عناصر آلیاژی

کروی بودن شکل گرافیت در چدن نشکن سبب می‌شود که این نوع چدن کمتر از سایر چدن‌ها در برابر ضخامت مقطع حساسیت داشته باشد. اما مقاطع بسیار نازک این چدن ممکن است به صورت چدن سفید منجمد شوند. زمینه و حتی ساختار گرافیت نیز ممکن است در مقاطع بسیار ضخیم تغییر نماید، از آنسو می‌توان ترکیب شیمیایی یا عملیات حرارتی قطعه را طوری تنظیم نمود که ساختار زمینه در مقاطع نازک و ضخیم به دلخواه فریتی یا پرلیتی شود. سردشدن بسیار آهسته مقاطع ضخیم فلزی را می‌توان طوری تنظیم نمود که ساختار زمینه در مقاطع نازک و ضخیم به دلخواه فریتی یا پرلیتی شود. سردشدن بسیار آهسته مقاطع ضخیم به سه روش بر خواص قطعه ریختگی تاثیر می‌گذارد. این سه روش عبارت است از:

الف) سبب شناوری گرافیت در چدن‌های پرکرین می‌شود. با پایین‌تر نگهداشتن مقدار کرین معادل از آنچه برای قطعات ریختگی کوچک‌تر لازم است، می‌توان از شناوری گرافیت در بالای مقاطع ضخیم ریختگی جلوگیری نمود.

ب) سلول‌هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می‌دهد و سبب افزایش جدایش می‌شود. تشکیل گرافیت‌های بزرگ ممکن است به افزایش جدایش در مرز سلول‌ها منجر شود، این پدیده استحکام و میزان کروی بودن چدن را کاهش و دمای انتقال نرم به ترد را افزایش می‌دهد. افزایش جدایش در مرز سلول‌ها در مورد عناصر کاربیدزا به ویژه کروم سبب تشکیل کاربیدهایی می‌شود که نمی‌توان از طریق آنلیل معمولی آنها را تجزیه نمود. اما توانسته‌اند نمونه‌های چدن نشکن از قطر $6/5$ تا $12/5$ میلی متر حاوی $0/6$ درصد منگنز، $1/6$ درصد نیکل، $0/9$ مس را آنلیل نمایند و زمینه کاملاً فریتی به دست آورند.


ج) سبب تشکیل فریت با سختی و استحکام نسبتاً کم می‌شود، مقاطع ضخیمی که

آهسته سرد شده باشند سختی و استحکام کمتری خواهند داشت، مگر آنکه ترکیب شیمیایی چدن طوری تنظیم شده باشد که سردکردن آهسته را جبران کند یا سرعت سردکردن در محدوده دمای تبدیل افزایش یابد، البته به قطعات ریختگی ضخیم‌تر عناصر آلیاژی می‌افزایند و یا آنها را تحت عملیات حرارتی قرار می‌دهند تا بر این اثر غلبه نموده و استحکام بیشتری به دست آید. در شکل‌های ۲-۱۳ و ۳-۱۳ اثر ضخامت مقطع تا ۱۵۰ میلی‌متر بر سختی چدن نشکن حاوی عناصر آلیاژی مختلف نشان داده شده است.


اثر اندازه مقطع در چدن‌های آلیاژی پس از انجام عملیات نرماله کردن قابل توجه‌تر می‌باشد. بیشتر بودن مقدار سیلیسیم باعث افزایش تمایل به تشکیل فریت و در نتیجه کاهش سختی چدن می‌شود، با افزایش مقدار منگنز، فسفر و عناصر آلیاژی از قبیل نیکل، مس، مولیبدن و مقادیر اندکی قلع، پرلیت بیشتر و ریزتر تولید می‌شود و سختی افزایش می‌یابد.

جدول ۳-۱۳- مقدار عناصر آلیاژی در چدن نشکن در شکل‌های ۲-۱۳ و ۳-۱۳

درصد عناصر آلیاژی				شماره چدن
V	Mo	Ni		
-	-	1/۰		۱
-	-	۲/۰		۲
-	۰/۲۵	۲/۰		۳
-	۰/۵۵	۲/۰		۴
۰/۲	۰/۵۵	۲/۰		۵
-	-	۳/۷۵		۶
-	۰/۲۵	۳/۷۵		۷
-	۰/۵۵	۳/۷۵		۸

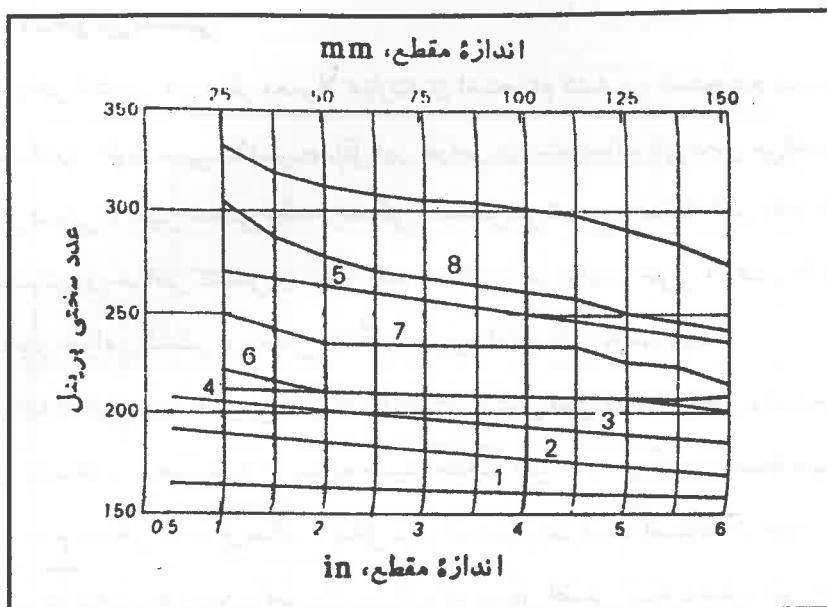

شکل ۲-۱۳- اثر عناصر آلیاژی ذکر شده در جدول ۳-۱۳ بر سختی چدن های نشکن سیاه تاب

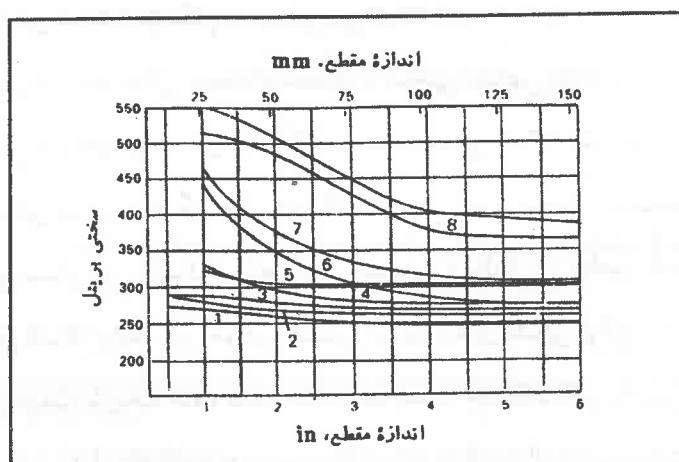

شکل ۳-۱۳- اثر عناصر آلیاژی ذکر شده در جدول ۳-۱۳ بر سختی چدن های نشکن نرماله شده

۶- خواص کششی

خواص کششی مورد نظر معمولاً عبارتند از استحکام کششی، استحکام تسلیم و درصد از دیاد طول نسبی. مقادیر حداقل این خواص در مشخصات فنی معین می شوند و به طور ضمنی با تعیین سختی قطعه ریختگی مشخص می شوند. به سبب تاثیر یکنواخت گرافیت کروی خواص کششی و سختی چدن نشکن را می توان به خوبی به هم ربط داد.

رابطه بین خواص کششی و سختی بستگی به ریز ساختار دارد به طوری که:

(الف) چدن هایی با زمینه فریتی (آنل شده)، کربن ترکیبی کمی دارند، سختی و استحکام این چدن ها به سخت شدن فریت به وسیله عناصر حل شده در آن و از همه مهم تر

سیلیسیم بستگی دارد. از منگنز و نیکل برای سخت کردن فریت استفاده می شود.

(ب) در چدن هایی با زمینه پر لیتی، کاربید لایه ای عامل اصلی سخت شدن می باشد. چدن های پر لیتی حاوی فریت آزاد در این گروه قرار دارند.

(ج) زمینه یکنواخت از مارتنتزیت باز پخته که به وسیله عملیات حرارتی ایجاد شده باشد،


سبب افزایش نسبت استحکام به سختی می شوند.

(د) چدن هایی با زمینه بینیتی نسبت استحکام به سختی مشابهی دارند.


رابطه کلی بین خواص در دو حالت الف و ب در شکل ۴-۱۳ نشان داده شده است، سمت چپ این شکل نمایانگر چدن های کاملاً فریتی است. سمت راست چدن هایی با زمینه پر لیتی بسیار ریز را نشان می دهد که از عملیات نرماله کردن حاصل شده اند.

در شکل ۵-۱۳ رابطه بین خواص کششی در چدن های نشکن کوئنچ و باز پخته شده با زمینه مارتنتزیت باز پخته شده نشان داده شده است. چدن نشکن را می توان مورد عملیات حرارتی قرار داد تا زمینه بینیتی پیدا نماید یا آن را آلیاژی نمود تا در حین سرد شدن مقاطع نازک تر در قالب ساختاری بینیتی پیدا نماید. ساختار مقاطع ضخیم را با

نرماله کردن نیز بینیتی می‌نمایند.

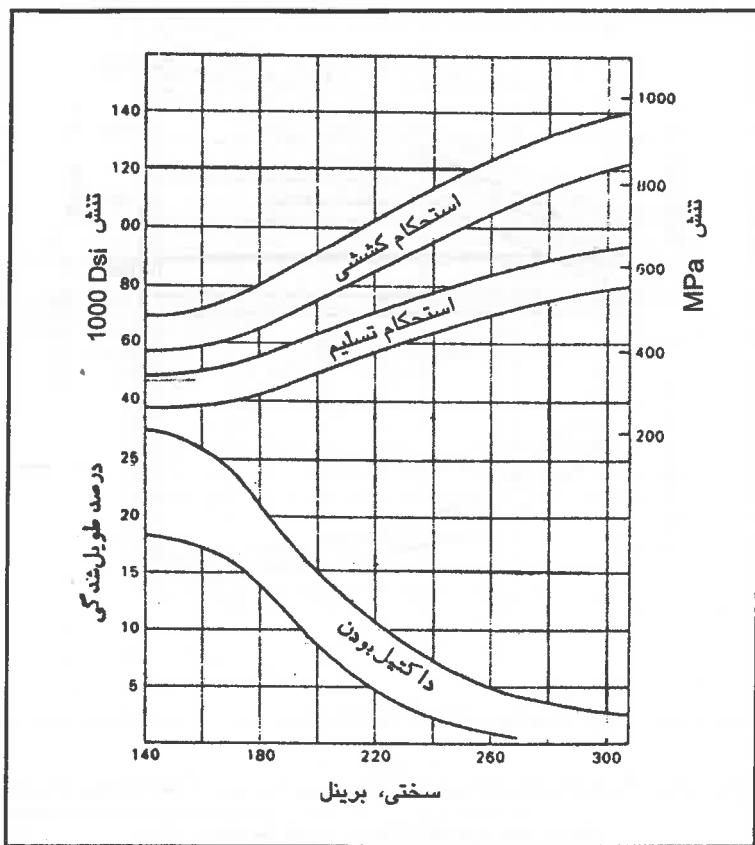


شکل ۴-۱۳- رابطه کلی بین سختی و خواص کششی چدن‌های نشکن در حالت سیاه تاب - آنیل شده یا نرماله شده با ریزاساختار فربیتی و یا پرلیتی

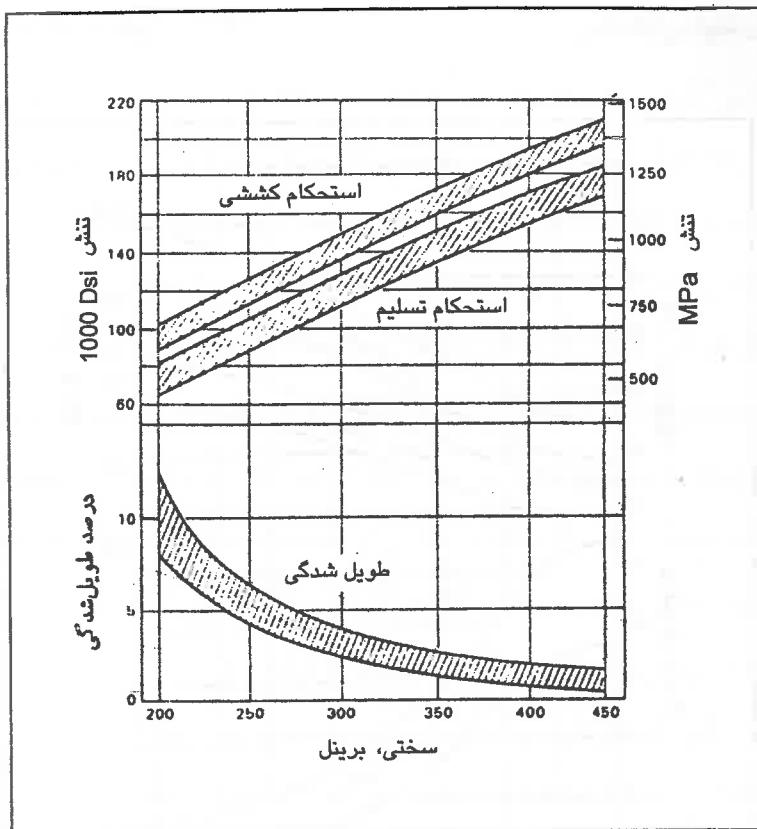

شکل ۵ - ۱۳ - رابطه ایده‌آل بین سختی و خواص کششی چدن‌های نشکن که برای به‌دست آوردن زمینه مارتنزیت بازپخته، کوننج و تمپر شده‌اند

در شکل ۱۳-۶ رابطه بین خواص چدن‌های آلیاژی نیکل-مولیبدندار با ریزساختار بینیتی نشان داده شده است.

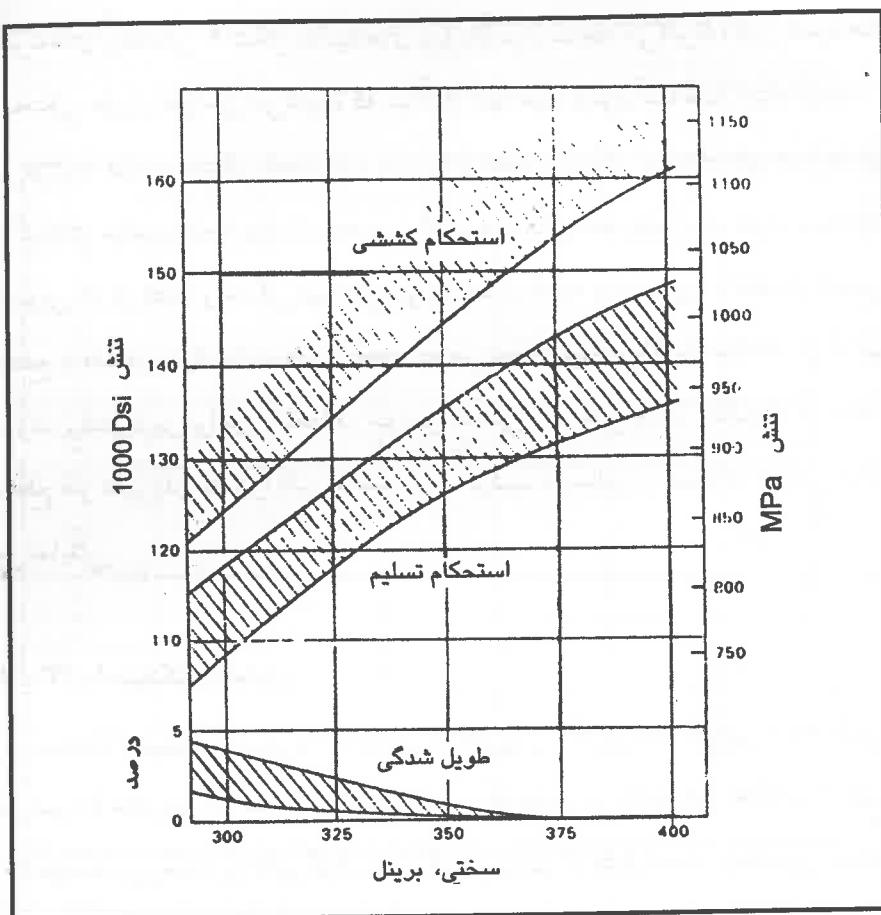

شکل ۶ - ۱۳ - رابطه سختی و خواص کششی چدن نشکن نیکل - مولیبден دار با ریزساختار بینیتی

آزمون کشش چدن نشکن همانند آزمون سایر فلزات نشکن می‌باشد. استحکام تسلیم براساس $2/0$ درصد کرنش و از روی منحنی تنش - کرنش محاسبه می‌شود زیرا چدن‌نشکن قادر نقطه تسلیم آشکار می‌باشد. مدول الاستیستیته (یانگ) را نیز می‌توان از روی همین نمودار تعیین نمود. نمونه‌های آزمون‌های کششی از طریق ماشین‌کاری


نمونه‌های ریختگی ۷ شکل یا میله‌های ویژه آزمون ساخته می‌شوند، این نمونه‌های ریختگی طوری طراحی می‌شوند که بتوان از آنها میله آزمون ساخت. میله آزمون را می‌توان به قطعه ریختگی الحاق کرد یا آن را از قطعه ریختگی برید، اما این عمل را باید به گونه‌ای مناسب انجام داد تا از به‌دست آمدن داده‌های غلط جلوگیری شود. نمونه‌های آزمونی که از قطعه ریختگی تهیه می‌شوند باید از ناحیه پرتنش بریده نشوند. معمولاً سطح یا مقطعی نازک یا نامنظم از قطعه که نمی‌توان نمونه‌ای با ابعاد مناسب از آن تهیه نمود، پرتنش‌ترین نواحی قطعه‌اند. خواص کششی و سختی چدن نشکن از ضخامت مقطع فلز تاثیر پذیرند این تاثیر با تغییر رده، ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی تغییر می‌نماید.

۷-۱۳- استحکام فشاری

استحکام تسلیم فشاری چدن نشکن که به روش ۲/۰ درصد کرنش اندازه‌گیری می‌شود تا حدودی از استحکام تسلیم کششی آن بیشتر می‌باشد. این اختلاف تا حدود ۲۰ درصد می‌رسد زیرا تاثیر گرافیت در کشش بیشتر از فشار است. رابطه بین سختی برینل و استحکام تسلیم فشاری در شکل ۷-۱۳ نشان داده شده است. نکته مهم در این خصوص، این است که در مورد فلزات نرم استحکام فشاری نهایی تعیین نمی‌شود. افزایش استحکام تسلیم فشاری نسبت به کشش در چدن‌های نشکن با زمینه فریتی چشمگیرتر از چدن‌های با زمینه پرلیتی است.

تنش تسلیم ۱/۰ درصد چدن‌های فریتی در فشار تقریباً ۲۰ مگاپاسکال (۳۰۰۰ پوند بر اینچ مربع) بیشتر از حالت کشش است. در مورد چدن‌های پرلیتی و چدن‌هایی که کوئنچ و بازپخت می‌شوند. استحکام فشاری افزایش و به ۱۲ مگاپاسکال (۱۸۰۰ پوند بر

اینج مریع) می رسد. چدن هایی با ساختار مختلط بین این مقادیر قرار می گیرند. حد تنااسب فشاری معادل $80 \text{ درصد تنش تسلیم} / 20 \text{ درصد در فشار است.}$

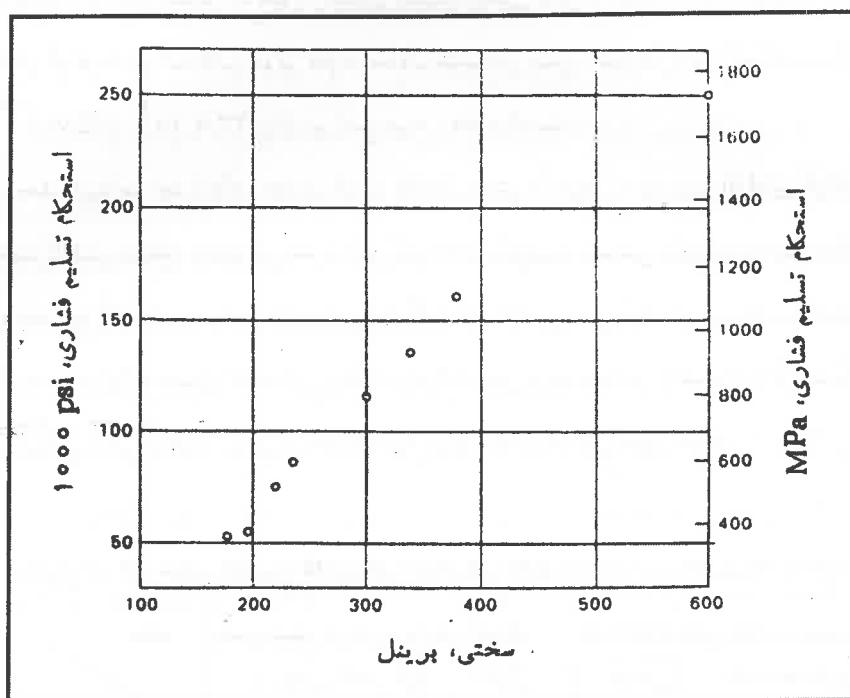

شکل ۷-۱۳ - رابطه بین سختی و استحکام تسلیم فشاری چدن نشکن در $20\% / 0\%$ درصد کرنش

۸-۱۳- خواص برشی و پیچشی

استحکام پیچشی یا برشی نهایی معمولاً در حدود 90% درصد استحکام کششی می باشد. در چدن های نشکن با استحکام بیشتر و انعطاف پذیری کمتر، این اختلاف تا حدودی افزایش می یابد. استحکام تسلیم و حد تنااسب برشی یا پیچشی در حدود 75% درصد مقادیر متناظر کششی است.

۹- ۱۳- خواص کشسانی و میرایی

مدول کشسانی یا مدول الاستیسیته (یانگ) چدن نشکن تا رسیدن به حد کشسانی (الاستیک) ثابت است. ساختار زمینه بر شیب منحنی تنش و کرنش تاثیر ندارد. بلکه تنها مقدار گرافیت بر آن تاثیر موثر دارد. مدول کشسانی بین ۱۵۹ تا ۱۷۲ گیگا پاسکال ($10^6 \times 25 - 10^6 \times 23$ پوند بر اینچ مربع) متغیر است.

حد پایین به چدن‌های حاوی کربن معادل بیشتر مربوط است زیرا افزایش گرافیت باعث کاهش مقطع چدن می‌شود. اگر گلوله‌های گرافیت شکلی نامنظم داشته باشند فاصله آنها افزایش و مدول کشسانی (یانگ) آنها کاهش می‌یابد. در نتیجه با حضور کاریدهای اولیه مدول کشسانی (یانگ) افزایش می‌یابد. خواص کشسان (الاستیکی) دینامیکی را می‌توان از روی بسامد تشدید برای چدن نشکن تعیین نمود.

جدول ۴ - خواص کشسان (الاستیکی) دینامیکی حاصل از اندازه‌گیری‌های بسامد تشدید

۲۰- چدن خاکستری نوع مقدار میانگین	SAE ۱۰۱۸		فولاد	چدن نشکن فریتی - پرلیتی با سختی ۲۴۱ - ۱۵۶	ماده	خواص
	عرضی	طولی				
۱۲۲/۱۱	۲۱۱/۷۹	۲۱۰/۶۳		۱۷۲/۳۸	مدول یانگ گیگا پاسکال	
۱۲۲/۱۱	۲۱۱/۷۹	۲۱۰/۶۳		۱۷۲/۳۸	مدول برشی گیگا پاسکال	
۰/۲۵۴	۰/۲۹۹	۰/۲۸۳		۰/۲۸۳	نسبت پوآسون	
۶۸/۶۷	۱/۲۳	۱/۳۱		۸/۳۱۶	میرایی، لگاریتم کاهش $\times 10^{-4}$	

۱۳- تنش های مرکب

از آنجا که نمودار تنش و کرنش چدن نشکن خطی است و استحکام تسلیم معینی در کشش و در فشار دارد، نظریه تسلیم و سایر روش های ریاضی تحلیلی تنش را می توان در مورد قطعات ریختگی چدن نیز به کار بست.

در کاربردهای مهم باید اثر احتمالی تنش های چند محوره یا مرکب را شناخت از آنجا که قطعات ریختگی معمولاً شکل ساده ای ندارند، غالباً تحت بار، الگویی از تنش دارند. باید انتظار داشت که مشخصه های تسلیم فلز در قطعه ای پیچیده با مشخصه های تسلیم آن در نمونه آزمون کشش (بار تک محوره) متفاوت باشد. فنون تجربی تحلیل تنش را می توان در مورد قطعات ریختگی چدن به گونه ای بسیار موثر به کار بست. اندازه گیری کرنش و توزیع آن، خواه در مدلی از قطعه و خواه در قطعه ای با ابعاد واقعی در حال کار یا در شرایط شبیه سازی شده، مطمئن ترین مبنای برای طراحی به شمار می رود. در خستگی نیز سیستم های تنش مرکب دخیل می باشند. روش تعیین رفتار خستگی در حضور انواع تنش در ادامه توضیح داده می شود.

۱۴- خواص خستگی یا دوام

فلزات تحت بارهای چرخه ای یا تنش های متغیر تکرار شونده ای که مقدار حد اکثر آنها از استحکام تسلیم بسیار کمتر می باشند، می شکنند. این نوع شکست را شکست خستگی می نامند. شکست خستگی شبیه شکست مواد ترد می باشند. هر چند در فلزی بسیار نرم رخ داده باشد. شکست خستگی مستقیماً به تنش و تعداد چرخه ها (سیکل های اعمال نیرو) مربوط می شود. تمرکز تنش از قبیل تمرکز تنش در شیارها عمر خستگی را کاهش می دهد، اما سرعت چرخه بارگذاری (سیکل) و وجود دوره های

استراحت تاثیر چندانی ندارند.

با کاهش تنش حداکثر تعداد چرخه‌های (سیکل‌های) لازم برای ایجاد شکست بسیار بیشتر می‌شود. بیشترین تنشی که به ازاء آن تعداد چرخه‌های لازم برای شکست به پنهانیت میل می‌کند را حد دوام می‌نامند. نسبت دوام رابطه بین حد دوام و استحکام کششی است. اغلب نتایج مربوط به استحکام خستگی با استفاده از آزمون تیر چرخان به دست می‌آیند. اثر عوامل ایجاد تنش بر حد دوام با استفاده از میله‌های آزمون فاق‌دار ارزیابی می‌شوند. بدین منظور فاقی (شیار) در پیرامون میله‌ای با اندازه بزرگتر ایجاد می‌نمایند، به گونه‌ای که مقطع موثر میله پس از ایجاد فاق، با مقطع میله بدون فاق مورد مقایسه، معادل باشد. نسبت حد دوام نمونه بدون فاق به حد دوام نمونه فاق‌دار را ضریب حساسیت در برابر فاق یا ضریب تمرکز تنش دینامیکی می‌نامند. مقدار نسبت دوام در چدن‌های نشکن مختلف را در حدود $0/33$ تا $0/52$ به دست آورده‌اند. اما این افزایش همچون سایر فلزات آهنی، متناسب با افزایش استحکام کششی نیست.

رابطه بین استحکام کششی و نسبت دوام در چدن‌های فریتی آنیل شده با رابطه متناظر در چدن‌هایی با زمینه پرلیتی یا مارتنتزیتی بازیخته متفاوت می‌باشد. اگرچه با افزایش سختی، استحکام کششی افزایش می‌یابد اما حد دوام نمونه فاق‌دار، در سختی‌های زیاد افزایش نمی‌یابد. ترکیب شیمیایی از جمله وجود عناصر آلیاژی در محدوده‌های متداول تجاری تاثیری بر خواص خستگی ندارد. مگر از طریق اثر بر ریزساختار و خواص کششی.

خواص خستگی تا حدودی به شکل گرافیت بستگی دارند. گرافیت غیرکروی استحکام خستگی را کاهش می‌دهد. اما تاثیر آن بر استحکام خستگی کمتر از استحکام

کششی می باشد. در جدول ۱۳-۵ این رفتار در مورد گروهی از چدن های نشکن با زمینه پرلیتی با سیرنزولی درصد کروی شدن گرافیت ها نشان داده شده است. با نصف شدن درصد کروی شدن گرافیت ها استحکام کششی کاهش چشمگیر داشته اما استحکام خستگی معادل ۷۵ درصد مقدار آن در حالت بهینه باقی می ماند، نسبت دوام از $31/0$ به $37/0$ افزایش می یابد.

وجود آخال های غیرفلزی و سطوح ریختگی زیر نیز استحکام خستگی را کاهش می دهد وجود عناصر آلیاژی تا حدی که بر ریزساختار زمینه تاثیر می گذارند، بر رفتار خستگی نیز موثر هستند. محیط های خورنده هم خواص کششی و هم خواص خستگی را کاهش می دهند. از طریق ساقمه زنی، غلطک زنی سطح و سخت کاری شعله ای و القایی، می توان حد خستگی چدن نشکن را به ویژه در آزمون های خمشی و پیچش افزایش داد.

جدول ۱۳ - ۵ - تاثیر کاهش درصد کروی شدن گرافیت ها بر خواص کششی و خستگی چدن نشکن پرلیتی

ردیف گرافیت ها	درصد کروی شن	استحکام کششی مگاپاسکال	حد دوام بدون فاقد مگاپاسکال	نسبت دوام حد خستگی به استحکام کششی	ضریب فاقد خستگی بدون فاقد به خستگی با فاقد V
۱	۹۸	۹۰۸	۲۷۸	۰/۲۱	۲/۰۰
۲	۹۷	۹۰۶	۲۸۶	۰/۳۲	۱/۹۵
۳	۹۵	۸۶۸	۲۶۳	۰/۳	۱/۸۹
۴	۷۷	۷۸۴	۲۳۹	۰/۳۱	۱/۷۳
۵	۴۴	۶۴۱	۲۱۷	۰/۳۴	۱/۷۵
۶	۵۰	۵۶۱	۲۰۸	۰/۳۷	۱/۷۹

۱۲-۱۳- خواص چقرمگی شکست

چقرمگی از لحاظ مفهومی بسیار ساده است، اما به صورت مشخصه قابل اندازه‌گیری پیچیده است. چقرمگی هر ماده معیاری از انرژی لازم برای شکستن آن ماده می‌باشد. این کار به طور فیزیکی به مقاومت ماده در برابر تشکیل ترک و رشد آن مربوط می‌شود. شکست عموماً بر اثر تورق یا به هم پیوستن حفره‌ها رخ می‌دهد. تورق یا شکست ترد با حداقل تغییر پلاستیک شکل همراه است و سطح شکستی براق و صاف به جا می‌گذارد. در این نوع شکست انرژی بسیار کمی جذب می‌شود، بنابراین عدد چقرمگی شکست اندک می‌باشد.

در مقابل شکست نرم، در نتیجه تشکیل حفره در سطح مشترک دوفاز و در پی آن رشد و به هم پیوستن آنها رخ می‌دهد. سطح شکست خاکستری رنگ، مات، زیر و ناهموار است و جذب انرژی ناشی از تغییر شکل پلاستیکی سبب می‌شود که عدد چقرمگی شکست زیاد باشد. تورق و به هم پیوستن حفره‌ها را می‌توان دو روش عمدۀ شکست در نظر گرفت.

در دمای کم تغییر شکل پلاستیکی محدود می‌شود و شکست نرم به کاهش چقرمگی شکست می‌انجامد. دمای تغییر شکست نرم به ترد را دمای تبدیل شکست نرم به ترد می‌نامند. برای تعیین چقرمگی شکست مواد از جمله چدن نشکن از دو آزمون استفاده می‌شود که عبارتند از آزمون ضربه و آزمون مکانیک شکست.

۱۲-۱۳- اندازه‌گیری چقرمگی شکست با آزمون‌های ضربه

در آزمون‌های ضربه چارپی از نمونه‌هایی استفاده می‌شود که عموماً فاق (شیار) V دارند و به روش خمس سه نقطه‌ای بارگذاری می‌شوند. در آزمون‌های ضربه، انرژی


جذب شده در حین شکست نمونه اندازه‌گیری می‌شود. از آنجا که بیشتر انرژی صرف تغییر شکل نمونه می‌شود هرچه ماده نرم‌تر باشد مقدار انرژی جذب شده بیشتر خواهد بود. حالت‌های تنش پیچیده ناشی از فاق، آهنگ کرنش بالا و دمای کم، انرژی جذب شده را در حین شکست ماده کاهش می‌دهند. نتایج حاصل از یک آزمون ضربه را نمی‌توان مستقیماً با نتایج آزمون‌های دیگر مقایسه کرد یا داده‌های حاصل را مستقیماً در طراحی به کار گرفت.

با افزایش تعداد گرافیت‌های کروی در واحد سطح خواص ضربه‌ای چدن نشکن بهبود می‌یابد. در صورت افزایش حجم گرافیت و تعداد گرافیت‌های کروی، دمای تبدیل شکست نرم به ترد کاهش و انرژی شکست ضربه افزایش می‌یابد. در قطعات ریختگی با مقطع ضخیم، بزرگتر بودن اندازه گرافیت‌ها بر خواص مکانیکی تاثیر منفی نمی‌گذارد. هرگاه میزان کرویت گرافیت‌های چدن‌نشکن خوب باشد، ساختار زمینه و ترکیب شیمیایی خواص ضربه‌ای چدن را تعیین می‌نمایند.

سیلیسیم اثری دوگانه بر خواص ضربه‌ای دارد، زیرا مقدار زیاد آن زمینه را فریتی می‌کند و فریت دمای تبدیل شکست نرم به ترد را کاهش و انرژی شکست ضربه را افزایش می‌دهد. اما چدن‌های کم سیلیسیم با ریزساختار فریت حاصل از آنیل دمای تبدیل شکست نرم به ترد کمتری دارند ولی انرژی شکست ضربه آنها با انرژی چدن‌های پرسیلیسیم فریتی تقریباً برابر است. هرگاه مقدار فسفر از ۱/۰ درصد بیشتر باشد چقرومگی به شدت کاهش می‌یابد. اثر سایر عناصر آلیاژی نیز عمدهاً به تاثیر آنها بر ریزساختار زمینه مربوط می‌شود.

هرگاه ریزساختار مارتزیت کاملاً بازپخته موجود باشد، خواص ضربه‌ای خوبی حاصل می‌شود. در شکل ۸-۱۳ اثر عملیات حرارتی بر خواص ضربه‌ای نمونه‌های

آزمون چارپی با فاقد V نشان داده شده است. در چدن های پراستحکام ریز ساختار مارتنزیتی که برای کروی شدن کاربیدها بازپخت می شوند، نسبت به ساختار پر لیتی با ساختی مشابه، خواص ضربه ای بهتری دارد.

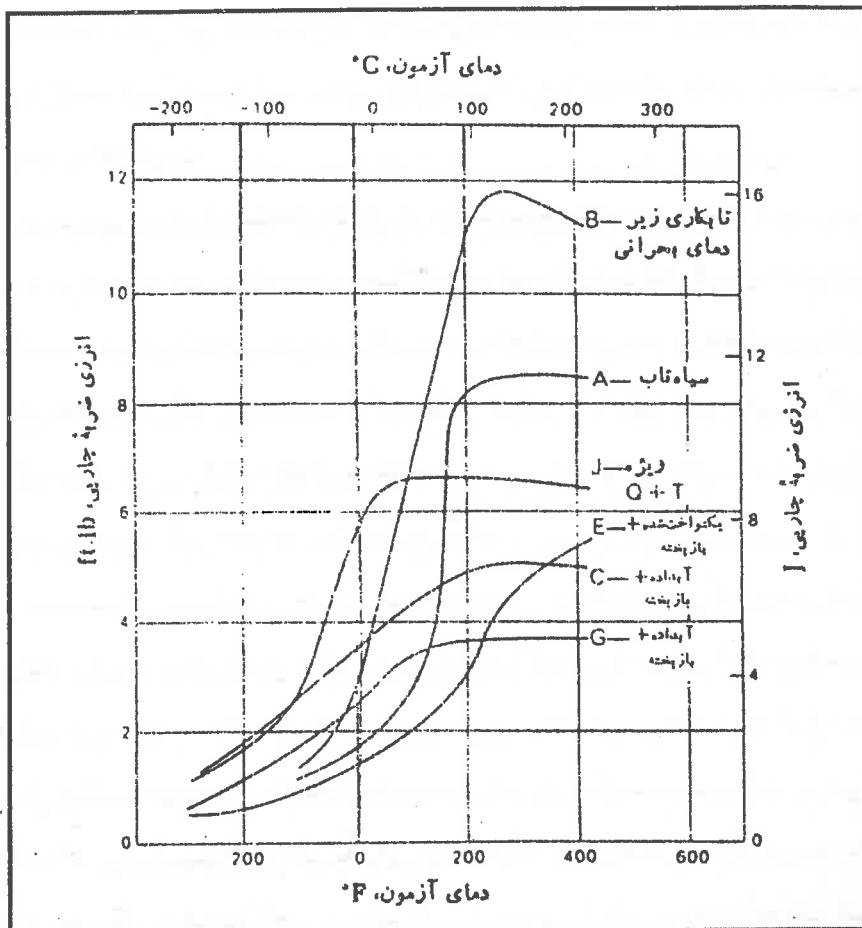

شکل ۸-۱۳- تاثیر انواع عملیات حرارتی بر خواص ضربه ای چدن نشکن

تنش زدایی چدن های فریتی یا فریتی پر لیتی سیاه تاب تاثیر ناچیزی بر مقاومت در

برابر ضربه دارد.

دما بر خواص ضربه ای چدن نشکن تاثیر می گذارد، بیشترین استحکام ضربه ای چدن های نشکن پرلیتی در دمای تقریباً ۲۰۰ درجه سانتی گراد و تا حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد به دست می آید اختلاف استحکام ضربه ای بین چدن های نشکن فریتی و پرلیتی با افزایش دما کاهش می یابد.

۱۲ - ۱۳ - اندازه گیری چermگی شکست با آزمون مکانیک شکست

چermگی چدن نشکن را با آزمون های ویژه مکانیک شکست نیز می توان ارزیابی کرد، در این آزمون ها تمام یا بخشی از شکست حالت ترد دارد. با استفاده از این روش می توان برای تنش معینی اندازه ترکی را که به شکست ترد، می انجامد و چermگی ماده (KIc) را تخمین زد، هرگاه تنش اعمالی از تنش تسلیم فلز کمتر باشد، اندازه ترک بحرانی تقریباً معادل $^2 (KIc / Ys)$ خواهد بود که در آن Ys استحکام تسلیم است. برای اندازه گیری شدت تنش بحرانی (KIc) از علم مکانیک شکست الاستیک خطی می توان استفاده نمود، اخیراً روش تحلیل الاستیک - پلاستیک برای کاربرد در مورد موادی که پیش از شکست تغییر شکل پلاستیک می دهند نیز ابداع شده است.

هم گرافیت و هم ریز ساختار زمینه بر چermگی شکست تاثیر می گذارند. در چدن های نشکن فریتی هرچه گرافیت کروی تر باشد چermگی شکست بیشتر می شود. با افزایش تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح، شکست کاملاً نرم می شود و بنابراین مقدار KIc در دماهای کم بسیار بالا خواهد بود اما در دماهای بالاتر اثر تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح چندان قابل توجه نمی باشد.

۱۳- خواص در دمای بالا

چدن نشکن نشان داده است که در دمای بالا بسیار سودمند است. سیلیسیم موجود در آن سهم بسزایی در ثبیت استحکام در دمای بالا و مقاومت در برابر اکسیدشدن دارد. کاربردهای قطعات ریختگی چدن نشکن در دمای بالا می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود:

الف) کاربردهایی که در آنها دقت ابعادی مهم است و اعوجاج تحت بار باید حداقل باشد.

ب) کاربردهایی که برای تحمل بار در آنها واپیچش یا اعوجاج قابل توجه را می‌توان پذیرفت. نمونه‌ای از این کاربردها را می‌توان در قطعات کوره‌های صنعتی مشاهده نمود.

ج) کاربردهای ساده‌تر که در آن فلز تنها باید اندازی بیش از وزن خود را تحمل نماید، اما دما بسیار زیاد است. محدودیت کاری در این کاربردها تنها اکسایش تحریبی می‌باشد.

د) گرم شدن یا سردشدن سریع و ایجاد اختلاف دمای زیاد در یک قطعه که سبب پیدایش تنش‌های باقیمانده و اعوجاج یا خستگی حرارتی می‌شود.

بنابراین طراحی برای کار در دمای زیاد نه تنها شامل برآوردن خواسته‌های کاری است بلکه مستلزم در نظر گرفتن احتمال شکست نیز می‌باشد، علاوه بر این در معیارهای طراحی باید سرعت‌های انتقال حرارت، شبیه‌های دمایی و انبساط‌گرمایی را نیز در نظر گرفت. بین این نکته‌ها و انتخاب مواد بستگی متقابل وجود دارد.

۱- ۱۳- انتخاب مواد

به منظور انتخاب ماده‌ای برای کار در دمای بالا شرایط و خواسته‌های عملی باید در

نظر گرفته شود. به این ترتیب دانستن محدوده دمایی که قطعه به آن می‌رسد اهمیت دارد. وجود مقدار زیادی سیلیسیم در چدن نشکن سبب بهبود مقاومت در برابر اکسید شدن می‌شود اما سیلیسیم و گرافیت کروی رسانایی گرمایی (هدایت حرارتی) را کاهش می‌دهند و در نتیجه رسانایی گرمایی چدن نشکن از چدن خاکستری بسیار کمتر می‌باشد، در کاربردهایی که شبیه دمایی زیادی دارند مدول کشسانی (یانگ) بزرگ، رسانایی گرمایی کم و نشکن بودن به تاییدگی قطعات ریختگی چدن نشکن می‌انجامد.

۱۳-۱۳-۱۳- اثر دما

پایداری حرارتی چدن چه از لحاظ حفظ خواص مکانیکی و چه از نظر حفظ ابعاد اولیه به پایداری ریزساختار و مقاومت چدن در برابر اکسید شدن بستگی دارد. سختی و استحکام چدن نشکن در دمای بیشتر از 430°C درجه سانتی‌گراد از سختی و استحکام چدن در دمای پایین‌تر کمتر است و با افزایش دما به تدریج کاهش می‌یابد. در دمای کمتر از 540°C درجه سانتی‌گراد اثر دائمی گرما بر سختی یا استحکام چدن نشکن ناچیز می‌باشد، چدن‌های فربتنی یا کاملاً آنیل شده از لحاظ خواص فلزی در همه دماها تا محدوده دمای بحرانی که بالاتر از 730°C درجه سانتی‌گراد است پایدارند. خواص آنها به ترکیب شیمیایی چدن بستگی دارد. زیرا استحکام و مقاومت فربتن در برابر گرما را ترکیب شیمیایی آن تعیین می‌کند. مقدار سیلیسیم چدن و عناصری از قبیل نیکل، مولیبدن و آلمینیم بر خواص فربتن در دمای بالا تاثیر مستقیم دارد. ریزساختار چدن‌های نشکن پرلیتی تا دمای 420°C درجه سانتی‌گراد پایدار می‌ماند. در دمای بیشتر از 540°C درجه سانتی‌گراد ممکن است کاریبید موجود در پرلیت به تدریج کروی و سپس به آهن و کربن تجزیه شود. کربن در درون چدن نفوذ می‌کند و به صورت گرافیت بر سطح

گلوله‌های گرافیت موجود می‌نشیند (گرافیتزایی حرارتی) این پدیده در دمایی بیشتر از ۶۵۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت قابل توجهی رخ می‌دهد. در دمای بیشتر از ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد گرافیتزایی زمان کوتاهی به طول می‌انجامد. سرعت واقعی گرافیتزایی به ترکیب شیمیایی چدن به ویژه مقدار سیلیسیم و مقدار عناصر پایدار کننده کاریبید همچون منگنز، مولیبدن و کروم بستگی دارد. با پیشروی عملیات کروی شدن و گرافیتزایی، استحکام و سختی چدن پرلیتی کاهش می‌یابد و به استحکام و سختی چدن فریتی آنیل شده می‌رسد.

۱۳- رشد و اکسیدشدن یا پوسته شدن

چدن‌های نشکن حتی در غیاب تنفس، در دمای بالا رشد (منبسط می‌شوند) می‌نمایند. سرعت و مقدار رشد به ترکیب شیمیایی و ریزساختار چدن و زمان ماندن در هر دما و ثابت یا متغیر بودن دما بستگی دارد، رشد چدن‌های نشکن در دمای ثابت به این بستگی دارد که دمای نگهداری قطعه بالاتر یا پایین‌تر از محدوده بحرانی (دمای یوتکتوئید) باشد. علاوه نگهداری قطعه در دمای کمتر از ۸۲۰ درجه سانتی‌گراد عبارت‌اند از:

الف) چدن نشکن فریتی (آنیل شده) اساساً رشد نمی‌کند.

ب) چدن‌های پرلیتی (نرماله شده) و ساختارهای مختلط فریتی - پرلیتی (سیاه تاب) در نتیجه گرافیتزایی رشد می‌نمایند. حداکثر رشد در مورد چدن‌های کاملاً پرلیتی در حدود یک درصد است. مقدار رشد واقعی گزارش شده ناشی از ماندگاری طولانی در دمای بالا در حدود ۱/۴ تا ۱/۲ درصد است.

علاوه نگهداری قطعه در دمای بیشتر از ۸۲۰ درجه سانتی‌گراد عبارت‌اند از:

الف) همه چدن‌های نشکن مقدار زیادی رشد می‌نمایند، ساختارهای پرلیتی (سیاه تاب یا نرم‌اله شده) بیشتر از رده‌های فریتی (آنیل شده) رشد دارند.

ب) در چدن‌های پرلیتی (سیاه تاب) مقاطع نازک بیشتر از مقاطع ضخیم رشد می‌کنند هرگاه قطعه به مدت یک تا دو ساعت در دمایی بالاتر از ۹۸۰ درجه سانتی‌گراد بماند، مقاطع نازک به ضخامت $\frac{1}{4}$ اینچ یا کمتر در حدود یک درصد رشد می‌نمایند در حالی‌که مقاطع ضخیم‌تر در حدود ۵/۰ درصد رشد دارند.

ج) بیشتر بودن سیلیسیم سبب افزایش مقاومت در برابر رشد می‌شود.

برخلاف چدن‌های خاکستری که هم از طریق گرافیت‌زاوی و هم در نتیجه اکسیدشدن زیرسطحی رشد می‌نمایند، رشد چدن‌های نشکن عمده‌اً از گرافیت‌زاوی ناشی می‌شود. معمولاً پیش از گرافیت‌زاوی یک نهفتگی وجود دارد. با افزایش دما دوره نهفتگی کاهش و سرعت گرافیت‌زاوی افزایش می‌یابد. پس از تکمیل گرافیت‌زاوی در نتیجه اکسیدشدن درونی رشد ناچیزی حاصل می‌شود. چدن‌های نشکن در دمای بالا کمتر از چدن‌های خاکستری رشد می‌نمایند. پوسته شدن یا اکسیدشدن را معمولاً از طریق اندازه‌گیری افزایش وزن نمونه یا عمق نفوذ اکسید ارزیابی می‌نمایند. روش دوم اطمینان بیشتری دارد زیرا در هنگام تعیین افزایش وزن ناشی از تشکیل اکسید فلزی، باید کاهش وزن ناشی از کربن‌زادایی را نیز به حساب آورد.

هرچه مقدار سیلیسیم چدن نشکن بیشتر باشد و در صورتی که با کروم یا ترکیبی از کروم مولیبدن آلیاژ شود کمتر رشد خواهد نمود. قلع پرلیت را پایدار می‌نماید و سرعت رشد را کاهش می‌دهد اما مس از طریق تولید پرلیت که در دمای زیاد تجزیه می‌شود باعث افزایش رشد می‌شود. نوع پوسته تشکیل شده بر روی چدن نشکن تعیین کننده سرعت اکسیدشدن است زیرا نفوذ یون‌های فلز به سمت بیرون و یا نفوذ یون‌های

اکسیژن به سمت داخل را تعیین می‌نماید. با افزایش مقدار سیلیسیم در فلز ترکیب شیمیایی پوسته تغییر می‌نماید و از اکسید آهن به سیلیکات آهن تبدیل می‌شود، پوسته سیلیکاتی در برابر عبور یون‌های فلز و اکسیژن از همه مقاوم‌تر می‌باشد و در نتیجه سرعت اکسیدشدن را کاهش می‌دهد. با توجه به گفته‌های بالا می‌توان دریافت که در نتیجه افزایش مقدار سیلیسیم و حضور آلومینیم مقاومت در برابر اکسیدشدن بهبود می‌یابد.

۱۳- خواص کوتاه مدت در دمای بالا

چدن‌های نشکن در بعضی از کاربردهای دمای بالا به کار می‌روند. اگرچه آزمون‌های تنش-گسیختگی و یا خزش برای ارزیابی در کاربردهای دمای بالا بسیار سودمندند، اما آزمون‌های کششی کوتاه مدت نیز به کار می‌روند. استحکام چدن‌های نشکن فریتی در دماهای کمتر از ۳۱۵ درجه سانتی‌گراد چندان تغییر نمی‌نماید. بالاتر از این دما استحکام کششی و تسلیم کاهش می‌یابد و در دمای ۷۶۰ درجه سانتی‌گراد به ۴۱ مگاپاسکال می‌رسد. درصد ازدیاد طول نسبی چدن‌های نشکن فریتی با افزایش دما کاهش می‌یابد و در دمای ۵۴۰ درجه سانتی‌گراد به حداقل ۸ درصد می‌رسد و سپس با افزایش دما تا ۷۶۰ درجه سانتی‌گراد به سرعت افزایش می‌یابد. استحکام کششی و تسلیم چدن نشکن پرلیتی با افزایش دما تا حدود ۷۶۰ درجه سانتی‌گراد به ۵۲ مگاپاسکال می‌رسد. درصد ازدیاد طول نسبی چدن‌های نشکن پرلیتی با افزایش دما کاهش می‌یابد و در دمای ۴۲۵ درجه سانتی‌گراد به ۳ درصد می‌رسد و سپس با افزایش دما تا ۷۶۰ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. کاهش مدول کشسانی فولاد و چدن نشکن با افزایش دما تا دمای ۴۸۰ درجه سانتی‌گراد تقریباً خطی می‌باشد. اختلاف مدول چدن و فولاد ناشی از وجود

گرافیت در چدن می‌باشد و با افزایش دما اثر گرافیت بر مدول اندکی کاهش می‌یابد.


۱۶-۱۳- خواص خزشی و تنش- گسیختگی

نتایج آزمون خزش چدن‌های نشکن فریتی و پرلیتی در دماهای مختلف بدین صورت گزارش شده است که تا دمای ۴۲۵ درجه سانتی‌گراد استحکام خزشی چدن‌های پرلیتی از چدن‌های فریتی بیشتر می‌باشد. رشد ناشی از گرافیت‌زاویی پرلیت سبب افزایش خزش چدن‌های پرلیتی در دماهای زیاد می‌شود.


رفتار تنش- گسیختگی چدن‌های نشکن فریتی و پرلیتی غیرآلیاژی از دمای ۴۲۵ تا ۶۵۰ درجه سانتی‌گراد به این صورت می‌باشد که تا دمای ۵۴۰ درجه سانتی‌گراد استحکام تنش- گسیختگی چدن‌های نشکن پرلیتی از فریتی بیشتر می‌باشد. در دمای ۶۵۰ درجه سانتی‌گراد چدن‌های پرلیتی تنها اندکی محکمتر می‌باشند. نمودارهای لارسن- میلر که برای نشان دادن خواص دما بالای خزش و تنش- گسیختگی به صورت تابع زمان و دماست در شکل‌های ۹- ۱۰- ۱۳- ۱۳- ۱۰ برای چدن نشکن فریتی و پرلیتی نشان داده شده است. این نمودارها برتری رفتار خزشی و تنش- گسیختگی چدن‌های نشکن پرلیتی را در مقایسه با چدن‌های نشکن فریتی نشان می‌دهد.

۱۷- خستگی حرارتی

گرم و سرد نمودن مکرر بخشی از یک قطعه ریختگی به شیوه‌ای متفاوت با دیگر بخش‌های آن سبب خستگی حرارتی می‌شود. معمولاً در نتیجه انساط حرارتی بخش گرم شده تحت فشار قرار دارد. از آنجا که حداکثر تنش فشاری در حداکثر دما رخ می‌دهد و در این حالت فلز کمترین استحکام را دارد، لذا دچار تغییر شکل می‌شود

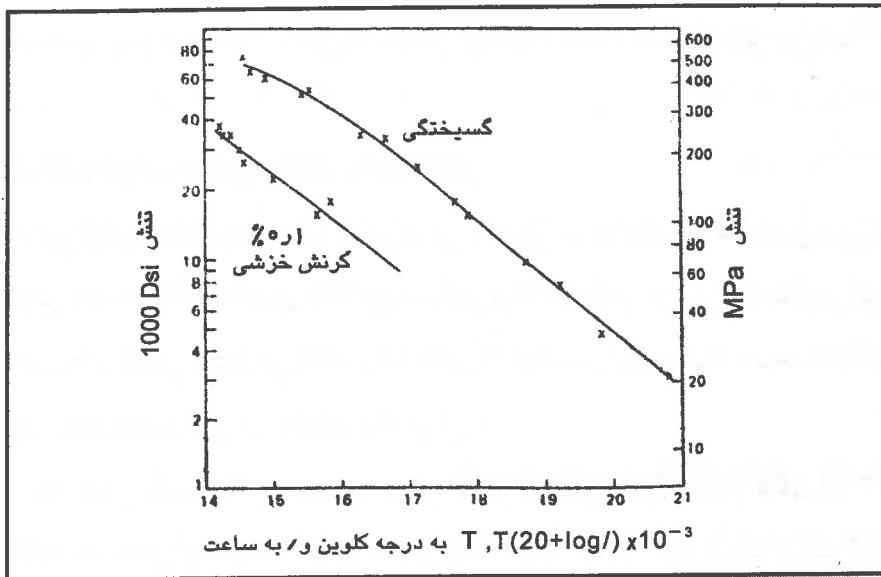

شکل ۹-۱۳- منحنی لارسن- میلر برای رفتار خزش و تنش- گسیختگی چدن نشکن پرولیتی در شرایط مرکب زمان- دمای زیاد

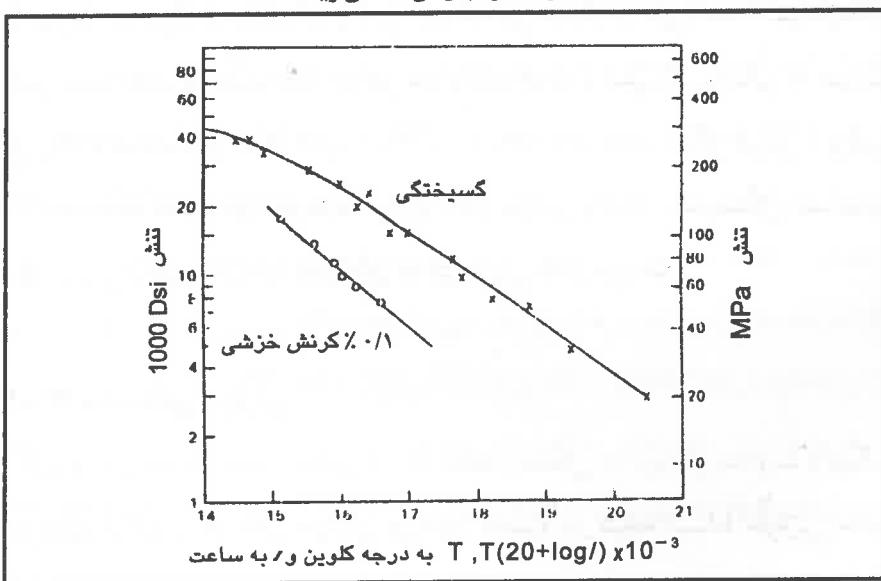


شکل ۱۰-۱۳- منحنی لارسن- میلر برای رفتار خزشی و تنش- گسیختگی چدن نشکن فریتی در شرایط مرکب زمان- دمای زیاد

سپس در هنگام سرد نمودن فلز تحت کشش قرار می‌گیرد. تکرار این چرخه سبب تشکیل ترک و در نهایت شکست قطعه می‌شود. در شکل ۱۱-۱۳ مقدار چرخه‌های منجر به تشکیل ترک چدن‌های ذکر شد در جدول ۱۳-۶ را که در محدوده دمایی ۶۵۰ درجه سانتی‌گراد تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم شده‌اند نشان داده شده است، اگر چه نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که چدن نشکن و به ویژه چدن نشکن آلیاژی به خوبی در برابر شکست مقاومت می‌نمایند، اما استفاده از چدن نشکن در بعضی از کاربردهای تضمین شوک حرارتی موققیت آمیز نبوده است.

جدول ۱۳-۶ - ترکیب شیمیایی چدن‌ها در آزمون خستگی حرارتی شکل ۱۱-۱۳

عنصر آلیاژی	%Mg	%P	%Mn	%S	%C	ترکیب شیمیایی	نوع
۰/۱۲Cr	-	۰/۰۷	۰/۷۸	۲/۹۰	۲/۹۶	چدن خاکستری نوع ۳۰	A
-	۰/۰۱۵	۰/۰۵	۰/۲۵	۲/۶۱	۳/۵۲	چدن با گرافیت فشرده فربیتی	B
۱/۴۷Cu	۰/۰۱۵	۰/۰۵	۰/۴۰	۲/۲۵	۳/۵۲	چدن با گرافیت فشرده پرلیتی	C
-	۰/۰۳۰	۰/۰۶	۰/۱۳	۲/۵۵	۳/۶۷	چدن نشکن فربیتی	D
۰/۵۴Cu	۰/۰۳۰	۰/۰۵	۰/۵۰	۲/۳۴	۳/۶۰	چدن نشکن پرلیتی	E
۱/۰۲Mo	۰/۰۳۰	۰/۰۷	۰/۳۱	۴/۸۴	۳/۴۸	چدن نشکن آلیاژی	F

زیاد بودن مدول کشسانی، کم بودن رسانایی گرمایی (هدایت حرارتی) چدن نشکن استفاده از آن را در کاربردهایی که دارای چرخه حرارتی می‌باشند محدود می‌کند.

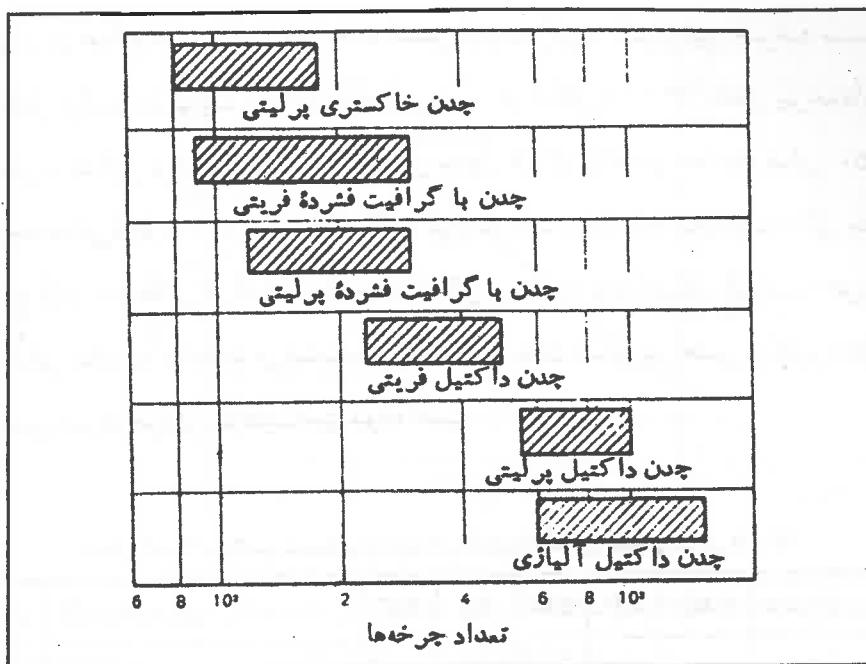

شکل ۱۱ - ۱۳ - تعداد چرخه های گرمایی بین دمای ۶۵۰ و ۲۰۰ درجه سانتی گراد برای ایجاد ترک در چدن های ذکر شده در جدول ۶ - ۱۳

۱۳ - خواص در دمای کم

تردی چدن و فولادها در دمای کم به خوبی شناخته شده است. این پدیده در آزمون ضربه بیش از هرجای دیگر آشکار می شود. با کاهش دما استحکام کششی افزایش می یابد اما کاهش شدید در انعطاف پذیری نمونه آزمون را در برابر تنفس های موضعی بسیار حساس می نماید، به طوری که استحکام نهایی موثر کاهش می یابد. این حساسیت در قطعات ریختگی مورد استفاده در دمای کم وجود دارد، لذا استفاده از چدن های نشکن با ریز ساختار آستنیتی برای کار در دمای کم توصیه می شود.

اثر فسفر، سیلیسیم و منگنز بر خواص کششی در دمای کم در مورد چدن های نشکن

فریتی بررسی شده است. با کاهش دما از 20°C به 60°C - درجه سانتی‌گراد استحکام تسلیم و کششی چدن‌های نشکن حاوی $1/88$ تا $2/8$ درصد سیلیسیم یا چدن‌های نشکن حاوی $0/62$ درصد تا $0/14$ درصد منگنز افزایش و میزان انعطاف‌پذیری آنها کاهش می‌یابد، اما میزان انعطاف‌پذیری چدن حاوی $0/14$ درصد فسفر نسبت به چدن‌هایی که کمتر از $0/02$ درصد فسفر دارند، در این محدوده دمایی با شدت بیشتری کاهش می‌یابد، دلیل این پدیده اثر تردکنندگی فسفر در دمای کم می‌باشد.

۱۹- انبساط گرمایی (حرارتی)

ضریب انبساط گرمایی چدن اصولاً به ساختار زمینه آن بستگی دارد و دما و شکل گرافیت و ترکیب شیمیایی نیز تا حدودی بر آن تاثیر می‌گذارد، ضریب انبساط گرمایی چدن‌های نشکن شبیه به ضریب انبساط گرمایی چدن‌های خاکستری می‌باشد این ضریب در مورد چدن خاکستری و نشکن در محدوده $10^{-6} \times 10/1$ تا $12/6 \times 10^{-6}$ بر درجه سانتی‌گراد متغیر است، ضریب انبساط گرمایی چدن‌های زمینه فریتی و مارتزیتی معمولاً اندکی از ضریب انبساط گرمایی چدن‌های زمینه پرلیتی بیشتر است. این ضریب در مورد ریزساختار آستنیتی بسیار بزرگتر و در حدود 18×10^{-6} بر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

۲۰- هدایت گرمایی (حرارتی)

هدایت گرمایی چدن‌ها اصولاً تابعی از شکل گرافیت، ریزساختار زمینه و ترکیب شیمیایی می‌باشند. از نقطه نظر شکل گرافیت بیشترین هدایت گرمایی در حالتی حاصل می‌گردد که شکل گرافیت به صورت ورقه‌ای باشد، ولی بررسی‌ها مشخص نموده است

 
که هدایت گرمایی در حالت گرافیت‌های کروی و فشرده نیز در حد قابل قبولی قرار دارند. ریزساختار میکروسکوپی نیز به هدایت گرمایی تاثیر دارد بهترین هدایت گرمایی در ریزساختار فریتی مشاهده می‌گردد. از طرفی هدایت گرمایی تحت تاثیر ترکیب شیمیایی و عناصر آلیاژی تشکیل دهنده آلیاژ نیز می‌باشد - سیلیسیم - نیکل - آلومینیوم هدایت گرمایی را کاهش می‌دهند. فسفر و منگنز هدایت گرمایی را اندکی کاهش و افروden تا ۲ درصد مس هدایت گرمایی را اندکی افزایش می‌دهد. تاثیر عناصر کاربیدزا بر هدایت گرمایی چدن‌ها نیز به روشنی مشخص نیست بعضی از محققین از افزایش و بعضی دیگر از کاهش هدایت گرمایی توسط این عناصر خبر داده‌اند. هدایت گرمایی چدن نشکن غیرآلیاژی در دمای محیط از ۰/۹۳ تا ۰/۱۰۸ کالری بر سانتی‌متر مربع بر ثانیه بر سانتی‌متر بر درجه سانتی‌گراد متغیر می‌باشد.

۱۳-۲۱- هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی چدن‌ها تابعی از ترکیب شیمیایی و ریزساختار زمینه می‌باشد و گرافیت‌ها تاثیر چندانی بر هدایت الکتریکی ندارند ولی بررسی‌ها مشخص نموده‌اند که وجود گرافیت‌های کروی بهتر از گرافیت‌های ورقه‌ای می‌باشد لذا هدایت الکتریکی چدن‌های نشکن مقداری بالاتر از چدن‌های خاکستری می‌باشد. افزایش کربن - سیلیسیم - نیکل - آلومینیوم هدایت الکتریکی را کاهش و مقاومت الکتریکی را افزایش می‌دهند. همچنین بیشترین هدایت الکتریکی مربوط به ریزساختار فریت و کمترین آن مربوط به ریزساختار آستنیتی می‌باشد. برای تعیین هدایت الکتریکی معمولاً از آزمون مقاومت ویژه استفاده می‌گردد مقاومت ویژه چدن نشکن غیرآلیاژی با ریزساختار فریتی - پرلیتی در محدود ۲۴ تا ۳۵ میکرواهرم سانتی‌متر گزارش شده است.

۲۲-۱۳- خواص مغناطیسی

خواص مغناطیسی چدن‌ها تابعی از ترکیب شیمیایی و ریزساختار میکروسکوپی آنها می‌باشد، به طور کلی خواص مغناطیسی چدن‌ها به مراتب کمتر از فولادهای سیلیسیم‌دار می‌باشد اما در بعضی موارد که نیاز به قطعات پیچیده باشد می‌توان از چدن‌ها استفاده نمود. برای تعیین خواص مغناطیسی از آزمون القای مغناطیسی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که القای مغناطیسی تابعی از شکل گرافیت‌ها نمی‌باشد ولی بعضی از محققین القای مغناطیسی در چدن‌های گرافیت‌های ورقه‌ای را کمتر از چدن‌های گرافیت‌های کروی گزارش نموده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین مغناطیس شدگی در زمینه فریتی و کمترین آن در زمینه‌های مارتزیتی و آستنیتی ایجاد می‌گردد. از طرفی مطالعه انجام شده بر روی تاثیر عناصر آلیاژی نشان می‌دهد که حضور عناصر کاربیدزا باعث کاهش خاصیت مغناطیسی چدن‌ها می‌گردد.



۱۴ فصل

ماشین‌کاری چدن‌های نشکن

۱- مقدمه

در تولید اکثر محصولات فلزی، ماشین‌کاری جهت حصول به شکل نهایی دلخواه به کار گرفته می‌شود. ریخته‌گری به دلیل تولید قطعات پیچیده همانند قطعه نهایی کم هزینه‌ترین روش برای تولید این‌گونه قطعات می‌باشد. کاهش ماشین‌کاری و مواد مصرفی، شکل دقیق و یکنواختی تلرانس‌های ابعادی توسط تکنولوژی‌های ریخته‌گری مدرن باعث صرفه‌جویی اقتصادی بیشتر در تولید قطعات شده‌اند.

۲- قابلیت ماشین‌کاری

قابلیت ماشین‌کاری یک خاصیت ذاتی ماده نیست بلکه بیشتر نتیجه تماس میان قطعه و ابزارهای برشی گوناگون در سرعت‌های متفاوت و تحت روش‌های روغن‌کاری مختلف می‌باشد. معمولاً قابلیت ماشین‌کاری توسط اندازه‌گیری رابطه میان سرعت

تراش کاری و عمر ابزار برشی تعیین می‌گردد، زیرا این فاکتورها مستقیماً بر روی قابلیت تولید در فرآیند ماشین کاری و هزینه‌های ماشین کاری تاثیر می‌گذارند.

به طور کلی عوامل مؤثر بر قابلیت ماشین کاری چدن‌های نشکن عبارتند از:


الف) ریزساختار ب) ناخالصی‌ها پ) سطح نهایی موردنیاز

در ادامه به بررسی هر یک از پارامترهای ذکر شده می‌پردازیم:

الف) ریزساختار

قابلیت ماشین کاری تحت تاثیر ریزساختار میکروسکوپی و سختی است. حضور ذرات گرافیت در چدن‌های خاکستری، چکش خوار و نشکن، علت بالابودن خواص ماشین کاری این مواد و قابلیت ماشین کاری بهتر آنها نسبت به فولادهای ریختگی است. در چدن‌ها، شکل گرافیت نقش مهمی را در ماشین کاری ایفا می‌نماید، به نحوی که گرافیت‌های لایه‌ای در چدن خاکستری بالاترین خواص ماشین کاری را فراهم می‌آورند، ریزساختار میکروسکوپی پیرامون گرافیت عامل اصلی تعیین کننده عمر ابزار برشی است. به علت رابطه نزدیک سختی و ریزساختار، سختی معمولاً به عنوان قابلیت ماشین کاری شناخته می‌شود. با این حال سختی برای ریزساختارهای مشابه یک مشخصه دقیق از قابلیت ماشین کاری نمی‌باشد. شکل ۱-۱۴ قابلیت ماشین کاری چدن نشکن را با ریزساختار مختلف نشان می‌دهد. فریت نرم‌ترین فاز زمینه در چدن نشکن است و در نتیجه بهترین قابلیت ماشین کاری را ارائه می‌دهد. با اینکه فریت چدن نشکن به اندازه فریت در فولاد نرم نیست اما به علت خاصیت روغن کاری و روانکاری گرافیت‌های کروی، قابلیت ماشین کاری بالاتری به چدن نشکن اعطا می‌نماید. قابلیت ماشین کاری چدن نشکن معمولاً تا 3° درصد سیلیسیم افزایش می‌یابد

اما بالاتر از این آفت می نماید.

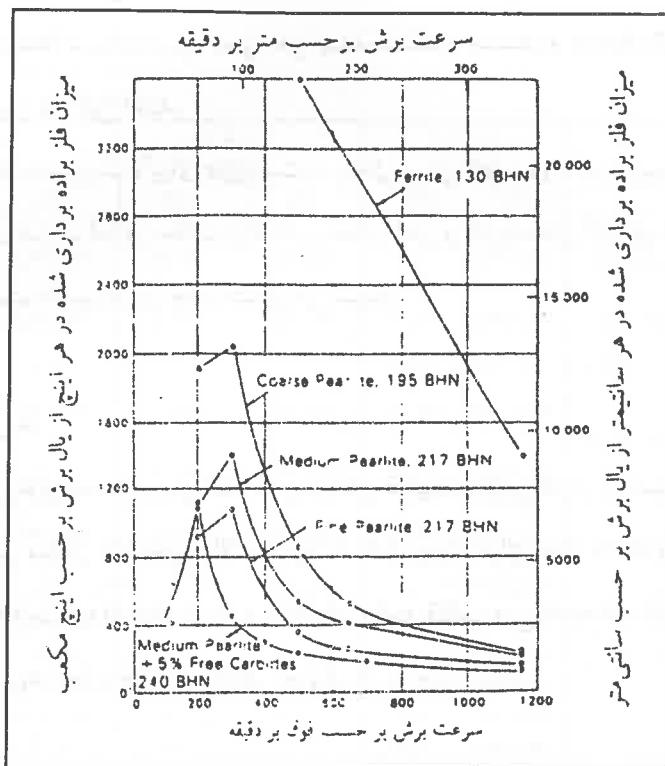

شکل ۱-۱۴ - قابلیت ماشین کاری چدن نشکن با ریزساختارهای مختلف

پرلیت که حاوی مخلوطی از فریت نرم و کاریدهای لایه ای سخت است یک ریزساختار معمول در تمام رده های چدن نشکن با استحکام متوسط می باشد. کسر حجمی پرلیت و ظرافت لایه های پرلیت سختی و قابلیت ماشین کاری چدن های نشکن حاوی پرلیت را تعیین می نمایند. با اینکه قابلیت ماشین کاری با افزایش پرلیت کاهش می یابد، با این حال به نظر می رسد که چدن های نشکن پرلیتی بهترین ترکیب از قابلیت ماشین کاری و سختی را در کنار یکدیگر دارا می باشند. شکل ۱-۱۴ - نمایانگر اثرات

ظرافت پرلیت بر روی قابلیت ماشین کاری و اثر کاهش سختی در افزایش ظرافت پرلیت است. کاربیدها سخت ترین جزء در چدن نشکن هستند و ضعیف ترین قابلیت ماشین کاری را دارا می باشند.

کاربیدها به صورت لایه ای در پرلیت به راحتی برش خورده و تاثیری بر روی قابلیت ماشین کاری ندارند اما در حالت آزاد کاربیدهای آهن و کاربیدهای آلیاژی هر دو باعث کاهش قابلیت ماشین کاری چدن نشکن می شوند.

ب) ناخالصی ها

ناخالصی های محبوس در قطعات ریختگی قابلیت ماشین کاری را شدیداً کاهش می دهند. این مناطق با سختی بالا معمولاً شامل جوانه زای حل نشده، اکسیدها - سیلیکات ها (سرپاره)، مواد نسوز و دانه های ماسه قالب می باشند که باید به نحو مناسبی از ورود آنها به قطعه ریختگی جلوگیری به عمل آورد.

پ) سطح نهایی موردنیاز

در چدن های نشکن با توجه به ریز ساختار و روش صیقل کاری می توان سطوح نهایی بسیار صیقلی را به دست آورد. به عبارت دیگر چدن نشکن می تواند با بهره گیری از ریز ساختار دانه ای مناسب و روش صحیح تمام کاری، پس از ماشین کاری، از سطحی بسیار خوب و مناسب برخوردار شود، که البته توسط سنگرزی و برآرد برداری یک سطح نهایی ۴ میکرواینچی یا پایین تر به دست می آید. جدول ۱۴ - ۱ عملیات گوناگون ماشین کاری و سطوح نهایی حاصل را در رده های متفاوت چدن نشکن نشان می دهد.

جدول ۱۴ - عملیات گوناگون ماشینکاری و سطوح نهایی حاصل در چدن‌های نشکن

نوع چدن داکتیل		۱۰۰-۷۰-۰۳ ۲۵۰ BHN		۸۰-۵۰-۰۶ ۲۲۲ BHN		۹۰-۴۰-۱۸ ۱۶۲ BHN		عملیات ماشینکاری
μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	
۶۰-۱۰۰	۱۰۵۲-۲۰۵۲	۵۰-۸۰	۱۰۷۰-۲۰۳	۶۰-۸۰	۱۰۵۲-۲۰۳	۱۰۰-۴۰۰	۱۰۵۲-۱۰۱۶	تراشکاری، کارپید، خشن‌تراش با روغن محلول
۵۰-۱۰۰	۱۰۷۰-۲۰۵۲	۴۰-۸۰	۱۰۷۰-۱۰۵۲	۷۰-۸۰	۱۰۷۰-۲۰۳	۱۰۰-۴۰۰	۱۰۷۰-۱۰۱۶	تراشکاری، کارپید، تراش نهایی با روغن محلول
۷۰-۴۰۰	۱۰۷۰-۱۰۱۶	۷۰-۳۵۰	۱۰۷۰-۸۰۸۹	۸۰-۱۲۰	۱۰۵۲-۲۰۵	۸۰-۱۲۰	۱۰۵۲-۱۰۱۶	فرزکاری با پیشانی تیله، کارپید، خشن‌تراش با دیدن
۶۰-۷۰	۱۰۵۲-۱۰۷۸	۶۰-۸۰	۱۰۵۲-۲۰۳	۱۰۵۰-۱۲۰	۱۰۳۰-۳۰۵	۱۰۵۰-۱۲۰	۱۰۳۰-۳۰۵	سطح پیشانی
۱۰-۲۵	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۱۰-۲۵	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۱۰-۲۵	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۱۰-۲۵	۱۰۷۰-۱۰۷۸	کف‌سازی، خشن‌تراش
۳-۱۲	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۳-۱۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۴-۱۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۴-۱۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	کف‌سازی، تراش نهایی
۲۱	۱۰۷۰	۲۱	۱۰۷۰	۲۱	۱۰۷۰	۲۱	۱۰۷۰	گردشکاری، خشن‌تراش
۴	۱۰۷۰	۴	۱۰۷۰	۴	۱۰۷۰	۴	۱۰۷۰	گردشکاری، تراش نهایی
۱۲-۲۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۱۲-۲۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۱۲-۲۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۱۲-۲۰	۱۰۷۰-۱۰۷۸	صیقل زنی تخت، خشن‌تراش
۶-۱۱	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۶-۱۱	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۶-۱۱	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۶-۱۱	۱۰۷۰-۱۰۷۸	صیقل زنی تخت، تراش نهایی
۷-۹	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۷-۹	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۷-۹	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۷-۹	۱۰۷۰-۱۰۷۸	صیقل زنی گرد
۴-۶	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۴-۶	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۴-۶	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۴-۶	۱۰۷۰-۱۰۷۸	برهه‌اختنکاری
۰-۹	۱۰۷۰-۱۰۷۸	—	—	۰-۱۱	۱۰۷۰-۱۰۷۸	۰-۱۱	۱۰۷۰-۱۰۷۸	نمایکاری

۱۴-۳ - روش‌های متداول ماشینکاری

به طور کلی روش‌های متفاوتی برای ماشینکاری وجود دارد که عبارت اند از:

الف) صیقل کار غلطکی ب) شاب‌زنی

پ) ماشینکاری سایشی ت) ضرب‌زنی (حدیده کاری)

که در ادامه به بررسی هر یک از روش‌های فوق می‌پردازمیم:

۱-۳-۱۴- صیقل کاری غلطکی

این عملیات، فرآیندی برای سردکاری یا کار سرد است که از طریق تغییر شکل پلاستیکی ناهمواری‌های سطحی، سطح ظرف و صافی ایجاد می‌نماید برای انجام این تغییر شکل با چرخش غلطک‌های سخت شده، روی سطح تراشکاری یا داخل تراشی شده، نیروهای غلطشی ویژه و بزرگی ایجاد می‌شود، برخلاف نورد کاری سرد که معمولاً با تغییر مقطع زیادی همراه است صیقل کاری غلطکی تنها بر سطح قطعه اثر می‌گذارد و سطحی عالی پدید می‌آورد که برای سیلندرهای هیدرولیکی که با کاسه نمد درزبندی می‌شوند بسیار مناسب است. از این فرآیند می‌توان در مورد هر نوع قطعه ریختگی ماشین کاری شده استفاده نمود اما در مورد چدن‌های فریتی با سختی کم مؤثرتر واقع می‌شود. صیقل کاری غلطکی موفقیت آمیز به سه عامل بستگی دارد که به هنگام آماده سازی سطح پیش از صیقل کاری باید آنها را در نظر گرفت. این عوامل عبارت‌اند از:

۱- مواجه بودن سطح تراش خورده

۲- شکل هندسی قطعه

۳- اضافه مجاز برای غلطک کاری

۲-۳-۱۴- شاب‌زنی

با شاب‌زنی قطعات ریختگی چدنی می‌توان سطوح بسیار دقیقی به دست آورد. در این فرآیند سطحی دقیق را در تماس با سطحی که باید شاب زده شود قرار می‌دهند. ناحیه‌های تماس دو سطح را با رنگی که به سطح دقیق کاری مالیده شده است نشانه‌گذاری می‌کنند. با استفاده از شاب لایه‌های بسیار نازک فلز را از نواحی رنگ شده

روی سطح با دقت بر می دارند. در حقیقت شاب ابزار دستی است که لبه ای بسیار سخت دارد. با شاب زنی سطوح تخت، شیارهای هادی ماشین های ابزار و یاتاقانها را می توان به سطوح بسیار دقیقی تبدیل نمود.

۳ - ۱۴ - ماشین کاری سایشی

سنگ زنی و پرداخت کاری عملیات متداول تمام کاری قطعات ریختگی چدنی هستند که مشخصه آنها فلزبرداری اندک، ایجاد سطحی صاف و ظرف با ترانس های ابعادی دقیق است. با ظهور ماشین های سنگ زنی پرقدرت، اصطلاح ماشین کاری سایشی برای توصیف عملیات سنگ زنی مورد استفاده برای فلز برداری سنگین و نیز پرداخت کاری ظرف متدال شده است. در تمام عملیات سنگ زنی، با عمل مکانیکی، دانه های ساینده ای که آرایش تصادفی دارند فلز را از قطعه کار بر می دارد.

این دانه های ساینده را می توان به چرخ، سنگ سمباده، یا حلقه تسمه چسبانده یا به صورت آزاد به کار برد. ساینده هایی که استفاده از آنها در مورد قطعات ریختگی چدنی توصیه می شود عبارتند از: سیلیسیم کاربید (کربوراندوم) و اکسید آلومنیم (آلوكسیت). و اما به طور کلی این عملیات به چند دسته کلی تقسیم می گردند که عبارتند از:

۱ - ماشین سنگ کفسایی با محور افقی

۲ - ماشین سنگ کفسایی با محور عمودی

۳ - گردسایی

۴ - سنگ زنی بی مرغک

۵ - سنگ زنی داخلی

۶ - سنگ زنی با تسمه سنباده

۴-۳-۱۴- ضرب زنی

ضرب زنی عملیات مخصوصی است که برای تغییر شکل یک قطعه چدن نشکن برای به دست آوردن قطعه نهایی و یا برش راهباره‌ها، گردن تغذیه و پلیسه‌های خط جدایش به کار می‌رود. با توجه به استحکام چدن نشکن اندازه‌ای از قطعه را که می‌توان ضرب زنی نمود و مقداری تغییر شکل ایجاد نمود، محدود می‌باشد. با این حال در قطعات کوچک با تعداد بالاکه به شکل نهایی نزدیک هستند و احتیاج به بررسی و کنترل ابعادی کمتری دارند، ضرب زنی یک عملیات اقتصادی و با صرف، جهت کاهش عملیات ماشینکاری و تمیزکاری می‌باشد.

۴-۱۴- ملاحظات قابلیت تولید

قابلیت ماشینکاری یک قطعه ریختگی یک جزء مهم در قابلیت تولید آن می‌باشد. اما ملاحظات مهم دیگری نیز وجود دارد، حد مجاز (آزادی) ماشینکاری ببروی قابلیت تولید، راندمان و هزینه‌های ماشینکاری تاثیر می‌گذارد. در مقایسه با قطعات فولادی ریختگی، چدن نشکن در قطعات مشابه نیاز به حد مجاز ماشینکاری پایین‌تری دارد. افزایش یکنواختی ابعاد قطعه توسط مواد قالب‌گیری با دانسیته بالا و کاهش سطوح معیوب نیز ببروی حد مجاز ماشینکاری اثر می‌گذارند. ایجاد رابطه میان مهندس طراح و ریخته‌گر در جهت تصمیم‌گیری درباره قابلیت تولید به منظور رعایت استاندارد و خواسته‌های مشتری و در نهایت انتخاب یک آلیاژ مناسب چدن نشکن، بهبود روند تولید قطعه و رفع نیاز مشتری را افزایش می‌دهد.

فصل ۱۵


روش‌های اتصال چدن نشکن

۱۵- مقدمه

با اینکه به کمک فرآیند ریخته‌گری می‌توان اشکال پیچیده‌ای را تولید نمود اما به دلایل اقتصادی یا مهندسی، قطعات ریختگی خود جزیی از یک ماشین بوده و به قطعات ریختگی و یا سایر قطعات متصل می‌گردد. با اینکه چدن‌های نشکن با صرفتراز فولادهای آهنگری و ریختگی هستند، اما به خاطر مشکل جوشکاری آنها در این گونه موارد کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی قطعات چدن نشکن توسط جوشکاری ذوبی تعمیر یا اتصال داده می‌شوند، مقادیر کربن بالای آنها می‌تواند باعث تشکیل کاربیدها در منطقه ذوب و تشکیل مارتنتزیت در منطقه ذوب و منطقه مجاور جوش شود. تشکیل فازهای سخت و شکننده در مناطق جوش و مجاور جوش می‌تواند باعث ایجاد یک کاهش قابل توجه در قابلیت ماشینکاری و خواص مکانیکی گردد. انجمن جوشکاری آمریکا یک آزمایش برای تعیین قابلیت جوشکاری چدن‌ها ابداع نموده

است. این آزمایش شامل تولید جوش‌های کنترل شده بدون فلز پرکننده بر روی قطعات پیش‌گرم شده تا دمای‌های گوناگون و تعیین دمایی (دمای بدون ترک) که در قطعه ترک به وجود نمی‌آید، می‌باشد. شکل ۱-۱۵ در صفحه بعد رابطه میان کربن معادل و دمای بدون ترک برای چدن‌های نشکن، خاکستری و مالیل را در جوشکاری ذوبی نشان می‌دهد.

روش جوشکاری بدون فلزپرکننده که برای سهولت و استاندارد کردن روش آزمایش برای بدست آوردن این نمودار به کار برد شده، روش علمی مناسبی برای جوشکاری نیست به این دلیل بایستی فقط جهت مقایسه قابلیت جوشکاری و تعیین دقیق قابلیت جوشکاری با شرایط پیشگرم کردن به کار برد شود. علاوه بر این روش‌هایی مانند لحیم‌کاری نرم، لحیم‌کاری سخت، اتصال نفوذی و اتصال با چسب می‌توانند بین چدن نشکن و دامنه وسیعی از سایر موارد اتصالاتی با کیفیت بالا تولید نمایند.

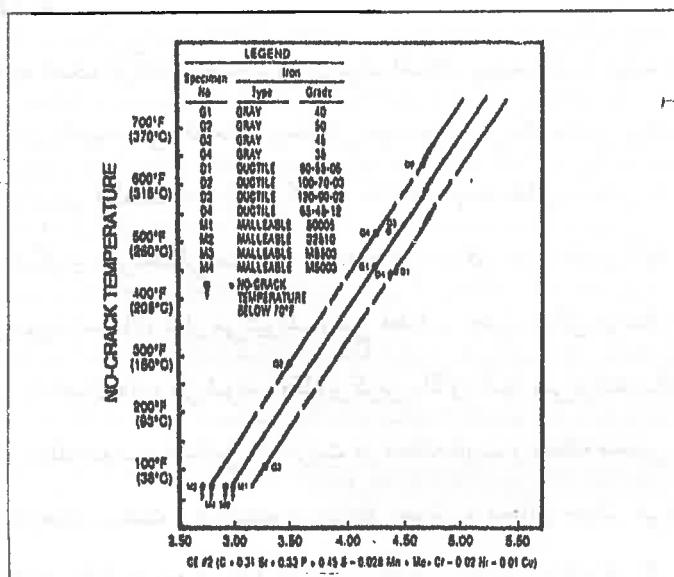

شکل ۱-۱۵- رابطه کربن معادل و درجه حرارت عدم تشکیل ترک (دمای پیشگرم) برای چدن‌ها

۲-۱۵-جوشکاری

فرآیند جوشکاری شامل ذوب یک فلز پرکننده و فلز پایه مجاور منطقه جوش می‌باشد در صورت عدم به کارگیری روش‌های صحیح، کرین بالای چدن نشکن می‌تواند منجر به تولید کاربیدهایی در منطقه ذوب و مارتنتزیت در منطقه ذوب و منطقه مجاور جوش بشود با این حال با استفاده از مواد و روش‌های صحیح می‌توان قطعات چدن نشکن را به طور موفقیت‌آمیزی به چدن نشکن یا فولاد جوش داد، که این روش‌ها به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

- جوشکاری قوسی

- جوشکاری گازی

۱-۲-۱۵-جوشکاری قوسی

روش‌های گوناگونی برای جوشکاری قوسی چدن نشکن به خود و یا سایر مواد مهندسی با خواص قابل قبول به کار گرفته شده است. خواص قطعات چدن نشکن اتصال داده شده با جوشکاری قوسی با الکترود پوشش‌دار توسط الکترودهای پایه Ni و Ni-Fe در ۳۰ سال گذشته به طور قابل توجهی توسعه یافته است. این الکترودها ناحیه ذوب غنی از نیکل به وجود آورده که نسبتاً نرم و قابل ماشین‌کاری بوده و استحکام کششی، انعطاف‌پذیری و مقاومت به خستگی لازم را نیز دارا می‌باشند. روش قوس کوتاه فرآیند جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ MIG توسط کنترل گرمای ورودی، تغییرات ساختاری کمتری در منطقه مجاور جوش ایجاد می‌کند.

استفاده از سیم پرکننده با پایه نیکل در روش MIG باعث ایجاد جوش‌هایی با خواص کششی برابر با چدن نشکن پایه و استحکام خستگی برابر ۶۵ تا ۷۵ درصد

مقادیر خستگی چدن‌های نشکن جوش داده نشده فریتی و پرلیتی ایجاد می‌نماید. با وجود هزینه‌های بالای مواد مصرفی و تمایل به تشکیل عیوب ناشی از ذوب ناکامل (عدم ذوب) روش MIG قوس کوتاه به طور گسترده‌ای در اتصالات قطعات چدن نشکن به کار برده می‌شود. تحقیقات جدید BCIRA نشان می‌دهد که جوش‌های MIG قوس کوتاه با سیم جوش غنی از Ni انرژی ضربه شکست بالاتری از اتصال‌های MIG با سیم Fe - Ni - Mn و سیم‌های Ni - Fe - Ni فلاکس‌دار ایجاد می‌کنند.

جوشکاری قوسی با سیم فلاکس‌دار که در آنها از سیم جوش حاوی فلاکس استفاده شده است به طور عمده برای چدن‌ها استفاده می‌شود. این روش دارای مزایای بیشتری می‌باشد که از جمله سرعت بالای رسوب فلز ۶-۹ Kg/h می‌توان نام برد. کلید موفقیت این روش در سیم جوش مصرفی است. این سیم جوش‌ها شامل Ni - Fe هستند که داخل آن با کربن و مواد سریاره‌ساز و اکسیژن‌زدا پر می‌شود. حضور نیکل باعث رسوب گرافیت در حین انجماد فلز جوش شده و تشکیل کاربید را ختنی نموده و در نتیجه تنش‌های حاصل را در جوش کم می‌نماید.

جدول ۱-۱۵ در صفحه بعد خواص مکانیکی جوش‌های حاصل از فرآیندهای مختلف را که برای اتصال صفحاتی به ضخامت ۲۰ میلی‌متر از جنس چدن نشکن با فلز پرکننده پایه نیکل - آهن استفاده شده است را نشان می‌دهد.

۳-۲-۱۵- جوشکاری گازی

برای اتصالات چدن نشکن از طریق جوشکاری گازی می‌توان به دو روش ذوبی یا اتصال نفوذی عمل نمود. جوشکاری گازی ذوبی یک روش برای اتصال قطعات چدن نشکن است. این فرآیند شامل ذوب فلز پایه و یا سیم پرکننده توسط حرارت منتقل شده

جدول ۱-۱۵ - خواص مکانیکی جوش‌های حاصل از فرآیندهای مختلف

شماره نمونه آزمون	فرایند جوشکاری	ماده مورد استفاده	خواص مکانیکی نمونه‌های آزمون کشش				
			استحکام کششی		طبقه شدگی نمونه		
			۱۰۰۰ psi	MPa			
۱a	Ni-Si-B	آلیاز	پودری	فلز	۲	۴۴.۴	۳۰۶
۱b	Ni-Si-B	آلیاز	پودری	فلز	۲	۴۴.۴	۳۰۶
۲a	Ni-Si-B-Cr	آلیاز	پودری	فلز	۲	۴۵.۷	۳۱۰
۲b	Ni-Si-B-Cr	آلیاز	پودری	اتصال	۱.۵	۳۸.۸	۲۶۸
۳a	قوس الکتریکی	الکترودهای نیکل - آهن		۵۰	۲۵.۱	۱۷۳	
۳b	قوس الکتریکی	الکترودهای نیکل - آهن		۱.۵	۴۱.۷	۲۸۸	
۴a	قوس الکتریکی	الکترودهای نیکل - آهن		۳	۴۷.۰	۳۲۲	
۴b	قوس الکتریکی	الکترودهای نیکل - آهن		۲.۵	۴۵.۵	۳۱۲	
۵a	قوس الکتریکی	الکترودهای کروم - نیکل	۲۵/۲۰	۴.۵	۴۸.۲	۳۲۲	
۵b	قوس الکتریکی	الکترودهای کروم - نیکل	۲۵/۲۰	۴.۵	۵۰.۴	۳۲۸	
۶a	MIG	سیم پرکننده نیکل	۶۱	۴.۵	۴۴.۲	۳۰۶	
۶b	MIG	سیم پرکننده نیکل	۶۱	۴.۵	۴۵.۰	۳۱۰	(شرکت بین المللی نیکل)

از طریق شعله اکسی استیلن است. در این فرآیند حوضچه جوش به طور دائم و ثابت با فلاکس محافظت می‌شود. با استفاده از سیم‌های پرکننده از جنس چدن نشکن و فلاکس‌هایی با ترکیب مناسب (معمولًاً حاوی سریم یا سایر عناصر خاکی نادر) با تشکیل گرافیت‌های کرومی در جوش، خواصی همانند چدن نشکن حاصل می‌شود. یک جوشکاری گازی ذوبی موفقیت‌آمیز به شرایط پیشگرم، حفظ و نگهداری حوضچه مذاب جوش و استفاده از سیم جوش مناسب بستگی دارد. معایب عمدۀ این روش

قابلیت تولید پایین، وابستگی کیفیت اتصال به مهارت و اعوجاج قطعات پیچیده در اثر حرارت ورودی بیش از حد می‌باشد. با این حال در صورت به کارگیری روش و مواد مناسب، جوش گازی ذوبی می‌تواند اتصالاتی با خواص استحکامی قابل مقایسه با فلز پایه ایجاد نماید.

در روش بدون ذوب گازی (نفوذی) از یک مشعل اکسی استیلن اصلاح شده که به عنوان منبع حرارت عمل می‌نماید و یک پودر مناسب با نقطه ذوب پایین‌تر از فلز پایه استفاده می‌شود برای اینمنتظر پودر را در داخل مشعل وارد نموده و زمانی که سطح چدن به دمای خاص رسید، پودرهای ذوب شده بر روی سطح فلز پاشیده می‌شود و به تدریج با ذوب بیشتر پودرها سطوح آغشته شده ضخیم‌تر می‌شوند. جوشکاری پودری، چدن زمینه را ذوب نمی‌نماید و موقتیت اتصال توسط تشکیل یک باند نفوذی تأمین می‌گردد.

جوشکاری پودری محدودیت‌های بی‌شماری دارد. این روش سرعت کمی دارد و گرانقیمت است و به جوشکاری افقی محدود می‌گردد. با اینکه دمای قطعه تا نقطه ذوب خود بالا نمی‌رود، اما این حرارت برای اعوجاج قطعات پیچیده کافی است. جوشکاری پودری جهت تعمیر، روکش کاری و اتصال چدن‌های آلیاژی استفاده می‌گردد. تحقیقات در BCIRA نشان داده است که این روش جوشکاری برای چدن‌های نشکن، خاکستری و مالیل مناسب است.

۱۵-۳- تکنولوژی جوشکاری

انتخاب روش جوشکاری و ماده پرکننده صحیح یک نیاز است اما برای تولید جوش‌هایی با کیفیت بالا در چدن نشکن کافی نیست. متغیرهای مهم دیگر عبارتند از:


الف) نوع و ترکیب شیمیایی چدن نشکن پایه
 ب) طراحی و آماده سازی محل اتصال
 ج) کنترل حرارت قطعه قبل از جوشکاری، در حین جوشکاری و بعد از جوشکاری
 (عملیات حرارتی پیشگرم و پسگرم).

الف) نوع و ترکیب شیمیایی چدن نشکن پایه
 با اینکه آزمایش قابلیت جوشکاری چدن‌ها نمایانگر آن است که دمای بدون ترک به ترکیب شیمیایی چدن مرتبط است چدن‌های نشکن فربتنی قابلیت جوشکاری بالاتری نسبت به سایر رده‌های چدن نشکن دارا می‌باشند. ترکیب شیمیایی به‌طور کل از طریق کربن معادل بر روی قابلیت جوشکاری تاثیر می‌گذارد. کربن معادل بالاتر احتمال ترک را بیشتر می‌نماید. ترکیب شیمیایی همچنین از طریق تاثیر بر روی سختی‌پذیری مناطق مجاور جوش بر روی قابلیت جوشکاری تاثیر می‌گذارد. منگنز و کروم به‌طور قابل توجهی سختی‌پذیری را افزایش می‌دهند که این باعث کاهش قابلیت جوشکاری از طریق تمایل به تشکیل مارتنتزیت در منطقه مجاور جوش می‌شود. با اینکه سیلیسیم سختی‌پذیری را کمی افزایش می‌دهد، این اثر بر روی قابلیت جوشکاری توسط قدرت گرافیت‌زاوی سیلیسیم به‌طریق کاهش تشکیل کاریید خنثی می‌شود.


ب) طراحی و آماده سازی محل اتصال
 طراحی جوش به فاکتورهایی از جمله ضخامت قطعه، شکل قطعه، روش جوشکاری و نیازهای سرویس‌دهی بعدی بستگی دارد. تا حد امکان بایستی طراحی به صورتی انجام پذیرد که تحمل بار غالباً توسط خود قطعه صورت گیرد تا توسط منطقه

جوش. در یک مجموعه جوشکاری شده، طراح معمولاً می‌تواند محل جوشکاری را در منطقه‌ای کم تنش تعییه کند. در شکل ۱۵-۴ نمونه‌هایی از طرح اتصال برای جلوگیری از تنش در اتصال و افزایش عمق جوش نشان داده شده است.

همچنین در شکل ۱۵-۵ روش‌هایی برای جوشکاری و لحیم کاری سخت ارائه شده است. برای اطمینان از ایمنی جوش‌های بدون حفره گازی بایستی سطوح مجاور اتصال تمیزکاری شده و سطوح اتصال سنگ زده شده یا ماشینکاری شوند و هرگونه تجمع خاک، کثافت، روغن، گریس و سایر مواد از روی آنها پاک بشوند.

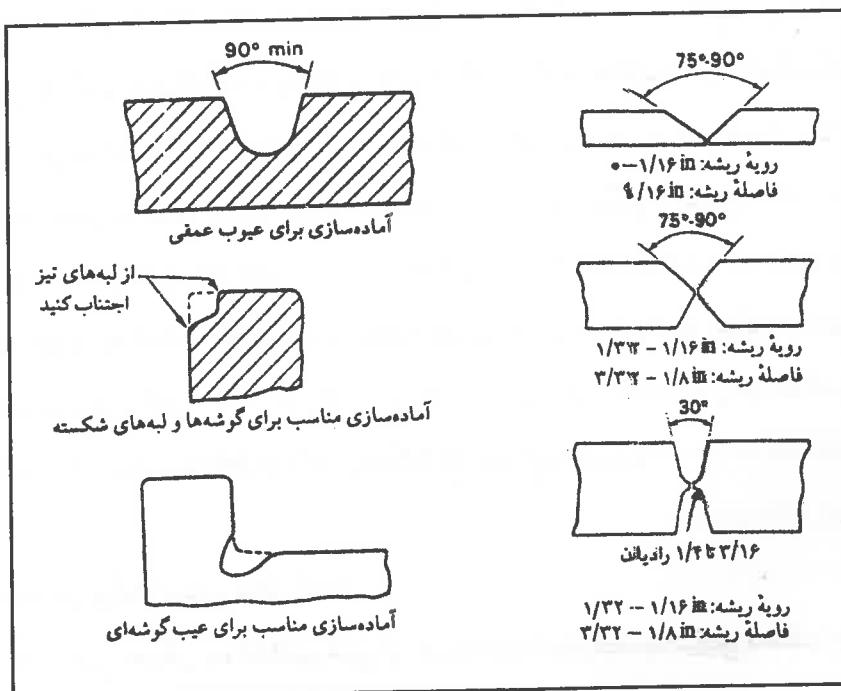

شکل ۱۵-۴ - حالات مربوط به طراحی اتصال

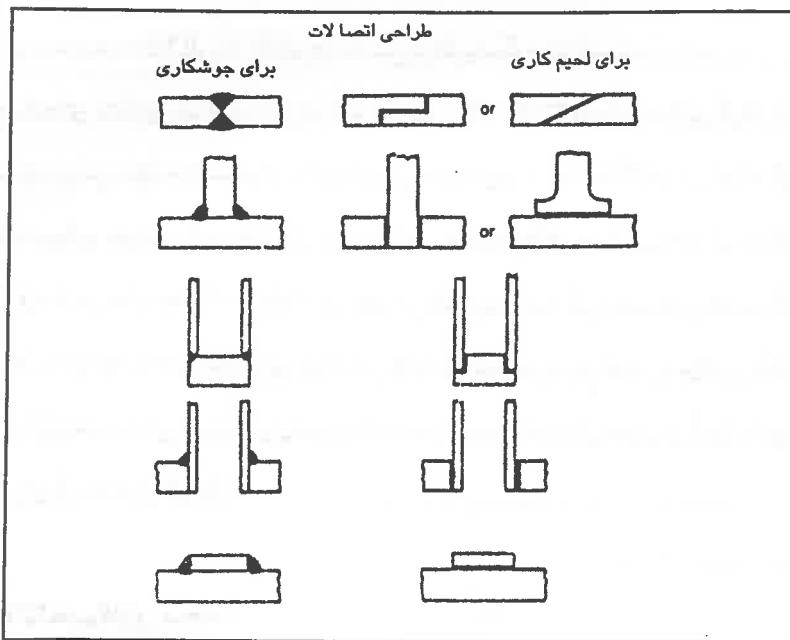

شکل ۵-۱۵- طرح‌های اتصال برای جوشکاری و لحیم کاری

ج) عملیات حرارتی پیشگرم و پسگرم

برای جلوگیری از ترک حرارتی، کاهش سختی در منطقه مجاور جوش و کاهش تنش‌های باقیمانده و اعوجاج قطعات چدن بایستی عملیات پیشگرم بر روی قطعات چدن نشکن انجام شود. ترجیح داده می‌شود که کل قطعات پیشگرم شود اما به خاطر مسائلی مانند اندازه قطعه و یا کمبود تجهیزات این کار معمولاً عملی نمی‌باشد و از پیشگرم کردن موضعی استفاده می‌شود.

می‌توان قطعات را توسط مشعل‌های گازی یا یک مشعل اکسی استیلن پیشگرم نمود. در روش‌های گرم کردن موضعی برای جلوگیری از اعوجاج و ترک خوردن در قطعات پیچیده بایستی از گرم کردن سریع و غیریکنواخت پرهیز نمود. چدن‌های نشکن فریتی

فقط در محدوده ۱۵۰ الی ۲۰۰ درجه سانتی گراد پیشگرم می شوند.

چدن های نشکن پرلیتی نیز در محدوده ۳۴۰ - ۳۱۵ درجه سانتی گراد پیشگرم می شوند. روش های جوشکاری با گرمای ورودی پایین مانند MIG قوس کوتاه اثر مضر محفظه مجاور جوش را به حداقل می رسانند. عملیات های حرارتی بعد از جوشکاری (پسگرم) به سردشدن آهسته قطعات منجر می شود و باعث کم شدن تنش های باقیمانده می شود. با توجه به خواسته های سفارش دهنده جهت رسیدن به خواص مکانیکی دلخواه قطعات بعد از جوشکاری می توانند تحت عملیات های حرارتی آنل یا نرماله یا تنش گیری کردن قرار گیرند.

۱۵- لحیم کاری سخت

تشکیل ریز ساختارهای ناخواسته در مناطق جوش و مناطق مجاور جوش در حین جوشکاری ذوبی روش های غیر ذوبی را جایگزین مناسبی برای اتصال چدن های نشکن مبدل ساخته است.

لحیم کاری سخت فلزات توسط ذوب آلیاژ های غیر آهنی که نقطه ذوب آنها بالاتر از ۴۲۵ درجه سانتی گراد اما کمتر از نقطه ذوب آلیاژ هایی است که می خواهیم به هم متصل شوند اطلاق می گردد. در حین فرآیند لحیم کاری سخت، فلز پرکننده ذوب شده توسط خاصیت موئینگی بدرون فاصله اندک میان دو جزء کشیده شده و بعد از انجماد یک پیوند فیزیکی ایجاد می نماید.

الف) طراحی اتصال و آماده سازی

برخلاف اتصالات جوشکاری، فاصله اتصال برای لحیم کاری سخت برای

کنترل ضخامت، حداکثر استحکام اتصال و نفوذ فلز پرکننده به درون فاصله توسط خاصیت موئینگی و کاهش مقدار فلز پرکننده مصرفی کوچک می‌باشد. به همین دلیل ترجیح داده می‌شود که این اتصالات تحت بارهای فشاری یا برشی قرار بگیرند. با اینکه خواص کششی اتصالات لحیم‌کاری سخت عالی است، اما هرگونه بار خم‌کننده، خواص مکانیکی را شدیداً کاهش می‌دهد. از طرفی توسط تراشکاری سطوح ریخته‌گری، نرم کردن سطوح، گرافیت زایی سطوح لحیم‌کاری سخت توسط شعله اکسی استیلن یا حمام نمک و پاک کردن سطوح از هرگونه خاک - غبار - روغن و گرس و... توسط یک محلول مناسب، می‌توان اتصال بهتری به دست آورد.

ب) گرم کردن


انتخاب روش گرم کردن برای لحیم‌کاری سخت به اندازه قطعه، طراحی قطعه، ترکیب شیمیایی فلز پایه و سرعت تولید بستگی دارد، مشعل‌ها می‌توانند دستی باشند که انعطاف‌پذیر هستند اما نیاز به مهارت لحیم‌کار دارد یا می‌تواند به صورت منبع حرارتی ثابت در یک خط لحیم‌کاری سخت قرار بگیرد. لحیم‌کاری سخت القایی یک روش سریع حرارتی است که معمولاً در ظرفیت‌های بالای تولید به کار گرفته می‌شود. کوره‌های دائم یا بزرگ برای گرم شدن کامل تا دمای لحیم‌کاری سخت به کار برده می‌شوند.

اتمسفر کوره‌های لحیم‌کاری سخت می‌تواند خنثی، احتیاء کننده و یا خلاء (جهت جلوگیری از تشکیل اکسید بروی قطعه و آلیاژ پرکننده) باشد. اگر اتمسفر کوره هوای معمولی باشد به فلاکس نیاز خواهیم داشت.

۱۵-۵-اتصال با چسب

اتصال با چسب جهت اتصال مواد مهندسی، به خصوص صفحات و ورق‌ها به کار برده می‌شود، علاوه بر عدم تغییرات ساختاری در فلز پایه به علت عدم نیاز به وجود حرارت در عمل اتصال مشکل اعوجاج حل می‌گردد و اجازه اتصال چدن نشکن را به دامنه وسیعی از مواد فلزی و غیرفلزی، بدون توجه به نقطه ذوب و یا خواص فیزیکی و شیمیایی آنها می‌دهد. معمولی‌ترین چسب‌ها جهت اتصال سازه‌های فلزی به یکدیگر عبارت‌اند از: سخت کننده‌ها، اکریلیک‌های نرم شده و رزین‌های اپوکسی. استحکام پیوند چسب‌ها به طور قابل توجهی کمتر از استحکام چدن نشکن فریتی است و در نتیجه در مصارفی که نیاز به استحکام وجود دارد، بایستی توجه خاصی به این موضوع گردد. در شکل ۱۵-۶ مثال‌های معمول از اتصالات چسبی آورده شده است.

کارکرد مناسب اتصال از طریق اتصالات خاصی که در آنها تنش‌های کششی و برشی به تنش فشاری وارد بر اتصال تبدیل می‌شود، به دست می‌آید. سایر محدودیت‌های استفاده از اتصالات چسبی عبارت‌اند از محدودیت کاربرد در دمای بالا، کمبود اطلاعات درباره کارکرد و کارایی اتصالات چدنی در مصارفی شامل بارها و محیط‌های گوناگون.

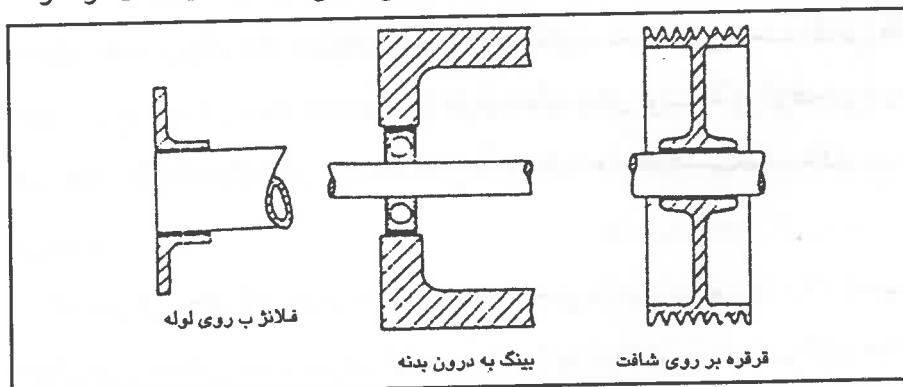

شکل ۱۵-۶-مثال‌هایی از طرح اتصال توسط چسب

فصل ۱۶

استانداردهای چدن نشکن

۱ - مقدمه

هدف شاخص‌های استاندارد برای قطعات چدن نشکن، فراهم نمودن اطلاعاتی برای طراح و مصرف‌کننده برای انتخاب، تشریح و رسیدن به توافق بر روی یک سری از خواص خاص جهت اطمینان از عملکرد مناسب در جهت طراحی مورد نظر می‌باشد. استفاده از خصوصیات موجود در استانداردها، خریداری قطعات را از تولیدکنندگان مطمئن می‌سازد، زیرا این خصوصیات باعث ایجاد یک قطعه استاندارد براساس خواص مورد نیاز طراح می‌شود و مهم نیست که این قطعه کجا و چگونه تهیه شده است. استانداردها بایستی به دقت انتخاب شده و به طور دقیق اجرا شوند تا از تأمین نیازهای مشتری توسط به کارگیری آنها، بدون افزودن نیازهای زائد که جز پیچیده کردن فرآیند و افزایش هزینه نقش دیگر ندارند، اطمینان حاصل شود. وظیفه طراح و تولیدکننده آن است که مشخصه‌های استاندارد و محدودیت آنها در نظر گرفته و بر روی

استانداردهایی با بهترین کارآیی با نسبت ساخت به هزینه به تواافق برسند. طراح بایستی خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی قطعه را طوری در نظر بگیرد که قطعه ریختگی کارآیی لازم را در حین سرویس داشته باشد.

بعد از انتخاب استاندارد تولیدکننده بایستی وجود استاندارد را در کلیه قطعات تضمین نماید. مواد خام اولیه و روش‌های ریخته‌گری برای تولید قطعات به‌طور معمول تحت کنترل طراح یا استاندارد نیستند مگر آنکه در استاندارد نکاتی راجع به این موضوع ذکر شده باشد و یا اینکه مهندس طراح و تولید در مورد نکاتی افزون بر استاندارد به تواافق رسیده باشند. چنین مواردی باید منطقی و صحیح باشد زیرا این تواافق‌ها هزینه قطعات را افزایش می‌دهد.

ASTM A536 از ییشینه کاربرد برخوردار است که بیشتر رده‌های چدن نشکن مورد استفاده در نیازهای مهندسی را دربر می‌گیرد. سایر استانداردها، کاربرد چدن‌های نشکن آستنیتی و مخصوص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. ASTM در سال ۱۹۹۰ خصوصیات و استانداردهای جدیدی را برای چدن نشکن آستمپر به چاپ رسانده. استاندارد SAEJ434 معمولاً برای چدن‌های نشکن ریختگی به‌ویژه برای صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین استانداردهای ملی در کشورهای صنعتی و استاندارد بین‌المللی ISO به استاندارد نمودن چدن‌های نشکن اقدام نموده‌اند.

استانداردهای زیاد دیگری در مورد چدن نشکن وجود دارد که پاره‌ای از آنها را سازمان‌های صنعتی و تجاری برای تولیدات خاص براساس شرایط موجود طراحی کرده‌اند. وقتی که هر استانداردی دارای مشخصات مربوط به خود باشد شباهت‌های

زیادی را بین انواع استانداردهای مختلف می‌توان مشاهده نمود. قبل از استفاده از هر استاندارد، مهندس طراح بایستی با آن آشنایی کامل داشته باشد.

استانداردهای چدن نشکن عموماً براساس خواص مکانیکی بنا نهاده شده‌اند بجز چدن‌های نشکن آستنیتی که ترکیب شیمیایی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در قسمت ۲ - ۱۶ استانداردهای مختلف چدن نشکن نشان داده شده است.

۲-۱۶ - جداول استاندارد چدن نشکن

جدول ۱ - ۱۶ - استاندارد ASTM A۴۷۶

ترکیبات شیمیایی	
۲٪	کربن (حداقل)
۲٪	سیلیسیم (حداکثر)
۰/۰۸	فسفر (حداکثر)
۰/۰۵	گوگرد (حداکثر)

خواص کششی		
۷۵mm	۲۵mm	ضخامت نمونه آزمایشی
۸۰	۸۰	استحکام کششی (حداقل) ksi
۶۰	۶۰	استحکام تسلیم (حداقل) ksi
۱/۰	۲٪	درصد از دیاد طول نسبی (حداقل)

جدول ۲ - ۱۶ - استاندارد A536

(خواص کششی)					
گرید ۱۲۰/۹۰/۰۲	گرید ۱۰۰/۷۰/۰۳	گرید ۸۰/۵۵/۰۶	گرید ۶۵/۴۵/۱۲	گرید ۶۰/۴۰/۱۸	
۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰	۶۵۰۰	۶۰۰۰	استحکام کششی (حداقل) psi
۹۰۰۰	۷۰۰۰	۵۰۰۰	۴۵۰۰	۴۰۰۰	استحکام تسلیم (حداقل) psi
۲/۰	۳/۰	۶/۰	۱۲	۱۸	درصد از دیاد طول نسبی (حداقل)

جدول ۳ - ۱۶ - استاندارد A571

کلاس ۲	کلاس ۱	
۶۰	۶۵	استحکام کششی ksi
۲۵	۳۰	استحکام تسلیم ksi
۲۵	۳۰	درصد از دیاد طول نسبی
۱۱۱-۱۷۱	۱۲۱-۱۷۱	سختی برینل
۲۰	۱۵	انرژی ضربه FT-Ib
۱۰	۱۲	

جدول ۴ - ۱۶ - استاندارد ASTM A897

سختی	انرژی ضربه	درصد از دیاد طول نسبی	در صد از دیاد	حداقل استحکام تسلیم	حداقل استحکام کششی	گرید
BHN..	Ft-lb	%		Ksi	Ksi	
۲۶۹-۳۲۱	۷۵	۱۰		۸۰	۱۲۵	۱۲۵/۸۰/۱۰
۳۰۲-۳۶۳	۶۰	۷		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰/۱۰۰/۷
۲۴۱-۴۴۴	۴۵	۴		۱۲۰	۱۷۵	۱۷۵/۱۲۰/۴
۳۸۸-۴۷۷	۲۵	۱		۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰/۱۰۰/۱
۴۴۴-۰۰۰		۱۸۰	۲۳۰	۲۳۰/۱۸۰/-

جدول ۵ - ۱۶ - استاندارد SAE J424C

ساختار	HB	%	استحکام تسلیم(حداقل)				استحکام کششی(حداقل)				گرید
			lbf/in ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	lbf/in ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	
F	۱۷۰- <i>max</i>	۱۸	۴۰.....	۱۷/۹	۲۸/۱	۲۷۶	۶.....	۲۶/۸	۴۲/۲	۴۱۴	D401A
F+P	۱۵۶-۲۱۷	۱۲	۴۰....	۲۰/۱	۳۱/۶	۳۱۰	۶۰....	۲۹/۰	۴۰/۷	۴۴۸	D4012
F+P	۱۸۷-۲۵۵	۶	۵۰....	۲۴/۶	۳۸/۷	۳۷۹	۸.....	۲۹/۰	۵۶/۲	۵۵۲	D5506
P	۲۴۱-۳۰۲	۳	۷.....	۳۱/۳	۴۹/۲	۳۸۳	۱۰.....	۴۴/۶	۷۰/۳	۶۸۹	D7003

جدول ۶ - استاندارد ISO ۱۰۸۳

ساختار	سختی	درصد از دید طول نسبی	استحکام تسلیم(حداقل)			استحکام کششی(حداقل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	
P	۲۴۰-۳۵۲	۲	۳۱/۱	۴۸/۹	۴۸.	۰۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	۸۰۰-۲
P	۲۲۹-۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۵/۳	۷۱/۴	۷۰۰	۷۰۰-۲
P+F	۱۹۲-۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	۶۰۰-۳
F+P	۱۷۰-۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	۵۰۰-۷
F	< ۲۰۱	۱۲	۱۶/۲	۲۵/۵	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۴۰۰-۱۲
F	< ۱۷۹	۱۷	۱۴/۹	۲۲/۰	۲۲۰	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	۳۷۰-۱۷

جدول ۷ - استاندارد ISO ۲۸۹۲

نام پین المali	نام پین المali	استاندارد SIS	استاندارد ASTM	استاندارد DIN	استاندارد NF	استاندارد BS
-	۱۴-۷۷۱	-	-	GGG-NiMn ۱۳ V	S-NM ۱۳ V	S-NiMn ۱۳ V
Ni-ResistD-Y	۱۴-۷۷۶	Type D-Y	GGG-NiCr ۲۰ ۲	S-NC ۲۰ ۲	S-NiCr ۲۰ ۲	
Ni-ResistD-YB	-	Type D-YB	GGG-NiCr ۲۰ ۲	S-NC ۲۰ ۲	S-NiCr ۲۰ ۲	
Nicrosilal	-	-	GGG-NiSiCr ۱۰ ۱	S-NSC ۱۰ ۱	S-NiSiCr ۱۰ ۱	
Ni-ResistD-YC	-	Type D-YC	GGG-Ni ۲۲	S-N ۲۲	S-Ni ۲۲	
Ni-ResistD-YM	-	ASTM A891D-YM	GGG-NiM ۲۲ F	S-NM ۲۲ F	S-NiMn ۲۲ F	
Ni-ResistD-YA	-	Type D-YA	GGG-NiCr ۲۰ ۱	S-NC ۲۰ ۱	S-NiCr ۲۰ ۱	
Ni-ResistD-r	-	Type D-r	GGG-NiCr ۲۰ ۲	S-NC ۲۰ ۲	S-NiCr ۲۰ ۲	
Ni-ResistD-f	-	Type D-f	GGG-NiSiCr ۱۰ ۰	S-NSC ۱۰ ۰	S-NiSiCr ۱۰ ۰	
Ni-ResistD-d	-	Type D-d	GGG-Ni ۳۵	S-N ۳۵	S-Ni ۳۵	
Ni-ResistD-DB	-	Type D-DB	GGG-NiCr ۳۵ ۳	S-NC ۳۵ ۳	S-NiCr ۳۵ ۳	
Ni-ResistD-YW	-	-	GGG-NiCrNNY ۱ Y	-	-	
Ni-ResistD-YA	-	-	GGG-NiSiCr ۱۰ ۰ Y	-	-	
Ni-ResistD-DS	-	-	GGG-NiSiCr ۱۰ ۰ Y	-	-	

جدول ۸ - ۱۶ - استاندارد NF A ۳۲ - ۲۰۱

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسليم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	۱۷۹>	۱۷	۱۴/۹	۲۳/۰	۲۳۰	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	FGS۳۷۰-۱۷
F	۲۰۱>	۱۲	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	FGS۴۰۰-۱۲
F+P	۱۷۰-۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	FGS۵۰۰-۷
P	۱۹۲-۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	FGS۶۰۰-۳
P	۲۲۹-۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۵/۳	۷۱/۴	۷۰۰	FGS۷۰۰-۲
Port	۲۴۸-۳۵۲	۲	۳۱/۱	۴۸/۹	۴۸۰	۵۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	FGS۸۰۰-۲

جدول ۹ - ۱۶ - استاندارد UNI ۴۵۴۴

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسليم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	۱۳۱-۱۷۹	۱۷	۱۴/۹	۲۳	۲۳۰	۲۴/۰	۳۸	۳۷۰	GS۳۷۰-۱۷
F	۱۴۲-۲۰۱	۱۲	۱۶/۲	۲۵	۲۵۰	۲۵/۹	۴۱	۴۰۰	GS۴۰۰-۱۲
P+F	۱۷۰-۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۳	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱	۵۰۰	GS۵۰۰-۷
P	۱۹۲-۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۸	۳۷۰	۳۸/۸	۶۱	۶۰۰	GS۶۰۰-۳
P	۲۲۹-۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۳	۴۲۰	۴۵/۳	۷۱	۷۰۰	GS۷۰۰-۲
Port	۲۴۸-۳۵۲	۲	۳۱/۱	۴۹	۴۸۰	۵۱/۸	۸۱	۸۰۰	GS۸۰۰-۲

جدول ۱۰ - ۱۶ - استاندارد JIS G 5502

سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم(حداقل)			استحکام کششی(حداقل)			گرید
		tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	
HB	%							
179max	17	10/2	24	235	23/5	37	363	37
201max	12	16/5	26	255	25/4	40	392	40
143-212	10	18/4	29	284	28/6	45	441	45
170-241	7	21/0	33	324	31/7	50	490	50
192-269	3	22/1	38	373	38/1	60	508	60
229-302	2	27/3	43	422	44/4	70	686	70
248-302	2	31/1	49	481	50/8	80	785	80

جدول ۱۱ - ۱۶ - استاندارد SIS 1407

سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم(حداقل)			استحکام کششی(حداقل)			گرید
		tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	
HB	%							
130-180	10	16/2	20/0	200	20/9	40/8	400	17-00
130-170	18	16/2	20/0	200	20/9	40/8	400	17-02
150max	22	14/2	22/4	220	22/7	35/7	350	17-10
170-230	7	20/7	32/6	320	32/4	51/0	500	27-02
200-260	5	24/6	38/7	380	38/8	61/2	600	32-03
220-300	3	28/0	44/9	440	45/3	71/2	700	37-01

جدول ۱۲ - ۱۶ - استاندارد BS ۲۷۸۹

ساختار	سختی	سختی طول نسبی	استحکام تسليیم (حداقل) ا در صد از دیاد	استحکام کششی (حداقل)			گرید		
				HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	
TM	۳۰۲ to ۳۵۹	۲	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	۵۸/۳	۹۱/۸	۹۰۰	۹۰۰/۲
Por-T	۲۴۸ to ۳۵۲	۲	۳۱/۱	۴۸/۹	۴۸۰	۵۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	۸۰۰/۲
P	۲۲۹ to ۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۰/۲	۷۱/۴	۷۰۰	۷۰۰/۲
P/F	۱۹۲ to ۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	۳۸/۹	۶۱/۲	۶۰۰	۶۰۰/۳
F/P	۱۷۰ to ۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	۵۰۰/۷
F/P	۱۶۰ to ۲۲۱	۱۰	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۲۹/۱	۴۰/۹	۴۰۰	۴۰۰/۱۰
F	< ۲۱۲	۱۲	۱۷/۰	۲۷/۰	۲۷۰	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۲۰/۱۲
F	< ۱۷۹	۱۸	۱۶/۲	۲۰/۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۴۰۰/۱۸
F	< ۱۷۹	۱۸	۱۶/۲	۲۰/۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۴۰۰/۱۸L۲
F	< ۱۶۰	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۰/۷	۳۰۰	۳۰۰/۲۲
F	< ۱۶۰	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۰/۷	۳۰۰	۳۰۰/۲۲L۴

جدول ۱۳ - استاندارد ۱۶۹۳ DIN

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم (حداصل)			استحکام کششی (حداصل)			گردید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	۱۲۰-۱۸۰	۱۰	۱۶/۲	۲۰/۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۰/۸	۴۰۰	GGG-۴۰
F+P	۱۵۰-۲۴۰	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	GGG-۵۰
P+F	۱۷۰-۲۹۰	۳	۲۴/۶	۳۸/۷	۳۸۰	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	GGG-۶۰
P	۲۱۰-۳۲۰	۲	۲۸/۰	۴۴/۹	۴۴۰	۴۵/۳	۷۱/۴	۷۰۰	GGG-۷۰
P	۲۳۰-۳۶۰	۲	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	۵۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	GGG-۸۰
-	-	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۵/۷	۳۵۰	GGG-۳۵-۳
-	-	۱۸	۱۶/۲	۲۰/۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۰/۸	۴۰۰	GGG-۴۰-۳

فصل ۱۷

کاربردهای صنعتی چدن نشکن

۱۷-۱- مقدمه

چدن نشکن یک ماده مهم مهندسی شناخته شده است. رشد و توسعه تولید قطعات چدن نشکن در صنایع مختلف اهمیت این ماده مهندسی را ثابت می نماید. عمدترين مصرف قطعات چدن نشکن در صنعت لوله سازی و خودرو سازی می باشد. حدوداً ۴۰ درصد کل تولید چدن نشکن در جهان در صنعت لوله ریزی و حدود ۲۰ درصد در صنعت خودرو سازی مصرف می شود.

۱۷-۲- چدن نشکن در صنعت لوله سازی

لوله ریزی با روش ریخته گری گریز از مرکز انجام می گیرد. مصرف عمدت این لوله ها در زمینه آبرسانی، گاز، فاضلاب های معمولی و صنعتی می باشد. برای بالا بردن مقاومت لوله در برابر خوردگی سطوح داخلی و خارجی لوله ها را توسط پوشش های

مقاوم در مقابل خوردگی می‌پوشاند.

لوله‌ها پس از ریخته‌گری و کنترل‌های اولیه بلا فاصله به کوره آنل متنقل می‌گردند. ساختار میکروسکوپی لوله‌های سیاه تاب چدن نشکن شامل گرافیت‌های کروی در زمینه پرلیتی می‌باشد. در سطح خارجی لوله و نقاط نزدیک آن کاربیدهای ظرفی همراه با مقدار کمی گرافیت تشکیل می‌گردد که به تدریج به طرف سطح داخلی لوله بر حجم گرافیت افزوده می‌گردد و کاربید آزاد تقریباً حذف می‌گردد. در قطرهای کوچک بهبود مقاومت در طول لوله و چرمگی مطرح می‌باشد و در لوله‌های بزرگ بهبود مقاومت در دیواره مطرح بوده به همین منظور این لوله‌ها با ابعاد مختلف مانند لوله به قطرهای ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متر و... تولید می‌گردد.

۱۷- چدن نشکن در صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی در تولید انبوه چدن‌های نشکن سهم بزرگی دارد. این تقاضاها پتانسیل تجاری بسیار خوبی را برای کارخانجات ریخته‌گری چدن نشکن به عنوان تأمین کنندگان این صنعت ایجاد می‌نماید. ترکیب استثنایی، استحکام کششی بالا، مقاومت به ضربه و خستگی و چرمگی خوب، مقاومت به سایش و قابلیت ماشین‌کاری مطلوب قطعات چدن نشکن موقیت این ماده را در صنعت خودرو تضمین نموده است. قطعاتی که در خودرو از جنس چدن نشکن ساخته می‌شوند عبارت‌اند از:

۱- قطعات اکسل

۲- توپی چرخ

۳- میلنگ‌ها

۴- منیفولد دود

۵- انگشتی سوپاپ


۶- بازوی انتقال دهنده نیرو

۷- دندنهای پینیون

۸- اتصالات ترمز

۱- ۳- ۱۷- قطعات اکسل


قطعاتی نظیر اکسل و اتصالات آن، جعبه دندنهای و دربوش‌های جعبه دنده نمونه‌ای از قطعاتی هستند که از چدن نشکن تولید می‌شوند. این قطعات بایستی دارای استحکام کششی و فشاری، انعطاف‌پذیری و چرمه‌گی و مقاومت به شوک حرارتی خوبی بوده و همچنین قابلیت ماشین‌کاری عالی داشته باشد. برای تولید این قطعات معمولاً از چدن نشکن فریتی استفاده می‌شود.

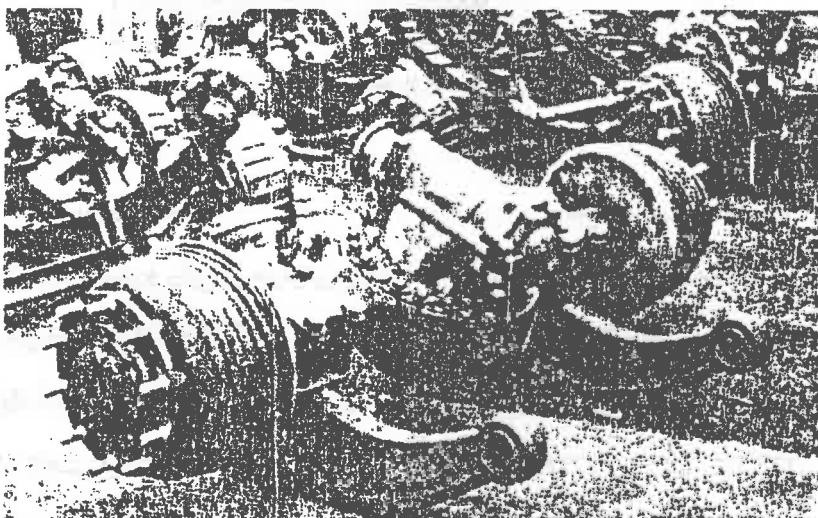

شکل ۱- ۱۷- نمایش قطعات اکسل از جنس چدن نشکن

۱۷-۳-۲- توبی چرخ

برای تولید توبی چرخ از چدن نشکن فریتی استفاده می‌شود. چدن نشکن در این قطعه جایگزین فولاد ریختگی و فورج (آهنگری) شده است، با این مزیت که وزن آن کمتر می‌باشد.

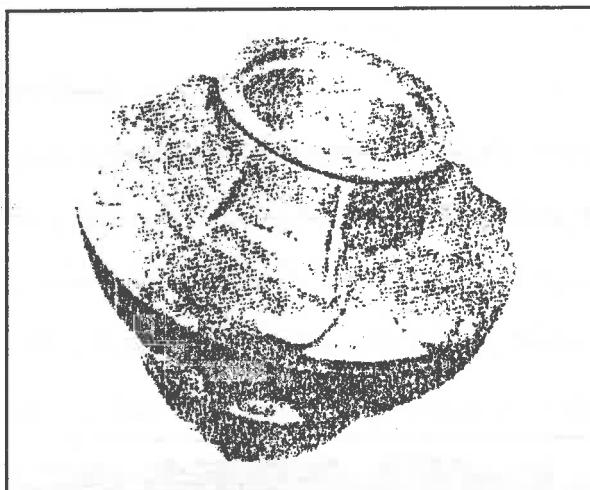


شکل ۲-۱۷- توبی از جنس چدن نشکن

۱۷-۳-۳- میلنگ‌ها

میلنگ خودرو یکی از موفق‌ترین قطعات چدن‌نشکن می‌باشد و نخستین تغییر برای این قطعه از فولاد آهنگری به چدن نشکن در سال ۱۹۵۱ انجام پذیرفت. این تغییر از فولاد آهنگری به چدن نشکن دارای مزایای زیر بود:

- ۱- کاهش قیمت تمام شده قطعه
- ۲- قابلیت ماشین‌کاری بهتر و کاهش مقدار ماشین‌کاری
- ۳- انعطاف بیشتر در طراحی

میل لنگ خودرو باید دارای مشخصات مکانیکی و فیزیکی یکتواخت از جمله مقاومت به خستگی بالا، سطح ماشین کاری شده مقاوم، سختی، مقاومت به پیچش خوب و خواص ماشین کاری مطلوب باشد. برای تهیه میل لنگ از چدن نشکن آستمپر شده استفاده می‌شود. استفاده از چدن نشکن آستمپر شده موجب بالارفتن استحکام ضمن کاهش وزن قطعه می‌شود و سطح ماشین کاری شده مقاوم با ساختار بینیتی به دست می‌آید. دقت ابعادی قطعات تولید شده به روش قالب‌گیری پوسته‌ای و ماسه‌تر به اندازه‌ای است که نیازی به ماشین کاری زیاد ندارد.

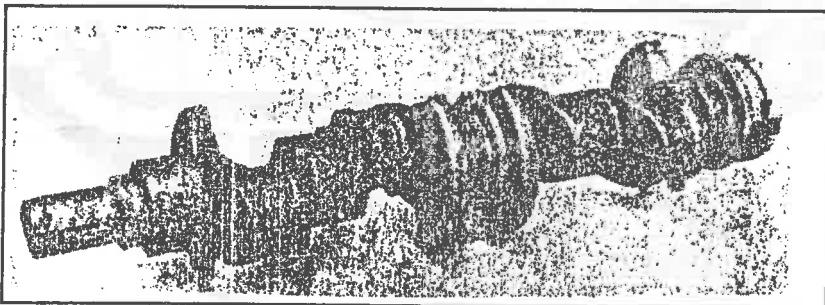


شکل ۳-۱۷- میل لنگ از جنس چدن نشکن

۳-۱۷- منیفولد دود

در مقایسه با چدن خاکستری، چدن نشکن مقاومت بیشتری در برابر درجه حرارت $600 - 700$ درجه سانتی گراد دارد. بنابراین استفاده از این ماده برای تولید منیفولد دود بسیار عالی خواهد بود. محسن چدن نشکن نسبت به چدن خاکستری برای تولید منیفولد دود جهت موتورهای داغتر به شرح زیر می‌باشد:

الف) بالاترین نقطه یوتکتوفیلد چدن نشکن

ب) میزان اکسیداسیون کمتر

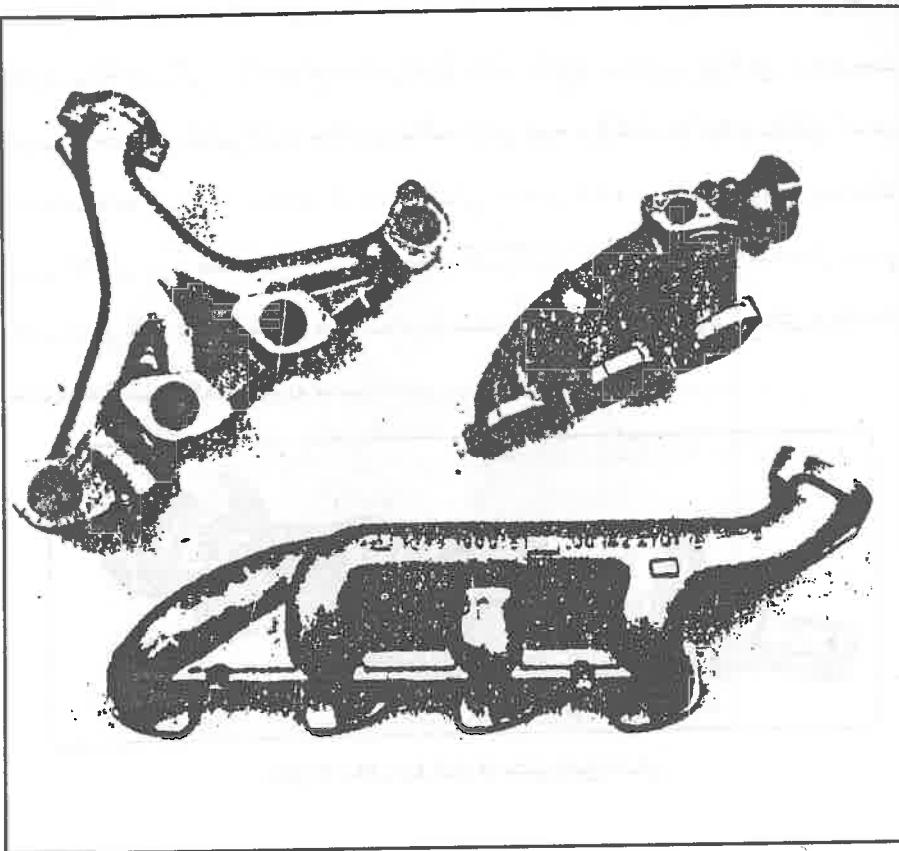


شکل ۴-۱۷- سه نمونه منیفولد از جنس چدن نشکن

۴-۳- ۱۷- انگشتی سوپاپ

انگشتی سوپاپ با استفاده از روش قالب‌گیری پوسته‌ای از نوع طبقه‌ای تولید می‌شود. با این فرآیند تولید قطعات ریختگی با ضخامت کم، ابعاد دقیق و هزینه پایین امکان‌پذیر است. علت اصلی تولید انگشتی سوپاپ از جنس چدن نشکن این است که می‌توان این قطعه را از چدن نشکن فریتی با ابعاد نهایی تولید نمود و هزینه ماشین‌کاری


را به حداقل رساند. تنها محل ماشین کاری در این قطعه سوراخ کردن یک قسمت مخصوص برای روغن می‌باشد. پس از عملیات سوراخ کاری، انگشتی‌های سوپاپ به وسیله عملیات حرارتی آستمپرینگ سخت می‌شوند تا استحکام و مقاومت به سایش مورد نیاز به دست آید.

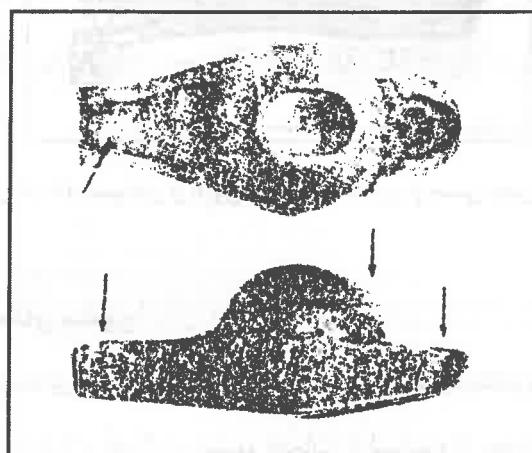

شکل ۵ - ۱۷ - انگشتی سوپاپ از جنس چدن نشکن

۶ - ۳ - ۱۷ - بازوی انتقال دهنده نیرو

این قطعه از یک طرف بر روی یک محور عمودی و به نوک سوپاپ در قسمت انتهای طول سوپاپ تماس دارد. میل بادامک در واقع بر روی قطعه فوق جهت میزان باز شدن سوپاپ می‌چرخد. بادامک‌های واقع بر روی میل بادامک سختی 500 بربینل دارند. مقاومت به سایش و مقاومت به خستگی و قابلیت ماشین کاری قطعه مذبور باید عالی باشد. برای تأمین این خواص، قطعه فوق در محل میل بادامک، تحت عملیات حرارتی سخت کاری سطحی کربونیتروراسیون به عمق $0.9 - 0.6$ میلی‌متر قرار می‌گیرد.

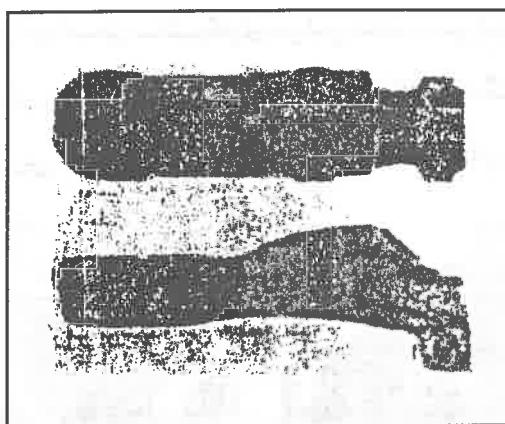

شکل ۶ - ۱۷ - نمونه‌ای از بازوی انتقال دهنده نیرو از جنس چدن نشکن

۷ - ۳ - ۱۷ - دندوه‌های پینیون

برای تولید دندوه‌های پینیون از چدن نشکن آستمپر شده استفاده می‌شود. در مقایسه با دهنده‌های پینیون فولاد آهنگری شده، قطعات تولید شده از چدن نشکن، سبک‌تر و احتیاج آنها به ماشین کاری کمتر می‌باشد. برای بالا بردن استحکام دندوه‌ها و مقاومت در برابر سایش از عملیات حرارتی آستمپرینگ استفاده می‌شود.

۸ - ۳ - ۱۷ - اتصالات ترمز

تقریباً تمام اتصالات ترمز از قطعات چدن نشکن تولید می‌شوند. قطعات ترمز به شرح زیر می‌باشند:

- کام شاتون

این قطعه از چدن نشکن فریتی تولید می‌شود. انرژی لازم برای به کار اندختن ترمز به

وسیله این قطعه توزیع می شود، بنابراین نیروی زیادی به این قطعه وارد می شود و در عمل این قطعه کاملاً موفق بوده است.

-کلاهک ترمز-

این قطعه از چدن نشکن پرلیتی تولید می شود. کلاهک ترمز به پوسته اکسیل پیچ شده و تمام قطعات ترمز به این قطعه اتصال دارند، به همین جهت وقتی خودرو ترمز می کند، نیروهای پیچشی زیادی را متحمل می شود.

-کفشک ترمز-

این قطعه از چدن نشکن پرلیتی تولید می شود و در شرایط سخت ترمز، کفشک ترمز از نوع چدن نشکن بهترین ماده بوده است.

۴-۱۷- چدن نشکن در ساخت چرخ دنده‌ها

موادی که برای تهیه چرخ دنده به کار برده می شوند بایستی دقیقاً دارای خواصی از قبیل: استحکام، مقاومت به سایش و قابلیت سختی پذیری مناسب باشند. خواص دیگر مانند قابلیت جوشکاری و ماشین کاری و حساسیت در برابر ترک و توزیع تنش، رفتار تحت لرزش و ارتعاش و همچنین کاهش هزینه از مسائل اساسی و مهم در انتخاب ماده مناسب برای کاربرد چرخ دنده می باشند.

خواص متنوع چدن‌های نشکن دلیل استفاده آنها برای تهیه چرخ دنده‌ها می باشد. به خصوص در کاربردهایی که حفظ شکل دنده‌ها الزامی باشد، مانند زمانی که فشار بسیار زیادی بین سطوح درگیر به وجود آید و مقاومت به سایش حائز اهمیت زیادی می باشد.

خواص ریختگی خوب چدن نشکن امکان دستیابی به ساختار یکنواخت و سطح مناسب پس از ماشین کاری و خواص جذب ارتعاش را به سازنده می‌دهد. در محلهایی که نیاز به استحکام خستگی و ضربه‌ای در ریشه دنده داریم استفاده از چدن نشکن انتخاب مناسبی خواهد بود.

۱-۴-۷- استحکام خستگی دورانی تاج دنده‌ها

از آنجایی که ظرفیت تحمل بار در چرخ دنده‌های سخت نشده (نرم) وابسته به مقاومت در برابر ترک می‌باشد، لذا موادی که دارای مقاومت مناسب در برابر ترک تحت شرایط خستگی دورانی هستند برای چنین کاربردهایی ترجیح داده می‌شوند و به وسیله عملیات حرارتی یا آلیاژسازی خواص لازمه را می‌توان به وجود آورد. بهبود در هر دو روش باعث بالارفتن سختی می‌شود که تأثیر مفیدی در استحکام خستگی دورانی دارد.

عمر دنده‌ها با توجه به حضور خلل و فرج و ترک آنها تعیین می‌شود. ترک‌ها به صورت میکروسکوپی یا به صورت ترک مویی روی سطح پیدا شده و اشاره آن در بین دانه‌ها خواهد بود. رشد ترک‌ها تا زمانی ادامه می‌یابد که تعداد کمی از حفره‌ها تشکیل شده باشند. روغن که به منظور روانسازی در محل وجود دارد، داخل ترک‌های مویی تحت فشار ناشی از دوران وارد می‌شود و از ادامه ترک جلوگیری می‌نماید.

تخرب ناشی از حفره‌ها (ترک‌ها) بر روی تاج دنده‌ها از جنس چدن نشکن، با تخریب مشابه که در فولاد به وجود می‌آید، متفاوت می‌باشد. حفره‌های کوچک و متعددی به طور منظم در تمام سطح تاج دنده‌های چدن‌های نشکن به وجود می‌آید.

به طور کلی در اثر تنش‌های ناشی از دوران، حفره‌ها رشد می‌کنند. ولی در چدن‌های نشکن اندازه (Size) حفره‌ها زیاد نمی‌شود، در نتیجه از شکستگی تاج دنده جلوگیری به عمل می‌آید. زمانی که بار از حد مجاز بیشتر شود، باعث تغییر شکل در دنده شده و در نهایت دنده به صورت نرم شکسته می‌شود.

۴ - ۱۷ - مقاومت در برابر سایش تاج دنده‌ها

در واقع سایش عبارت از میزان ساییده شدن تاج دنده‌ها در مقابل نیروهای اعمالی و اهمیت آن در طول عمر دنده بسیار زیاد است، ساییدگی نه تنها بر روی دوام دنده اثر دارد بلکه باعث به وجود آمدن سر و صدای دنده در حال کار نیز می‌شود. این مطلب به طور کلی به نوع جنس دنده‌های تولید شده و سختی سطوح درگیر بستگی دارد. در چدن نشکن شکل گرافیت بر روی مقاومت در برابر سایش تأثیر تعیین کننده‌ای دارد و با افزایش مقدار گرافیت‌های کروی، مقاومت به سایش چدن نشکن افزایش می‌یابد.

۴ - ۱۷ - انواع چدن‌های نشکن برای ساخت چرخ دنده‌ها

برای دنده‌هایی که تحت تأثیر تنش‌هایی بالایی قرار می‌گیرند بایستی از چدن نشکن عاری از کاربید و فریت استفاده نمود. اصولاً برای دنده‌هایی که سطح آنها سخت نشده باشد، چدن نشکن پرلیتی با سختی حدود ۲۷۰ بربنل کاربرد دارد، توصیه می‌شود از ۳۵۰ چدن‌های نشکن بینیتی که به وسیله عملیات حرارتی یا آلیاژسازی دارای سختی بربنل شده‌اند برای کار تحت تأثیر تنش‌های بالا استفاده گردد. برای دنده‌هایی که تحت تأثیر تنش‌های پایین‌تر کار می‌کنند، چدن‌های نشکن فریتی که حاوی مقداری کاربید باشند پیشنهاد می‌شود.

۱۷- چدن نشکن در غلطک سازی

تولید غلطک‌های نوردگرم از جنس چدن نشکن تقریباً از سال ۱۹۶۰ میلادی شروع شده است و از آن زمان تولید این غلطک‌ها توسعه پیدا کرده و در بسیاری از موارد جایگزین غلطک‌های چدن خاکستری و فولادی شده است. دلایل عمدۀ برای توسعه و تولید غلطک‌های چدن نشکن عبارت اند از:

- بهبود مقاومت در برابر سایش

- استحکام کششی مناسب

- مقاومت در برابر ترک‌های ناشی از افزایش دمای کار

- قابلیت ماشین‌کاری بهتر

به طور کلی غلطک‌های فولادی در مراحل اولیه نورد و غلطک‌های چدنی در مراحل بعدی و نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولی در کارخانه‌های نورد متوسط و کوچک و در جایی که تنش‌های واردۀ به غلطک اجازه بدهد غلطک‌های چدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. غلطک‌های ساخته شده از چدن نشکن برای نورد کردن ورق و مقاطع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در بعضی موارد استحکام غلطک‌های ساخته شده از چدن نشکن در مقایسه با استحکام غلطک‌های فولادی تقریباً برابر است و سختی و مقاومت در برابر سایش آن در مقایسه با غلطک‌های فولادی بالاتر می‌باشد. تنش‌های هنگام نورد و تنش‌های خمشی که به یک غلطک اعمال می‌شود، عامل تعیین کننده در استفاده از غلطک‌های چدن نشکن می‌باشد. با استفاده از ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی مناسب می‌توان غلطک‌ها را از جنس چدن نشکن با استحکام بالا و مقاومت در برابر سایش بهتر تولید و به جای غلطک فولادی مورد استفاده قرار دارد. تعیین ترکیب شیمیایی غلطک‌های چدن

نشکن برای دستیابی به خواص موردنظر، تابع سه پارامتر متغیر می‌باشد:

۱- مقدار و اندازه گرافیت‌ها ۲- مقدار و اندازه کاربیدها ۳- ریزساختار زمینه

در مواردی که به کارگیری چدن خاکستری به دلیل ترک خوردگی ناشی از گرما محدودیت پیدا می‌کند، می‌توان از غلطک‌های چدن نشکن بدون به وجود آمدن مشکلی استفاده نمود. علت این امر آن است که غلطک چدن نشکن مقاومت بیشتری در برابر ترک خوردگی ناشی از گرما دارد. مقاومت در برابر سایش غلطک‌های چدن نشکن بستگی به مقدار کاربید موجود در آنها دارد. این کاربیدها در اثر حضور عناصر آلیاژی و استفاده از مبردها به وجود می‌آیند. ریزساختار زمینه، مقاومت به سایش و مقاومت در برابر ترک خوردگی را تعیین می‌نماید و اصولاً غلطک‌های چدن نشکن با ریزساختارهای پرلیتی و بینیتی تولید می‌شوند.

۱- ۱۷- غلطک‌های چدن نشکن پرلیتی

استحکام و چرمگی مناسب، مقاومت در برابر سایش خوب و مقاومت در برابر خوردگی از ویژگی‌های غلطک‌های ساخته شده از جنس چدن نشکن پرلیتی می‌باشند. مقاومت در برابر سایش با افزایش سختی افزایش می‌یابد. اصولاً غلطک‌های چدن نشکن پرلیتی، در مراحل میانی و نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی در نورد مقاطع یا میل‌گرد غلطک‌های از جنس چدن نشکن پرلیتی در مرحله اول هم مورد استفاده قرار می‌گیرند که ترکیب شیمیایی مورد استفاده بستگی به قطر و اندازه غلطک دارد ولی اصولاً در ترکیب آنها عناصر کروم- نیکل و مولیبدن یافت می‌شود.

لازم به ذکر است پس از ریخته گری و ماشین کاری، عملیات حرارتی نرماله کردن روی غلطک‌های چدن نشکن پرلیتی انجام می‌گیرد.

۲ - ۱۷ - غلطک‌های چدن نشکن بینیتی

یکی از ویژگی‌های مهم غلطک‌های چدن نشکن با ساختار بینیتی استحکام بالا و چقرومگی مناسب می‌باشد. کاربرد این غلطک با غلطک‌های فولادی تقریباً برابر می‌باشد و مقاومت آنها در برابر تَرک خوردگی ناشی از گرمای عالی می‌باشد. کاربرد این غلطک‌ها در مراحل اول نورد ورق و مقاطع، در موقعی که به استحکام بالا نیاز می‌باشد است. غلطک‌های چدن نشکن بینیتی پس از ریخته‌گری تحت عملیات حرارتی تمپرینگ در درجه حرارت بین $300 - 260$ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرند. در ترکیب شیمیایی این غلطک‌ها سه عنصر نیکل-کروم و مولیبدن یافت می‌شود.

منابع و مراجع

منابع فارسی استفاده شده:

- ۱- متالورژی کاربردی چدن‌ها - مرعش مرعشی - انتشارات نورد و تولید قطعات فولادی .۱۳۷۲-
- ۲- قطعات ریختگی چدنی (خواص مکانیکی) - محمد رضا افضلی - انتشارات شرکت ملی فولاد ایران - ۱۳۷۱.
- ۳- قطعات ریختگی چدنی (خواص فیزیکی - خوردنگی و عملیات گرمایی) - محمد رضا افضلی - شرکت ملی فولاد ایران - ۱۳۷۲.
- ۴- قطعات ریختگی چدنی (جوشکاری، ماشینکاری و پوششکاری) - محمد رضا افضلی - انتشارات شرکت ملی فولاد ایران - ۱۳۷۳.
- ۵- ذوب چدن در کوره‌های کوپل گازسوز پرویز شریفی - مجله ریخته‌گری - بهار ۱۳۷۱.
- ۶- کوره القایی بدون هسته - داریوش سلیمی - مجله ریخته‌گری - بهار و تابستان ۱۳۷۵.
- ۷- ریخته‌گری چدن - محمد حسین فتحی - انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱۳۶۶.

- ۸- محاسبه شارژ چدن‌های نشکن و خاکستری در کوره‌های مختلف - رضا خانی اوشانی - امیرحسین کیا - پایان نامه کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - ۱۳۷۸.
- ۹- ساخت کوره زمینی (بوته‌ای) - حبیب‌الله دهقانی - مجله ریخته‌گری - بهار ۱۳۶۱.
- ۱۰- بررسی خواص ماسه‌های سیلیسی با چسب طبیعی مورد مصرف در کارگاه‌های ریخته‌گری استان تهران - حامد ثابت - ویژه‌نامه ریخته‌گری - شهریور ماه ۱۳۷۸.
- ۱۱- چدن‌ها - پرویز دوامی - انتشارات جامعه ریخته‌گران ایران - ۱۳۶۰.
- ۱۲- فرآیندهای قالب‌گیری با چسب‌های خاکی - نجم الدین عرب - ویژه‌نامه ریخته‌گری - شهریور ماه ۱۳۷۸.
- ۱۳- مواد قالب‌گیری در ریخته‌گری - محمد حسین فتحی - انتشارات ارکان اصفهان - ۱۳۶۵.
- ۱۴- گزارش فرآیند جعبه داغ و کاربردهای آن - مرکز پژوهش‌های متالورژی رازی - خرداد ۱۳۷۱.
- ۱۵- فرآیندهای قالب‌گیری و ماهیچه‌گیری چسب سرد - مرکز پژوهش‌های متالورژی رازی - شهریور ۱۳۷۰.
- ۱۶- اثر تنگستن بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن در حالت سیاه تاب - حامد ثابت - دوازدهمین سمینار سالیانه جامعه ریخته‌گران ایران - خرداد ۱۳۷۹.
- ۱۷- پرسشن و پاسخ ریخته‌گری - مجله ریخته‌گری - تابستان ۱۳۶۲.
- ۱۸- تولید چدن نشکن به روش تزریق نوار مغزی دار منیزیم - علی شایگان - نجم الدین عرب دوازدهمین سمینار سالیانه جامعه ریخته‌گران ایران - خرداد ۱۳۷۹.
- ۱۹- گزارش تاثیر جوانه‌های مختلف بر روی چدن خاکستری و نشکن - آرش متظری

- شرکت مالیل سایپا - سال ۱۳۷۷.
- ۲۰ - روش کنترل فشار - یحیی جافریان - سومین سمینار جامعه ریخته گران ایران - خرداد ۱۳۷۰.
- ۲۱ - اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها - محمد علی گلزار - انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱۳۶۷.

منابع انگلیسی استفاده شده:

1. Metals Handbook - Vol 15 (Casting) - ASM - 1988.
2. Ductile Iron Data For Design Engineers - QIT - Feret Titane. Inc - 1990.
- 3 - Cast Irons - J. R. Davis - ASM - 1996.
- 4 - Cast Iron Technology - R. Elliott - Butterworths - 1988.
- 5 - The Physical Metallurgy of Cast Iron - I. Minkoff - John wiley and sons - 1983.
- 6 - Ductile Iron Handbook - R. B. Gundlach - C. R. Loper Jr - B. Morgen - ASM - 1992.
- 7 - Engineering Data on Nodular Cast Irons - G. N. J. Gilbert - SI Units - BCIRA - 1986.

حدود ترکیب شیمیایی

ترکیب	عنصر
۲/۲ - ۲/۷	کربن کل
۱/۵۰ - ۲/۵۰	سیلیسیم
۳/۷۵ - ۴/۵	منگنز
۲۱/۰ - ۲۴/۵	نیکل
۰/۲max	کروم
۰/۰۸max	فسفر

برای قطعات ضخیم‌تر از ۸ میلی‌متر مقدار کربن باید حد اکثر ۲/۹ درصد در نظر گرفته شود.

خواص مکانیکی

کلاس ۲	کلاس ۱	
۶۰	۶۵	استحکام کششی ksi
۲۵	۳۰	استحکام تسلیم ksi
۲۵	۳۰	درصد از دیاد طول نسبی
۱۱۱ - ۱۷۱	۱۲۱ - ۱۷۱	سختی برینل
۲۰	۱۵	انرژی ضربه FT-Ib
۱۰	۱۲	

ASTM A 197

سختی	انرژی ضربه	درصد از دیاد طول نسبی	حداقل استحکام تسلیم	حداقل استحکام کششی	گرید
BHN..	Ft-lb	%	Ksi	Ksi	
۲۶۹-۳۲۱	۷۵	۱۰	۸۰	۱۲۰	۱۲۰/۸۰/۱۰
۳۰۲-۳۶۳	۶۰	۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰/۱۰۰/۷
۳۴۱-۴۴۴	۴۵	۴	۱۲۵	۱۷۵	۱۷۵/۱۲۵/۴
۳۸۸-۴۷۷	۲۵	۱	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰/۱۰۰/۱
۴۴۴-۵۰۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۳۰/۱۸۰/-

ترکیبات شیمیایی	
۳/۰	کربن (حداصل)
۲/۰	سیلیسیم (حداکثر)
۰/۰۸	فسفر (حداکثر)
۰/۰۵	گوگرد (حداکثر)

خواص کششی		
۷۵mm	۴۵mm	ضخامت نمونه آزمایشی
۸۰	۸۰	استحکام کششی (حداصل) ksi
۶۰	۶۰	استحکام تسلیم (حداصل) ksi
۱/۰	۳/۰	درصد از دیاد طول نسبی (حداصل)

(خواص کششی)					
گرید ۱۲۰/۹۰/۰۲	گرید ۱۰۰/۷۰/۰۳	گرید ۸۰/۵۰/۰۶	گرید ۶۵/۴۵/۱۲	گرید ۶۰/۴۰/۱۸	
۱۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	استحکام کششی (حداقل) psi
۹۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	استحکام تسلیم (حداقل) psi
۲/۰	۳/۰	۶/۰	۱۲	۱۸	درصد ازدیاد طول نسبی (حداقل)

(خواص کششی)			
گرید ۸۰/۶۰/۰۳	گرید ۷۰/۵۰/۰۵	گرید ۶۰/۴۲/۱۰	
۸۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	استحکام کششی (حداقل)
۶۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۴۲۰۰۰	استحکام تسلیم (حداقل)
۳	۵	۱۰	درصد ازدیاد طول نسبی (حداقل)

SAE J232C

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم(حداقل)				استحکام کششی(حداقل)				گرید
			HB	%	lbf/in ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	lbf/in ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	170-max	18	40000	17/9	28/1	276	60000	26/8	42/2	414	D4018
F+P	106-217	12	40000	20/1	31/6	310	65000	29/0	45/7	448	D4012
F+P	187-255	6	55000	24/6	38/7	379	80000	29/0	56/2	502	D5006
P	241-302	3	70000	31/3	49/2	383	100000	44/6	70/3	689	D7003

ISO 1083

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم(حداقل)				استحکام کششی(حداقل)				گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	
P	240-302	2	31/1	48/9	480	51/8	81/6	800	800-2		
P	229-302	2	27/2	42/8	420	45/3	71/4	700	700-2		
P+F	192-269	3	22/0	37/7	370	38/8	61/2	600	600-3		
F+P	170-241	7	20/7	32/6	320	32/4	51/0	500	500-7		
F	< 201	12	16/2	25/0	250	25/9	40/8	400	400-12		
F	< 179	17	14/9	23/0	230	24/0	37/7	370	370-17		

ISO ۲۸۹۲ - ۱۹۷۳

نام بین المللی	استاندارد SIS	استاندارد ASTM	استاندارد DIN	استاندارد NF	استاندارد B.S
—	۱۴۰۷۷۷	—	GGG-NiMn ۱۳۷	S-NM ۱۳۷	S-NiMn ۱۳۷
Ni-ResistD-۲	۱۴۰۷۷۶	Type D-۲	GGG-NiCr ۲۰۲	S-NC ۲۰۲	S-NiCr ۲۰۲
Ni-ResistD-۴B	—	Type D-۴B	GGG-NiCr ۲۰۳	S-NC ۲۰۳	S-NiCr ۲۰۲
Nicrosilal	—	—	GGG-NiSiCr ۲۰۰۲	S-NSC ۲۰۰۲	S-NiSiCr ۲۰۰۲
Ni-ResistD-۴C	—	Type D-۴C	GGG-Ni ۲۲	S-N ۲۲	S-Ni ۲۲
Ni-ResistD-۴M	—	ASTM A۵۷۱D-۴M	GGG-NiM ۲۳۴	S-NM ۲۳۴	S-NiMn ۲۳۴
Ni-ResistD-۴A	—	Type D-۴A	GGG-NiCr ۲۰۱	S-NC ۲۰۱	S-NiCr ۲۰۱
Ni-ResistD-۴	—	Type D-۴	GGG-NiSiCr ۲۰۰۰	S-NSC ۲۰۰۰	S-NiSiCr ۲۰۰۰
Ni-ResistD-۵	—	Type D-۵	GGG-Ni ۳۵	S-N ۳۵	S-Ni ۳۵
Ni-ResistD-۵B	—	Type D-۵B	GGG-NiCr ۳۵۳	S-NC ۳۵۳	S-NiCr ۳۵۳
Ni-ResistD-۷W	—	—	GGG-NiCrNb ۲۰۲	—	—
Ni-ResistD-۷A	—	—	GGG-NiSiCr ۲۰۰۲	—	—
Ni-ResistD-۷S	—	—	GGG-NiSiCr ۳۵۰۰۲	—	—

NFA ۳۲-۲۰۱

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم(حداکل)			استحکام گششی(حداکل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	۱۷۹>	۱۷	۱۴/۹	۲۳/۵	۲۳۰	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	FGS۳۷۰-۱۷
F	۲۰۱>	۱۲	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	FGS۴۰۰-۱۲
F+P	۱۷۰-۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	FGS۵۰۰-۷
P	۱۹۲-۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	FGS۶۰۰-۳
P	۲۲۹-۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۵/۳	۷۱/۴	۷۰۰	FGS۷۰۰-۲
Port	۲۴۸-۳۵۲	۲	۳۱/۱	۴۸/۹	۴۸۰	۵۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	FGS۸۰۰-۲

UNI ۴۵۴۴

ساختار	سختی	درصد از دیاباد طول نسبی	استحکام تسلیم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	۱۳۱-۱۷۹	۱۷	۱۴/۹	۲۳	۲۳۰	۲۴/۰	۳۸	۳۷۰	GS۳۷۰-۱۷
F	۱۴۳-۲۰۱	۱۲	۱۶/۲	۲۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۱	۴۰۰	GS۴۰۰-۱۲
P+F	۱۷۰-۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۳	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱	۵۰۰	GS۵۰۰-۷
P	۱۹۲-۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۸	۳۷۰	۳۸/۸	۶۱	۶۰۰	GS۶۰۰-۳
P	۲۲۹-۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۳	۴۲۰	۴۰/۳	۷۱	۷۰۰	GS۷۰۰-۲
Port	۲۴۸-۳۰۲	۲	۳۱/۱	۴۹	۴۸۰	۵۱/۸	۸۱	۸۰۰	GS۸۰۰-۲

JISG 5502

سختی	درصد از دیدار طول نسبی	استحکام تسلیم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید
		tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	
HB	%							
179 _{max}	17	10/2	24	235	23/0	37	263	37
201 _{max}	12	16/0	26	250	20/4	40	292	40
143-212	10	18/4	29	284	28/6	45	441	45
170-241	7	21/0	33	324	31/7	50	490	50
192-269	3	24/1	38	373	38/1	60	508	60
229-302	2	27/3	43	422	44/4	70	686	70
248-302	2	31/1	49	481	50/8	80	780	80

سختی	درصد از دید طول نسبی	استحکام تسليیم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید	
		HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²
۱۳۵-۱۸۰	۱۵	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۱۷-۰۰	
۱۳۰-۱۷۰	۱۸	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۰۰	۲۰/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۱۷-۰۲	
۱۵۰-max	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۵/۷	۳۵۰	۱۷-۱۰	
۱۷۰-۲۳۰	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	۲۷-۰۲	
۲۰۰-۲۶۰	۵	۲۴/۶	۳۸/۷	۳۸۰	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	۳۲-۰۳	
۲۳۰-۳۰۰	۳	۲۸/۵	۴۴/۹	۴۴۰	۴۵/۳	۷۱/۴	۷۰۰	۳۷-۰۱	

B.S ۲۷۸۹

ساختار	سختی	درصد از دیاد طول نسبی	استحکام تسلیم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
TM	۳۰۲ to ۳۵۹	۲	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	۵۸/۳	۹۱/۸	۹۰۰	۹۰۰/۲
Por-T	۲۴۸ to ۳۵۲	۲	۳۱/۱	۴۸/۹	۴۸۰	۵۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	۸۰۰/۲
P	۲۲۹ to ۳۰۲	۲	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۵/۳	۷۱/۴	۷۰۰	۷۰۰/۲
P/F	۱۹۲ to ۲۶۹	۳	۲۴/۰	۳۷/۷	۳۷۰	۳۸/۹	۶۱/۲	۶۰۰	۶۰۰/۳
F/P	۱۷۰ to ۲۴۱	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۲۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	۵۰۰/۷
F/P	۱۶۰ to ۲۲۱	۱۰	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۲۹/۱	۴۰/۹	۴۰۰	۴۰۰/۱۰
F	< ۲۱۲	۱۲	۱۷/۰	۲۷/۰	۲۷۰	۲۷/۲	۴۲/۸	۴۲۰	۴۲۰/۱۲
F	< ۱۷۹	۱۸	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۴۰۰/۱۸
F	< ۱۷۹	۱۸	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	۴۰۰/۱EL۲۰
F	< ۱۶۰	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۵/۷	۳۵۰	۳۵۰/۲۲
F	< ۱۶۰	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۵/۷	۳۵۰	۳۵۰/۲۲L۴۰

ساختار	سختی	درصد از دید طول نسبی	استحکام تسلیم (حداقل)			استحکام کششی (حداقل)			گرید
			HB	%	tonf/in ²	kgf/mm ²	N/mm ²	tonf/in ²	kgf/mm ²
F	۱۲۰-۱۸۰	۱۰	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	GGG-۴۰
F+P	۱۵۰-۲۴۰	۷	۲۰/۷	۳۲/۶	۳۲۰	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	GGG-۵۰
P+F	۱۷۵-۲۹۰	۳	۲۴/۶	۳۸/۷	۳۸۰	۳۸/۸	۶۱/۲	۶۰۰	GGG-۶۰
P	۲۱۰-۳۲۰	۲	۲۸/۰	۴۴/۹	۴۴۰	۴۰/۳	۷۱/۴	۷۰۰	GGG-۷۰
P	۲۳۰-۳۶۰	۲	۳۲/۴	۵۱/۰	۵۰۰	۵۱/۸	۸۱/۶	۸۰۰	GGG-۸۰
-	-	۲۲	۱۴/۲	۲۲/۴	۲۲۰	۲۲/۷	۳۵/۷	۳۵۰	GGG-۳۵-۳
-	-	۱۸	۱۶/۲	۲۵/۰	۲۵۰	۲۵/۹	۴۰/۸	۴۰۰	GGG-۴۰-۳