

لَهْدِيْمَبْ

روح پاک پدر بزرگوارم

# روکش کاری لیزدی

مؤلف:

دکتر رضا شجاع رضوی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سرشناسه: شجاع رضوی، رضا؛ - ۱۳۵۷ - .  
 عنوان و نام پدیدآور: روکش کاری لیزری / مؤلف رضا شجاع رضوی.  
 مشخصات نشر: تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۹۵  
 مشخصات ظاهری: ظ، ۳۸۴، ص: مصور، جدول  
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۶-۳۰-۲  
 وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا.  
 یادداشت: واژه‌نامه.  
 یادداشت: کلیبانامه.  
 موضوع: روکش فلزات.  
 موضوع: فلزها- پوشش.  
 موضوع: لیزر- کاربردهای صنعتی.  
 شناسه افزوده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.  
 رده‌بندی کنگره: TS ۶۵۳/۵ ۱۳۹۵  
 رده‌بندی دیوبی: ۶۷۱/۷  
 کتابشناسی ملی: ۴۴۷۹۷۹۷



عنوان کتاب:	روکش کاری لیزری
مؤلف:	رضا شجاع رضوی
ناشر:	انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طرح روی جلد:	فریزار عسگری
لیتوگرافی، چاپ و صحافی:	انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صفحه آرایی رایانه ای:	امین پژوهش
ویراستاری ادبی:	امین پژوهش
شمارگان:	۱۰۰۰ جلد
نوبت چاپ:	۹۵ اول، پاییز
قیمت:	۲۶۰.۰۰۰ ریال

ISBN: 978-600-7736-30-2  
 کلیه حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است.  
 نقل مطالب فقط با ذکر مشخصات کامل کتاب و با اشاره به نام ناشر مجاز است.  
 آدرس: تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز فناوری اطلاعات و مدیریت دانش،  
 مدیریت انتشارات. تلفن: ۲۲۹۳۲۸۹۱

## پیشگفتار

امروزه نگرش اقتصادی جامعه صنعتی به سمت استفاده مجدد از قطعات معیوب و قابل تعمیر می‌باشد. تا زمانی که قطعه باکیفیت به راحتی در دسترس باشد، نیاز به روش‌های تعمیر و بازسازی قطعات نیست. مهندسین علاوه بر تولید محصولات جدید و با عملکردی بینه‌باید قادر به تعمیر و استفاده مجدد از قطعات باشند. با توجه به تجربه صنعتی ناشی از مشکلات اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که دیگر نمی‌توان از به کارگیری قطعاتی که کمی صدمه دیده‌اند صرف نظر نمود. در سراسر جهان تبلیغات تجاری و ابزارهای بازاریابی جوامع بشری را به خرید محصولات جدید تشویق می‌کنند. به همین دلیل جوامع مصرف‌کننده باعث ضرر به منابع طبیعی می‌شوند. خوشبختانه جامعه و صنعت به درکی رسیده‌اند که برای کاهش هزینه‌ها می‌توان از روش‌های تعمیر و بازسازی استفاده کرد؛ به طوری که حتی اگر منابع اولیه نیز در دسترس باشند و در صورتی که تعمیر قطعات قبلی امکان‌پذیر باشد، تمایلی برای تولید قطعات جدید وجود ندارد. از این رو تعمیر و بازسازی در بخش‌های مکانیکی و مهندسی ساخت در حال حاضر رو به گسترش است و این بخش از پتانسیل و وسعت زیادی در صنعت برخوردار شده است.

شرایط کاری مداوم، سایش، خوردگی و عیوب رایجی مانند برآمدگی‌ها، بریدگی‌ها، شیارها و غیره که در سطوح مواد رخ می‌دهد باعث از کارافتادگی و غیرقابل استفاده شدن قطعات می‌شود. از جمله روش‌هایی که برای تعمیر و بازسازی وجود دارد، می‌توان به روش‌های جوشکاری، پاشش حرارتی و روش‌کاری لیزری اشاره نمود.

## ب ♦ روکش کاری لیزری

روکش کاری لیزری مزایای بسیاری نسبت به سایر روش‌های متعارف روکش کاری دارد. با این روش می‌توان به کیفیت مطلوب‌تری نسبت به سایر روش‌ها با حداقل اعوجاج در قطعه و همچنین کیفیت سطحی مناسب دست‌یافته. به طوری که خواص مواد سطحی، مشابه و یا حتی بهتر از نمونه‌های اصلی خود به دست می‌آیند. به طور کلی مزایای استفاده از روکش کاری لیزری عبارت‌اند از: کاهش زمان تولید، افزایش کنترل حرارت، تعمیر بسیار رضایت‌بخش قطعات. پتانسیل این فناوری عظیم با گروه‌های تحقیقاتی در سراسر جهان از طریق برنامه‌های تحقیقاتی، صنعتی و آموزش متخصص‌های مجرب در این زمینه در حال رشد و پیشرفت است.

در کشور ایران از سال‌ها قبل دانش لیزر در مراکز تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است و دستاوردهای قابل توجهی نیز در زمینه تولید لیزرهای آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی داشته است. اما گسترش استفاده از لیزر در صنعت در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ماموریت‌های دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گسترش جنبه‌های مختلف لیزر در مهندسی مواد در داخل کشور است. با توجه به نیاز مبرم و روز افزون صنایع مرتبط با فناوری برتر و وجود دانش فنی لازم در زمینه فراوری مواد، این دانشکده اقدام به توسعه دانش فنی فراوری مواد توسط لیزر در کشور نموده است و پژوهش‌های دانشجویی، تحقیقاتی و صنعتی متعددی در این مرکز انجام شده است. از آنجایی که دانشگاه مالک اشتر پیش‌تاز تهیه کتاب‌هایی در زمینه لیزر است، این موسسه در سال ۱۳۹۳ کتاب فراوری مواد با لیزر را منتشر ساخت. استقبال خوب از این کتاب و نظر به اهمیت موضوع و گسترش وسیع علم و فناوری لیزر، ما را بر آن داشت تا کتابی تخصصی در زمینه روکش کاری لیزری تهیه نماییم. با توجه به این که در میان کتاب‌های منتشر شده در زمینه لیزر، فقدان کتاب تخصصی که به روکش کاری به وسیله لیزر پرداخته باشد، احساس می‌شد؛ مولف در راستای اهداف خود تصمیم به تالیف این کتاب گرفت که عمدتاً نتیجه مطالعات و فعالیت‌های تحقیقاتی خود در طی ده سال گذشته است.

## **پیشگفتار ♦ ج**

---

در فصل یک این کتاب مبانی روکش‌کاری و روش‌های مختلف روکش‌کاری از جمله روش‌های جوش‌کاری، پاشش حرارتی و روکش‌کاری لیزری که برای تعمیر و بازسازی قطعات صنعتی استفاده می‌شود، بیان و با یکدیگر مقایسه شده است. در فصل دوم این کتاب به مبانی روکش‌کاری لیزری هم از دیدگاه متالورژیکی و هم از دیدگاه فناورانه پرداخته می‌شود. فصل سوم عوامل موثر بر روکش‌کاری لیزری و فصل چهارم آلیاژهای مختلفی که در روکش‌کاری لیزری استفاده می‌شوند، توضیح داده می‌شوند و در نهایت در فصل پنجم به کاربردهای روکش‌کاری لیزری در صنایع مختلف پرداخته شده است.

در پایان بر خود واجب می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات آقایان محمد عرفان منش و سید مسعود برکت در چاپ این کتاب، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از خانواده عزیزم که با صبر و تشویق‌های شان من را در این راه حمایت و پشتیبانی نمودند کمال تشکر را دارم.

رضا شجاع‌رضوی

پاییز ۱۳۹۵

**د ♦ روکش کاری لیزری**

---

## فهرست مطالب

<b>فصل نخست: مبانی روکش کاری ..... ۳</b>
۳ ..... ۱-۱- مقدمه
۸ ..... ۲-۱- فرایندهای روکش کاری
۹ ..... ۱-۲-۱- روکش کاری توسط فرایندهای جوش کاری
۱۰ ..... ۲-۲-۱- روکش کاری توسط فرایندهای پاشش حرارتی
۲۲ ..... ۳-۲-۱- روکش کاری توسط لیزر
۲۷ ..... ۴-۱- مقایسه بین روکش کاری لیزری و دیگر روش های پوشش دهنده
۲۹ ..... ۴-۲- مقایسه بین روکش کاری لیزری و دیگر روش های نمونه سازی
۳۰ ..... ۴-۳- دلایل استفاده از روکش کاری لیزری
۳۳ ..... ۵-۱- عوامل موثر بر انتخاب فرایندهای روکش کاری
۳۴ ..... ۵-۱-۱- خواص و کیفیت مورد نظر
۳۸ ..... ۵-۱-۲- مشخصات فیزیکی قطعه کار
۳۸ ..... ۵-۱-۳- مشخصات متالورژیکی فلز پایه
۴۰ ..... ۵-۲- نوع آلیاژ روکش کاری
۴۳ ..... ۵-۳- ۱- هزینه

## و ♦ روکش کاری لیزری

### فصل دوم: مبانی روکش کاری لیزری ۴۷

۴۷.....	۱-۲ - مقدمه
۵۴.....	۲-۲ - تاریخچه
۵۶.....	۳-۲ - مبانی فناورانه
۵۶.....	۱-۳-۲ - روش های مختلف روکش کاری لیزری
۵۸.....	۱-۱-۳-۲ - روکش کاری لیزری دو مرحله ای
۶۰.....	۲-۱-۳-۲ - روکش کاری لیزری تک مرحله ای
۶۸.....	۲-۳-۲ - تجهیزات روکش کاری لیزری
۷۰.....	۱-۲-۳-۲ - انواع لیزرهای به کار رفته در فرایند روکش کاری لیزری
۷۷.....	۲-۲-۳-۲ - سامانه تغذیه پودر
۸۵.....	۳-۲-۳-۲ - نازل ها
۹۴.....	۴-۲-۳-۲ - دستگاه موقعیت دهنده مجهز به نرم افزار CAM / CAD
۱۰۲.....	۵-۲-۳-۲ - سامانه باز خورد
۱۰۳.....	۶-۲-۳-۲ - نرم افزار دیده بانی
۱۰۴.....	۴-۲ - مبانی متالورژیکی فرایند روکش کاری لیزری
۱۰۴.....	۱-۴-۲ - مقدمه
۱۰۶.....	۲-۴-۲ - خصوصیات روکش
۱۰۸.....	۱-۲-۴-۲ - خصوصیات هندسی
۱۱۸.....	۲-۲-۴-۲ - خواص مکانیکی
۱۲۲.....	۳-۲-۴-۲ - خصوصیات متالورژیکی (اندازه دانه و ساختار)

## فهرست مطالب ♦ ز

۱۲۶ .....	- خصوصیات کیفی ..... ۴-۲-۴-۲
<b>۱۳۵ .....</b>	<b>فصل سوم: عوامل موثر بر روکش کاری لیزری</b>
۱۳۵ .....	- ۱-۳ - مقدمه .....
۱۳۵ .....	- ۲-۳ - اصول فیزیکی فرایند .....
۱۳۶ .....	- ۱-۲-۳ - جذب در مواد مختلف .....
۱۳۷ .....	- ۱-۲-۳ - برخورد نور با سطوح دی الکتریک .....
۱۴۰ .....	- ۱-۲-۳ - برخورد نور با سطوح فلزات .....
۱۴۳ .....	- ۱-۲-۳ - برخورد نور روی نیمه هادی ها .....
۱۴۵ .....	- ۱-۲-۳ - اثر عوامل مختلف بر بازتاب پذیری .....
۱۵۱ .....	- ۲-۲-۳ - پویایی حوضچه ذوب .....
۱۵۱ .....	- ۱-۲-۲-۳ - نیروی شناوری .....
۱۵۳ .....	- ۱-۲-۲-۳ - نیروی لورنتز .....
۱۵۳ .....	- ۲-۲-۲-۳ - نیروی مارانگونی .....
۱۵۴ .....	- ۲-۲-۲-۳ - تنش برشی ناشی از پلاسمای قوس .....
۱۵۵ .....	- ۲-۲-۲-۳ - نیروی مارانگونی در روکش کاری لیزری .....
۱۵۹ .....	- ۳-۲-۲-۳ - انجماد سریع .....
۱۵۹ .....	- ۱-۳-۲-۳ - حالت های انجماد .....
۱۶۱ .....	- ۲-۳-۲-۳ - تحت انجماد ترکیبی .....
۱۶۵ .....	- ۳-۲-۲-۳ - تاثیر سرعت سرمایش .....
۱۶۹ .....	- ۳-۳-۲-۳ - خواص مواد استفاده شده در فرایند روکش کاری لیزری .....

## **ح ♦ روکش کاری لیزری**

۱۷۳ .....	- پارامترهای پردازش ..... ۴-۳
۱۷۴ .....	- تاثیر پارامترهای فرایند روکش کاری لیزری بر ارتفاع روکش ..... ۱-۴-۳
۱۸۴ .....	- تاثیر پارامترهای فرایند روکش کاری لیزری بر پهنهای روکش ..... ۲-۴-۳
۱۸۷ .....	- تاثیر پارامترهای فرایند روکش کاری لیزری بر عمق نفوذ و آمینختگی ..... ۳-۴-۳
۱۹۱ .....	- تاثیر پارامترهای فرایند روکش کاری لیزری بر زاویه ترشوندگی ..... ۴-۴-۳
۱۹۳ .....	- نقشه پارامترهای فرایند برای نمونه‌های تکپاس ..... ۵-۴-۳
۱۹۷ .....	- متغیرهای ترکیبی ..... ۶-۴-۳

## **فصل چهارم: روکش کاری آلیاژهای مختلف ..... ۲۰۳**

۲۰۳ .....	- مقدمه ..... ۱-۴
۲۰۷ .....	- سوپرآلیاژها ..... ۲-۴
۲۰۸ .....	- اصول متالورژیکی سوپرآلیاژها ..... ۱-۲-۴
۲۰۹ .....	- دمای کاری سوپرآلیاژها ..... ۲-۲-۴
۲۱۱ .....	- خواص سوپرآلیاژها ..... ۳-۲-۴
۲۱۱ .....	- خواص مکانیکی سوپرآلیاژها و کاربرد در دماهای متفاوت ..... ۴-۲-۴
۲۱۳ .....	- ساختار بلوری سوپرآلیاژها ..... ۵-۲-۴
۲۱۳ .....	- مقدمه‌ای بر گروههای آلیاژی ..... ۶-۲-۴
۲۱۳ .....	- سوپرآلیاژهای پایه آهن-نیکل ..... ۱-۶-۲-۴
۲۱۴ .....	- سوپرآلیاژهای پایه نیکل ..... ۲-۶-۲-۴
۲۱۵ .....	- سوپرآلیاژهای پایه کبالت ..... ۳-۶-۲-۴
۲۱۶ .....	- عناصر آلیاژی و تأثیر آنها بر ریزساختار ..... ۷-۲-۴

## فهرست مطالب ◆ ط

---

۲۱۸	۱-۷-۲-۴	- عناصر اصلی در سوپرآلیاژها
۲۱۸	۲-۷-۲-۴	- عناصر جزئی مفید در سوپرآلیاژها
۲۱۸	۳-۷-۲-۴	- عناصر تشکیل دهنده فازهای ترد
۲۱۹	۴-۷-۲-۴	- عناصر ناخواسته و مضر در سوپرآلیاژها
۲۱۹	۵-۷-۲-۴	- عناصر ایجاد کننده مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون
۲۲۰	۶-۷-۲-۴	- استحکام دهنده سوپرآلیاژها
۲۲۱	۷-۸-۲-۴	- فاز' $\gamma'$
۲۲۱	۸-۸-۲-۴	- فاز'' $\gamma''$
۲۲۲	۹-۸-۲-۴	- کاربیدها
۲۲۳	۱۰-۸-۲-۴	- بوراییدها و عناصر جزئی مفید دیگر (به جز کربن)
۲۲۳	۱۱-۸-۲-۴	- تخریب محیطی سوپرآلیاژها
۲۲۴	۱۲-۹-۲-۴	- اکسیداسیون
۲۲۵	۱۳-۹-۲-۴	- خوردگی داغ
۲۲۷	۱۴-۹-۲-۴	- تخریب سوپرآلیاژها
۲۲۸	۱۵-۱۰-۲-۴	- ناپایداری ریزساختاری
۲۲۸	۱۶-۱۰-۲-۴	- فوق گداز و ذوب موضعی
۲۲۸	۱۷-۱۰-۲-۴	- انحلال فاز سخت' $\gamma'$
۲۲۹	۱۸-۱۰-۲-۴	- انحلال و اصلاح کاربیدها
۲۲۹	۱۹-۱۰-۲-۴	- کار در دمای ۷۶۰ درجه سانتی گراد
۲۳۰	۲۰-۱۰-۲-۴	- خسارات ناشی از خزش و خستگی

## ◆ روکش کاری لیزری

۱۱-۲-۴- بازسازی و تعمیر.....	۲۳۰
۱۲-۲-۴- مروری کوتاه بر پوشش دهی سوپر آلیاژها.....	۲۳۱
۳-۴- روکش کاری لیزری با استفاده از پودرهای سوپر آلیاژ.....	۲۳۲
۳-۴-۱- آلیاژهای پایه کبالت.....	۲۳۲
۳-۴-۱-۱- مقایسه ریزساختاری بین دو فرایند روکش کاری لیزری و جوش کاری.....	۲۳۳
۳-۴-۲-۱- روکش کاری لیزری پودر پایه کبالت روی فولاد زنگ نزن مارتزیتی.....	۲۳۶
۳-۴-۳-۱- روکش کاری استلایت ۶ روی زیرلایه فولاد Cr-Mo-V.....	۲۳۸
۳-۴-۴-۱- بررسی ساختار لایه های سطحی پوشش استلایت .....	۲۴۱
۳-۴-۵-۱- روکش کاری فولاد زنگ نزن با استفاده از پودر آلیاژی استلایت ۶ ..	۲۴۵
۳-۴-۶-۱- روکش کاری چندلایه پودر استلایت ۶ .....	۲۴۹
۳-۴-۷-۱- روکش کاری لیزری پودر استلایت به همراه WC .....	۲۵۲
۳-۴-۸-۱- روکش کاری پودر استلایت ۲۱ .....	۲۵۷
۳-۴-۲- آلیاژهای پایه نیکل .....	۲۶۲
۳-۴-۳- آلیاژهای پایه آهن .....	۲۷۰
۴-۴- روکش کاری لیزری مواد سرامیکی پایه زیرکونیایی .....	۲۸۸
۴-۱- ریزساختار و آنالیز فازی حاصل از روکش کاری لیزری .....	۲۸۹
۴-۲- رفتار اکسیداسیون و مقاومت به خوردگی داغ .....	۲۹۷
۴-۳- مقاومت به فرسایش و شوک حرارتی .....	۳۰۲
<b>فصل پنجم: کاربردهای روکش کاری لیزری .....</b>	<b>۳۰۸</b>
۴-۱- مقدمه .....	۳۰۸

## **فهرست مطالب ◆ ک**

---

۳۱۱ .....	- صنایع هوا فضا ۲-۵
۳۱۲ .....	- ارابه فرود هواپیما ۱-۲-۵
۳۱۵ .....	- قطعات توربین ۲-۲-۵
۳۲۴ .....	- صنایع تولید نیرو و توربین های گازی صنعتی ۳-۵
۳۲۴ .....	- شیرها و قطعات آب بند ۱-۳-۵
۳۲۶ .....	- تیغه های توربین های بخار و گاز ۲-۳-۵
۳۲۸ .....	- دیگ بخار ۳-۳-۵
۳۲۹ .....	- صنایع خودروسازی و موتورهای پیستونی ۴-۵
۳۲۹ .....	- سوپاپ و پیستون ۱-۴-۵
۳۳۰ .....	- سیلندر ۲-۴-۵
۳۳۱ .....	- میل بادامک و میل لنگ ۳-۴-۵
۳۳۲ .....	- توربو شارژر ۴-۴-۵
۳۳۳ .....	- میل گاردان ۵-۴-۵
۳۳۴ .....	- صنایع نفت و گاز ۵-۵
۳۳۷ .....	- ماشین ساخت کاغذ و خمیر ۶-۵
۳۴۰ .....	- ماشین های سنگین ۷-۵
۳۴۲ .....	- قالب ها ۸-۵
۳۴۳ .....	- مسیر آینده برای روکش کاری لیزری ۹-۵
۳۴۳ .....	- روکش کاری لیزری در ابعاد میکرومتر ۱-۹-۵
۳۴۵ .....	- مواد نو ظهور ۲-۹-۵

## ل ♦ روکش کاری لیزری

۳۴۶ .....	ساخت افزایشی ۵-۷-۳
۳۴۹.....	مراجع

## فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۱: هندسه جوش	۷
شکل ۱-۲: انواع روش‌های روکش کاری	۸
شکل ۱-۳: طرح‌واره‌ای از کلیات فرایند پاشش حرارتی	۱۲
شکل ۱-۴: سازوکار قفل شدن مکانیکی پوشش‌های پاشش حرارتی روی سطح	۱۴
شکل ۱-۵: پوشش حاصل از پاشش حرارتی روی یک سطح ناهموار	۱۵
شکل ۱-۶: پوشش حاصل از پاشش حرارتی روی یک سطح ناهموار	۱۷
شکل ۱-۷: طرح‌واره سامانه روکش کاری لیزری	۲۴
شکل ۱-۸: طبقه‌بندی روش‌های ساخت افزایشی لیزری	۲۶
شکل ۱-۹: اثر روش جوش کاری بر درجه آمیختگی	۳۴
شکل ۱-۱۰: اثر آمیختگی بر ریز ساختار آلیاژ Fe-28Cr-4Mo-0.4Mn-4.6C	۳۶
شکل ۱-۱۱: اثر فرایندهای جوش کاری بر ریز ساختار آلیاژ روکش کاری ERCoCr-A	۳۷
شکل ۲-۱: عملیات رایج توسط لیزر	۴۹
شکل ۲-۲: محدوده‌های مناسب از انرژی لیزر جهت عملیات مختلف لیزری	۵۰
شکل ۲-۳: طرح‌واره فرایند دو مرحله‌ای روکش کاری لیزری	۵۷
شکل ۲-۴: طرح‌واره فرایند تک مرحله‌ای روکش کاری لیزری	۵۷
شکل ۲-۵: جابه‌جایی جبهه جلویی مذاب در اثر زمان واکنش در توان‌های لیزر متفاوت در حالی که شعاع پرتو لیزر ۱ میلی‌متر است	۶۰
شکل ۲-۶: طرح‌واره فرایند تک مرحله‌ای روکش کاری لیزری با تزریق ماده پوشش	۶۱
شکل ۲-۷: اثر سرعت فرایند و سرعت تغذیه خمیر روی کیفیت پوشش	۶۳

## **ن♦ روکش کاری لیزری**

شکل ۲-۸: تغذیه پودر آلیاژی به سطح زیرلایه با استفاده از نازل هم محور.....	۶۶
شکل ۲-۹: روکش کاری لیزری به وسیله تغذیه با سیم.....	۶۷
شکل ۱۰-۲: مجموعه‌های از تجهیزات روکش کاری لیزری.....	۶۹
شکل ۱۱-۲: تصویر دستگاه روکش کاری شرکت TRUMPF.....	۶۹
شکل ۱۲-۲: ارتباط بین بازتاب و طول موج پرتو برای دو ماده مختلف در دو محدوده مختلف طول موج.....	۷۱
شکل ۱۳-۲: سطح مقطع‌های معمول ناحیه پوشش و زیرلایه که توسط لیزرهای $\text{CO}_2$ و HPDL ایجاد شده‌اند.....	۷۵
شکل ۱۴-۲: توزیع ذرات و همچنین توزیع انرژی لیزر به صورت گوسی.....	۷۷
شکل ۱۵-۲: طرح‌واره‌ای از سامانه تغذیه بر اساس گرانش.....	۷۹
شکل ۱۶-۲: سامانه تغذیه پودر مبتنی بر گرانش با یک چرخ دور دیسکی برای اندازه‌گیری.....	۸۰
شکل ۱۷-۲: یک سامانه تغذیه پودر مبتنی بر گرانش با یک چرخ دور استوانه‌ای برای اندازه‌گیری.....	۸۰
شکل ۱۸-۲: سامانه تغذیه پودر مبتنی بر گرانش با یک چرخ دور کروی.....	۸۱
شکل ۱۹-۲: طرح‌واره‌ای از یک سامانه تغذیه پودر بر اساس مارپیچ انتقال مواد.....	۸۲
شکل ۲۰-۲: یک سامانه ساده تغذیه پودر با استفاده از سیال کردن پودر.....	۸۳
شکل ۲۱-۲: طرح‌واره‌ای از یک سامانه تغذیه لرزشی.....	۸۴
شکل ۲۲-۲: اشکال مختلف نازل.....	۸۶
شکل ۲۳-۲: (الف) نازل پودر جانبی ب) جریان پودر گاز پ) نازل‌های جانبی با طراحی مستطیل شکل برای لایه‌های گسترده.....	۸۸
شکل ۲۴-۲: نازل‌های متفاوت هم محور با نوک‌های متفاوت.....	۸۹
شکل ۲۵-۲: (الف) نازل تغذیه پودر هم محور به طور پیوسته نصب شده روی سامانه‌های نوری لیزر و ب) جریان گاز پودر.....	۹۰
شکل ۲۶-۲: (الف) نازل تزریق پودر ناپیوسته (سه راه) و ب) جریان گازی پودر .....	۹۲

## **فهرست شکل‌ها ♦ س**

---

شکل ۲۷-۲: دوش‌های گاز محافظه شده برای بهبود حفاظت از اکسیداسیون در طی روکش کاری لیزری.....	۹۲
شکل ۲۸-۲ (الف) سر نازل‌های روکش کاری داخلی با نازل تغذیه پودر و سامانه اپتیکی یکپارچه و ب) فرایند روکش کاری داخلی.....	۹۳
شکل ۲۹-۲: درجات آزادی حرکت در فضای سه بعدی.....	۹۵
شکل ۳۰-۲: نمونه‌ای از میزهای دو محوره.....	۹۶
شکل ۳۱-۲: نمونه‌ای از میزهای سه محوره.....	۹۷
شکل ۳۲-۲: سامانه موقعیت‌دهی سه محوره.....	۹۷
شکل ۳۳-۲: مقایسه‌ای از میزهای سه و پنج محوره.....	۹۹
شکل ۳۴-۲: مقایسه‌ای از میزهای سه و پنج محوره.....	۹۹
شکل ۳۵-۲: نمونه‌ای از میزهای چهار محوره.....	۱۰۰
شکل ۳۶-۲: سامانه موقعیت‌دهی پنج محور پیشرفته.....	۱۰۱
شکل ۳۷-۲: سامانه موقعیت‌دهی رباتیک.....	۱۰۱
شکل ۳۸-۲: طرح‌واره‌ای از سامانه بازخورد بسته.....	۱۰۲
شکل ۳۹-۲ (الف) سر منقاری پره توربین پس از رسوب‌دهی و ب) قابلیت‌های نرم‌افزار دیده‌بانی.....	۱۰۳
شکل ۴۰-۲: تصویر پدیده‌های فیزیکی در طول روش‌های مختلف فراوری مواد توسط لیزر.	۱۰۴
شکل ۴۱-۲: تصویر پدیده‌های فیزیکی در طول فرایندهای مختلف فراوری مواد توسط لیزر.	۱۰۵
جدول ۴-۲ - خصوصیات لایه روکش.....	۱۰۷
شکل ۴۲-۲ (الف) طرح‌واره فرآیند روکش کاری لیزری، ب) سطح مقطع روکش استلاتیت روی یک زیرلایه فولادی .....	۲۱
شکل ۴۳-۲: ساختار پوشش ایجاد شده با فرایند روکش کاری لیزری نشان‌دهنده سطح مقطع ۳ نوار تکی روکش دارای هم‌پوشانی جزئی.....	۱۰۹
شکل ۴۴-۲ (الف) طرح‌واره و ب) نمونه واقعی از سطح مقطع یک نوار پوشش ایجاد با روکش کاری لیزری.....	۱۰۹

## ع♦ روکش کاری لیزری

- شكل ۲-۴۵: سطح مقطع های روکش کاری لیزری با زاویه ترشوندگی و انرژی های آزاد سطحی مربوطه ..... ۱۱۲
- شكل ۲-۴۶: پدیده گلوله ای شدن در طی فرایند روکش کاری لیزری پودر Cu-۳۰CuSn-۱۰CuP ..... ۱۱۷
- شكل ۲-۴۷: نمودار توزیع سختی در فرایندهای مختلف روکش کاری آلیاژ پایه کبالت ..... ۱۲۰
- شكل ۲-۴۸: (الف) تصویر میکروسکوپی نوری سطح مقطع روکش WC-Co روکش کاری شده با لیزر و (ب) نمودار توزیع سختی تصویر الف ..... ۱۲۱
- شكل ۲-۴۹: ساختارهای منجمد شده مختلف لایه های روکش کاری لیزری؛ (الف) ساختار دندانه ای آلیاژ استلایت ..... ۱۲۳
- شكل ۲-۵۰: تصویر میکروسکوپی الکترونی سطح مقطع عرضی پوشش کامپوزیتی CoWSi/WSi<sub>2</sub> حاصل از روکش کاری لیزری ..... ۱۲۵
- شكل ۲-۵۱: تصویر حفره گازی در روکش کاربید تنگستن-کبالت در فرایند روکش کاری لیزری ..... ۱۲۶
- شكل ۲-۵۲: طرح واره ای از ذوب ناقص یا تخلخل بین اجرا ..... ۱۲۸
- شكل ۲-۵۳: نمونه ای از انواع ترک های ایجاد شده در روکش کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر آلیاژ TiAl با توان ۵۰W، سرعت رویش ۷mm/s و نرخ پاشش پودر ۲۰۰mg/s ..... ۱۳۱
- شكل ۳-۱: متغیرها در روکش فلزی لیزر با تزریق پودر ..... ۱۳۶
- شكل ۳-۲: طرح واره بازتاب پرتو برخوردی ..... ۱۳۸
- شكل ۳-۳: بازتاب پذیری بر حسب زاویه برخورد برای یک نارسانا ..... ۱۳۹
- شكل ۳-۴: بازتاب پذیری بر حسب زاویه برخورد برای فلزات ..... ۱۴۲
- شكل ۳-۵: تغییرات بازتاب با طول موج برای مواد مختلف (طول موج دولیزر مهم CO<sub>2</sub> و Nd:YAG) در شکل رسم شده است ..... ۱۴۵
- شكل ۳-۶: تغییرات بازتاب با دما برای تابش ۱,۰۶μm ..... ۱۴۶
- شكل ۳-۷: لایه سطحی به عنوان یک تداخل جفت شده (پوشش های ضدانعکاسی) ..... ۱۴۷
- شكل ۳-۸: جذب بر حسب ضخامت یک لایه اکسیدی روی فولاد برای تابش ۱,۰۶μm ..... ۱۴۷

## فهرست شکل‌ها ♦ ف

---

شکل ۳-۹: نیروهای رانش جابه‌جایی حوضچه جوش.....	۱۵۲
شکل ۱۰-۳: طرح‌واره انتقال حرارت حوضچه مذاب در طول ذوب لیزری برای $0 < \frac{d\sigma}{dT} < 155$ ..... الف) مقطع طولی حوضچه مذاب، ب) مقطع حوضچه مذاب.....	۱۵۵
شکل ۱۱-۳: مقادیر کشش سطحی در فولاد زنگنزن ۳۱۶ با درصدهای گوگرد متفاوت. ....	۱۵۵
شکل ۱۲-۳: جوش‌های فولاد زنگنزن ۳۰۴ با لیزر YAG.....	۱۵۷
شکل ۱۳-۳: مدل هیپل جابه‌جایی مارانگونی در حوضچه مذاب.....	۱۵۸
شکل ۱۴-۳: طرح‌واره ریخت‌شناسی انجماد بر حسب تابعی از نرخ انجماد و گرادیان دمایی ...	۱۵۹
شکل ۱۵-۳: طرح‌واره ایجاد انجماد صفحه‌ای؛ هنگامی که دمای واقعی مذاب از دمای انجماد بیشتر است، هیچ برآمدگی روی فصل مشترک جامد- مذاب رشد نکرده و در نتیجه فصل مشترک صاف باقی می‌ماند.....	۱۶۰
شکل ۱۶-۳: تحت انجماد ترکیبی.....	۱۶۲
شکل ۱۷-۳: تاثیر تحت انجماد ترکیبی بر حالت انجماد.....	۱۶۴
شکل ۱۸-۳: تاثیر سرعت سرمایش یا زمان انجماد بر فاصله بازوهای دندربیتیه .....	۱۶۵
شکل ۱۹-۳: طرح‌واره رشد دندربیت‌ها در یک آلیاژ در یک موقعیت ثابت و در مراحل مختلف انجماد، توجه شود که بازوهای کوچک‌تر از بین رفتہ و بازوهای درشت‌تر رشد می‌کنند.....	۱۶۶
شکل ۲۰-۳: تاثیر GR بر فاصله سلولی آلیاژهای Sn-Pb.....	۱۶۷
شکل ۲۱-۳: تاثیر گرادیان دمایی (G) و نرخ رشد (R) بر ریخت‌شناسی و اندازه ریزساختار حاصل از انجماد.....	۱۶۸
شکل ۲۲-۳: اصلاح دانه‌های آلیاژ AlSi10Mg بعد از ذوب سطحی لیزر با توان یک کیلو وات و قطر پرتو یک میلی‌متر .....	۱۶۹
شکل ۲۳-۳: تغییرات ارتفاع روکش تک‌پاس بر حسب نرخ تغذیه پودر برای توان‌ها و نرخ رویش‌های لیزری مختلف مربوط به روکش‌کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر آلیاژ TiAl .....	۱۷۵
شکل ۲۴-۳: تغییرات ارتفاع گرده روکش تک‌پاس بر حسب پارامتر ترکیبی $FS^{-5/4}$ مربوط به روکش‌کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر آلیاژ TiAl .....	۱۷۷

## ص♦ روکش کاری لیزری

- شکل ۲۵-۳: سطح مقطع نمونه‌های پوشش داده شده برای روکش کاری لیزری هم محور پودر پایه نیکل روی زیرلایه فولاد C45. پارامتر ترکیبی  $S / F$  در محور افقی مقدار مواد تغذیه در واحد طول را مشخص می‌کند و توان لیزر روی محور عمودی ..... ۱۷۸
- شکل ۲۶-۳: تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع نمونه‌های پوشش داده شده برای روکش کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر زیرلایه آلمینایدیتیانیوم در توان‌های ثابت. . ۱۸۰
- شکل ۲۷-۳: تصویر سطح مقطع نمونه در توان ۲۵۰W، روبش لیزری  $4\text{mm}/\text{s}$  و نرخ پاشش پودر  $350\text{mg}/\text{s}$  مربوط به روکش کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر آلیاز TiAl ..... ۱۸۳
- شکل ۲۸-۳: تغییرات پهنه‌ای روکش تکپاس بر حسب توان لیزر برای نرخ پاشش پودر و نرخ روبش‌های لیزری مختلف مربوط به روکش کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر آلیاز TiAl ..... ۱۸۴
- شکل ۲۹-۳: تغییرات پهنه‌ای روکش تکپاس بر حسب پارامتر ترکیبی  $PS^{-2/3}$  مربوط به روکش کاری لیزری ترکیب Co-Cr-Mo بر آلیاز TiAl ..... ۱۸۷
- شکل ۳۰-۳: تغییرات عمق نفوذ اثر تکپاس بر حسب پارامتر ترکیبی  $P^2S^{-1/4}F^{-1/4}$  ..... ۱۸۸
- شکل ۳۱-۳: تغییرات آمیختگی تکپاس بر حسب پارامتر ترکیبی  $P^{2/3}S^{-1/2}F^{1/2}$  ..... ۱۸۹
- شکل ۳۲-۳: تغییرات زاویه ترشوندگی بر حسب پارامتر ترکیبی  $P^{1/4}S^{1/2}F^{-1/2}$  ..... ۱۹۲
- شکل ۳۳-۳: نقشه‌های پارامترهای فرایند برای نمونه‌های تکپاس (الف) در روکش کاری لیزری پودر Co-Cr-Mo روی زیرلایه آلمینایدیتیانیوم ..... ۱۹۶
- شکل ۳۴-۳: طرح وارهای از ناحیه موثر لایه‌نشانی که به وسیله پالس‌های مکرر لیزر تولید شده است ..... ۱۹۸
- شکل ۳۵-۳: ارتباط بین انرژی موثر و چگالی پودر موثر برای پودر Al-Fe روی زیرلایه فولاد ساده کربنی. ..... ۱۹۹
- شکل ۴-۱: تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از صفحات مارتنزیتی ..... ۲۳۴
- شکل ۴-۲: تصویر میکروسکوپی نوری از لایه‌های بالای نمونه ..... ۲۳۴
- شکل ۴-۳: نمودار توزیع سختی در فرایندهای مختلف روکش کاری آلیاز پایه کبالت ..... ۲۳۵
- شکل ۴-۴: سطح مقطع عرضی از پوشش پودر پایه کبالتی ..... ۲۳۷
- شکل ۴-۵: سطح مقطع عرضی از فصل مشترک پودر پایه کبالتی ..... ۲۳۷

## **فهرست شکل‌ها ♦ ق**

---

شکل ۶-۴: تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از منطقه متأثر از حرارت پودر پایه کجالتی (الف) انرژی بالا (ب) انرژی پایین.....	۲۳۸
شکل ۷-۴: توزیع سختی پس از روکش کاری پودر پایه کجالتی.....	۲۳۸
شکل ۸-۴: ریزساختار از مقطع عرضی نمونه (الف) روکش کاری لیزری (ب) پاشش پلاسمایی.....	۲۳۹
شکل ۹-۴: تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری از نمونه روکش کاری لیزری با پودر استلایت.....	۲۴۰
شکل ۱۰-۴: نمودار توزیع سختی در نمونه‌های لیزری و پاشش پلاسمایی نمونه روکش کاری لیزری با پودر استلایت.....	۲۴۱
شکل ۱۱-۴: مقطع عرضی از نمونه پس از روکش کاری پودر استلایت ۶.....	۲۴۲
شکل ۱۲-۴: تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی.....	۲۴۳
شکل ۱۳-۴: تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری روکش استلایت ۶.....	۲۴۳
شکل ۱۴-۴: نمودار توزیع سختی پس از روکش کاری لیزری پودر استلایت ۶.....	۲۴۴
شکل ۱۵-۴: نمودار کاهش وزن سطح ساینده پس از روکش کاری لیزری پودر استلایت ۶.....	۲۴۵
شکل ۱۶-۴: تصویر سطح مقطع عرضی از نمونه فولاد زنگزن.....	۲۴۶
شکل ۱۷-۴: (الف) تصویر سطح مقطع عرضی از روکش‌های همپوشانی شده و منطقه متأثر از حرارت (ب) تصویر از بالا.....	۲۴۷
شکل ۱۸-۴: اثر نرخ تغذیه پودر روی آمیختگی و ارتفاع پوشش.....	۲۴۸
شکل ۱۹-۴: تصویر از سطح مقطع عرضی نمونه در بزرگنمایی پایین.....	۲۴۸
شکل ۲۰-۴: تصویر شکل ۱۹-۴ در بزرگنمایی بالا.....	۲۴۹
شکل ۲۱-۴: طرحواره از ساختار چندلایه با استفاده از پوشش استلایت ۶.....	۲۵۰
شکل ۲۲-۴: ریزساختار ایجادشده پس از انجماد.....	۲۵۱
شکل ۲۳-۴: ریزساختار مناطق بین دندریتی.....	۲۵۲
شکل ۲۴-۴: ارتباط بین شکل پوشش و درصد حجمی کاربید تنگستن.....	۲۵۳
شکل ۲۵-۴: تصویر سطح مقطع عرضی از پوشش استلایت همراه.....	۲۵۴

## د ♦ روکش کاری لیزری

شکل ۲۶-۴: نمودار تعداد ترک بر حسب درصد کاربید تنگستن.....	۲۵۵
شکل ۲۷-۴: تصویر ساختار هیپویوتکنیک ایجاد شده.....	۲۵۶
شکل ۲۸-۴: تصویر ساختار هایپر یوتکنیک.....	۲۵۶
شکل ۲۹-۴: توزیع سختی در پوشش استلایت ۶ با مقادیر مختلف کاربید تنگستن.....	۲۵۶
شکل ۳۰-۴: ارتباط بین وزن کاہنده و درصد حجمی کاربید تنگستن.....	۲۵۷
شکل ۳۱-۴: نمونه روکش کاری لیزری با استفاده از نازل هم محور.....	۲۵۹
شکل ۳۲-۴: ریزساختار پس از روکش کاری پودر استلایت ۲۱ با نازل هم محور.....	۲۵۹
شکل ۳۳-۴: آنالیز طیف سنجی تفرق انرژی پس از روکش کاری پودر استلایت ۲۱ با نازل هم محور.....	۲۵۹
شکل ۳۴-۴: تصویر میکروسکوپ الکترونی روشی از ذرات ذوب نشده پس از روکش کاری پودر استلایت ۲۱ با نازل هم محور.....	۲۶۰
شکل ۳۵-۴: ریزساختار پس از روکش کاری پودر استلایت ۲۱ با نازل غیر هم محور.....	۲۶۰
شکل ۳۶-۴: الگوی پراش پرتو ایکس.....	۲۶۲
شکل ۳۷-۴: جوانه زنی ترک در روکش کاری اینکومنل ۷۳۸ روی سوپر آلیاژ پایه نیکل DS در تحقیق انجام شده توسط ژونگ و همکارانش.....	۲۶۴
شکل ۳۸-۴: (الف) ریخت‌شناصی ترک و (ب) سطح شکست در تحقیق انجام شده توسط ژونگ و همکارانش.....	۲۶۵
شکل ۳۹-۴: مقطع عرضی روکش تک پاس ایجاد شده.....	۲۶۶
شکل ۴۰-۴: تصویر میکروسکوپی نوری مقطع عرضی روکش ۱۰ لایه ایجاد شده روی زیرلایه در تحقیق انجام شده توسط سانتوس و همکارانش.....	۲۶۸
شکل ۴۱-۴: تشکیل دانه‌های سرگردان.....	۲۶۸
شکل ۴۲-۴: (الف) روکش کاری لیزری ۱۴۲ Rene 125 روی ۱۴۲ Rene، (ب) جوش کاری آلیاژ Rene 142 روی Rene 125.....	۲۷۰
شکل ۴۳-۴: نمودار استحکام کششی و سختی در مقابل دمای تمپر.....	۲۷۲
شکل ۴۴-۴: توزیع سختی در منطقه ذوب لیزری.....	۲۷۲

## **فهرست شکل‌ها ♦ ش**

---

شکل ۴-۴۵: طرح واره تجهیزات آزمایشگاهی و نمونه‌های مورد تعمیر با فرایнд روکش کاری لیزری.....	۲۷۴
شکل ۴-۴۶: تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار منطقه ذوب (برش عرضی).....	۲۷۴
شکل ۴-۴۷: تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از ریزساختار منطقه روکش کاری (برش عرضی).....	۲۷۴
شکل ۴-۴۸: تصاویر مقاطع عرضی از نمونه‌ها در سرعت روبش ۳ mm/s.....	۲۷۵
شکل ۴-۴۹: نمونه (الف) شیار V شکل، (ب) شیار U شکل و (پ) شیار U شکل با زاویه در دیوارهای.....	۲۷۷
شکل ۴-۵۰: تصاویر میکروسکوپی نوری از مقاطع عرضی فولاد زنگنزن.....	۲۷۷
شکل ۴-۵۱: فولاد زنگنزن PH 17-4 تعییر شده با فرایند روکش کاری لیزری.....	۲۷۸
شکل ۴-۵۲: ریزساختار روکش کاری فولاد زنگنزن PH 17-4.....	۲۷۹
شکل ۴-۵۳: ریزساختار روکش لیزری فولاد زنگنزن PH 17-4.....	۲۸۰
(الف) قسمت پایینی، (ب) قسمت میانی، (پ) قسمت بالایی.....	۲۸۰
شکل ۴-۵۴: تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری و نتایج EDS رسوب نانوادازه در شبکه‌های مارتزیت در منطقه روکش شده.....	۲۸۰
شکل ۴-۵۵: منطقه تحت تأثیر حرارت در لایه ایجاد شده.....	۲۸۱
(الف) محدوده روکش کاری شده، (ب) فصل مشترک زیرلایه و لایه، (پ) زیرلایه.....	۲۸۱
شکل ۴-۵۶: ریزساختار زیرلایه فولاد زنگنزن PH 17-4.....	۲۸۲
شکل ۴-۵۷: توزیع ریزسختی در نمونه‌های تعمیر شده فولاد زنگنزن PH 17-4 با نسبت‌های تعمیر.....	۲۸۴
شکل ۴-۵۸: تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از منطقه روکش شده فولاد AISI 4340 با پودر فولاد هم جنس.....	۲۸۶
شکل ۴-۵۹: تصاویر ریزساختار از HAZ در روکش کاری لیزری فولاد AISI 4340.....	۲۸۷
شکل ۴-۶۰: مقطع عرضی لایه سرامیکی ZrO <sub>2</sub> روی فولاد 16MnCr5 به همراه آستری.....	۲۸۹
شکل ۴-۶۱: ریزساختار لایه سرامیکی روکش کاری لیزری شده.....	۲۹۰

## ت♦ روکش کاری لیزری

- شکل ۶۲-۴: ریخت‌شناسی ترک‌های سطحی (الف) ترک‌های عمودی بر جهت روپوش سطح (ب) ترک‌های بسیار کم موازی با جهت روکش کاری سطحی لیزری ..... ۲۹۱
- شکل ۶۳-۴: ریخت‌شناسی ترک‌های عرضی در مقطع عرضی نمونه‌ها، نشان‌دهنده جوانه‌زنی و رشد ترک‌ها در (الف) نزدیک فصل مشترک (ب) لایه سرامیکی ..... ۲۹۱
- شکل ۶۴-۴: ریخت‌شناسی ترک‌های عمودی در مقطع عرضی نمونه‌ها نشان‌دهنده جوانه‌زنی و رشد ترک‌ها در (الف) نزدیک فصل مشترک (ب) لایه سرامیکی ..... ۲۹۲
- شکل ۶۵-۴: نتایج آزمون پراش پرتو ایکس ..... ۲۹۳
- شکل ۶۶-۴: ریخت‌شناسی مقطع عرضی پوشش روکش کاری لیزری شده ..... ۲۹۵
- شکل ۶۷-۴: توزیع خطی عناصر در ناحیه مرزی ..... ۲۹۶
- شکل ۶۸-۴: ریزساختار فصل مشترک در پوشش روکش کاری لیزری شده ..... ۲۹۷
- شکل ۶۹-۴: مقایسه بین نتایج حاصل از اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه‌های اینکوئل پوشش داده شده در آزمون اکسیداسیون سیکلی در دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد ..... ۲۹۸
- شکل ۷۰-۴: تشکیل لایه اکسیدی در فصل مشترک پوشش و لایه میانی ..... ۲۹۹
- شکل ۷۱-۴: مقایسه بین نتایج حاصل از اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه‌های اینکوئل پوشش داده شده در آزمون خوردگی داغ در دمای ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد ..... ۳۰۰
- شکل ۷۲-۴: مقایسه بین نتایج حاصل از اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه‌های اینکوئل پوشش داده شده در آزمون خوردگی داغ در دمای ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد ..... ۳۰۱
- شکل ۷۳-۴: تأثیر سرعت روپوش بر سختی لایه YPSZ ..... ۳۰۳
- شکل ۱-۵: کاربرد روکش کاری لیزری در صنایع و قطعات مختلف به منظور تعییر و سخت‌کاری قطعات نو ..... ۳۰۹
- شکل ۲-۵: (الف) تصویر ارابه اصلی فرود هواپیما و (ب) تصویر هواپیمای مسافربری و نمایش ارابه‌های فرود دماغه و اصلی ..... ۳۱۳
- شکل ۳-۵: تصویر پیستون جاذب ضربه ارابه فرود جت که عملیات تحت عملیات روکش کاری قرار گرفته است ..... ۳۱۵

## فهرست شکل‌ها ♦ ث

شکل ۴-۵: تصویر محور هواپیمایی آسیب دیده ناشی از خوردگی تعمیر شده با روکش کاری لیزری .....	۳۱۵
شکل ۵-۵: مصرف سوپرآلیاژها در صنایع مختلف .....	۳۱۶
شکل ۶-۵: طرح وارهای از موتور شرکت رولز رویس به کار رفته در هواپیمای بوینگ [۱۷۸] .....	۳۱۷
شکل ۷-۵: الف) انواع پره‌های متحرک توربین، ب) پره ثابت توربین، پ و ت) پره‌های کمپرسور، ث) لایزر (محفظه احتراق). ج) نازل سوخت پاش .....	۳۱۸
شکل ۸-۵: الف) پوشش دهی پره توربین، ب) پره پوشش داده شده، پ) پره جوش داده شده به روش TIG .....	۳۱۹
شکل ۹-۵: به وسیله روکش کاری لیزری آلیاژ لحیم کاری برای تعمیر سطح ساییده شده حفره‌های خنک‌کننده در پره‌های توربین استفاده می‌شود .....	۳۲۰
شکل ۱۰-۵: تعمیر چرخ توربین با فلز مشابه به وسیله روکش کاری لیزری .....	۳۲۰
شکل ۱۱-۵: محفظه آینه در هوا فضا، ساخته شده توسط رسوب مستقیم لیزر .....	۳۲۱
شکل ۱۲-۵: بليسک تعمیر شده توسط شرکت رولز رویس با استفاده از روکش کاری لیزری با استفاده از پودر تيتانيوم .....	۳۲۳
شکل ۱۳-۵: قطعات مختلف هواپیمایی تعمیر شده توسط شرکت هافمن به وسیله روکش کاری لیزری .....	۳۲۳
شکل ۱۴-۵: الف) شیر دروازه‌ای روکش کاری لیزری شده و ب) ريزساختار لایه روکش با فريت (آبي) و آستنيت(خاکستری) .....	۳۲۵
شکل ۱۵-۵: الف) آب‌بند چرخشی تعمیر شده در صفحه خنک‌کننده برای يك توربین گازی (آلیاژ پایه نikel)، ب) بزرگ‌نمایي بالاتر تصویر الف؛ لایه‌های چندگانه با عرض ۰/۱۶ ميلى متر استفاده شده است .....	۳۲۶
شکل ۱۶-۵: روکش کاری تيغه توربین بخار با استفاده از پودر استلايت به منظور بهبود مقاومت در برابر فرسایش توسط قطرات آب .....	۳۲۶

## **خ ♦ روکش کاری لیزری**

شکل ۱۷-۵: روکش کاری لیزری با استفاده از پودر اینکونول ۷۳۸ در منطقه تحت تنش بالای پره اینکونول ۷۳۸ مرحله اول ..... ۳۲۷
شکل ۱۸-۵: بازسازی نوک پره به وسیله از فرایند روکش کاری لیزری با پودر اینکونول ۷۳۸. ۷۳۸ ..... ۳۲۷
شکل ۱۹-۵: تعمیر و بازسازی نوک پره به اندازه‌ی ۶ میلی‌متر با استفاده از پودر متکوکلد ۶۳۵ روی اینکونول ۷۳۸ ..... ۳۲۸
شکل ۲۰-۵: (الف) فرایند روکش کاری لیزری یک تیوب دیگ بخار، (ب) تیوب روکش کاری لیزری شده، (پ) بزرگنمایی ناحیه خمش تیوب روکش کاری شده، (ت و ث) تصویر میکروسکوپی تیوب فولادی A۲۱۰ روکش کاری شده با پودر آلیاژ اینکونول ۶۲۲ و فولاد زنگ‌زن ۳۰۹L ..... ۳۲۹
شکل ۲۱-۵: (الف) تعمیر شکاف رینگ اول پیستون چدنی موتورهای دیزلی به وسیله روکش کاری لیزری با استفاده از پودر استلاتیت، (ب و پ) تصویر میکروسکوپی بعد از روکش کاری و ماشین کاری ..... ۳۳۰
شکل ۲۲-۵: روکش کاری لیزری سوپاپ با پودر آلیاژی پایه کبالت ..... ۳۳۰
شکل ۲۳-۵: روکش کاری لیزری داخل سیلندر آلیاژ آلومینیوم با سیلیسیم ..... ۳۳۱
شکل ۲۴-۵: روکش کاری سطح میل بادامک توسط شرکت ترامپ ..... ۳۳۲
شکل ۲۵-۵: تصویر محور توربو شارژر؛ (الف) سایش یافته، (ب) بعد از عملیات روکش کاری لیزری، (پ) بعد از ماشین کاری ..... ۳۳۳
شکل ۲۶-۵: تصویر میل گاردان ..... ۳۳۴
شکل ۲۷-۵: محور کمپرسور در حال تعمیر با روکش کاری لیزری با استفاده از پودر اینکونول ۶۲۵ ..... ۳۳۶
شکل ۲۸-۵: مراحل تعمیر محور کمپرسور گریز از مرکز از مرحله در حال سرویس تا ماشین کاری ..... ۳۳۷
شکل ۲۹-۵: ماشین ساخت خمیر مد اسکرین شرکت آلستروم؛ روتور با پره‌ها در مرکز مقطع برش خورده نشان داده شده است ..... ۳۳۸
شکل ۳۰-۵: پره‌های روتور روکش کاری شده با پودر استلاتیت از ماشین خمیرسازی ..... ۳۴۰

## **فهرست شکل‌ها ♦ ذ**

---

..... ۳۴۱	شکل ۵-۳۱: مرمت و بازسازی محور سانتریفیوژ
..... ۳۴۱	شکل ۵-۳۲: تعمیر قطعات دارای چرخ دنده با روکش کاری لیزری
..... ۳۴۲	شکل ۵-۳۳: ناحیه تعمیر شده قالب لامپ فرسایش یافته
..... ۳۴۳	شکل ۵-۳۴: اصلاح ابعاد یک قالب تزريق برای لامپ خودرو (ماده: فولاد کار گرم)
..... ۳۴۴	شکل ۵-۳۵: افزایش دید پرتو ایکس با روکش کاری لیزری تانتالوم روی استنت‌های نایتینول
..... ۳۴۵	شکل ۵-۳۶: روکش کاری انتخابی لیزری اتصالات طلا روی سوئیچ‌های فولاد زنگ‌زن
..... ۳۴۵	شکل ۵-۳۷: روکش کاری لیزری اتصالات طلا بر یک صفحه دو قطبی برای سلول‌های سوختی
..... ۳۴۶	شکل ۵-۳۸: (الف) لایه مدرج پایه فولاد روی زیرلایه مسی؛ (ب) کاربرد بالقوه: ابزار فرورونده برای قالب تزريقی
..... ۳۴۷	شکل ۵-۳۹: ساخت افزایشی پره‌ها روی یک محور
..... ۳۴۷	شکل ۵-۴۰: قالب‌های ساخته شده توسط فرایند رسوب فلز مستقیم بر اساس روکش کاری لیزری

ض♦ روکش کاری لیزری

## فهرست جداول‌ها

جدول ۱-۱- مزایا و معایب فرآیندهای مختلف روش کاری با فرآیندهای جوش کاری ..... ۱۱
جدول ۱-۲- مزایا و معایب فرآیندهای مختلف پوشش دهی پاشش حرارتی ..... ۱۹
جدول ۱-۳- مقایسه فرآیندهای مختلف پوشش دهی پاشش حرارتی ..... ۲۱
جدول ۱-۴- مقایسه بین روش کاری لیزری و دیگر روش‌های پوشش دهی فلزی ..... ۲۸
جدول ۱-۵- مقایسه بین روش روش کاری لیزری و دیگر روش‌های نمونه‌سازی ..... ۳۰
جدول ۱-۶- آلیاژهای رایج روش کاری ..... ۴۲
جدول ۱-۷- ویژگی‌های لیزرهای رایج استفاده شده در روش کاری لیزری ..... ۷۳
جدول ۱-۸- انواع سامانه‌های تغذیه پودر استفاده شده در سازمان‌ها و مرکز پژوهشی در روش کاری لیزری ..... ۸۵
جدول ۱-۹- زمینه‌های کاربردی برای نازل‌های مختلف تغذیه پودر ..... ۹۳
جدول ۱-۱۰- ضرایب شکست و بازتاب برای مواد مختلف طی تابش $106 \mu\text{m}$ ..... ۱۴۲
جدول ۱-۱۱- ضرایب شکست و زاویه بروستر برای مواد مختلف ..... ۱۴۳
جدول ۱-۱۲- مقادیر نوعی بازتاب برای سطوح مختلف برای تابش $10,6 \mu\text{m}$ در زاویه برخوردی عمود ..... ۱۴۹
جدول ۱-۱۳- بیشینه سرعت در جوش کاری GTAW در نیروهای رانش مختلف ..... ۱۵۵
جدول ۱-۱۴- بررسی سازگاری مواد پوشش مختلف به منظور روش کاری لیزری روی انواع زیرلايهها ..... ۱۷۱
جدول ۱-۱۵- آلیاژهای رایج مورد استفاده در روش کاری لیزری ..... ۲۰۴
جدول ۱-۱۶- عمدۀ عناصر استفاده شده در سوپرآلیاژها ..... ۲۱۷
جدول ۱-۱۷- ترکیب پودر پایه کیالت ..... ۲۳۶

## **ظ♦ روکش کاری لیزری**

جدول ۴-۴: پارامترهای روکش کاری لیزری استفاده شده در فرایند روکش کاری HPDL	۲۵۸
غیر هم محور و چند سامانه تغذیه.....	۲۵۸
جدول ۴-۵- پارامترهای فرایند روکش کاری لیزری فولاد ۱۷-۴PH	۲۷۸
جدول ۴-۶- پارامترهای مورد استفاده در روکش کاری لیزری فولاد AISI 4340	۲۸۵
جدول ۴-۷- ترکیب شیمایی مواد اولیه مورد استفاده برای روکش کاری فولاد FV520B به همراه ترکیب فولاد بر اساس درصد وزنی.....	۲۸۷
جدول ۴-۸- مشخصات مخلوط پودری مورد استفاده.....	۲۹۴
جدول ۵-۱- کاربردهای صنعتی روکش کاری لیزری و رسوب دهی فلزی .....	۳۱۰
جدول ۵-۲- مواد روکش کاری برای مواد پایه مختلف مورد استفاده در کاربردهای هوافضا ..	۳۲۱

فصل نخست

## مبانی روکشکاری

روکشکاری لیزری



## فصل نخست: مبانی روکش کاری

### ۱-۱- مقدمه

به رسوب‌دهی یک ماده روی سطح قطعه کار برای به دست آوردن خواص یا ابعاد مورد نظر عملیات پوشش‌دهی گویند که به طور معمول به منظور افزایش عمر کاری قطعه یا جایگزینی فلزی (که فرسوده یا خورده شده است) به کار می‌رود. عملیات سطحی می‌تواند موجب افزایش مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، کاهش ضریب اصطکاک و چقرمگی در محل مورد نظر گردد. برخی از پوشش‌ها توسط فرایندهای جوش‌کاری گازی یا قوسی، پاشش‌دهی حرارتی و لیزر رسوب داده می‌شوند و روش‌های دستی، نیمه‌خودکار یا خودکار را می‌توان برای هر یک از فرایندها به کار برد. مواد پرکننده مناسب در شکل‌ها و انواع گوناگون نظریه الکترود پوشش‌دار، خمیر، سیم و پودر موجود می‌باشد. چسبندگی این مواد روی فلزات پایه از طریق پیوندهای متالورژیکی، پیوندهای مکانیکی و پیوند فیزیکی صورت می‌گیرد. پیوند مکانیکی ناشی از برخورد و نشستن ذرات پودر مذاب در ناصافی‌های سطح است و به زبری سطح بستگی دارد؛ پیوندهای متالورژیکی به دلیل تشکیل یک ناحیه نفوذ یا به وجود آمدن یک ترکیب میانی بین فلز پایه و ماده پوششی است و تابعی از درجه حرارت خواهد بود و پیوند فیزیکی حاصل نیروهای ثانویه (واندوالس) بین ماده پوشش و فلز پایه می‌باشد. به طور کلی از جمله خواص مهم آلیاژهایی که جهت پوشش‌دهی به کار می‌روند، می‌توان به سختی، مقاومت به سایش، مقاومت به ضربه،

## ◆ روکش کاری لیزری ۴

مقاومت حرارتی (مانند مقاومت به خزش، مقاومت در برابر اکسیداسیون یا خوردگی داغ)، مقاومت در برابر خوردگی و خواص اصطکاکی اشاره نمود [۱-۴].

مهم‌ترین مزایایی پوشش دهی عبارتند از:

الف) افزایش مقاومت به سایش و خوردگی در محل مورد نیاز؛

ب) استفاده آسان از ترکیبات خیلی سخت و آلیاژهای مقاوم به سایش؛

پ) سهولت کاربرد در محل؛

ت) استفاده اقتصادی از عناصر آلیاژی گران‌قیمت؛

ث) اقتصادی بودن به دلیل عمر کارکرد بیش‌تر، کاهش هزینه نگهداری و تعویض، بازیابی قطعات فرسوده، استفاده از مواد پایه ارزان قیمت‌تر، مصرف کمتر انرژی در هنگام کار و افزایش بازدهی قطعه در بیش‌تر موارد [۱-۳].

عملیات پوشش دهی را می‌توان به سه گروه به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:

الف) پر کردن (بازسازی)<sup>۱</sup>

در این روش با افروden فلز جوش به سطح فلز پایه، قطعاتی را که نیاز به بازسازی ابعادی دارند، می‌توان تعمیر نمود. همچنین می‌توان به منظور بزرگ‌تر کردن یا پر کردن سطح قطعه از این روش استفاده کرد. در فرایند بازسازی، خواص لایه رسوب داده شده اغلب مشابه با خواص فلز قطعه کار می‌باشد [۲ و ۳].

ب) لایه نشانی<sup>۲</sup>

لایه نشانی نیز به منظور افروden یک یا چند لایه از فلز جوش به سطح اتصال یا سطوحی که جوش‌کاری می‌شوند، انجام می‌گیرد. این روش بر خلاف روش

---

<sup>1</sup> Build up

<sup>2</sup> Buttering

بازسازی، جهت بزرگ کردن ابعاد انجام نمی‌شود، بلکه به دلایل متالورژیکی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال گاهی به منظور جوش کاری دو قطعه غیر مشابه، ابتدا باید روی لبه‌های اتصال، توسط چند نوع الکترود، لایه‌هایی از رسوب ایجاد شود تا ترکیب شیمیایی و خواص دیگر دو لبه به یکدیگر نزدیک شود، سپس عملیات اتصال انجام گیرد. با روش‌های مختلف جوش کاری لایه‌های مورد نظر را می‌توان رسوب داد، اما باید توجه داشت تا حد امکان عمق نفوذ و میزان آمیختگی<sup>۱</sup> کم باشد [۲ و ۳].

پ) روکش کاری<sup>۲</sup> و رویه سختی<sup>۳</sup>

روکش کاری عبارت است از یک لایه نسبتاً ضخیم فلز پرکننده که روی فلز پایه قرار می‌گیرد و سبب افزایش مقاومت سطحی قطعه در برابر خوردگی می‌شود. این فرایند معمولاً توسط روش‌های قوسی مانند جوش کاری زیر پودری، جوش کاری الکترود دستی، جوش کاری قوسی تحت گاز محافظ و لیزر انجام می‌گیرد، هر چند فرایندهای جوش کاری حالت جامد نظیر روکش دهی انفجاری و روکش دهی غلطکی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

فرایندهای رویه سختی به گروهی از فرایندها اطلاق می‌شود که در آنها با به کار بردن مواد مقاوم به سایش و سخت روی سطح یک قطعه، از بین رفتن مواد در اثر عوامل مختلفی چون سایش، ضربه، فرسایش، خوردگی سایشی، خستگی حرارتی کاهش پیدا می‌کند. رویه سختی یک قطعه می‌تواند توسط روش‌هایی چون فرایندهای جوش کاری، پاشش دهی حرارتی و لیزر انجام شود و با استفاده از عملیات حرارتی یا فرایندهای اصلاح سطح مانند سخت کاری شعله‌ای یا نیتروژن دهی نمی‌توان یک قطعه

<sup>1</sup> Dilution

<sup>2</sup> Cladding

<sup>3</sup> Hardfacing

## ۶♦ روکش کاری لیزری


را رویه سختی کرد. اگرچه هدف اصلی به کارگیری اکثر مواد رویه سختی کاهش سایش است، اما با توجه به این که سازوکارهایی چون خوردگی و پوسته شدن سطح فلز در دماهای بالا، تأثیر به سزایی بر سرعت سایش قطعه دارد، از این رو در این موارد، انتخاب ماده مناسب رویه سختی، بر اساس شدت این سازوکارها صورت می‌گیرد [۱-۳].

کاربردهای رویه سختی، به منظور کنترل سایش با توجه به نوع سازوکار سایش، به طور گسترده‌ای تغییر می‌کند. محدوده این کاربردها از سایش بسیار شدید در ابزار برش، ابزار حفاری، چرخ‌های آسیاب تا سایش فلزات روانکاری نشده یا به طور جزئی روانکاری شده روی هم، نظیر شیرهای کنترل و یاتاقان‌ها تغییر می‌کند. فرایند رویه سختی را همچنین می‌توان به منظور کنترل سایش و خوردگی هم‌زمان به عنوان مثال در شیرها و پمپ‌هایی که در معرض مایعات خورنده قرار دارند، به کار برد.

در بسیاری از منابع، رویه سختی و روکش کاری در یک معنی و مفهوم استفاده می‌شود و با اصطلاح روکش کاری از آن‌ها نام برده می‌شود و سازوکار آن رسوب‌دهی یک ماده پرکننده مقاوم به سایش و خوردگی روی سطح قطعه کار جهت افزایش طول عمر آن در شرایط کاری می‌باشد [۲ و ۳]. در این کتاب نیز برای فرایندهای رویه سختی و روکش کاری از اصطلاح روکش کاری استفاده شده است.

در سال‌های اخیر، روش‌های روکش کاری به کمک جوش به سرعت در حال توسعه‌اند و اکنون در صنایع متعددی از جمله شیمیایی و پتروشیمی، هسته‌ای و نیروگاه‌های بخار استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین تفاوت بین جوش کاری اتصالی و روکش کاری از طریق جوش، میزان آمیختگی می‌باشد (مطابق با شکل ۱-۱). درجه آمیختگی، مربوط به آلیاژ‌سازی داخلی آلیاژ روکش کاری و فلز پایه است که معمولاً به صورت درصد فلز پایه در آلیاژ روکش کاری بیان می‌شود. درجه آمیختگی ۱۰ درصد به آن معنی است که رسوب روکش کاری شامل ۱۰ درصد فلز پایه و ۹۰ درصد آلیاژ

روکش کاری می باشد. ترکیب و خواص روکش ایجاد شده به شدت تحت تأثیر آمیختگی قرار می گیرند. در فرایند روکش کاری آمیختگی کم مطلوب است. وقتی که آمیختگی کم باشد اندازه رسوب ریزتر بوده و مقاومت به خوردگی مناسبی در پوشش ایجاد می شود[۵].

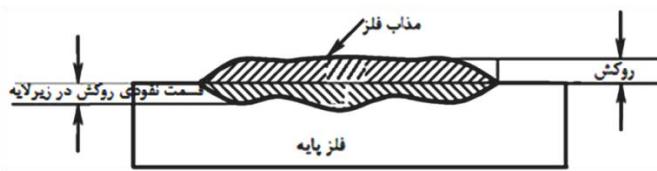

شکل ۱-۱: هندسه جوش [۵]

مهم ترین مزایای این روش عبارت اند از:

الف) کاهش هزینه: با استفاده از این روش، امکان استفاده از فلزات پایه ارزان تر و امکان تعمیر قطعات خراب شده با هزینه کم تر نسبت به تولید مجدد آنها وجود دارد؛

ب) افزایش عمر قطعات: روکش کاری قطعات در حین فرایند ساخت، باعث افزایش عمر آنها می شود که میزان این افزایش وابسته به شرایط کاری حاکم بر آنها است؛


پ) افزایش کیفیت محصولات: روکش کاری قالب ها و ابزارها باعث افزایش کیفیت سطحی محصولات تولیدی می شود؛

پ) افزایش بازده کاری: با توجه به این که زمان لازم برای تعمیر قطعات فرسوده معمولاً کمتر از زمان لازم برای ساخت مجدد آنهاست، بنابراین با استفاده از این روش، مدت زمان از کارافتادگی قطعات کمتر شده و این امر موجب افزایش بازده کاری می شود[۶].

به طور کلی اندازه و شکل قطعات، قابلیت در دسترس بودن، ترکیب فلز پایه، آمیختگی موردنیاز، مساحت سطحی که باید روکش کاری شود و تعداد قطعاتی که باید روکش کاری شوند، از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب روش های روکش کاری هستند.

## ۱-۲- فرایندهای روکش کاری

همان‌طور که در شکل ۱-۲ مشخص است فرایندهای مختلفی برای روکش کاری وجود دارد که در این میان فرایندهای جوشکاری، پاشش حرارتی (اسپری کردن) و روکش کاری لیزری از اهمیت بیشتری برخوردارند و از این رو در این بخش به معرفی این فرایندها و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته می‌شود.

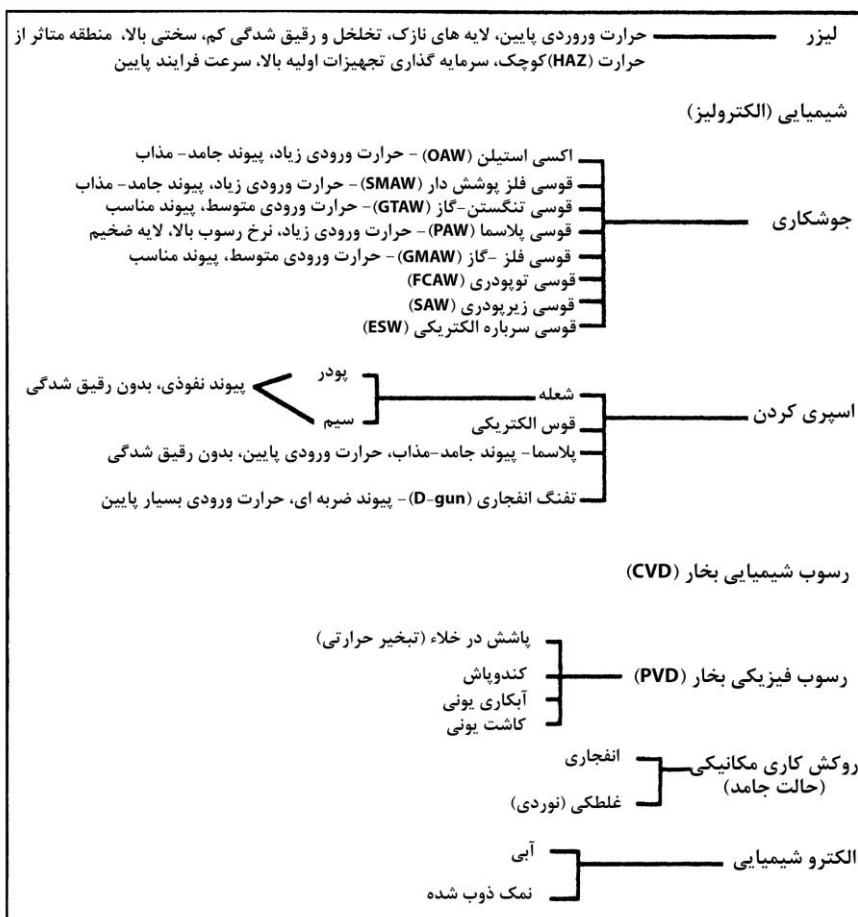

شکل ۱-۲: انواع روش‌های روکش کاری [۴]

## ۱-۲-۱- روکش کاری توسط فرایندهای جوش کاری

تقریباً از تمامی فرایندهای جوش کاری می‌توان برای روکش کاری استفاده کرد. از مهم‌ترین دلایل روکش کاری با استفاده از روش‌های جوش کاری می‌توان به استفاده از انواع ضخامت قطعه، چسبندگی خوب پوشش به زیرلایه و نرخ رسوب‌گذاری بالا اشاره کرد.<sup>[۷]</sup>

متداول‌ترین فرایندهای جوش کاری مورداستفاده در این زمینه عبارت‌اند از:

جوش کاری قوسی تنگستن-گاز محافظ<sup>۱</sup>، جوش کاری قوس با الکترودهای روکش‌دار<sup>۲</sup>، جوش کاری قوس توپودری<sup>۳</sup>، جوش کاری قوس زیرپودری<sup>۴</sup>، جوش کاری اکسی‌استیلن<sup>۵</sup> و جوش کاری با قوس پلاسمای<sup>۶</sup> که کلیه این فرایندها از جمله روش‌های جوش کاری ذوبی می‌باشند. جوش کاری ذوبی فراینده است که در آن از ذوب فلز پایه برای ایجاد اتصال استفاده می‌شود. کاربرد جوش کاری اکسی‌استیلن به دلیل سرعت جوش کاری و رسوب‌دهی پایین در مقایسه با فرایندهای جوش کاری قوسی محدود شده است.<sup>[۶-۸]</sup>

در جوش کاری قوسی الکترود تنگستن با گاز محافظ، قوس یکنواخت و آرام‌تر از فرایندهای قوسی با الکترود مصرفی بوده، ضمن آنکه پاشش نیز کمتر می‌باشد. استفاده جداگانه از سیم جوش در این روش، کنترل بیش‌تر کارور روی شکل رسوب را به همراه خواهد داشت. کیفیت بالای رسوب و روکش کاری قطعات کوچک از دیگر مزایای این روش نسبت به دیگر فرایندها می‌باشد. فرایند جوش کاری قوس

<sup>1</sup> Gas tungsten arc welding (GTAW)

<sup>2</sup> Shielded metal arc welding (SMAW)

<sup>3</sup> Flux -Cored arc welding (FCAW)

<sup>4</sup> Submerged arc welding (SAW)

<sup>5</sup> Oxy Acetylene welding(OAW)

<sup>6</sup> Plasma arc welding (PAW)

## ۱۰♦ روکش کاری لیزری

زیرپودری نیز به دلیل، نرخ رسوب دهی بالا، ایجاد رسوبات بدون تخلخل در فرایند روکش کاری مورد توجه بوده و در وضعیت های تخت از آن استفاده می شود. البته در روکش کاری توسط قوس زیر پودری، درجه آمیختگی نسبتاً بالا است و در مواردی مشاهده می شود که در اثر آلیاژسازی داخلی فلز پرکننده و فلز پایه، درجه آمیختگی به بیش از ۳۰ درصد می رسد. در نتیجه به منظور حصول بیشینه مقاومت سایشی، ممکن است دو یا سه لایه فلز جوش مورد نیاز باشد [۹-۱۱]. به منظور درک بهتر و مقایسه دقیق تر، مزايا و معایب اين روشها در جدول ۱-۱ آورده شده است.

### ۱-۲-۱- روکش کاری توسط فرایندهای پاشش حرارتی

پاشش حرارتی<sup>۱</sup> نام کلی برای مجموعه از روش هایی است که برای ایجاد پوشش در سطح قطعات و با استفاده از تلفیقی از انرژی حرارتی و انرژی جنبشی انجام می گیرد. در تمامی فرایندهای پاشش حرارتی، مواد مصرفی پوشش به تفng پاششی تغذیه شده سپس منابع انرژی، مواد اولیه را به صورت ذوب و یا خمیری درآورده و در مرحله بعد، ذرات ماده پوششی توسط یک گاز خنثی (آرگون، هلیوم، ازت و یا مخلوطی از این گازها) سرعت داده شده و با شتاب به سطح آماده شده قطعه، پرتاپ شده و در اثر شتاب زیاد، در هنگام برخورد ذرات به سطح قطعه، بین ذرات و سطح یک پیوند مکانیکی قوی به وجود آمده و ذرات در یکدیگر قفل می شوند و به تدریج پوشش با ضخامت موردنظر ساخته می شود [۱۲]. به طور کلی دمای زمینه را می توان کمتر از ۲۰۰°C نگه داشت تا تغییرات متالورژیکی در آن رخ ندهد. تفng پاششی، حرارت لازم برای ذوب را از طریق احتراق گازها، قوس الکتریکی یا پلاسمای فراهم می کند. در این فرایند به دلیل عدم ذوب فلز پایه، میزان آمیختگی صفر است. شکل ۳-۱ کلیات یک فرایند پاشش حرارتی را نشان می دهد [۳].


<sup>۱</sup> Thermal spary

## فصل نخست: مبانی روکش کاری ۱۱ ◆

جدول ۱- مزایا و معایب فرآیندهای مختلف روکش کاری با فرآیندهای جوش کاری [۱۱-۶]

فرایند	مزایا	معایب
جوش کاری قوسی	ایجاد روکش با کیفیت، برخورداری از انرژی ورودی زیاد اما متصرف، اعوجاج بالا در قطعه	نرخ رسوب دهی پایین، امکان کنترل پارامترهای روکش کاری، امکان روکش کاری قطعات بزرگ و کوچک
تنگستن-گاز محافظ	امکان کنترل پارامترهای روکش کاری، امکان روکش کاری قطعات بزرگ و کوچک	قابلیت حمل بودن تجهیزات، عدم نیاز به گازهای محافظه و فلاکس، قابلیت روکش کاری مناطق دور از دسترس، امکان روکش کاری قطعات بزرگ به دلیل احتمال ایجاد ترک به خصوص در کترودهای پرآلیاژ
جوش کاری قوس با الکترودهای روکش دار	قابلیت حمل بودن تجهیزات، عدم نیاز به گازهای محافظه و فلاکس، قابلیت روکش کاری مناطق دور از دسترس، امکان روکش کاری قطعات بزرگ به دلیل احتمال ایجاد ترک به خصوص در کترودهای پرآلیاژ	نیاز به برداشتن سرباره، انرژی ورودی و آمیختگی بالا، عدم استفاده از این روش برای قطعات کوچک
جوش کاری قوس توپودری	قابلیت حمل بودن تجهیزات، عدم نیاز به گازهای محافظه و فلاکس، قابلیت روکش کاری مناطق دور از دسترس، امکان خودکار شدن فرایند، ظاهر سطحی خوب	نرخ رسوب بالا، امکان خودکار شدن فرایند، ظاهر سطحی خوب
جوش کاری قوس زیرپودری	سرعت و راندمان بالای رسوب دهی، ایجاد پوشش بدون تخلخل و یکنواخت، امکان خودکار شدن فرایند	انرژی ورودی و آمیختگی بالا در قطعه، استفاده از این روش فقط در حالت تحت و قطعات ساده استوانهای، اعوجاج بالا در قطعه
جوش کاری قوسی،	رسوب دهی لایه های بسیار نازک، پر کردن دقیق شیارها و فرورفتگی ها، تجهیزات ساده در مقایسه با جوش کاری قوسی،	سرعت جوش کاری و رسوب دهی پایین، عدم امکان کاربرد برای قطعات بزرگ، وابسته به مهارت جوش کار،
جوش کاری با اکسی استیلن	نرخ رسوب بالا، بازیابی پودر بالا (حدود ۹۵ درصد)، قابلیت کنترل درجه آمیختگی (۵ تا ۲۰ درصد)	هزینه بالای تجهیزات، محدودیت در روکش کاری قطعات عمودی یا استوانهای، نامناسب برای کاربردهایی با حجم کم
جوش کاری با قوس پلاسما		

## ◆ روکش کاری لیزری ۱۲

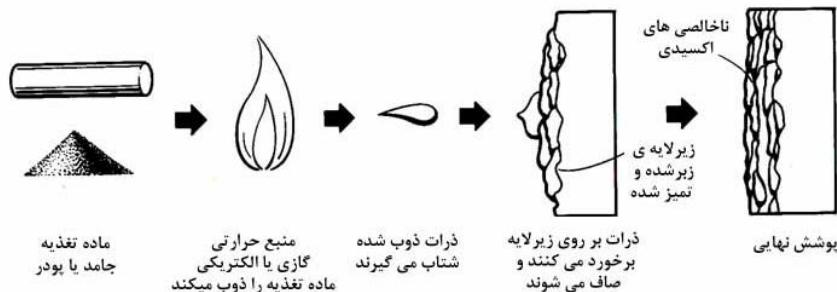

شکل ۱-۳: طرح وارهای از کلیات فرایند پاشش حرارتی [۳]

سطوحی که قرار است تحت عملیات پاشش حرارتی قرار گیرند، باید قبل آماده‌سازی شوند. این آماده‌سازی شامل عملیات‌های چربی‌زادی، ماسک‌گذاری و زیرکردن سطحی می‌باشد. عملیات چربی‌زادی با استفاده از حللهای آلی از جمله استون و متیل الکل انجام می‌گیرد. عملیات زیر کردن سطحی به روش‌های متفاوتی شامل زیر کردن ماکروسکوپی، اچ کردن شیمیایی و ماسه‌پاشی صورت می‌گیرد. عملیات ماسه‌پاشی (ساقمه‌زنی یا ماسه‌پاشی) یک روش استاندارد برای زیر کردن سطح، قبل از فرایند پاشش حرارتی به شمار می‌رود. در این روش با دمش ذرات ساینده با جنس‌های مختلف (ذرات ماسه‌ای، سرامیکی و یا ساقمه‌های فلزی) روی سطح قطعه، لایه اکسیدی و آلودگی‌ها از سطح زدوده شده و زیری مناسبی در سطح ایجاد می‌شود. ذرات و ساقمه‌های سرامیکی معمولاً از جنس کاربید سیلیسیم، آلومینیا یا اکسید سیلیسیم و ساقمه‌های فلزی از جنس فولاد یا چدن انتخاب می‌شوند. در فرایند ماسه‌پاشی معمولاً اندازه ذرات و ساقمه‌های مورد نظر بستگی به ضخامت، جنس و ابعاد قطعه موردنظر دارد. در حالت‌هایی که ضخامت قطعه زیاد نباشد، استفاده از ساقمه‌های ریزتر مناسب به نظر می‌رسد[۱۳].


انجام صحیح عملیات ماسه‌پاشی روی کیفیت پوشش پاشش حرارتی تاثیرگذار است. با انتخاب شکل و اندازه مناسب ذرات ساقمه و دقت در سایر متغیرهای فرایند شامل زمان ساقمه‌زنی، فشار و زاویه برخورد ذرات ساقمه به سطح قطعه،

می‌توان زبری و خواص استحکام چسبندگی مورد نظر را روی سطح قطعه به دست آورد. استحکام چسبندگی، استحکام اتصال بین پوشش و زیرلایه است که یک عامل اساسی در کیفیت و کارایی پوشش محسوب می‌گردد. نتایج بررسی‌ها نشان داده که بیشترین زبری سطح تحت زاویه ۹۰ درجه (عمود) حاصل می‌شود، به‌طوری‌که میزان زبری بیشینه تحت این زاویه در زمان‌های کوتاه‌تری حاصل خواهد شد. هم‌چنین بهتر است زاویه ماسه‌پاشی همواره مطابق با همان زاویه تفنگ پاشش حرارتی باشد. در صورتی که این دو زاویه متفاوت باشد، در سطح مشترک اتصال، حفره‌هایی ایجاد خواهد شد، به‌طوری‌که با افزایش اختلاف این دو زاویه، در صد حفرات نیز بیشتر خواهد شد. یکی از خصوصیات مکانیکی پوشش‌های پاشش حرارتی، استحکام چسبندگی این پوشش‌ها به زیر لایه است. بسته به نوع فرایند، استحکام چسبندگی پوشش متغیر است. به طور کلی هر قدر میزان اکسید در پوشش بالاتر باشد، دانسیته پوشش کم‌تر شده و استحکام چسبندگی پوشش را کاهش می‌دهد. با استفاده از اتمسفر محافظت شده، استحکام بالای پوشش حاصل می‌گردد. عامل اصلی که باعث محدود شدن استحکام پیوند پوشش و زیرلایه می‌گردد، تنش ناشی از انجماد سریع ورقه است. تنش سطحی را می‌توان با انتخاب و تنظیم دقیق متغیرهای پوشش‌دهی تا حدی تعدیل نمود.<sup>[۱۳]</sup>.

بسیاری از محققان، چسبندگی پوشش‌های ایجاد شده به طریق پاشش حرارتی روی سطح قطعه را بر مبنای سازوکار قفل شدن مکانیکی توجیه می‌کنند. قفل شدن مکانیکی با درجه زبری سطح، تقویت خواهد شد. همان‌طور که در شکل ۴-۱ نشان داده شده، بعضی از لایه‌های پوششی تشکیل شده روی سطوح برآمده، در حین سرد شدن دچار انقباض ناشی از انجماد می‌شوند. انقباض، موجب گیر افتادن یا قفل شدن لایه در برآمدگی شده و در نتیجه یک تماس خوب بین پوشش و زیرلایه (یا لایه‌های زیرین پوشش) حاصل خواهد شد. اساساً به این دلیل که سطح را نمی‌توان به تنها‌ی

## ◆ روکش کاری لیزری

دارای نقاط برآمده دانست (یعنی همواره در کنار مناطق برآمده، مناطق فرورفته نیز وجود دارد)، لذا اتصال مکانیکی بین پوشش و سطح زیرلایه، تمامی سطح فصل مشترک را شامل نمی‌شود [۱۳ و ۱۴].

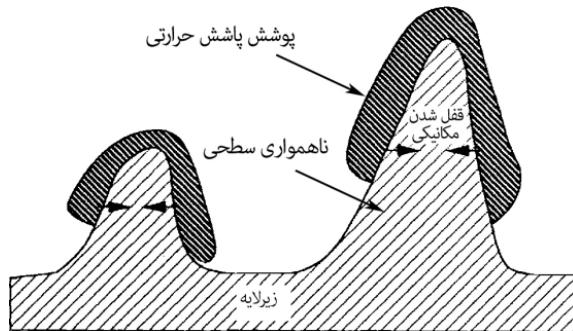


شکل ۱-۴: سازوکار قفل شدن مکانیکی پوشش‌های پاشش حرارتی روی سطح [۱۴]

به عبارت دیگر در نقاط فرورفته ممکن است بین پوشش با لایه‌های زیرین جدایش وجود داشته باشد. استفاده از پوشش‌های واسطه یا لایه میانی<sup>۱</sup> نیز می‌تواند در مواردی به درگیرشدن بهتر پوشش به زیرلایه کمک کند. همچنین باعث افزایش استحکام پیوند پوشش به زیرلایه نیز می‌گردد [۱۳].

با توجه به اینکه مواد به صورت مذاب می‌باشند، ترکیب پوشش‌های پاشش حرارتی، معمولاً تحت تاثیر واکنش با گازهای فرایند و اتمسفر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال زمانی که هوا یا اکسیژن به عنوان گاز مورد استفاده در فرایند به کار می‌رود، ممکن است مواد پوششی اکسید شده و قسمتی از پوشش را تشکیل دهند. پوشش‌های پاشش حرارتی معمولاً در چندین پاس توسط یک تنگ بر سطح قطعه تشکیل می‌شوند. تغییرات ساختاری به نوع فرایند پاشش حرارتی، پارامترهای فرایند،

<sup>۱</sup> Bond coat

روش و ماده پاششی مورد استفاده بستگی دارد. در شکل ۱-۵، ریز ساختار به دست آمده از فرایند پاشش حرارتی نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، ذرات مذاب پخش شده و با برخورد با زمینه تغییر شکل می‌دهند. این ذرات در آغاز به ناهمواری‌های سطحی و پس از آن به یکدیگر می‌چسبند. در صورتی که هوا میان پوشش، حبس شده باشد، امکان تشکیل حفره وجود دارد [۳ و ۱۳].

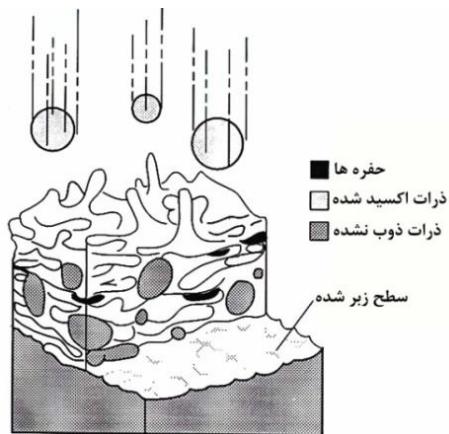

شکل ۱-۵. پوشش حاصل از پاشش حرارتی روی یک سطح ناهموار [۳]

کاربردهای پوشش‌های پاشش حرارتی بسیار وسیع هستند اما هدف عمدی از ایجاد این پوشش‌ها، مقاومت در برابر خوردگی و فرسایش می‌باشد. همچنین بازیابی ابعادی، سدهای حرارتی، هادی‌های حرارتی، مقاومت یا هادی‌های الکتریکی، حفاظهای الکترومغناطیسی از دیگر کاربردهای این پوشش‌ها می‌باشند. این پوشش‌ها در همه صنایع از جمله هوا فضا، کشاورزی، خودروسازی، معدن، کاغذ، نفت و گاز، مواد شیمیایی، پلاستیک‌ها و شیمی‌زیستی کاربرد دارند [۱۴].

در سال‌های اخیر فرایندهای پاشش حرارتی در ساخت قطعات و یا بازسازی آن‌ها کاربرد زیادی یافته است. که از جمله دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:  
 الف) در پاشش حرارتی امکان استفاده از ترکیبات مواد مختلفی به عنوان پوشش و زیرلایه وجود دارد.

ب) به دلیل انعطاف‌پذیری فرایند پاشش حرارتی امکان ترمیم بسیاری از قطعات وجود دارد.

## ◆ روکش کاری لیزری ۱۶

پ) در مقایسه با سایر روش‌های ترمیم، پاشش حرارتی دارای هزینه کمتر و زمان توقف کوتاه‌تری می‌باشد.

ت) قطعه پوشش شده با این روش حرارت کمی می‌بیند درنتیجه دچار تغییر میکروساخтар و پیچیدگی کمتری می‌شوند.

ث) کاربرد این روش به ابعاد قطعه بستگی ندارد.

ج) حتی قطعات پیچیده را می‌توان با رعایت شرایط خاص پوشش داد.

چ) بسته به نوع پوشش و فرایند می‌توان به ضخامت‌های مختلف دست‌یافت.

از معایب این روش می‌توان به موارد زیر را اشاره نمود:

الف) تخلخل میکرونی لایه پوشش؛

ب) استحکام اتصال محدود لایه پوشش؛


پ) حساسیت پوشش نسبت به فشار لبه‌ها، خمش و ضربه؛

ت) محدودیت‌های موجود ناشی از ابعاد هندسی مانند هنگامی که سطح داخلی لوله‌هایی با قطر کم پوشش می‌شوند [۱۲-۱۴].

صنایع بسیاری از قابلیت‌های فناوری پاشش حرارتی برای بهبود سطح و تعمیر قطعات صنعتی و افزایش کارایی آن‌ها استفاده می‌کنند. از این پوشش‌ها برای ایجاد سطوح و تعمیر قطعاتی از جمله موتورهای توربین هوایی‌ها و بالگردها در صنایع هوافضای پرهای توربین، محفظه‌های احتراق، نازل‌های موتور در صنایع نیروگاهی و انرژی، قالب‌های اکستروژن و قالب‌های ریخته‌گری استفاده شده است. علاوه بر بازیابی قطعات صنعتی، می‌توان پوشش‌هایی ایجاد نمود که محافظت خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون و سایش هستند. استفاده از پوشش‌های پاشش حرارتی همچنین در زمینه‌های مختلف نظیر بازیابی قطعات فرسوده و تعمیر قطعات معیوب همین تولید رایج بوده و رو به گسترش است. گاهی استفاده از این روش تنها راه ممکن برای بازسازی به شمار می‌رود. همچنین از پاشش حرارتی برای تعمیر قطعات مورد استفاده در صنایع خودرویی که به نوعی درگیر سایش، شوک حرارتی و خوردگی هستند، می‌توان استفاده کرد. از جمله این قطعات می‌توان به دیسک ترمز، پیستون‌ها، رینگ‌های پیستون و میل لنگ اشاره نمود [۱۵-۱۷].

همان طور که در شکل ۱-۶ نشان داده شده است، فرایندهای پاشش حرارتی را بر اساس روش تولید حرارت می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول که در آن‌ها، گازهای قابل اشتعال به عنوان منبع حرارتی به کار می‌رود و گروه دوم که انرژی الکتریکی وظیفه تامین حرارت را دارد. به‌طور کلی این فرایند را می‌توان به پنج گروه اصلی به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود<sup>[۱۸]</sup>:

- الف) پاشش شعله‌ای<sup>۱</sup>
- ب) پاشش با قوس الکتریکی<sup>۲</sup>
- پ) پاشش پلاسمایی<sup>۳</sup>
- ت) روش شعله‌ای پرسرعت (HVOF<sup>۴</sup>)
- ث) روش تفنگ انفجاری<sup>۵</sup>.

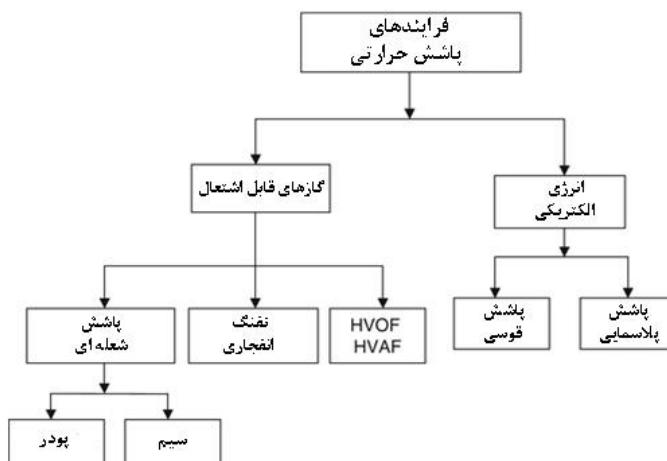

شکل ۱-۶: پوشش حاصل از پاشش حرارتی روی یک سطح ناهموار [۱۸]

<sup>۱</sup> Flame spray

<sup>۲</sup> Arc spray

<sup>۳</sup> Plasma spray

<sup>۴</sup> High velocity oxygen fuel

<sup>۵</sup> Detonation gun method

## ۱۸ ◆ روکش کاری لیزری

در میان فرایندهای ذکر شده، روش قوس پلاسما بیشترین کاربرد را دارد. بررسی بازار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰، پاشش قوس پلاسما، حدود ۴۸٪، فرایند HVOF ۲۵٪، روش قوس الکتریکی ۱۵٪ و روش‌های احتراقی (OFW، OFP) مجموعاً ۱۲٪ میزان کاربرد را تشکیل می‌دهند. انتخاب روش مناسب پاشش حرارتی بر اساس فاکتورهایی مثل ماده پوششی مورد نظر، ملزومات اجرایی پوشش، در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و هزینه و اندازه قطعه کار و قابلیت حمل تجهیزات تعیین می‌شود[۱۵ و ۱۶]. فرایندهای پاشش حرارتی به دلیل قابلیت پوشش دادن مواد مختلف، سازگاری با محیط زیست و کیفیت مناسب پوشش‌ها، کاربردهای گسترده‌ای دارند. در این روش‌ها مواد شیمیایی برای پوشش به کار نمی‌رود و بنابراین مواد خطرناک در این فرایندها، تولید یا استفاده نمی‌شوند و برای محیط زیست مشکلی را به وجود نمی‌آورند. به طور کلی دو خصوصیت بارز فرایند پاشش حرارتی، که باعث کاربردهای گسترده آن می‌باشد، عبارت است از:

الف) انتخاب مواد پاشش‌دهی نامحدود است؛ این مواد به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: فلزات خالص، آلیاژهای فلزی، سرمتهای سرامیکی، کاربیدها، پلیمرها و مواد کامپوزیتی خاص مثل پودر کامپوزیتی نیکل-آلومینیم.

ب) فرایند پاشش حرارتی به خوبی قابل کنترل می‌باشد؛ در این فرایند حرارت کمی به زمینه منتقل می‌شود (۱۰۰ تا ۲۶۰°C) و در نتیجه تغییرات متالوژیکی، اعوجاج و اکسیداسیون در قطعه رخ نخواهد داد. به همین دلیل پوشش‌های پاشش حرارتی را تقریباً روی هر زمینه‌ای (مانند فلزات، پلاستیک‌ها، کامپوزیت‌ها و غیره) می‌توان اعمال کرد. همچنین در مواقعی که نمی‌توان از فرایندهای جوش‌کاری، عملیات حرارتی یا سایر فرایندهای دمای بالا استفاده کرد، این پوشش‌ها را می‌توان روی قطعه

## فصل نخست: مبانی روکش کاری ۱۹ ♦

ماشین کاری شده نهایی نشاند. جدول ۲-۱ مزایا و معایب این فرایندها را با یکدیگر مقایسه نموده است [۱۴-۱۷].

جدول ۲-۱- مزایا و معایب فرآیندهای مختلف پوشش دهنده پاشش حرارتی [۱۴]

	پاشش با سرعت زیاد	پاشش قوسی	تفنگ انفجاری	پاشش با سرعت مناسب	چسبندگی بالا	مزایا
چسبندگی	پوشش، چسبندگی مطلوب، حداقل ناخالصی و اکسیداسیون	پوشش، چسبندگی فوراق العاده بالا، تراکم بالای پوشش	پوشش دهنده بالا، اقتصادی بهتر نسبت به روش شعله‌ای	برای مواد بدن	مناسب برای گذاز، دیر گذاز	منبع حرارتی ختنی
هزینه‌بر، هزینه‌بر، حساس	حساس به پارامترهای انتخابی، نیاز به سامانه ایمنی	حساس به پارامترهای انتخابی، نیاز به	تخلخل بالا، نیاز به پیش‌گرم	نسبتاً بالا، نیاز به	تخلخل	معایب هزینه‌بر
بالا						

تفاوت روش‌های پاشش حرارتی، در پارامترهایی مثل سازوکار احتراق و سرعت پرتاب ذرات است. در برخی از این روش‌ها، عمل احتراق گازها و در بعضی دیگر، پدیده انفجار تامین‌کننده این انرژی است و در مواردی نیز تخلیه الکتریکی این انرژی را

## ۲۰ ◆ روکش‌کاری لیزری

تامین می‌کند. پیشرفت فناوری در پاشش ذرات، باعث بهبود عملیات پوشش‌دهی شده است. سرعت پاشش، تاثیر گازهای محیط، فاصله پاشش و ضخامت پوشش از جمله عواملی هستند که می‌توانند کنترل کننده کیفیت پوشش باشند. طبیعی است هرچه سرعت پاشش ذرات بیش‌تر باشد، انرژی سیستیک آن‌ها بیش‌تر خواهد شد و پوشش متراکم‌تری روی سطح قطعه ایجاد شده و تخلخل و عیوب ساختاری کمتری به وجود خواهد آمد. از طرفی محیط پاشش و گازهای محیط نیز روی کیفیت پاشش موثر است، به عنوان مثال نفوذ اکسیژن به شعله پلاسماء، باعث دکربوره شدن کاربید تنگستن می‌شود و همین امر، کیفیت پوشش را کاهش می‌دهد؛ به همین دلیل جهت رفع این عیب پاشش را تحت گاز محافظت یا در خلاء انجام می‌دهند. فاصله محل پاشش تا سطح مورد نظر هم از عوامل کنترل کننده کیفیت پوشش است. به‌طوری‌که هر چه فاصله بیش‌تر باشد، احتمال جذب اکسیژن بیش‌تر می‌شود و کیفیت پوشش را پایین می‌آورد. بنابراین انتخاب روش‌های پاششی می‌تواند روی خصوصیات پوشش تاثیر بگذارد. ضخامت پوشش هم از جمله مواردی است که باید در طراحی برای داشتن استحکام کافی برای کاربردهای مختلف در نظر گرفته شود. در جدول ۳-۱ خصوصیات پوشش‌های مختلف پاشش حرارتی به‌طور خلاصه ارایه شده است.<sup>[۱۳-۱۵]</sup>.

انتخاب‌های مختلفی از پوشش‌های پاشش حرارتی برای مهندسین طراح وجود دارد. این پوشش‌ها خواصی از مواد را ارائه می‌دهند که در فلزات وجود ندارد. پوشش‌ها را می‌توان روی قسمت‌های خاصی از قطعه و نه لزوماً کل آن اعمال کرد. هزینه‌های تولید را می‌توان با حذف مراحل مختلف غیرضروری کاهش داد. با طراحی مشخصات اجرایی فوق العاده، می‌توان عمر مفید پوشش‌ها را افزایش داد و محصول جدید و قابل قبولی به بازار ارائه کرد.

## فصل نخست: مبانی روکش کاری ۲۱ ◆

جدول ۱-۳- مقایسه فرآیندهای مختلف پوشش دهی پاشش حرارتی [۱۴]

درصد تخلخل	پاشش شعله ای	پاشش قوسی	پاشش پلاسمایی	HVOF	تفنگ انفجاری
سوخت گازهای افجار					
۰-۲	۰-۲	۱-۱۰	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۰-۲
منبع حرارت	استیلن/ اکسیژن	کتریکی	قوس و پلاسما	اقسی استیلن، اکسیژن و نیتروژن	شعله اکسی
موج حرارت	استیلن/ اکسیژن	قوس	قوس و پلاسما	اقسی استیلن، اکسیژن و نیتروژن	سوخت گازهای افجار
عامل محرك	استیلن	سوخت اکسی	هوای گاز خشی	هوای گاز خشی	هوای گاز خشی
حالات مواد تغذیه	پودر	پودر	پودر	سیم	پودر و سیم
دمای نازل (°C)	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۱۶۰۰۰	۶۰۰۰	۴۵۰۰
سرعت پرتاپ ذرات (m/sec)	۱۵۰۰	۱۳۵۰	۹۰۰	۲۴۰	۸۰۰
مواد پوشش	پلیمرها، فلزات، آلیاژها، سرامیک و کاربیدها	پلیمرها، فلزات، آلیاژها، سرامیک و کاربیدها	پلیمرها، فلزات، آلیاژها، سرامیک و کاربیدها	فلزات، آلیاژها	پلیمرها، فلزات، آلیاژها، سرامیک و کاربیدها
استحکام چسبندگی (MPa)	-۳۰	۷۰	۴۰-۶۰	۲۰-۲۸	۷۰
تحت خلاء:	بیشتر از ۷۰	بیشتر از ۴۰-۹۶	بیشتر از ۷۰	بیشتر از ۴۰-۶۰	بیشتر از -۳۰

پوشش‌های پاشش حرارتی، راه حل مناسبی برای برطرف کردن مشکل ناشی از عدم مقاومت مکانیکی و الکتریکی قطعات، همچنین عدم مقاومت در برابر خوردگی آن‌ها می‌باشد. با این وجود کاربردهای خاصی وجود دارند که این پوشش‌ها را نمی‌توان در آن‌ها به کار برد. قبل از انجام پوشش‌دهی پاشش حرارتی باید معیارهای زیر در نظر گرفته شود:

(الف) قطعه‌ای که آماده پاشش می‌شود باید قابلیت تحمل هر بار مکانیکی که در حین کار ممکن است بر آن اعمال شود را داشته باشد (در برخی کاربردها می‌توان با پوشش پاشش حرارتی استحکام را افزایش داد، با این وجود این کاربردها غیرمعمول بوده و باید به دقت آزمایش شوند).

(ب) اگر قسمتی که اسپری می‌شود یا هر قسمتی از قطعه در حین کار، تحت بار برشی قرار می‌گیرند، پاشش حرارتی برای آن قطعه مناسب نیست.

(پ) بارگذاری نقطه‌ای همراه با تماس خطی رسوب فلز پاشش شده، موجب جدا شدن رسوب می‌شود. اگر رسوب روی یک قسمت متحرک است که تحت این بار می‌باشد، به سرعت از بین می‌رود.

(ت) اگر فلز پایه نیتریده شده باشد، روشی جز HVOF برای آن پیشنهاد نمی‌شود، مگر اینکه نیتریده شدن قبل از فرایند اسپری حذف شود[۱۷-۲۰].

### ۱-۳-۲-۱- روکش کاری توسط لیزر

عملیات پوشش‌دهی با لیزر روشی جدید در عرصه پوشش‌دهی سطوح است که تحت عنوان روکش کاری لیزری شناخته می‌شود. روکش کاری لیزری یک فناوری بین رشته‌ای می‌باشد که از فناوری لیزر، طراحی و تولید به کمک رایانه، ربات، حسگرهای کتلر و متالورژی پودر بهره می‌برد. این فرایند می‌تواند روی قطعات نو یا فرسوده پیاده شود و اغلب برای ترمیم قطعات معیوب و فرسوده، سختی‌سازی سطح مواد حساس به سایش و یا حساس به خوردگی، اکسیداسیون و یا ترکیبی از این‌ها استفاده

می شود. روکش کاری لیزری از منبع حرارتی لیزر برای نشاندن لایه‌ای نازک روی فلز پایه بهره می‌گیرد. حرارت ورودی بسیار پایین که در این روش منتقل می‌شود باعث آمیختگی بسیار پایین رسوب با زیرلایه می‌شود. همچنین، منجر به ناحیه متاثر از حرارت بسیار باریک به همراه اعوجاج و پیچیدگی حداقل می‌شود [۲۱-۲۴].


#### شکل ۷-۱ طرح واره عملیات روکش کاری سطحی توسط لیزر را نشان می‌دهد.

اصول کلی روکش کاری لیزری با دیگر فرایندهای رویه سختی و روکش کاری متفاوت می‌باشد. در این روش از یک پرتو لیزری پر انرژی به جای قوس یا شعله گاز، به عنوان منبع حرارتی استفاده می‌شود. حرارت ورودی بسیار پایین که در این روش منتقل می‌شود باعث آمیختگی بسیار پایین رسوب با زیرلایه می‌شود. همچنین، منجر به ناحیه متاثر از حرارت بسیار باریک به همراه اعوجاج و پیچیدگی حداقل می‌شود. پرتوهای لیزر امکان به وجود آوردن لایه‌هایی با ضخامت کم و دسترسی آسان‌تر به سطوح را نسبت به الکترود یا مشعل فراهم می‌سازند. اساس فرایند روکش کاری لیزری به این ترتیب است که آلیاژ مخصوص روکش کاری توسط یک پرتوی لیزر ذوب و آزادانه پخش می‌شود و روی زمینه منجمد می‌گردد. پرتو لیزر، همچنین موجب ذوب لایه نازکی از زمینه می‌گردد که با فلز جوش مایع ترکیب شده و پیوند متالورژیکی قوی ایجاد می‌شود [۳].

مواد در فرایند روکش کاری لیزری، به صورت پودر، میله، سیم یا ورق نیز می‌توانند به کار روند اما مشکلات انعکاسی ناشی از آن‌ها، مستلزم به کار بردن دستورالعمل‌های ویژه‌ای می‌باشد. در این فرایند نیز تنש‌های حرارتی فلز جوش سبب ایجاد ترک می‌گردند که با پیش‌گرم مناسب، چگالی توان کم، قطرهای بزرگ پرتو و سرعت‌های کم انتقال نمونه، رسوبی بدون ترک حاصل خواهد شد [۲۱ و ۳]. مبانی این فرایند به طور مفصل در فصل دوم توضیح داده می‌شود.

## ۲۴ ♦ روکش کاری لیزری

تاکنون گستره‌ی وسیعی از مواد در روش روکش کاری لیزری مورد مطالعه قرار گرفته است و می‌توان گفت امکان و سهولت روکش کاری لیزری در موادی مانند فلزات، سرامیک‌ها، ترکیبات بین‌فلزی و غیره وجود دارد. آلیاژ‌های پایه Co, Al, Ti, Cu, Ni و همچنین گستره‌ی وسیعی از فولادها مانند فولادهای ابزار و فولادهای زنگنزن به وسیله لیزر روی مواد مختلف روکش کاری شده‌اند. با این وجود در حدود چندین سال اخیر مواد دمای بالا و کامپوزیت‌ها در این زمینه مورد توجه خاصی را به خود جلب کرده‌اند. در سال‌های گذشته توجه خاصی به روکش کاری لیزری آلیاژ‌های پایه دما بالای Fe, Ni و Co معطوف بوده است. این آلیاژ‌ها گران‌قیمت هستند و با روش‌های معمول تولید آن‌ها مشکل می‌باشد، اما خواص ممتازی دارند. در اکثر موارد این آلیاژ‌ها روی فولادهای ارزان قیمت، کم کربن و یا کم‌آلیاژ روکش کاری شده است. عناصر اصلی پوشش آلیاژی در اکثر آلیاژ‌های مورد نظر Co, Cr, Ni و Fe به همراه مقادیر کمی از W و Mo می‌باشد و همچنین، C که کاربیدهای فلزی با اجزای تشکیل‌دهنده می‌باشد [۲۱-۲۳].

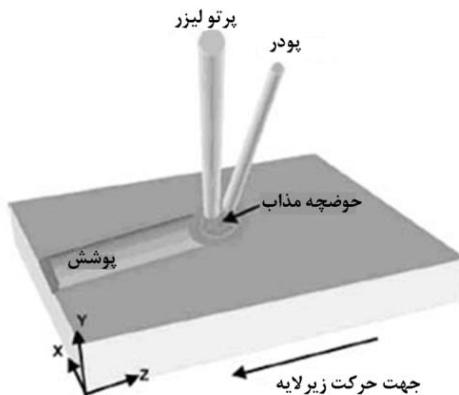

شکل ۱-۷: طرح‌واره سامانه روکش کاری لیزری [۲۳].

به طور کلی این آلیاژ‌ها قابلیت روکش کاری خوبی با فلز پایه فولاد کم‌کربن نشان می‌دهد. از آنجایی که یکی از کاربردهای اولیه روکش کاری لیزری ایجاد پوشش‌های

مقاوم به سایش می‌باشد، تلاش‌های تحقیقاتی زیادی صرف روکش‌کاری کامپوزیت‌های فلز/سرامیک شده است. تولید کامپوزیت‌های فلز/سرامیک به وسیله روش‌های معمولی مانند متالورژی پودر و ریخته‌گری (مخصوصاً در مواردی که مقدار سرامیک آن زیاد باشد) مشکل است. کامپوزیت‌ها انعطاف‌پذیری و چقرمگی کمی دارند و برای ساخت به صورت حجمی نامناسب می‌باشند. با این حال به دلیل وجود ذرات سرامیکی، سختی و مقاومت به سایش ممتازی دارند و در کاربردهای روکش‌کاری لیزری مورد استفاده قرار می‌گیرند [۲۱].

با رشد سریع فناوری‌های مختلف در صنعت که موجب کاهش هزینه در فرایندهای تولیدی شده، استفاده از لیزر اهمیت زیادی در صنایع مختلف به‌دست آورده است. در بین کاربردهای فناوری لیزر، روکش‌کاری لیزری توجه زیادی در سال‌های اخیر به سبب توان متنوع آن به خود اختصاص داده است که از آن جمله می‌توان به پوشش‌های فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی، تعمیر قطعات گران‌قیمت که به پوشش آن‌ها آسیب‌رسیده است و نمونه‌سازی سریع و تولید در حجم کم<sup>۱</sup> (یا فرایندهای ساخت افزایشی<sup>۲</sup>) اشاره نمود [۴ و ۲۵]. همان‌طور که در شکل ۸-۱ نشان داده شده است، فناوری ساخت افزایشی لیزری، برای تولید قطعات فلزی به طور معمول دارای سه روش اساسی تفجوشی لیزری انتخابی<sup>۳</sup> (SLS)، ذوب لیزری انتخابی<sup>۴</sup> (SLM) و رسوب لیزری فلز<sup>۵</sup> (LMD) است. فرایندهای ساخت افزایشی عموماً به منظور ساخت قطعات به عنوان محصول نهایی استفاده می‌شوند، ولی استفاده از همین روش‌ها فرصت جدیدی برای تعمیر قطعات که قبلاً به وسیله روش‌های رایج قابل تعمیر نبودند، ایجاد می‌شود [۲۶].

<sup>۱</sup> Rapid prototyping and low-volume manufacturer


<sup>۲</sup> Additive manufacturing

<sup>۳</sup> Selective laser sintering

<sup>۴</sup> Selective laser melting

<sup>۵</sup> Laser metal deposition

## ◆ روکش کاری لیزری ۲۶

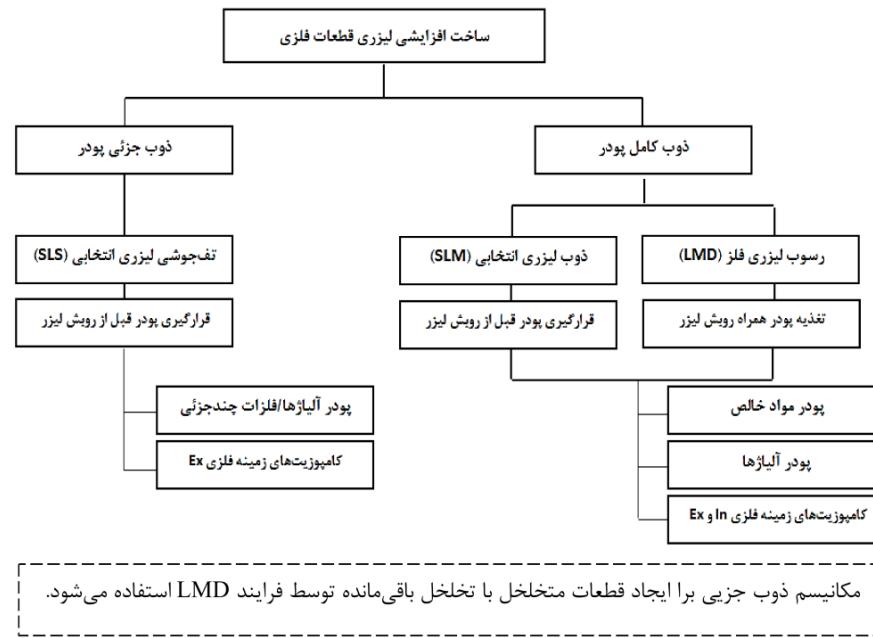

شکل ۱-۸: طبقه‌بندی روش‌های ساخت افزایشی لیزری [۲۶].

روکش کاری لیزری از دقت کافی برخوردار بوده و میزان حرارت ورودی و آمیختگی در این فرایند کم می‌باشد و حداقل اعوجاج در فلز پایه ایجاد می‌گردد. این ویژگی‌ها از طریق فرایندهای معمولی دیگر مانند جوشکاری یا پاشش حرارتی قابل دستیابی نمی‌باشد. این فرایند برای بهبود مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش و مقاومت به اکسیداسیون قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اخیراً روکش کاری لیزری برای تعمیر قطعات گران‌قیمت آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال روکش کاری لیزری برنز نیکل-آلومینیوم برای تعمیر قطعات دریایی به کار می‌رود. روکش کاری لیزری سوپر آلیاژها روی قطعات آسیب‌دیده موتور استفاده شده است. تعمیر قطعات آسیب‌دیده برای استفاده مجدد از آن‌ها می‌تواند بسیاری از هزینه‌های تولید و مواد اولیه را کاهش دهد [۲۷ و ۲۸].

### ۱-۳-۲-۱- مقایسه بین روکش‌کاری لیزری و دیگر روش‌های پوشش‌دهی

روکش‌کاری لیزری با چند روش پوشش‌دهی مانند پاشش حرارتی، جوش‌کاری، رسوب بخار شیمیایی<sup>۱</sup> (CVD) و رسوب بخار فیزیکی<sup>۲</sup> (PVD) در رقابت است. جدول ۱-۴ ویژگی‌های عمدۀ این روش‌ها را با ارائه مزایا و معایب فرایندها برای کاربردهای پوشش‌دهی فلزی و غیر فلزی مقایسه می‌کند. همان‌طور که در جدول ۱-۴ فهرست شده است، روکش‌کاری لیزری پیوندی بسیار قوی با آمیختگی کم ایجاد می‌کند، به طوری که ناحیه تحت تاثیر حرارت در زیرلایه بسیار کوچک است. با این حال هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری دستگاه روکش‌کاری لیزری در حال حاضر زیاد بوده که جزء معایب این روش به شمار می‌رود. انتظار می‌رود که به دلیل پیشرفت سریع نسل جدید لیزرهای مانند دیودهای با توان بالا و لیزرهای فیبری با راندمان بیشتر و هزینه نگهداری کمتر، فناوری روکش‌کاری لیزری نقش مهمی را در بازار پوشش‌دهی فلزی در آینده نزدیک بازی کند.

محدودیت اصلی فرایندهای جوش‌کاری، آمیختگی بالای آن‌ها است ولی به دلیل ایجاد پیوند متالورژیکی، استحکام پیوند لایه با ماده پایه بسیار عالی است؛ در مقابل در روش‌های پاشش حرارتی، آمیختگی صفر است ولی به دلیل ایجاد پیوند مکانیکی، استحکام پیوند لایه با ماده پایه ضعیف بوده و محدودیت اصلی این روش‌های است. در مقایسه با روش‌های رقیب، روکش‌کاری لیزری پیوند لایه با ماده پایه بسیار عالی و درجه آمیختگی در مقایسه با روش‌های جوش‌کاری بسیار کمتر است. از علاوه بر این، در این روش عملاً تخلخلی وجود ندارد و ریزساختار پوشش بسیار همگن‌تر است. همچنین، به خاطر حرارت ورودی پایین در این روش می‌توان فولادهای مقاوم

<sup>1</sup> Chemical vapour deposition

<sup>2</sup> Physical vapour deposition

## ۲۸ ♦ روکش کاری لیزری

به دمای بالا را بدون پیش‌گرم و یا پس‌گرم لایه نشانی نمود. علی‌رغم مزایای فراوان روکش کاری لیزری، کاربردهای صنعتی آن هنوز محدود است که دلیل آن علاوه بر قیمت نسبتاً بالای سامانه لیزر، به حساسیت بالای فرایند به تغییرات در متغیرهای آن می‌باشد. برای مثال تغییر اندازک در مقدار توان جذب شده لیزر به تغییرات زیاد در اندازه حوضچه مذاب می‌انجامد. هم‌چنین، نوسانات در جریان پودر، موجب تغییرات مهمی در هندسه کلی و ریزساختار پوشش می‌شود. به طور کلی، ورودی‌ها و یا پارامترهای عملیاتی شامل لیزر، دستگاه حرکت، تنظیم تغذیه‌کننده پودر و هم‌چنین مواد و خواص محیطی است که بر خروجی‌های فرایند همچون هندسه، ریزساختار، ترک، تخلخل، زبری سطح، تنفس پسماند و درصد آمیختگی که نشان‌دهنده کیفیت پوشش می‌باشند، تاثیر گذار می‌باشد [۲۱].

جدول ۱-۴- مقایسه بین روکش کاری لیزری و دیگر روش‌های پوشش‌دهی فلزی [۲۱].

PVD	CVD	روکش کاری لیزری	جوش کاری	پاشش حرارتی	ویژگی
کم	کم	متوسط	زیاد	زیاد	استحکام چسبندگی
صفر	صفر	صفر	زیاد	زیاد	آمیختگی
فلز و سرامیک	فلز و سرامیک	فلز و سرامیک	فلز	فلز و سرامیک	مواد پوشش
- $10\mu\text{m}$ ۰/۰۵	- $20\mu\text{m}$ ۰/۰۵	یک تا چند میلی‌متر	$50\mu\text{m}$ تا چند میلی‌متر	$50\mu\text{m}$ -۲mm	ضخامت پوشش
زیاد	زیاد	متوسط	متوسط	متوسط تا زیاد	تکرار پذیری
بسیار کم	بسیار کم	زیاد	زیاد	کم	ناحیه متأثر از حرارت (HAZ)
متوسط تا زیاد	متوسط تا زیاد	متوسط	کم	متوسط تا زیاد	کنترل پذیری
زیاد	زیاد	متوسط	متوسط	زیاد	هزینه